


10077
621.9.02.004.13
Р33

Н К М С С С Р

КОМИССИЯ ПО РЕЗАНИЮ МЕТАЛЛОВ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ
и Г И П Р О М А Ш

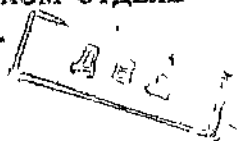

НОРМИРОВАНИЕ СТАНОЧНЫХ РАБОТ

РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ БЫСТРОРЕЖУЩИМИ РЕЗЦАМИ

ИЗДАНИЕ 2-е

ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Должно быть	По чьей вине
14	3 строка под фиг.	 $\delta = 78''$	$\delta = 78^\circ$	Авт.
54	7-я кол. слева 20 сверху	$< 1,0$	$< 0,1$	"
61	правый заголовок	Револьверные станки	Токарные, лобовые, карусельные и ра- сточные станки	Тип.


Режим резания быстрорежущими резцами. Зак. 958.

621.9.02, 004, 12

P33

НКМ СССР

КОМИССИЯ ПО РЕЗАНИЮ МЕТАЛЛОВ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ
И ГИПРОМАШ

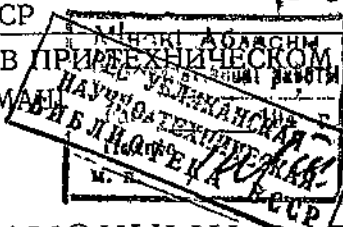

НОРМИРОВАНИЕ СТАНОЧНЫХ РАБОТ

621.921.74
P33

Д Е П

РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ БЫСТРОРЕЖУЩИМИ РЕЗЦАМИ

НА ТОКАРНЫХ, КАРУСЕЛЬНЫХ, ЛОВОВЫХ,
РАСТОЧНЫХ И РЕВОЛЬВЕРНЫХ СТАНКАХ,
НА АВТОМАТАХ И ПОЛУАВТОМАТАХ И НА
МНОГОРЕЗЦОВЫХ, ПРОДОЛЬНО-СТРОГАЛЬ-
НЫХ, ШЕПИНГАХ И ДОЛБЕЖНЫХ СТАНКАХ

ИЗДАНИЕ 2-е

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА БССР

46107

Цена 10 р., пер. 75 к.

89,36,08

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА БССР

МИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА БССР
А. С. ...
Иль. ...

НКМ МАШГИЗ СССР

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Москва

1939

Ленинград

АННОТАЦИЯ

Настоящий сборник „Режимы резания быстрорежущими резцами на токарных, карусельных, лобовых, расточных и revolverных станках, на автоматах и полуавтоматах и на многорезцовых, продольно-строгальных, шепингах и долбежных станках“ является вторым изданием. При выпуске этого издания был внесен целый ряд изменений и дополнений на основе имевшихся замечаний по первому изданию, материалов новейших исследований в области резания, а также последних установок по вопросам технормирования.



Проверено

Проверено

Редактор И. М. Беспрозванный.

Техн. ред. Е. Д. Гракова.

Изд. № 34. Учетн. № 12071. Индекс МО-45-5(4)3. Тираж 2000. Сдано в наб. 17/V 1938 г. Подписано в печ. 19/I 1939 г. Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆. Уч.-авт. л. 19,30. Печати. листов 11. Вум. лисл. 5¹/₂. Печ. зн. в бум. листе 140 000. Заказ № 958. Уполномоченный Главлита № А-2538.

1-я тип. Машгиза НКГМ. Ленинград, ул. Моисеенко, 10.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Стахановское движение показало, что большинство нормативов, применявшихся ранее для расчета машинного времени, отстало от роста нашей техники, культурного и технического уровня рабочих и, тем самым, стало тормозом дальнейшего повышения производительности труда.

Декабрьский пленум ЦК ВКП(б) в 1935 г. со всей остротой поставил вопрос о замене существовавших технических нормативов, о пересмотре проектных мощностей, учебников, справочников, энциклопедий и всякого рода технических пособий с тем, чтобы привести их в соответствие с новым уровнем техники. В порядке реализации решений пленума Технический совет Наркомтяжпрома поставил перед собой задачу разрешить указанные вопросы в области резания.

В связи с тем, что стахановское движение требовало быстрее обновления существующих нормативов, было решено сначала разработать нормативный материал на основе имеющихся экспериментальных работ, литературных данных и стахановских достижений (работа первого конццентра).

По заданию Технического совета были обследованы 22 ведущих завода системы Наркомтяжпрома, где были засняты стахановские режимы резания и был собран огромный опытный материал по режимам резания.

Детальное ознакомление с экспериментальными работами, имеющимися в литературе, показало крайнюю их ограниченность.

Эти материалы часто противоречили один другому, что не давало возможности полностью использовать их для нормативов первого конццентра.

Кроме того, по большому количеству разделов, имеющих важное значение для промышленности (револьверные, автоматные, зуборезные, шлифовальные и другие работы) не было никаких экспериментальных работ. При разработке нормативов первого конццентра был принят за основу материал Гипромаша, разработанный по заданию СППН Наркомтяжпрома, на основе собранных заводских, экспериментальных данных и литературных материалов, а также контрольных экспериментов, проведенных в ряде институты. Разработанные Гипромашем материалы по поручению Технического совета Наркомтяжпрома проверялись и редактировались рядом специалистов. В результате были выпущены в конце 1936 г. и начале 1937 г. для использования промышленностью нормативы по режимам резания первого конццентра в семи разделах.

1. Режимы резания резцами на токарных, карусельных, лобовых, расточных и револьверных станках, на автоматах, полуавтоматах, на многолезцовых, продольно-строгольных, шепингах и долбежных станках.

2. Режимы резания по обработке отверстий сверлами, зенкерами, расточными и подрезными ножами.

3. Режимы резания на фрезерных станках осевыми цилиндрическими, хвостовыми, торцовыми-насадными и цельными, фасонными и пиночными фрезами.

4. Режимы резания на шлифовальных станках.

5. Режимы резания по нарезанию резьбы.

6. Режимы резания на зуборезных станках типа Пфлутер, Феллоу, Магг, Циммерман, Вильграм, Рейденройх-Гарбек, Глиссон.

7. Режимы резания на отрезных станках дисковыми пилами и приводными ножовками.

Нормативы первого конццентра по режимам резания на заводах способствовали значительному повышению режимов резания.

В начальный период многие заводы указывали на жесткость запроектированных режимов. В настоящее время многие стахановцы по различным видам работ перекрывают их, о чем свидетельствуют данные таких заводов, как Кировский завод, ЗИС и другие.

В первом издании из-за спешности все табличные расчеты велись при помощи логарифмической линейки. Поэтому суммарные отклонения и принятые округления по сравнению с точным расчетом в ряде случаев были излишне велики.

Наряду с выпуском нормативов первого конццентра Технический совет развернул широкую экспериментальную работу для подведения технической основы под всю технологию в части режимов резания.

Был создан план исследовательских работ второго конццентра. Для руководства этой работой была создана Комиссия по резанию металлов. В круг работ этой комиссии вошло разрешение нижеследующих вопросов:

1) создание единого метода проведения и обработки экспериментальных работ по резанию и введение в эту работу принципов унификации и стандартизации; 2) утверждение общего плана экспериментальных работ второго концентратора; 3) распределение экспериментальных работ по базам; 4) рассмотрение и утверждение рабочих методик; 5) технический контроль за проведением работ; 6) техническая приемка работ от отдельных лабораторий; 7) разработка единых руководящих нормативных материалов в области резания.

Большую сложность представило создание единой общей методики исследования по всем видам технологии, так как подобная работа не велась, и по целому ряду видов обработки приходилось начинать экспериментальную работу впервые.

Более 80 экспериментальных работ были распределены между 27 лабораториями резания заводов, научно-исследовательских институтов и вузов.

Так как экспериментирование в области режимов резания требует значительного времени, а промышленность нуждается в постоянном обновлении нормативных материалов, было решено с учетом отзывов заводов о нормативах первого концентратора, опубликованных в течение последнего года результатов по экспериментальным работам как у нас в Союзе, так и за границей и первоначальных экспериментальных материалов по исследовательским работам второго концентратора подготовить второе издание нормативов первого концентратора по режимам резания.

Во втором издании подсчет таблиц производился более точным способом и, кроме того, были разработаны и использованы специальные технические условия для округления числовых величин.

Все установившееся по подготовке второго издания давались Комиссией по резанию при Техническом отделе НКМ в составе: инж. Наденной Е. П., проф. Кривоухова В. А., проф. Беспрозванного И. М., проф. Каширина А. И. и доцента Тишина С. Д.

Постоянная консультация по разработке этих материалов производилась бригадами экспериментальных работ второго концентратора: кандидатами технических наук и доцентами — Грудовым П. П., Зверевым Е. К., Лариным М. Н., Шуваловым Ю. А., Мажным А. Я. и Даниляном А. Н.

Второе издание нормативов первого концентратора выпускается по следующим восьми разделам.

1. Инструкция по назначению режимов резания.

2. Режимы резания при работе резами на токарных, карусельных, лобовых, расточных и револьверных станках, на автоматах и полуавтоматах, на многорезцовых, продольно-строгальных, шпингах и долбежных станках.

3. Режимы резания при обработке отверстий сверлами, зенкерами, расточными и подрезными ножами.

4. Режимы резания на фрезерных станках осевыми, хвостовыми, торцовыми-насадными и цепными, фасонными и шпоночными фрезами.

5. Режимы резания на шлифовальных станках.

6. Режимы резания при нарезании резьбы.

7. Режимы резания на зуборезных станках типа Пфаутер, Феллоу, Маат, Циммерман, Билграм, Гейденрейх-Гарбек, Глессон.

8. Режимы резания на отрезных станках дисковыми пилами и приводными ножовками.

Публикуемый ниже материал "Режимы резания при работе резами на токарных, карусельных, лобовых, расточных и револьверных станках, на автоматах и полуавтоматах, на многорезцовых, продольно-строгальных, шпингах и долбежных станках" является II сборником нормативов станочных работ 2-го издания I концентратора.

Подготовка к печати второго издания, внесение исправлений и дополнений, в соответствии с установками Комиссии по резанию металлов, произведено Гипрошашем в составе сотрудников: доцента Тишина С. Д., инж. Андреева В. А. и инж. Либмана А. Г.

Уточнение всех принятых зависимостей проводилось с участием кандидатов технических наук Грудова П. П. и Зверева Е. К. и инж. Шувалова А. Ю.

Ответственный редактор по поручению Комиссии по резанию металлов — проф. Беспрозванный И. М.

Публикуемый материал несомненно не является совершенным, так как экспериментальные работы по второму концентратору еще не закончены, что не дает возможности принять уточненные зависимости для всех элементов режимов резания.

Эти режимы резания безусловно не являются предельными и могут быть в ряде случаев перекрыты стахановцами.

Просьба ко всем инженерно-техническим работникам системы Наркомаша и других наркоматов проверить публикуемые материалы по режимам резания в производственных условиях цеха и на основе имеющихся на заводах экспериментальных данных и сообщить о недочетах настоящего издания для внесения исправлений при выпуске нормативных материалов второго концентратора.

*Комиссия по резанию металлов
при Техотделе НКМ СССР и
Гипрошаш*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РЕЖИМАМ РАБОТ БЫСТРОРЕЖУЩИМИ РЕЗЦАМИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий выпуск нормативов охватывает все виды работ быстро-режущими резцами на станках токарных, многорезцовых, revolverных, полуавтоматах, автоматах и строгальных. Так как работа резцов на каждом из перечисленных типов станков имеет свои особенности, то в нормативах даны режимы отдельно для станков токарных, revolverных, многорез-цовых и полуавтоматов, автоматов, продольно-строгальных и шепингов.

Режимы работ по обработке резцами даны для наиболее употребительных в машиностроении материалов. Характеристика этих материалов по разрывному усилию, твердости по Бринеллю с соответствующими обозначениями приводятся в карте 1.

Принципиальные установки, положенные в основу разработанных нормативов, следующие:

1. Максимальное использование режущего инструмента при нормальной геометрии его режущих лезвий. Несмотря на то, что для всех видов рез-цов ОСТ нет, однако практикой работы заводов и рядом эксперименталь-ных работ установлена оптимальная геометрия резцов с определенными значениями углов в зависимости от характера обработки и обрабатывае-мого материала. Рекомендуемые значения передних и задних углов при-ведены ниже.

2. Все нормативы даны при работе быстро-режущими резцами. Та-блицы в картах и графики скоростей резания рассчитаны для резцов с со-держанием вольфрама 17,5—19%, марки РФ-1. При работе резцами других марок быстро-режущих инструментальных сталей, а также при работе рез-цами из углеродистой инструментальной стали даны поправочные коэффи-циенты на скорость резания по сравнению с быстро-режущей сталью РФ-1, скорость для которой принята за единицу.

3. Все нормативы составлены применительно к работе резцами с навар-ными пластинками или головками из быстро-режущей стали.

Контрольные эксперименты, проведенные в лаборатории резания ВАММ РККА (эксперименты были проведены инженерами Певцовым Г. А., Лоба-новым Д. В. и Зверевым Е. К.) для сравнения производительности быстро-режущих цельных и наварных резцов, показали, что наварные резцы обла-дают той же производительностью, что и цельные резцы. Державка для резцов должна быть изготовлена из углеродистой стали марки 45 или 50 по ОСТ 7123.

4. Все нормативы даны применительно к резцам, термически пра-вильно обработанным.

Практика экспериментирования быстро-режущими резцами, а также практика работы цехов показывает, что правильная термическая обработка является основным решающим фактором стойкости резца, т. е. его произво-дительности. Поэтому в первую очередь должно быть обращено внимание на правильную термообработку резцов.

Рекомендуем применять термообработку, принятую на заводе «Фре-зер» и заключающуюся в следующем:

Державка для резца должна быть изготовлена из углеродистой стали марки 45 или 50 по ОСТ 7123.

Место под пластинку у резцов размером 40×45 , 25×40 и 20×30 строгается или фрезеруется под определенным углом, т. е. под углом, равным по величине переднему углу резца или на $2-3^\circ$ больше его, а у резцов размером 15×25 (с приварными головками) зачищается торец — место сварки.

Державка после строгания или фрезерования углов рабочей части должна быть маркирована.

Быстрорежущая сталь, предназначенная для пластинок или головок, должна отвечать техническим условиям по ОСТ 4987 и подвергаться строгому контролю в отношении химического состава и структуры (каждый прутки). Наличие строчечной структуры и крупных скоплений карбидов и резкое колебание химического анализа недопустимо.

Заготовка пластин должна быть произведена путем механической отрезки из полосы под углом 45° .

При разрезке полосы нельзя допускать, чтобы боковые стороны последней служили у пластинки режущей кромкой.

Плоскости пластин и головок, прилегающих к державке, зачищаются.

Присоединение режущей пластинки к телу державки производится кузнечным способом, а головки — электросваркой.

Технология наварки пластин кузнечным способом состоит в следующем:

а) нагрев державок в пламенной печи до температуры $800-850^\circ$;
б) зачистка державки (места под пластинку) металлической щеткой или напильником и посыпка на площадку под пластину смеси ферро-марганца с бурой ($\frac{3}{4}$ ферро-марганца, 2 части пережженной буры по объему) слоем $1-1,5$ мм;

в) накладывание предварительно нагретой (до температуры $800-850^\circ$) пластинки быстрорежущей стали (пластинка должна быть очищена от окалины) на площадку и нанесение сверху сварочного порошка;

г) нагрев державки вместе с пластинкой, положенной на посыпанную смесь, до температуры плавления сварочного порошка, примерно, до 1250° ;

д) обжатие пластинки с державкой под прессом так, чтобы расплавленный порошок равномерно выдавливался со всех сторон и пластинка плотно подходила своей задней плоскостью к державке;

е) охлаждение в графите.

После сварки производится отжиг резцов по режиму отжига для быстрорежущей стали, т. е. нагрев до температуры $850-860^\circ$ и медленное охлаждение в печи.

Закалка состоит из:

а) предварительного медленного подогрева до температуры $800-850^\circ$.

б) быстрого нагрева в хлоробариевой ванне до температуры $1280-1300^\circ$ (выдержка 8 мин. для резцов 25×40);

в) охлаждения в масле ($20-25^\circ$).

Качество наварки после закалки по внешнему осмотру считается удовлетворительным, если пластинка лежит соответственно профилю, не отодвинута с места, не свисает и не имеет трещин.

Твердость резцов после закалки должна быть не ниже 62 единиц по Роквеллу.

Структура нормально закаленных резцов быстрорежущей стали должна состоять из средней величины полиэдров аустенита с равномерно распределенными карбидами.

Отпуск:

а) для резцов из стали РФ-1 применять многократный отпуск — 4 раза по одному часу при температуре 575° ;

б) для резцов из стали Р и РО применять многократный отпуск — 4 раза по одному часу при температуре $550-560^\circ$.

После отпуска реэцы подвергаются:

а) пробе на отскакивание пластин—все реэцы; проба на отскакивание производится сильным ударом молотка сверху по стержню реэца на расстоянии 1—2 см от пластинки;

б) проверке на твердость по Роквеллу—все реэцы; твердость определяется по передней грани не менее как в трех местах; колебание твердости допускается в пределах 62—65 единиц по Роквеллу—шкала С при нагрузке 150 кг;

в) проверке микроструктуры пластинки или головки (5% от обработанной одновременно партии)—структура после многократного отпуска должна быть—мартенсит, слабо выраженная сетка аустенита и равномерно распределенные карбиды.

5. Режимы в нормативах—в картах и графиках—даны при работе на станках токарных, револьверных и строгальных при стойкости реэцов равной 60 мин., а при работе на многореэцовых полуавтоматах и автоматах—при стойкости равной 120 мин.

Так как экономическая стойкость может меняться в зависимости от характера и степени организованности производства, а также в зависимости от принятого критерия затупления, в картах 13, 62, 72, 91 и 113 даны поправочные коэффициенты для пересчета скоростей резания в зависимости от стойкости и величины показателя степени относительной стойкости.

Необходимо отметить, что показатель относительной стойкости в формулах скоростей резания для любого реэущего инструмента является величиной, колеблющейся в довольно широких пределах. Это имеет место и при работе реэцами. Установлено, что показатель относительной стойкости для одного и того же инструмента является переменной величиной и зависит от принятого критерия затупления и, кроме того, от целого ряда других факторов, как-то: качества обрабатываемого материала, режимов резания и т. п. Показатель относительной стойкости уменьшается в том случае, когда критерием затупления принимается полное разрушение реэущего лезвия инструмента. Если критерием затупления принимается легкий завал реэущих кромок, то показатель относительной стойкости увеличивается. В частности, для торцовых фрез это доказано инж. Рыбкиным Г. М., его экспериментальными работами в лаборатории резания ЗИС (см. книгу—Г. М. Рыбкин, „Вопросы резания при торцовом фрезеровании“, изд. ОНТИ, 1936 г.).

Чтобы дать представление о том, как следует подсчитывать экономическую стойкость работы инструмента, приводится методика подсчета, разработанная инж. Темчиным в лаборатории резания автозавода имени Сталина и применяемая на этом заводе.

$$T_{\text{эк}} = (m' - 1) \vartheta; \quad \vartheta = II + I; \quad I = \frac{B + \frac{Q}{n}}{E},$$

где $T_{\text{эк}}$ —экономическая стойкость в минутах;

m' —величина, равная $\frac{1}{m}$,

где m показатель относительной стойкости при T в формулах скоростей;

ϑ —расходы, связанные с перестановкой инструмента и его переточкой, выраженные в минутах работы производственного рабочего;

II —время смены инструмента в минутах;

I —расходы на одну переточку, выраженные в минутах работы производственного рабочего;

E —стоимость минуты производственного рабочего (станочника) с постоянными накладными расходами в копейках;

n —число допускаемых переточек инструмента;

Q —стоимость инструмента в копейках;

B —стоимость заточек с накладными расходами в копейках.

В качестве примера расчета экономической стойкости приводится таблица А, заимствованная у лаборатории резания ЗИС, где даны экономические стойкости для торцовых фрез новой конструкции (разработанной на заводе ЗИС) при затуплении с образованием лунки при $m' = 4,35$ и $E = 6$ коп.

Таблица А

Диаметр фрезы D в мм	Стоимость заточки с накладными расходами 300% в коп. B	Стоимость фрезы в коп. Q	Число допускаемых переточек n	Расходы за одну переточку, эквивалентные стоимости работы производственного рабочего $H = \frac{B + \frac{Q}{n}}{E}$	Продолжительность смены инструмента Π в мин.	$\vartheta = \Pi + H$	$T_{\text{эк}} = (m' - 1) \vartheta$
1	2	3	4	5	6	7	8
50	280	1200	7	75	7	82	275
60	350	1460	7	100	7	107	360
75	460	1720	8	112	7	119	400
90	580	2400	10	137	7	144	483
110	650	3480	12	156	7	163	547

6. Основным исходным момент при выборе режима резания для каждого вида инструмента и различных видов обработок это — установление максимальных технологически допустимых подач, с которыми надлежит вести работу. Максимальная технологически допустимая подача должна устанавливаться, исходя из требуемой чистоты обработки¹, которая характеризуется в значительной степени высотой гребешков, прочностью крепления детали, жесткостью детали, прочностью инструмента, жесткостью его крепления, жесткостью станка (с точки зрения вибраций) и прочностью механизма подачи и рабочего движения станка. Глубина резания обычно определяется припуском. Целесообразно черновой припуск снять за один проход.

7. Режимы резания даны в виде рабочих таблиц и необходимых графиков, которыми легко пользоваться в процессе работы.

В режимах резания даны не только скоростные элементы режима, но и имеющие место при данном режиме усилия и необходимые мощности. Такое построение рабочего материала дает возможность проверить выбранный режим по паспортным данным станка.

8. При установлении режимов обязательно определение характеристики обрабатываемых материалов (марка стали, твердость, сопротивление на разрыв и проч.), правильная термообработка и заточка резцов (соблюдение правильных углов заточки, отсутствие пережогов и отпуски инструмента при заточке), исправное состояние оборудования (отсутствие дрожания, нагревания подшипников, люфтов и проч.).

¹ На чистоту обработки в значительной степени влияет также и скорость резания, что имеет значение, главным образом, при отделочных работах.

Выбор подачи

При выборе режима резания резцами в первую очередь надлежит установить максимальную технологически допустимую подачу, с которой необходимо вести обработку. Это положение обязательно для всех видов обработок: наружной продольной обточки, расточки, торцовки, подрезки и отрезки. Дело в том, что связь между скоростью резания и подачей такова, что скорость не изменяется пропорционально подаче. Как видно из принятых математических зависимостей для выражения скоростей резания, подачи во всех случаях входят в знаменатель и в степени меньше единицы. Это значит, что если, например, подача увеличивается в два раза, то скорость уменьшается не во столько же раз, а на несколько меньшую величину. Отсюда понятно, что, с точки зрения получения меньшего машинного времени при принятой стойкости, всегда выгоднее работать с большими подачами и меньшими скоростями резания, при которых не используется экономическая стойкость резца. Это обстоятельство практически учтено многими стахановцами на производстве. Во многих случаях, где стахановцы значительно превышают норму, увеличение производительности идет за счет повышения подач и соответствующего подбора (этим новым подачам) скоростей резания.

Величины подач, однако, лимитируются целым рядом условий: чистотой обработки, прочностью и жесткостью детали и инструмента, а также прочностью и жесткостью крепления детали и инструмента и прочностью механизма подачи станка.

Для установления максимальных подач по чистоте обработки в первую очередь должен быть решен вопрос, какова величина гребешков, оставляемых резцом в зависимости от конфигурации его режущих лезвий т. е. от углов в плане и радиуса закругления вершины резца.

Как видно из фиг. 1, 2 и 3, все разновидности образования гребешков могут быть сведены к трем случаям.

Первый случай, когда гребешок образуется радиусом закругления резца дугами AC и CB (фиг. 1). Этот случай имеет место при работе с малыми подачами. При этом формула для определения теоретической высоты гребешка имеет следующий вид:

$$h = \frac{2R - \sqrt{4R^2 - s^2}}{2} \text{ мм.} \quad (1)$$

Второй случай, когда подача увеличивается и гребешок уже образуется дугой CF и вспомогательной кромкой AE (фиг. 2). Для этого случая формула для определения высоты гребешка имеет следующий вид:


$$h = R - \left(\sin \varphi_1 \sqrt{2R \cdot s \cdot \sin \varphi_1 - s^2 \sin^2 \varphi_1} + R \cos \varphi_1 - \frac{s}{2} \sin 2\varphi_1 \right) \text{ мм.} \quad (2)$$

И, наконец, 3-й случай, при больших подачах гребешок образуется главной и вспомогательной кромками резца AN и CM (фиг. 3). Формула, определяющая высоту гребешка, следующая:


$$h = \frac{\left(s - R \operatorname{tg} \frac{\varphi_1}{2} - R \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} \right) \sin \varphi_1 \sin \varphi}{\sin (\varphi_1 + \varphi)} \text{ мм.} \quad (3)$$

При выводе формул приняты следующие обозначения:


- φ — главный угол в плане,
- φ_1 — вспомогательный угол в плане,
- R — радиус закругления вершины резца в мм,
- s — подача в мм/об.

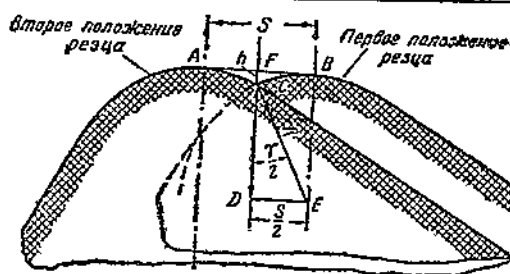


Фиг. 1.

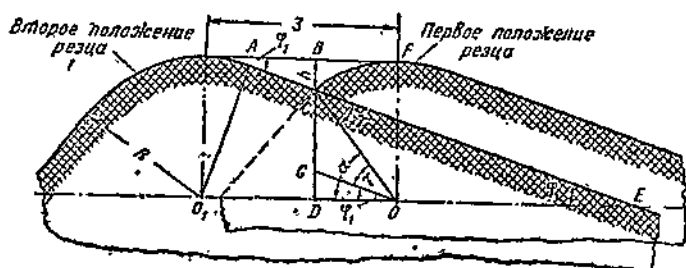


Фиг. 2.

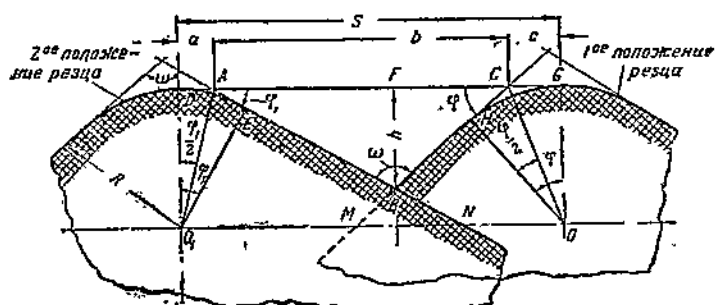

Фиг. 3.

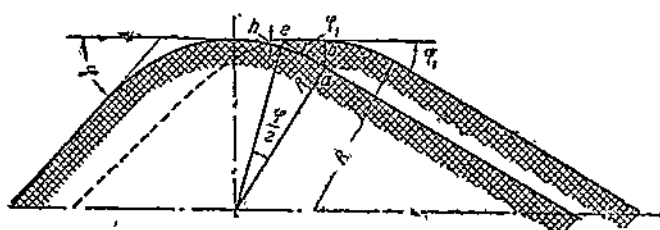

Фиг. 4.

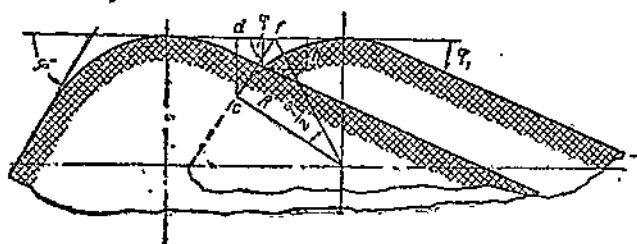

Фиг. 5.

Выводы всех формул, хотя немного и кропотливы, но достаточно просты, так как они базируются на обычных формулах тригонометрии¹.

Высота гребешка в первом случае, как указывалось выше, получается при малой подаче, когда на величину гребешка влияет только радиус закругления резца. По мере увеличения подачи высота гребешка увеличивается и в определенный момент становится равной ae (см. фиг. 4), т. е. перпендикуляру, опущенному из точки касания задней кромки резца с окружностью на направление движения резца. Этот момент и есть предел пользования формулой 1-й, так как после этого на высоту гребешка будет влиять не только радиус закругления, но и вспомогательный угол в плане φ_1 . Для определения высоты гребешка после этого момента следует перейти к формуле 2-й. Дальнейшее увеличение подачи ведет к тому, что в какой-то определенный момент высота гребешка будет равна линии cd (см. фиг. 5), т. е. перпендикуляру, опущенному из точки касания передней кромки резца с окружностью на направление движения резца. Этот момент есть предел пользования формулой 2-й, так как после этого (с дальнейшим увеличением подачи) на высоту гребешка будет влиять, кроме радиуса закругления резца и заднего угла в плане φ_1 , еще и основной угол в плане φ , в силу чего следует пользоваться формулой 3.

Значения величин ae и cd для резцов с различными значениями φ и φ_1 и различными радиусами закругления вершины резца даны в табл. 1.

По приведенным выше формулам 1, 2 и 3 рассчитаны таблицы высот гребешков (см. табл. в картах 2, 3 и 4) в зависимости от радиуса закругления резцов ($R=1; 1,5; 2; 3; 5$) для различных главных и вспомогательных углов в плане ($\varphi=45^\circ$ и $\varphi_1=10^\circ$; $\varphi=45^\circ$ и $\varphi_1=15^\circ$; $\varphi=45^\circ$ и $\varphi_1=25^\circ$; $\varphi=45^\circ$ и $\varphi_1=30^\circ$; $\varphi=45^\circ$ и $\varphi_1=45^\circ$; $\varphi=60^\circ$ и $\varphi_1=15^\circ$; $\varphi=60^\circ$ и $\varphi_1=20^\circ$; $\varphi=60^\circ$ и $\varphi_1=30^\circ$; $\varphi=65^\circ$ и $\varphi_1=15^\circ$; $\varphi=85^\circ$ и $\varphi_1=10^\circ$) и для различных величин подач от 0,2 до 3 мм/об.

Необходимо отметить, что на чистоту обработанной поверхности, помимо высоты гребешков, в значительной степени влияет еще и скорость резания. Для черновых обдирочных и полубдирочных проходов высота гребешка несомненно характеризует собой чистоту обработки и вместе с тем указывает на пределы припусков, которые должны быть установлены для окончательной отделки.

¹ Подробно вывод формул приведен в журнале „Оргинформация“ № 11 за 1938 г. в статье инж. С. Д. Тишина и В. К. Ильина „Истинная высота гребешков при точении“.

Таблица 1

R	φ	φ_1	$\varphi=45^\circ$		$\varphi=60^\circ$		$\varphi=85^\circ$	
			ab	cd	ab	cd	ab	cd
1	45°	45°	0,015	0,293	0,035	0,293	0,134	0,293
1,5	45°	45°	0,023	0,44	0,052	0,44	0,201	0,44
2	45°	45°	0,030	0,583	0,069	0,583	0,268	0,583
3	45°	45°	0,045	0,875	0,104	0,875	0,401	0,875
5	45°	45°	0,075	1,46	0,173	1,46	0,67	1,46
1	15°	45°	0,09	0,293	0,14	0,44	0,09	0,293
1,5	15°	45°	0,14	0,44	0,19	0,583	0,12	0,583
2	15°	45°	0,19	0,583	0,28	0,875	0,18	0,875
3	15°	45°	0,28	0,875	0,47	1,46	0,3	1,46
5	15°	45°	0,47	1,46	0,67	1,46	0,67	1,46
1	25°	45°	0,09	0,293	0,14	0,44	0,09	0,293
1,5	25°	45°	0,14	0,44	0,19	0,583	0,12	0,583
2	25°	45°	0,19	0,583	0,28	0,875	0,18	0,875
3	25°	45°	0,28	0,875	0,47	1,46	0,3	1,46
5	25°	45°	0,47	1,46	0,67	1,46	0,67	1,46
1	30°	45°	0,09	0,293	0,14	0,44	0,09	0,293
1,5	30°	45°	0,14	0,44	0,19	0,583	0,12	0,583
2	30°	45°	0,19	0,583	0,28	0,875	0,18	0,875
3	30°	45°	0,28	0,875	0,47	1,46	0,3	1,46
5	30°	45°	0,47	1,46	0,67	1,46	0,67	1,46
1	45°	45°	0,09	0,293	0,14	0,44	0,09	0,293
1,5	45°	45°	0,14	0,44	0,19	0,583	0,12	0,583
2	45°	45°	0,19	0,583	0,28	0,875	0,18	0,875
3	45°	45°	0,28	0,875	0,47	1,46	0,3	1,46
5	45°	45°	0,47	1,46	0,67	1,46	0,67	1,46

Для обеспечения нормальной чистоты обработанной поверхности припуск под чистовой проход должен быть равен двум-четырем высотам гребешка предшествовавшего прохода с тем, чтобы за чистовой проход снять не только гребешки, но и слой металла, в котором остались деформации от черного прохода. Так, например, при работе резцом ($\varphi = 45^\circ$, $\varphi_1 = 10^\circ$ и $R = 2$ мм) с подачей равной 1,5 мм, высота гребешка равна, приблизительно, 0,12 мм. Следовательно, припуск под чистовой проход должен быть равен 0,24—0,48 мм на сторону.

Выбор величины подачи должен определяться не только высотой гребешков, но и прочностью механизма подачи станка, прочностью резца и сопротивлением детали на изгиб при определенной стреле прогиба.

С помощью формул из курса сопротивления материалов рассчитана таблица (см. карту 5), в которой для наиболее употребительных размеров сечений резцов при различных вылетах даны допускаемые усилия резания. В графиках (см. карты 6 и 7) даны допустимые усилия в зависимости от диаметра, длины обработки и стрелы прогиба для различных материалов. Графики даны отдельно для работы в центрах и отдельно для работы в патроне.

Максимальная подача по прочности механизма подачи станка выбирается в зависимости от паспортных данных.

Сопоставление указанных расчетных величин и практических данных ряда заводов дало возможность рекомендовать величины подач для различных видов обработки (см. карты 8—10). В карте 8 подачи даны для наружной продольной обточки и торцовой обточки при обдирке. Уточнение подач должно производиться, исходя из прочности механизма подачи станка, прочности резца и детали. В картах 9 и 10 даны подачи при работе расточным резцом, резцом в оправке или борштангой. Подачи даны, исходя из размеров резцов, вылета оправки и глубины резания для различных материалов.

Подачи при отрезке (карта 11) даны в зависимости от диаметра обработки D и ширины резца B . Подачи, приводимые в этой карте, составлены применительно к результатам, полученным в порядке экспериментов, проведенных инж. Щелконоговым и Мейликовым на Киевском краснознаменном заводе¹; общий вид формулы, по которой определялись подачи, следующий:

$$s = C_s \cdot D^{0,39} \text{ мм.} \quad (4)$$

Ширину отрезного резца B в зависимости от диаметра отрезки D можно подобрать, пользуясь следующей ориентировочной зависимостью:

$$B = 0,6D^{0,59} \text{ мм.} \quad (5)$$

Подачи при отделке (карта 12) даны в связи с требуемой чистотой обработки.

Практика работы в прошлом показывает, что в производственных условиях очень часто работа велась с чрезвычайно малыми подачами. Такое положение являлось в значительной степени следствием того, что в редких справочных и литературных материалах давались указания относительно выбора подачи.


Несомненно, что величины подач, приводимые в таблицах, в соответствующих производственных условиях будут корректироваться как в сторону их некоторого увеличения, так и в сторону их уменьшения, ибо величина подачи зависит от очень многих факторов: состояния станка, приспособления для крепления инструмента и детали, жесткости самой детали и т. д., т. е. от таких факторов, которые весьма трудно учесть в нормативах и которые можно точно установить только в конкретных производственных условиях.

¹ См. журнал „Машиностроитель“ № 3 за 1937 г., стр. 22—25.

Приводимые подачи следует рассматривать как средние отправные величины, из которых в производственных условиях следует исходить при установлении режимов резания.

Скорость резания

Наибольшее количество экспериментов для установления оптимальных режимов резания относится к работе резцами. Значительная часть этих экспериментов дает результаты, которыми, несомненно, можно пользоваться и в настоящее время. К таким работам нужно отнести работы Тейлора, Американского комитета стандартов, Валликса, Рудника С. С. и др. Это подтверждается результатами работ, проведенных по заданию МР ВКП(б) комиссиями КрММИ им. Баумана, ЭНИМС и Оргаметалла (см. книгу „К новым техническим нормам“, изд. ОНТИ 1936 г.), и первичными резуль-

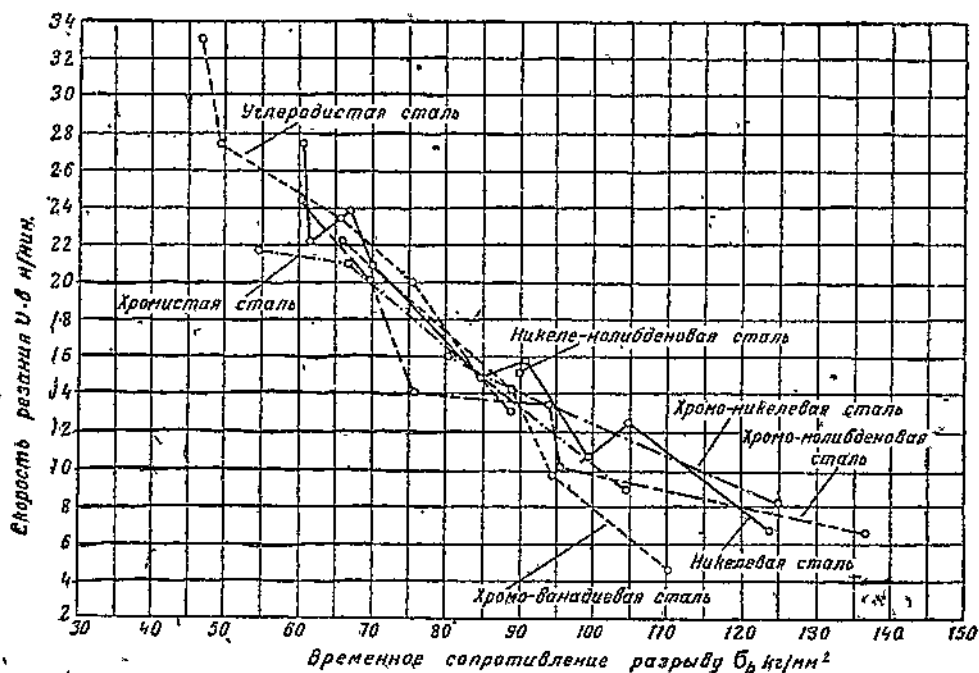

Фиг. 6.

татами экспериментов, проводимых в настоящее время по заданию Комиссии по резанию Технического отдела НКМ.

Большое количество опытов, в частности перечисленных выше, относится к работе резцами при обдирке углеродистых сталей и чугунов. Для этого вида работ можно по указанным материалам считать, что зависимость для скорости резания достаточно точно установлена. Что же касается обработки легированных сталей (хромоникелевые, хромистые и т. д.), ковкого чугуна, бронзы, латуни и алюминия, то для этих материалов экспериментальных работ значительно меньше. Несомненно, что структурно зависимость, определяющая скорость резания от основных факторов для перечисленных материалов, такая же, как и для углеродистых сталей и чугунов. Различие будет только в значениях коэффициентов и показателей степеней. Для установления относительной обрабатываемости углеродистых и легированных сталей были сопоставлены данные Дайджес и Френча и Аахенской лаборатории (Валликса и Добрингауз) — см. фиг. 6 и 7.

Пониженные скорости резания, часто имеющие место в условиях работы цехов при работе быстрорежущими резцами, по сравнению с нормативными данными, являются результатом, главным образом, неправиль-

ной постановки термической обработки и заточки резцов в производственных условиях, что приводит к неправильной геометрии режущих лезвий и пониженной твердости резцов. Однако работа очень многих стахановцев почти на всех наших заводах доказывает возможность получения высокой производительности за счет доведения скоростей резания до уровня результатов лучших экспериментальных работ.

При работе с мелкими сечениями стружки (отделка) экспериментов очень мало и зависимость скорости резания от основных факторов для этого вида работ достаточно точно еще не установлена. Однако все указанные эксперименты как по обдирке, так и по отделке показывают, что зависимость скорости резания от глубины — t , подачи — s и стойкости — T на диапазоне обдирки и на диапазоне отделки — разная. Другими словами, при тех простых функциональных зависимостях, которые в настоящее время приняты для выражения скорости резания, $v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^{x_v} \cdot s^{y_v}}$ нельзя распространять единый закон для обдирки и отделки.

Работы, проведенные Бейоном и Дайджесом, проф. Кривоуховым и инж. Лабановым в лаборатории резания ВАММ РККА¹, а также эксперименты, ныне проводимые проф. Беспрозваным И. М. в лаборатории резания КрМММИ, показывают, что показатели степеней при T , t и s являются переменными, функционально меняющимися, величинами. Общий вид такой формулы следующий:

$$v = \frac{C}{T^m = f(T; t; s); t^x = f(t; s); T \cdot s^y = f(s; t; T)} \text{ м/мин.} \quad (6)$$



Фиг. 7. Обрабатываемость при точении по данным Аахенской лаборатории (Вомлик и Добрингауз) ($t = 4$ мм, $s = 2$ мм/об, $\varphi = 30^\circ$, $\delta = 73^\circ$, $T = 60$ мин).

более точно выражает связь изменения скорости резания; функциональную же зависимость изменения показателей степеней при стойкости, глубине и подаче по существующим на сегодняшний день экспериментам установить, хотя бы с некоторой степенью приближения, невозможно.



Совершенно естественно, что при таком положении вещей приходится пойти по пути некоторого вынужденного упрощения и принять зависимость для скорости резания с некоторым приближением, т. е. с постоянными значениями показателей степеней при T , t и s , но дифференцируя эти зависимости отдельно для обдирки и для отделки.

Ныне проводимые эксперименты по заданию Технического отдела НКМ в лабораториях резания КрМММИ, им. Баумана, ВАМ РККА, Промакадемии им. Сталина, ЦНИИМАШ, Оргаметалла, Киевского индустриального института и Ленинградского индустриального института дадут возможность по окончании этих экспериментов установить функциональную зависимость для показателей степеней при T , t и s .

¹ См журнал „Оргинформация“, № 9, 1936 г., стр. 3—6.

В первом издании нормативов, ориентируясь на среднее машиностроение, граница между обдиркой и отделкой по глубине была принята: $t=2$ мм и по подаче $s=0,4$ мм.

Зависимости для скорости резания, принятые в 1-м издании этих нормативов при графическом их изображении в логарифмических координатах $v-t$ для линии подачи, имели перегиб при глубине $t=2$ мм, а при изображении скорости резания в координатах $v-s$ линии глубин имели перегибы при $s=0,4$ мм и $s=0,2$ мм (см. фиг. 8).

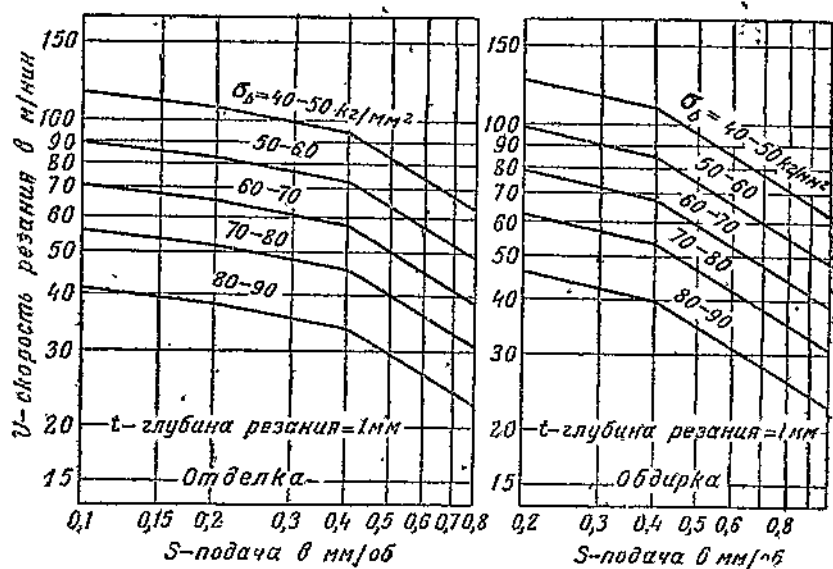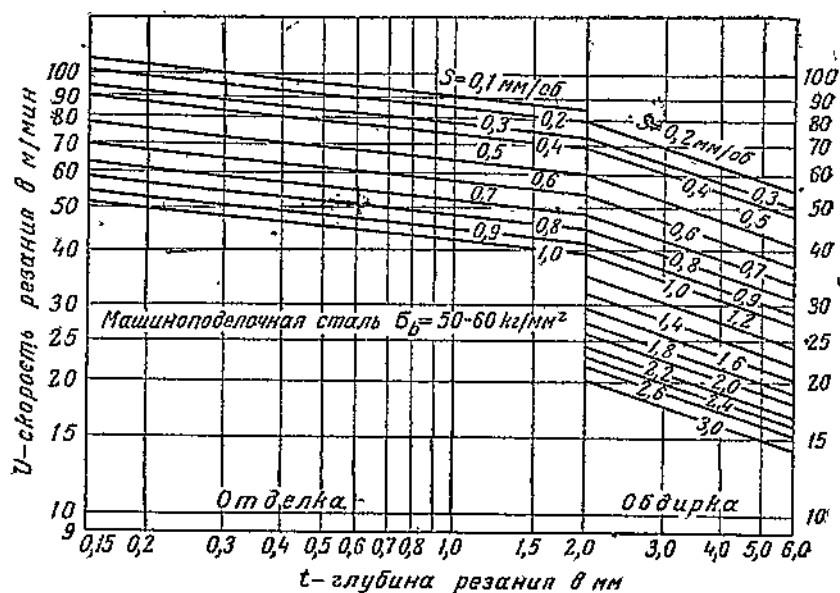

Фиг. 8.



Значительные возражения вызывала принятая граница между обдиркой и отделкой (глубина резания — 2 мм), так как в одних и тех же производственных условиях, в зависимости от размеров и характера обрабатываемых деталей, граница эта перемещается. Что же касается принятой границы между обдиркой и отделкой по подачам и принятых перегибов по подачам, то эти величины не вызывали возражений. Исходя из указанных соображений, во 2-м издании нормативов принята граница

между обдиркой и отделкой только по подачам, а именно: при $s = 0,4$ мм. В этой точке осуществлен перегиб скорости резания в логарифмических координатах $v-s$ (см. фиг. 9).

Второй перегиб принят при подаче $s = 0,2$ мм, исходя из тех соображений, что подачи $s = 0,2$ мм, и ниже — это такие подачи, которые применяются при повышенных требованиях чистоты обработки за-под реза.

В результате принятых перегибов при указанных значениях подач и при условии, которое мы себе поставили (отсутствие разрывов в скоростях резания при указанных подачах), коэффициенты и показатели степеней при подаче для каждого материала имеют свои значения на каждом диапазоне подач, отличные друг от друга.

Общий вид принятой формулы для определения скорости резания следующий:

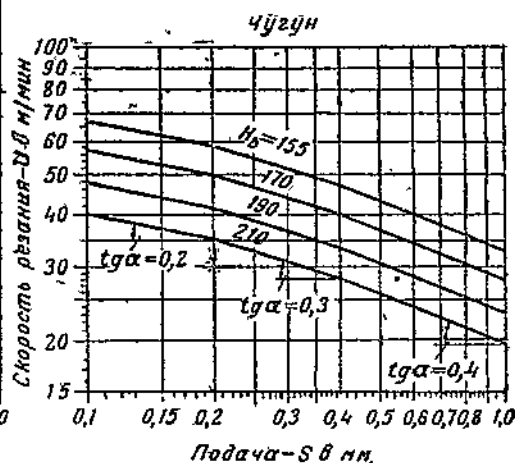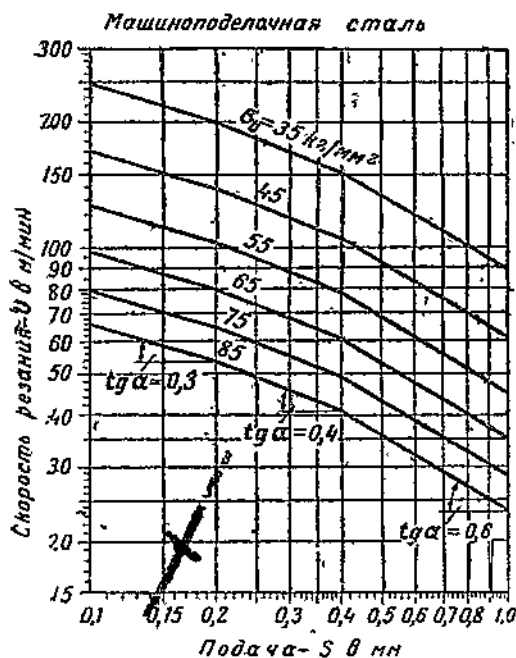

Фиг. 9.

$$v = \frac{C \cdot q^n \cdot K_n \cdot W \cdot B}{T^m \cdot K_M \cdot t^{x_v} \cdot s^{y_v} \cdot \varphi^r} \text{ м/мин,} \quad (7)$$

где C — постоянный коэффициент,

q — сечение реза в мм²,

K_n — коэффициент, характеризующий материал инструмента,

W — коэффициент, характеризующий влияние охлаждения,

B — коэффициент, характеризующий влияние корки,

T — стойкость реза, т. е. работа реза между переточками в минутах машинного времени,

K_M — качество обрабатываемого материала (σ_b или H_B),

t — глубина резания в мм,

s — подача в мм/об,

φ — главный угол в плане в градусах,

n ; m ; x_v ; y_v ; r — показатели степеней соответственно при q ; T ; K_M ;

t ; s и φ .

В целях упрощения приведенной выше формулы ряд величин, а именно, величина сечения реза, материал инструмента, влияние охлаждения, влияние корки, стойкость, качество обрабатываемого материала и угол в плане выведены из формулы и представлены в виде таблиц поправочных коэффициентов.


Таким образом формула, которая принята для расчетов рабочих таблиц и построения рабочих графиков, в нормативах имеет следующий вид

$$v_{80} = \frac{C_v}{f \cdot v \cdot s^y} \text{ м/мин.}, \quad (8)$$

где C_v — коэффициент, характеризующий обрабатываемый материал. Значения остальных величин, входящих в формулу, такие же, как и в формуле 7-й.

Приведенная выше формула составлена применительно к работе реза сечением $20 \times 30 \text{ мм}^2$ с наваренной пластинкой из быстрорежущей стали марки РФ-1 с главным углом в плане $\varphi = 45^\circ$, с вспомогательным углом в плане $\varphi_1 = 8-10^\circ$; радиусом закругления реза $r = 2-3 \text{ мм}$ и $\lambda = +3^\circ$. Работа без охлаждения и не по корке. Стойкость T принята $= 60 \text{ мин.}$

Конфигурация реза приведена на фиг. 10.

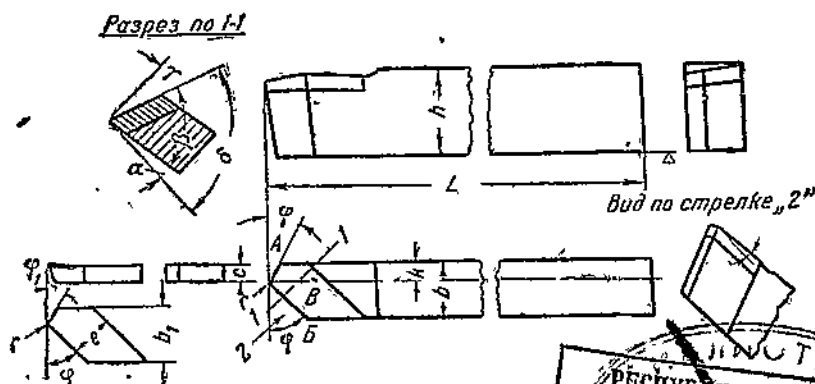

Фиг. 10.

Основные размеры державок и пластинок

Наименование реза	Размеры державок в мм			Размеры пластинок в мм		
	b	h	L	c	b ₁	r
Прямой прямой	30	45	250	12	30	10
" " "	25	40	250	12	25	10
" " "	20	30	250	12	20	10
" " "	16	25	250	16	16	10

Передние и задние углы

Обрабатываемый материал	Сталь σ_b кг/мм ²				Чугун HB		Бронза		Латунь		Легированные сплавы
	до 60	60-65	65-70	70 и выше	до 180	180-220	мягкая	твердая	мягкая	твердая	
Передний угол	25	20	15	10	12	6-8	25	5	20-25	10	40
Задний угол	5-6	5-6	5-6	5-6	7-8	7-8	6-8	6-8	6-8	6-8	8-10

Значения коэффициентов C_v и показателей степеней x_v и y_v в формуле 8 для различных обрабатываемых материалов даны в таблице 2. Значения этих коэффициентов и показателей степеней приняты в результате сопоставления и обработки данных Тайлора, Бостона, Клоппитона, Д. Смита, Валикса, Кривоухова, Беспрозванного, Рудника, Червякова, Клокова, Лобанова и др., а также работы комиссии МГК ВКП(б) и материалов по результатам стахановских достижений.

Влияние разрывного усилия — σ_b обрабатываемого материала на скорость резания для машиноподелочной, хромистой и хромоникелевой сталей принято в степени 1,5. Влияние твердости по Бринеллю принято

Таблица 2

Материал	σ_b кг/мм ²	H_B	$s=0,4$ мм и более			$s=0,2-0,4$ мм			$s=0,10-0,20$ мм			Усилия		
			C_p	x_p	y_p	C_p	x_p	y_p	C_p	x_p	y_p	C_p	x_p	y_p
Машино- подделоч- ная сталь	35		38,5	0,28	0,60	106,3	0,28	0,4	124,7	0,28	0,3	144	1	0,78
	45		61,0	0,28	0,60	73,3	0,28	0,4	86,0	0,28	0,3	155	1	0,78
	55		45,0	0,28	0,60	54,0	0,28	0,4	63,4	0,28	0,3	165	1	0,78
	65		35,0	0,28	0,60	42,0	0,28	0,4	49,3	0,28	0,3	180	1	0,78
	75		28,3	0,28	0,60	34,0	0,28	0,4	39,9	0,28	0,3	193	1	0,78
	85		23,4	0,28	0,60	28,1	0,28	0,4	33,0	0,28	0,3	205	1	0,78
Хромп- стая сталь	55		40,0	0,26	0,52	45,4	0,26	0,38	53,3	0,26	0,28	182	1	0,78
	65		31,0	0,26	0,52	35,2	0,26	0,38	41,3	0,26	0,28	198	1	0,78
	75		25,2	0,26	0,52	28,6	0,26	0,38	33,6	0,26	0,28	212	1	0,78
	85		20,8	0,26	0,52	23,6	0,26	0,38	27,7	0,26	0,28	226	1	0,78
	95		17,5	0,26	0,52	19,9	0,26	0,38	23,4	0,26	0,28	239	1	0,78
	105		15,2	0,26	0,52	17,3	0,26	0,38	20,3	0,26	0,28	251	1	0,78
Хромо- ниже- левая сталь	55		37,0	0,26	0,52	42,0	0,26	0,38	49,3	0,26	0,28	182	1	0,78
	65		28,8	0,26	0,52	32,7	0,26	0,38	38,4	0,26	0,28	198	1	0,78
	75		23,0	0,26	0,52	26,1	0,26	0,38	30,6	0,26	0,28	212	1	0,78
	85		19,5	0,26	0,52	22,1	0,26	0,38	25,9	0,26	0,28	226	1	0,78
	95		16,5	0,26	0,52	18,7	0,26	0,38	21,9	0,26	0,28	239	1	0,78
	105		14,0	0,26	0,52	15,9	0,26	0,38	18,7	0,26	0,28	251	1	0,78
Чугун		155	32,7	0,20	0,40	35,8	0,20	0,30	42,1	0,20	0,20	100	1	0,73
		170	28,0	0,20	0,40	30,7	0,20	0,30	36,1	0,20	0,20	107	1	0,73
		190	23,2	0,20	0,40	25,4	0,20	0,30	29,9	0,20	0,20	115	1	0,73
		210	19,5	0,20	0,40	21,4	0,20	0,30	25,2	0,20	0,20	120	1	0,73
Ковкий чугун		110	55,5	0,25	0,50	62,4	0,25	0,37	75,8	0,25	0,25	110	1	0,75
		130	42,5	0,25	0,50	47,8	0,25	0,37	58,1	0,25	0,25	122	1	0,75
		150	34,0	0,25	0,50	38,2	0,25	0,37	46,4	0,25	0,25	131	1	0,75
		170	27,8	0,25	0,50	31,3	0,25	0,37	38,0	0,25	0,25	141	1	0,75
		190	23,2	0,25	0,50	26,1	0,25	0,37	31,7	0,25	0,25	150	1	0,75
Бронза	до 30		66,0	0,40	0,60	72,3	0,40	0,50	85,1	0,4	0,4	80	1	0,73
	30 и более		50,0	0,40	0,60	54,3	0,40	0,50	64,5	0,4	0,4	100	1	0,73
Латунь	22—36		99,0	0,40	0,60	108,4	0,40	0,50	127,6	0,4	0,4	70	1	0,78
	36—48		77,0	0,40	0,60	84,3	0,40	0,50	99,2	0,4	0,4	85	1	0,78
Алю- миний		60—80	225,0	0,40	0,60	246,4	0,40	0,50	280	0,4	0,4	40	1	0,80
		80—100	182,0	0,40	0,60	199,3	0,40	0,50	234,6	0,4	0,4	60	1	0,80

для серого чугуна в степени 1,7 и для ковкого чугуна в степени 1,6. Коэффициенты, характеризующие обрабатываемый материал — C_p в таблице 2 даны для материалов с определенной их характеристикой по разрывному усилию или твердости по Бринеллю.

При этом необходимо отметить, что характеристика обрабатываемого металла по σ_b и H_B не является исчерпывающей. Однако в настоящее время мы не располагаем достаточными данными для введения дополнительных характеристик обрабатываемости металла.

При работе с сечением резца, отличным от 20×30 мм² скорость резания изменяется. Влияние сечения резца на скорость резания принято при обработке стали в степени 0,12, а при обработке чугуна в сте-

пени 0,07. В табл. 3 даны поправочные коэффициенты на скорость резания в зависимости от изменения сечения резца.

Таблица 3

Сечение резца в мм ²	12×12	16×16	20×20	25×25	30×30	40×40	40×60
	10×16	12×20	16×25	20×30	25×40	30×45	
По стали	0,85	0,90	0,95	1,0	1,06	1,12	~~1,18~~
По чугуны	0,90	0,94	0,97	1,0	1,08	1,08	~~1,10~~

Скорости резания в нормативах, как указано выше, даны применительно к работе наварными резцами с пластинками из быстрорежущей стали марки РФ-1. При применении резцов из других марок быстрорежущей стали в табл. 4 даны поправочные коэффициенты на скорость.

Таблица 4

Марка стали	РФ-1	Р	Р0	РФ-2	ЭУ-11; ЭУ-12
Содержание вольфрама %	17,5—19,0	17,0—18,5	15,0—17,5	11,8—12,8	
Коэффициент	1	0,9	0,7—0,75	0,8—0,9	0,4—0,5

Скорости резания, получающиеся по формуле 8 и по значениям коэффициентов и показателей степеней по табл. 2, даны для работы без охлаждения. При работе с охлаждением 8—10 л/мин (5% раствор соды или эмульсола с водой) скорость резания естественно увеличивается. В табл. 5 даны поправочные коэффициенты на скорость при обработке

Таблица 5

Машинноподготовленная сталь σ_b кг/мм ²		Хромистая и хромоникелевая сталь σ_b кг/мм ²				Ковкий чугун H_B			Латунь σ_b кг/мм ²		Алюминий H_B	
30— —60	60— —80	80— —90	50— —60	60— —80	80— —110	100— —120	120— —160	160— —200	22— —36	36— —48	60— —80	80— —100
п о п р а в о ч н ы е к о э ф ф и ц и е н т ы												
1,25	1,20	1,15	1,25	1,20	1,15	1,2	1,15	1,10	1,15	1,10	1,20	1,15

различных материалов. Данные в таблице относятся только к обдирке. При отделке эффективность от охлаждения не выходит из пределов 5—10%. При работе на высоких скоростях резания свыше 100 м/мин на отделочных стружках охлаждение повышает скорость резания не более чем на 5%.

На увеличение скорости резания при охлаждении имеет влияние не только количество охлаждающей жидкости, но и ее качество.

В последнее время у нас в Союзе проводятся весьма интересные работы по применению в качестве охлаждающих жидкостей осерненных масел и целый ряд жидкостей с активными диспергирующими добавками.

Режимы резания по формуле 8 и значениям коэффициентов в табл. 2 даны для тех случаев, когда работа проводится не по корке. Работа с коркой считается, когда первый обдирочный проход на литых и кованых деталях (не прошедших травления) проводится с глубиной резания до 3 мм. При глубине резания свыше 3 мм влияние корки уже не сказывается. При работе по корке за счет влияния ее на стойкость резца,

скорости резания должны быть уменьшены путем введения поправочных коэффициентов, значения которых приводятся в табл. 6.

Таблица 6

Чугун мягкий	0,70—0,75
Чугун средней твердости и бронза	0,85
Чугун твердый	0,90
Стальное литье и коковки	0,85—0,9

Скорости резания по формуле 8 и значениям коэффициентов в табл. 2 ориентированы на работу резцом с главным углом в плане $\varphi = 45^\circ$. Влияние угла в плане принято равным при обработке сталей в степени 0,65, при обработке ковкого чугуна в степени 0,55 и при обработке чугуна в степени 0,45. В табл. 7 приводятся поправочные коэффициенты на скорость для различных углов в плане.

Таблица 7

Главный угол в плане φ°	30	45	60	75	90
По стали	1,3	1,0	0,83	0,72	0,64
По ковкому чугуну	1,25	1,0	0,85	0,75	0,68
По чугуну	1,2	1,0	0,88	0,79	0,73

Как указано выше, скорости резания ориентированы на 60-минутную стойкость резца.

Показатель относительной стойкости m при T можно принять для обдирки $= 1/8$, а при отделке $= 1/10$. При изменении стойкости, естественно, изменится и скорость резания. При уменьшении стойкости скорость увеличится, а при увеличении стойкости — скорость уменьшится. Это изменение скорости будет зависеть от показателя относительной стойкости m и определяется по следующей формуле:

$$\frac{v}{v_0} = \left(\frac{T_0}{T} \right)^m, \quad (9)$$

где v_0 — скорость резания в минуту при $T_0 = 60$ мин., т. е. скорость, определяемая по формуле 8 и значениям коэффициентов в табл. 2,

v — искомая скорость резания при выбранной стойкости T ,

m — показатель относительной стойкости.

В табл. 8 даны поправочные коэффициенты на скорость в зависимости от принятой стойкости для различных показателей степеней.

Таблица 8

m	Стойкость в мин.									
	10	20	30	40	60	90	120	150	180	240
1/4	1,57	1,32	1,19	1,11	1	0,90	0,84	0,80	0,76	0,71
1/5	1,43	1,25	1,15	1,08	1	0,92	0,87	0,83	0,80	0,76
1/6	1,35	1,20	1,12	1,07	1	0,93	0,89	0,86	0,83	0,79
1/7	1,29	1,17	1,10	1,06	1	0,94	0,91	0,88	0,85	0,82
1/8	1,25	1,15	1,09	1,05	1	0,95	0,92	0,89	0,87	0,84
1/9	1,22	1,13	1,08	1,05	1	0,96	0,93	0,90	0,89	0,86
1/10	1,20	1,12	1,07	1,04	1	0,96	0,93	0,91	0,90	0,87
1/12	1,16	1,10	1,06	1,03	1	0,97	0,94	0,93	0,91	0,89

По формуле 8 и значениям коэффициентов в табл. 2 построены графики в картах 14—20 и рассчитаны таблицы в картах 23—53.

Усилия резания

В литературе опубликованы результаты большого количества экспериментов по определению зависимости усилий резания от глубины и по-

дачи для различных обрабатываемых материалов. Структурно формула, выражающая зависимость усилия резания (вертикального усилия) от глубины и подачи, имеет следующий вид:

$$P = C_p \cdot t^{x_p} \cdot s^{y_p} \text{ кг,} \quad (10)$$

где P — усилие (вертикальное) резания в кг,
 C_p — коэффициент, характеризующий обрабатываемый материал,
 t — глубина резания в мм,
 s — подача в мм/об,
 x_p и y_p — показатели степеней соответственно при глубине и подаче.

Значения коэффициентов и показателей степеней по данным различных экспериментаторов получаются разные. Это обстоятельство является, видимо, результатом того, что работа проводилась при различных конфигурациях режущих лезвий резцов, при различных значениях углов и некоторой разницы в качестве обрабатываемых материалов при одной и той же его характеристике по разрывному усилию.

Для решения вопроса, какие величины значения коэффициентов и показателей степеней являются наиболее верными, и для выявления влияния на усилие отдельно глубины и подачи на графики в двойных логарифмических координатах отдельно для чугуна средней твердости и отдельно для стали $\sigma_b = 50-60 \text{ кг/мм}^2$ нанесены значения усилий при различных глубинах и постоянной подаче и при разных подачах, но постоянной глубине (фиг. 11 и 12).

В этих графиках обращает на себя внимание, что значение усилий при работе резцом с криволинейным лезвием (резцы типа Тэйлора) выше, чем значение при работе резцами с прямолинейным лезвием. Эти графики приводятся для того, чтобы показать имеющиеся расхождения в вопросе определения усилий по данным различных источников. В нормативах приняты значения коэффициентов C_p и показателей степеней x_p и y_p применительно к работе резцом с прямолинейными режущими лезвиями, геометрия которого указана выше в разделе „Скорости резания“. При работе резцами с главным углом в плане ϕ , отличным от 45° , усилие резания (вертикальное) незначительно изменяется. Изменение главного угла в плане ϕ сказывается, главным образом, на радиальной составляющей, которая уменьшается с увеличением этого угла и наоборот. Влияние разрывного усилия σ_b обрабатываемого материала принято при обработке машиноподелочной, хромистой и хромоникелевой сталей в степени 0,3 для материалов с $\sigma_b = \text{до } 60 \text{ кг/мм}^2$ и 0,5 для материалов $\sigma_b = \text{свыше } 60 \text{ кг/мм}^2$. Влияние твердости по Бринеллю для чугуна и ковкого чугуна принято в степени 0,55. Принятые значения коэффициентов C_p и показателей степеней x_p и y_p для различных обрабатываемых материалов даны в табл. 2. По формуле 10 и значениям коэффициентов и показателей степеней в табл. 2 построены графики в картах 105—111. Указанными графиками можно пользоваться не только для случаев работы резцов на станках токарных, но и для случаев работы резцов на револьверных, многорезцовых, полуавтоматах, автоматах, шпингах и продольно-строгоальных станках.

Мощность резания


Мощность станка в зависимости от обрабатываемого материала, глубины резания, подачи и скорости резания в общем виде выражается формулой:

$$N_{cm} = \frac{P \cdot v}{60 \cdot 75 \cdot \eta} \text{ л. с.,} \quad (11)$$

где — N_{cm} — мощность станка в л. с.,
 P — усилие резания в кг,
 v — скорость резания в м/мин,
 η — коэффициент полезного действия станка.

Фиг. 11.

S-подъема на оборот в мм

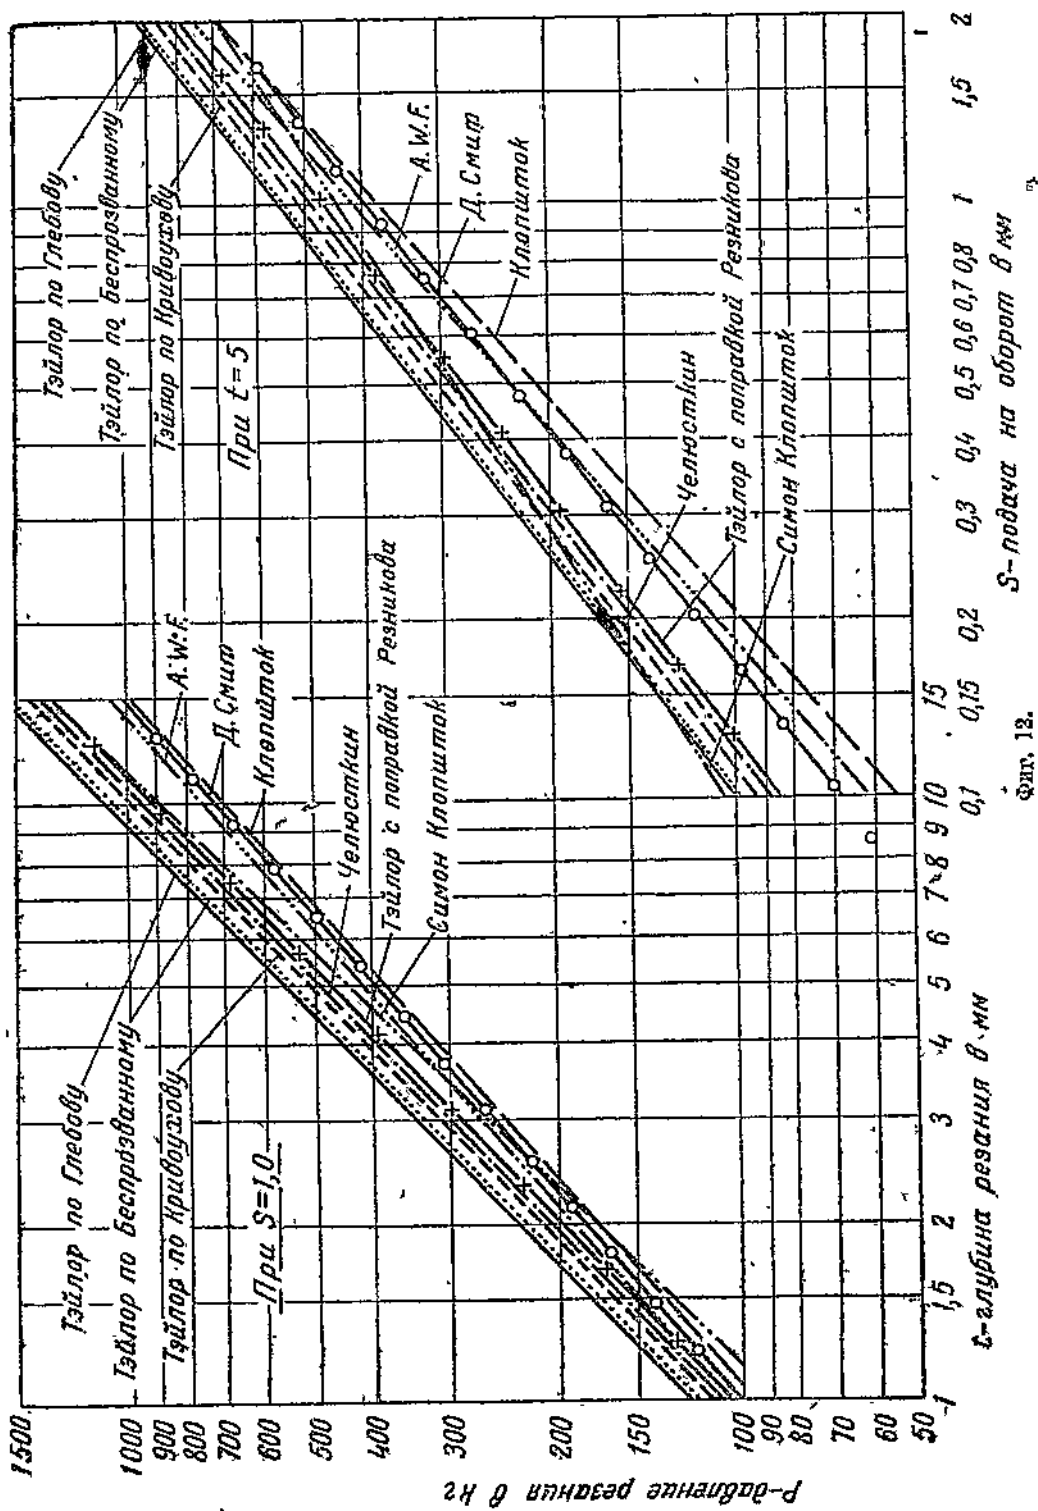

Усилия резания подсчитываются по формуле 10 или берутся по графикам в картах 105—111.

Скорость резания подсчитывается по формуле 8 или определяется по графикам в картах 14—20.

При подсчете мощности без учета к. п. д. получается мощность на резце — эффективная мощность. Введением в формулу к. п. д., который берется по паспорту станка, получается мощность станка. По формуле 11 без учета к. п. д. построен график в карте 112.

Для облегчения подсчетов, при определении скорости резания, усилия и мощности на резце, по приведенным выше формулам 8, 10, 11, рассчитаны рабочие таблицы для материалов с определенной характеристикой по разрывному усилию или твердости по Бринеллю (см. карты 23—53). В этих таблицах по горизонтали расположены: глубины резания от 0,5 мм до 12 мм, а по вертикали — подачи от 0,1 до 3 мм.

Для каждой глубины, в зависимости от подачи, даны скорости резания: в м/мин — v ; усилия резания в кг — P и мощности на резце в л. с. — $N_{ср}$.

Таблицы эти построены для наружной продольной обточки при работе без охлаждения при 60-минутной стойкости реза применительно к геометрии реза, приведенной выше.

Пользование этими таблицами чрезвычайно просто.

При измененных условиях работы — работа с охлаждением, при изменении стойкости, геометрии реза, качества материала реза, работе по корке — табличные данные корректируются поправочными коэффициентами, которые все приведены в карте 13.

Расточка и торцовая обточка

Для этих видов обработок никаких экспериментальных данных в настоящее время нет, несмотря на то что расточка и торцовая обточка имеют широкое распространение при работе на токарных, карусельных, лобовых и расточных станках.

Величины подачи для указанных видов обработки даны в таблицах карт 8—10 отдельно при расточке и торцовке. Величины подач, как это было сказано выше, составлены исходя из целого ряда литературных и, главным образом, заводских данных.

Скорости резания для расточки и торцовой обточки, ввиду отсутствия законченных экспериментальных данных, по этим видам работ установлены, исходя из следующих соображений.

Резец при расточке и торцовой обточке несомненно находится в худших условиях, чем при наружной продольной обточке, как с точки зрения крепления, так и с точки зрения отвода теплоты. Поэтому скорости резания для указанных видов обработки при одних и тех же условиях (одинаковый материал, глубина и подача) должны быть изменены.

С достаточной степенью точности можно определить скорость резания введением соответствующих поправочных коэффициентов для наружной продольной обточки. При расточке можно установить коэффициент 0,8—1,0 в зависимости от диаметра растачиваемого отверстия и характера крепления реза, а при торцовке коэффициент — 1,2, определяя скорость по наружному наибольшему диаметру обработки; при торцовке скорость резания уменьшается с каждым оборотом детали, так как путь реза осуществляется к центру детали.

При установлении режима даны указанные виды работ по таблицам в картах 8—10 выбирается допустимая подача, с которой надлежит вести работу. По заданной глубине резания и выбранной подаче для данного обрабатываемого материала находится скорость резания по соответствующим графикам в картах 14—20 или таблицам в картах 23—53 для наружной продольной обточки. Эта скорость умножается на указанный выше поправочный коэффициент в зависимости от характера обработки.

Отрезка

Конфигурация отрезного резца и технология работы отрезным резцом имеет свои специфические особенности. Ширину резца можно принять за глубину резания. Подача выбирается по таблице в карте 11 в зависимости от материала и диаметра отрезаемой детали. Порядок определения подачи был указан выше.

Скорость резания при работе отрезным резцом не остается постоянной, а изменяется, стремясь к нулю, при приближении резца к центру. По вопросу об установлении скоростей резания при работе отрезными резцами опубликованы в периодической литературе результаты двух экспериментальных работ: работы, проведенной инж. Драпкиным на авто-

Таблица 9

Наименование материала	σ_b кг/мм ²	H_B	Токарные и револьверные станки		Многорезцовые станки и полуавтоматы	
			C_v	U_v	C_v	U_v
Машиноподелочная сталь	35		22,0	0,55	19,6	0,55
	45		15,2	0,55	13,5	0,55
	55		11,2	0,55	10,0	0,55
	65		8,7	0,55	7,7	0,55
	75		7,0	0,55	6,2	0,55
	85		5,9	0,55	5,3	0,55
Хромистая сталь	55		9,95	0,55	8,9	0,55
	65		7,7	0,55	6,9	0,55
	75		6,3	0,55	5,6	0,55
	85		5,2	0,55	4,6	0,55
	95		4,4	0,55	3,9	0,55
	105		3,8	0,55	3,4	0,55
Хромоникелевая сталь	55		9,2	0,55	8,2	0,55
	65		7,2	0,55	6,4	0,55
	75		5,7	0,55	5,1	0,55
	85		4,8	0,55	4,3	0,55
	95		4,1	0,55	3,7	0,55
	105		3,5	0,55	3,1	0,55
Чугун		155'	9,5	0,55	8,5	0,55
		170	8,1	0,55	7,2	0,55
		190	6,7	0,55	6,0	0,55
		210	5,6	0,55	5,0	0,55
Ковкий чугун		110	16,0	0,55	14,2	0,55
		130	12,1	0,55	10,8	0,55
		150	9,5	0,55	8,5	0,55
		170	8,1	0,55	7,2	0,55
		190	6,7	0,55	6,0	0,55
Бронза	До 30		19,1	0,55	17,0	0,55
	30 и более		14,5	0,55	12,9	0,55
Латунь	22—36		28,6	0,55	25,4	0,55
	36—48		22,2	0,55	19,7	0,55
Алюминий		60—80	65	0,55	58	0,55
		80—100	52,6	0,55	47	0,55

заводе им. Сталина¹ и работы инж. Щелконогова и Мельникова, проведенной ими на Киевском краснотракторном заводе². По указанным выше экспериментальным работам в первом приближении можно считать, что ширина резца не оказывает влияния на скорость резания. Что же касается влияния величины подачи, то по данным инж. Драпкина подача влияет в первой степени, а по данным инж. Щелконогова и Мельникова подача влияет в степени 0,55. Мы остановились на влиянии подачи, выведенной инж. Щелконовым и Мельниковым, так как эта величина степени при подаче близка к значению величины показателя степени при работе фасонными резцами, выведенного инж. Драпкиным (отрезной резец можно рассматривать как частную разновидность плоских фасонных резцов).

Таким образом, формула, определяющая скорость резания (считая скорость по наружному диаметру обработки), принята в следующем виде

$$v_{60} = \frac{C_v}{s^{0,55}} \text{ м/мин}, \quad (12)$$

где C_v — коэффициент, характеризующий обрабатываемый материал,
 s — подача в мм на один оборот.

Значения коэффициентов C_v формулы 12 даны в таблице 9.

Скорости резания, получаемые по формуле 12 и значениям коэффициентов и показателей степеней по табл. 9, составлены применительно к работе резцом из быстрорежущей стали марки РФ-1. Значения коэффициентов в формуле 12 установлены применительно к стали с сопротивлением на разрыв $\sigma_b = 50-60 \text{ кг/мм}^2$, по которой экспериментально установлено значение этого коэффициента. Для остальных материалов коэффициенты установлены, исходя из принятой обрабатываемости для наружной продольной обточки.

По формуле 12 и значениям коэффициентов в табл. 9 построены графики в картах 21 и 22.

Уточнение принятой зависимости для скорости резания с точки зрения выявления влияния ширины отрезного резца на скорость, влияния подачи и значения коэффициентов будет произведено экспериментальными работами, проводимыми в порядке II концентра по заданию Техотдела НКМ.

III. РАБОТА НА РЕВОЛЬВЕРНЫХ, МНОГОРЕЗЦОВЫХ СТАНКАХ И ПОЛУАВТОМАТАХ

Если рассматривать отдельно каждый вид инструмента (резца) изолированно, то условия его работы на каждом из перечисленных выше станков принципиально такие же, как и на токарном станке, в случае, если материалы резца и детали, а также геометрия резца остались без изменения. Отсюда следует сделать заключение, что выводы в отношении основных элементов режима для любого вида инструмента, работающего на револьверном и многорезцовом станках или полуавтомате, можно установить, исходя из условий работы этого же инструмента на токарном станке (см. формулу 8).

Анализ выводов по результатам экспериментальных работ при работе на многорезцовых станках — работа инженера Мишандина, проведенная в лаборатории резания ЗИС (см. журнал „Машиностроитель“ № 19 за 1937 г.) — в основном подтверждает высказанное выше положение.

Режимы работ для револьверных многорезцовых станков и полуавтоматов установлены на основании тех же зависимостей, которые приняты для токарных работ, но с учетом особенностей, имеющих место при работе на этих станках.

¹ См. журнал „Машиностроитель“ № 1 и № 2 за 1937 г.

² См. журнал „Машиностроитель“ № 3 за 1937 г.

При этом мы исходим из следующих соображений.

1. Стойкость резца для револьверных работ принята равной 60 мин., а стойкость при работе на многорезцовых станках и полуавтоматах принята равной 120 мин.

Таким образом, с этой точки зрения, скорость резания при работе на револьверных станках такая же, как и на токарных станках, а для многорезцовых станков, при работе без врезания, и полуавтоматов, скорость понижается в соответствии с изменением стойкости. Считая, что скорости для 60-минутной стойкости на многорезцовых станках, при работе без врезания, и полуавтоматах должны быть такие же, как и на токарных, и, принимая показатели относительной стойкости для многорезцовых станков и полуавтоматов равными $\frac{1}{5}$, можно вывести поправочный коэффициент на скорость резания путем уменьшения коэффициента C_v в формуле 8.

2. Так как на револьверных, многорезцовых станках и полуавтоматах сечение резцов применяется меньшее, чем при работе на токарных станках, то, естественно, что для этих видов резцов скорость должна быть понижена. Это понижение скажется на коэффициенте C_v формулы скорости резания. Для пересчетов скоростей принято сечение резца $16 \times 25 \text{ мм}^2$.

3. Так как работа на револьверных и многорезцовых станках и полуавтоматах всегда ведется с охлаждением, то для учета влияния этого фактора коэффициент C_v в формуле скорости резания соответствующим образом изменен (см. табл. 5). Как указывалось выше, эффективность от применения охлаждения на отделочных стружках, особенно при скоростях резания порядка 100 и больше метров в минуту, меньше, чем при обдирке, и не выходит из пределов 5—10%. Это обстоятельство должно быть учтено при установлении режимов резания, т. е. при пользовании соответствующими графиками.

Все перечисленные выше факторы дали возможность, не изменяя формулы для токарных работ, изменить только значение коэффициентов в ней и принять определенные значения их отдельно для револьверных станков и отдельно для многорезцовых станков и полуавтоматов. Показатели степени в зависимости от характера стружки остались такие же, как и для токарных работ.

Таким образом формула, определяющая скорость резания при работе на перечисленных выше станках, имеет следующий вид.

При работе на револьверных станках:

$$v_{80} = \frac{C_v}{t^{x_v} \cdot s^{y_v}} \text{ м/мин.} \quad (13)$$

При работе на многорезцовых станках без врезания и полуавтоматах:

$$v_{120} = \frac{C_v}{t^{x_v} \cdot s^{y_v}} \text{ м/мин.} \quad (14)$$

Как видно из приведенных формул, структура их одна и та же, что и при работе на токарных станках; изменяются только значения коэффициентов, в зависимости от обрабатываемого материала и стойкости. Значения этих коэффициентов даны в табл. 10.

Приведенные выше формулы 13 и 14 составлены применительно к работе резцом сечением $16 \times 25 \text{ мм}^2$ с наварной пластинкой (или сваренного встык) из быстрорежущей стали марки РФ-1 с главным углом в плане $\varphi = 45^\circ$, радиусом закругления вершины резца $r = 2-3 \text{ мм}$ при работе с охлаждением и при работе не по корке.

По формуле 13 и значениям коэффициентов и показателей степеней табл. 10 построены графики в картах 63—69.

По формуле 14 и значениям коэффициентов табл. 10 построены графики в картах 73—79. При изменении условий работы, а именно, стойкости, геометрии и сечения резцов, на скорости резания, полученные по приведенным выше формулам и значениям коэффициентов табл. 10, сле-

Таблица 10

Материалы	σ_b , кг/мм ²	H_B	$s=0,4$ мм и более				$s=0,2-0,4$ мм				$s=0,10-0,20$ мм			
			σ_v		x_v	y_v	σ_v		x_v	y_v	σ_v		x_v	y_v
			Револьверные станки	Многорезцовые и полуавтоматы			Револьверные станки	Многорезцовые и полуавтоматы			Револьверные станки	Многорезцовые и полуавтоматы		
Машино- подъем- ная сталь	35		105,3	91,6	0,28	0,60	126,5	110,1	0,28	0,4	148,4	129,1	0,28	0,3
	45		72,6	63,2	0,28	0,60	87,2	75,9	0,28	0,4	102,3	89,0	0,28	0,3
	55		53,6	46,6	0,28	0,60	64,3	55,9	0,28	0,4	75,4	65,6	0,28	0,3
	65		40,0	34,8	0,28	0,60	48,0	41,7	0,28	0,4	56,3	49,0	0,28	0,3
	75		32,3	28,1	0,28	0,60	38,8	33,8	0,28	0,4	45,6	39,7	0,28	0,3
	85		25,6	22,3	0,28	0,60	30,8	26,8	0,28	0,4	36,1	31,4	0,28	0,3
Хроми- стая сталь	55		47,6	41,4	0,26	0,52	54,0	47,0	0,26	0,38	63,4	55,2	0,26	0,28
	65		35,4	30,8	0,26	0,52	40,2	35,0	0,26	0,38	47,2	41,0	0,26	0,28
	75		28,8	25,0	0,26	0,52	32,7	28,4	0,26	0,38	38,4	33,4	0,26	0,28
	85		22,8	19,8	0,26	0,52	25,8	22,5	0,26	0,38	30,3	26,4	0,26	0,28
	95		19,2	16,7	0,26	0,52	21,8	19,0	0,26	0,38	25,6	22,3	0,26	0,28
	105		16,6	14,5	0,26	0,52	18,9	16,5	0,26	0,38	22,2	19,3	0,26	0,28
Хромо- ниже- ловая сталь	55		44,0	38,3	0,26	0,52	50,0	43,5	0,26	0,38	58,7	51,0	0,26	0,28
	65		32,9	28,6	0,26	0,52	37,4	32,5	0,26	0,38	43,9	38,2	0,26	0,28
	75		26,3	22,9	0,26	0,52	29,8	25,9	0,26	0,38	35,0	30,4	0,26	0,28
	85		21,3	18,6	0,26	0,52	24,2	21,0	0,26	0,38	28,4	24,7	0,26	0,28
	95		18,1	15,7	0,26	0,52	20,5	17,8	0,26	0,38	24,0	20,9	0,26	0,28
	105		15,3	13,3	0,26	0,52	17,4	15,1	0,26	0,38	20,5	17,8	0,26	0,28
Чугун		155	31,8	27,7	0,20	0,40	34,8	30,3	0,20	0,30	40,9	35,6	0,20	0,20
		170	27,2	23,7	0,20	0,40	29,8	26,0	0,20	0,30	35,1	30,5	0,20	0,20
		190	22,6	19,6	0,20	0,40	24,7	21,5	0,20	0,30	29,1	25,3	0,20	0,20
		210	19,0	16,5	0,20	0,40	20,8	18,1	0,20	0,30	24,5	21,3	0,20	0,20
Ковкий чугун		110	63,4	55,2	0,25	0,50	71,3	62,0	0,25	0,37	86,6	75,3	0,25	0,25
		130	46,5	40,5	0,25	0,50	52,3	45,5	0,25	0,37	63,6	55,3	0,25	0,25
		150	37,2	32,4	0,25	0,50	41,8	36,4	0,25	0,37	50,8	44,2	0,25	0,25
		170	29,1	25,3	0,25	0,50	32,8	28,5	0,25	0,37	39,8	34,6	0,25	0,25
		190	24,3	21,1	0,25	0,50	27,3	23,8	0,25	0,37	33,2	28,9	0,25	0,25
Бронза	До 30 и более		64,2	55,8	0,40	0,60	70,3	61,1	0,40	0,50	82,7	72,0	0,4	0,4
			48,6	42,8	0,40	0,60	53,3	46,3	0,40	0,50	62,7	54,5	0,4	0,4
Латунь	22—36		108,4	94,3	0,40	0,60	118,7	103,2	0,40	0,50	139,7	121,5	0,4	0,4
	36—48		80,6	70,2	0,40	0,60	88,3	76,8	0,40	0,50	103,9	90,4	0,4	0,4
Алюми- ний	80—80		257,0	223,6	0,40	0,60	281,5	244,9	0,40	0,50	331,3	288,2	0,4	0,4
	80—100		199,3	173,3	0,40	0,60	218,2	189,8	0,40	0,50	256,8	223,4	0,4	0,4

дует вводить поправочные коэффициенты при работе на револьверных станках по таблице карты 62, а при работе на многолезцовых станках и полуавтоматах по таблице карты 72.

Выводы в отношении скоростей резания для многолезцовых станков ориентированы, как указывалось выше, на работу резцов без врезания. Так как многие конструкции многолезцовых станков обуславливают работу резцом с врезанием, что влияет отрицательно на стойкость резца, необходимо на скорость резания, получаемую по формуле 14 или графикам в картах 73—79, вводить поправочный коэффициент 0,7—0,80.

Скорости резания для отрезных резцов при работе на револьверных станках взяты такие же, как и при работе на токарных станках, графики скоростей даны в картах 70—71. Для работы на многолезцовых станках и полуавтоматах скорости резания при отрезке взяты, исходя из 120-минутной стойкости отрезных резцов, по следующей формуле:

$$v_{120} = \frac{C_v}{s^{0,55}} \text{ м/мин.} \quad (15)$$

Значения коэффициентов C_v , характеризующие обрабатываемый материал, даны в табл. 9. По формуле 15 и значениям коэффициентов табл. 9 построены графики в картах 80 и 81.

При работе на револьверных и многолезцовых станках и полуавтоматах, поскольку имеет место сложная многоинструментная настройка, установление наиболее выгодной стойкости инструментов для получения наименьшего времени и наименьшей стоимости обработки должно производиться в каждом отдельном случае в зависимости от характера настройки.

Точно установленных и общепринятых методов для решения этого вопроса не имеется. Заслуживает внимания работа лаборатории резания автозавода им. Сталина¹.

При установлении режима резания на револьверных и многолезцовых станках и полуавтоматах в первую очередь, как и при работе на других станках должны быть установлены подачи для каждого вида инструмента, исходя из условий работы и его конфигурации.

Для выбора подач отдельно при работе из прутка и в патроне для проходных, подрезных и отрезных резцов даны таблицы в картах 54—61.

Приводимые в указанных таблицах подачи являются средними величинами, которые в конкретных производственных условиях должны уточняться.

Подачи в таблицах даны в пределах от—до. Верхние пределы (большие значения) подачи применимы при устойчивом креплении деталей и инструмента и при меньших требованиях чистоты обработки.

Для подсчетов усилий и мощности резания можно принять те же зависимости, что и для токарных работ (см. формулы 10 и 11). Эти формулы для работ с мелкими сечениями стружки, особенно на высоких скоростях для видоизмененных конфигураций резцов, часто применяемых на револьверных, многолезцовых станках и полуавтоматах, требуют экспериментальной проверки. Вследствие отсутствия таких данных, можно со значительной степенью точности принять зависимости по формулам 10 и 11 для токарных работ и, следовательно, можно пользоваться графиками в картах 105—111.

При одновременной работе несколькими резцами необходимо иметь в виду, что каждый из них часто работает с разными сечениями стружки и разными скоростями. Отсюда понятно, что на каждом резце будет свое давление резания и определенная мощность. Для подсчетов суммарного давления резания и суммарной мощности необходимо эти подсчеты произвести для каждого резца в отдельности, а затем все полученные величины суммировать отдельно для P и отдельно для N .

¹ См. журнал „Оргинформация“ № 8 за 1934 г., статья инж. Темчина.

IV. РАБОТА НА АВТОМАТАХ

Единственная экспериментальная работа, освещающая условия работы автоматов, это — работа инж. Драпкина, проведенная им в лаборатории резания автозавода им. Сталина¹. На основании указанной выше работы нами приняты для автоматных материалов, над которыми инж. Драпкин проводил работы, зависимости для определения величин подачи и скоростей резания при работе тангенциальными резцами.

По данным инж. Драпкина величина подачи зависит от конструкции автоматов, диаметра обработки и глубины резания.

Подачи при работе тангенциальными резцами определяются по формуле:

$$s = \frac{C_s \cdot D^{0,75}}{t^{0,33}} \text{ мм/об}, \quad (16)$$

где C_s — коэффициент, зависящий от конструкции автомата,

D — диаметр обрабатываемой детали в мм,

t — глубина резания в мм.

Коэффициенты и показатели степеней при диаметре и глубине приняты как постоянные величины для всех обрабатываемых материалов. Значения коэффициентов C_s в формуле 16 при работе на автоматах различных конструкций даны в табл. 11.

Фирма и модель автомата	Таблица 11 C_s
Кон — 4-шпиндельный мод. $7/8'' - 3 1/2''$	0,05
Кливленд — одношпиндельный мод. $> 1''$	
Кливленд — 4-шпиндельный мод. $7/8'' - 3 1/2''$	
Одношпиндельный мод. $1/2'' - 1''$	0,035
А. Шютте — 4-шпиндельный мод. V 22; V 35; V 48	
Н. Бриттен — 6-шпиндельный; BSA	
Питтлер	0,025
Индекс и Браун Шарп — одношпиндельный	

По формуле 16 и значениям коэффициентов табл. 11 рассчитаны таблицы в картах 82—84.

Для определения скорости резания при работе тангенциальными резцами инж. Драпкиным выведена формула:

$$v = \frac{C_v \cdot d_B^2}{t^{0,20} \cdot s^{0,16} \cdot s^{0,43}} \text{ м/мин.} \quad (17)$$

Заменяв в указанной формуле диаметр отпечатка по Бринеллю разрывным усилием и приняв 120-минутную стойкость работы резца, формула 17 получает следующий вид:

$$v_{120} = \frac{C_v}{t^{0,16} \cdot s^{0,43}} \text{ м/мин.} \quad (18)$$

где C_v — коэффициент, характеризующий обрабатываемый материал,

t — глубина резания в мм,

s — подача на один оборот обрабатываемой детали в мм.

Показатели степеней при глубине и подаче приняты для всех обрабатываемых материалов как постоянные величины. Таким образом скорости резания при одних и тех же глубинах и подачах для разных материалов будут изменяться только в соответствии со значениями коэффициентов C_v в формуле 18.

Значения коэффициентов C_v даны в табл. 12. Скорость резания по формуле 18 дана применительно к работе резцами марки РФ-1. Геометрия резцов дана на фиг. 13.

Несомненно, что значения показателей степеней при глубине и подаче в формуле скорости резания при работе тангенциальными резцами должны иметь разные значения для различных обрабатываемых материалов.

¹ Журнал „Машиностроитель“ № 1 и 2 за 1937 г

Материал и марка	σ_b кг/мм ²	H_B	Диаметр отпеч. по Бринеллю (среди.)	Скорость			Усилие		
				C_v	α_v	γ_v	C_p	α_p	γ_p
Сталь 1020	56—71	155—196	4,5	33,0	0,16	0,43	110,0	1,0	0,95
" 1112	61—82	170—228	4,4	30,7	0,16	0,43	120,0	1,0	0,95
" 1035	61—73	170—207	4,0	29,2	0,16	0,43	120,0	1,0	0,95
" 1045	до 82	до 228	4,3	20,3	0,16	0,43	128,0	1,0	0,95
Сталь 5115	до 82	до 228	4,0	20,2	0,16	0,43	156	1,0	0,95
" 6115	" 80,5	" 228	4,0	17,8	0,16	0,43	182	1,0	0,95
" 3312	" 82	" 228	4,2	17,0	0,16	0,43	182	1,0	0,95
" 5140	65,5—80	187—228	4,0	15,2	0,16	0,43	170	1,0	0,95
Латунь	22—36 36—48	—	—	72,6 56,4	0,16 0,16	0,43 0,43	80 92	0,95 0,95	0,9 0,9

Однако в единственной экспериментальной работе по этому вопросу, на которой мы базируемся (работа инж. Драпкина), это не установлено. Приведенная в ней формула принята нами без всяких изменений в порядке первого приближения.


Проводимыми по заданию Техотдела НКМ работами второго концента эти зависимости будут уточнены.

По формуле 18 и значениям коэффициентов табл. 12 построены графики в картах 92—94.

При изменении стойкости скорость резания можно пересчитать, пользуясь

Наименование углов	Задний	Зосотренный	Передний	Резающий	Главный в плоскости	Вспомогатель- ный в плоскости	Характеризу- ющий размер заготовки стружки
Обозначение и ве- личина углов	α	β	γ	δ	ϕ	ϕ_1	δ_1
	8—10°	45—55°	10—15°	55—60°	90°	1—3°	90—100°

Фиг. 13.

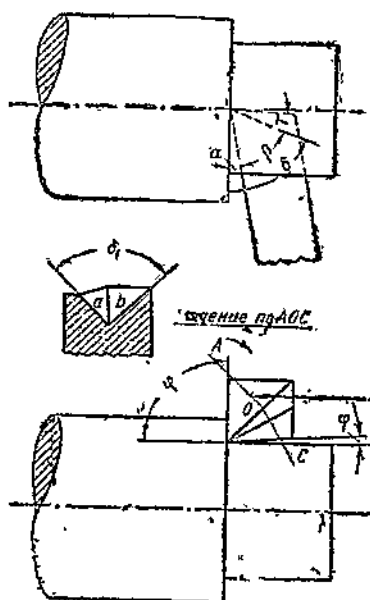

формулой 9-й, принимая показатель относительной стойкости $m = \frac{1}{8} + \frac{1}{4}$.

На автоматах, кроме тангенциальных резцов, имеют применение и обычные проходные (радиальные) резцы. Для указанных видов инструмента никаких экспериментальных данных для случаев работы ими на автоматах не имеется. Исходя из соображений, указанных выше, в разделе револьверных, многолезцовых станков и полуавтоматов, мы приняли для проходных резцов те же зависимости, которые приняты для токарных станков по формуле 8-й. Значение коэффициента C_v при этом изменится за счет изменения сечения резца (16×25) мм² увеличенной стой-

кости ($T=120$ мин.) при показателе относительной стойкости, равном $\frac{1}{4}$ и работы с охлаждением. При этом формула, определяющая скорость резания, для обычных проходных резцов примет следующий вид:

$$v_{120} = \frac{C_v}{t^{x_v} s^{y_v}} \text{ м/мин.} \quad (19)$$

Значения коэффициентов C_v и показателей степени x_v и y_v в указанной формуле для материалов, обрабатываемых на автоматах, даны в табл. 13. По приведенной выше формуле 19 и значениям коэффициентов табл. 13 построены графики в картах 95—97. Поддачи (средние их значения) при

Таблица 13

Материал	σ_b	H_B	$s = 0,4 \text{ мм и более}$			$s = 0,2 - 0,4 \text{ мм}$			$s = 0,2 \text{ мм и более}$		
			C_v	x_v	y_v	C_v	x_v	y_v	C_v	x_v	y_v
1020	56—71	155—196	35,5	0,28	0,6	42,7	0,28	0,4	50,1	0,28	0,3
1112	61—82	170—228	33,0	0,28	0,6	39,7	0,28	0,4	46,5	0,28	0,3
1035	61—73	170—207	31,7	0,28	0,6	38,0	0,28	0,4	44,6	0,28	0,3
1045	до 82	до 228	25,9	0,28	0,6	31,1	0,28	0,4	36,5	0,28	0,3
6115	до 80,5	до 228	32,8	0,26	0,52	37,3	0,26	0,38	43,7	0,26	0,28
5140	65,5—80	187—228	25,1	0,26	0,52	28,5	0,26	0,38	33,4	0,26	0,28
5115	до 82	до 228	22,6	0,26	0,52	25,7	0,26	0,38	30,1	0,26	0,28
3312	„ 82	„ 228	20,7	0,26	0,52	23,5	0,26	0,38	27,5	0,26	0,28
Латунь	22—36	—	90,8	0,4	0,6	99,5	0,4	0,5	117,2	0,4	0,4
	36—48	—	67,6	0,4	0,6	74,2	0,4	0,5	87,3	0,4	0,4

работе обычными проходными (радиальными) резцами даны в картах 85—87 и в карте 88 для подрезных резцов.

На автоматах широкое применение имеют фасонные резцы. Для определения скорости при работе фасонными резцами имеются результаты экспериментальных работ, проведенных инженером Титовым в лаборатории резания КрМММИ им. Баумана¹ и инж. Драпкиным в лаборатории резания автозавода им. Сталина². По данным указанных выше работ в первом приближении принято, что ширина фасонного резца не оказывает влияния на скорость резания. Что же касается показателя степени при подаче, то по данным инж. Титова он равен 0,95, а по данным инж. Драпкина — 0,47.

Сопоставление величин скоростей резания для одного и того же материала по формуле, выведенной инж. Титовым и инж. Драпкиным, показывает, что скорости резания по Титову получаются очень высокими при работе с малыми подачами и сравнительно низкими при работе с большими подачами.

По данным инж. Драпкина скорости резания получаются как при работе с малыми, так и с большими подачами довольно близкими к тем, которыми мы располагаем, получив их по материалам заводов, а также довольно близкими к тем величинам, которые получаются по нормативным данным 1-го издания для средней ширины резца. Исходя из указанных

¹ Журнал „Машиностроитель“ № 3 и № 4 за 1937 г.

² Журнал „Машиностроитель“ № 1—2 за 1937 г.

соображений, формула для определения скорости резания при работе фасонными резцами принята в следующем виде:

$$v_{120} = \frac{C_v}{s^{0,47}} \text{ м/мин}, \quad (20)$$

где C_v — коэффициент, характеризующий обрабатываемый материал,
 s — подача на 1 оборот обрабатываемой детали в мм.

Показатель степени при подаче принят нами равным 0,47 вне зависимости от обрабатываемого материала. Скорости резания для различных обрабатываемых материалов изменяются в соответствии с изменением значения коэффициентов C_v , величина которых дана в табл. 14.

Таблица 14

Материал и марка	σ_b кг.мм ²	H_B	Диаметр отпечатка по Вриннеллю (средн.)	Скорость		Усилие		
				C_v	U_v	C_p	x_p	U_p
Сталь 1020	56 — 71	155 — 196	4,5	13,3	0,47	179	1,00	0,75
" 1112	61 — 82	170 — 228	4,4	12,9	0,47	195	1,00	0,75
" 1035	61 — 73	170 — 207	4,0	11,8	0,47	195	1,00	0,75
" 1045	до 82	до 228	4,3	8,1	0,47	209	1,00	0,75
Сталь 5115	до 82	до 228	4,0	8,1	0,47	198	1,00	0,75
" 6115	" 80,5	" 228	4,0	7,2	0,47	230	1,00	0,75
" 3312	" 82	" 228	4,2	6,9	0,47	230	1,00	0,75
" 5140	65,5 — 80	187 — 228	4,0	6,1	0,47	215	1,00	0,75
Латунь	22 — 36 36 — 48	— —	— —	20,3 22,3	0,47 0,47	76 92	1,00 1,00	0,75 0,75

Приведенная выше формула принята нами как формула первого приближения. Несомненно, что показатель степени при подаче должен изменяться в зависимости от характера обрабатываемого материала. Точно также должно быть уточнено влияние ширины фасонного резца на скорость резания. Все эти вопросы будут уточнены в результате экспериментальных работ, проводимых по второму концентру по заданию Техотдела НКМ.

По формуле 20 и значениям коэффициента табл. 14 построен график в карте 98. Этим графиком можно пользоваться при работе фасонными резцами не только на автоматах, но и при работе на токарных, револьверных, многорезцовых станках и полуавтоматах, так как и на перечисленных станках стойкость фасонных резцов нужно считать равной 120 мин.

При изменении стойкости скорость можно пересчитать, пользуясь формулой 9-й и принимая показатель относительной стойкости $m = \frac{1}{4}$.

Если работа фасонными резцами на токарных станках ведется без охлаждения, то это следует учесть при установлении режима резания, ибо скорости по формуле 20 ориентированы на работу с охлаждением.

Подачи (средние их значения) при работе фасонными резцами даны в таблице карты 90.

Отрезка

Подачи при отрезке на автоматах даны с учетом результатов экспериментальных работ лаборатории резания автозавода им. Сталина и результатов экспериментальных работ инженеров Щелконогого и Мельникова, проведенных ими на Киевском краснознаменном заводе. Величины подач для автоматных обрабатываемых материалов даны в табл. карты 89.

Формула для определения скорости резания при отрезке для автоматных работ принята такая же, как и для токарных работ, но с учетом большей стойкости работы резца, а именно, при стойкости $T=120$ мин.

Таблица 15

Таким образом формула, определяющая скорость резания при отрезке, следующая:

$$v_{120} = \frac{C_v}{s^{0,55}} \text{ м/мин.} \quad (21)$$

Значение коэффициентов C_v для различных обрабатываемых материалов дано в табл. 15.

Усилие резания при работе резцами на автоматах

При работе нормальными проходными (радиальными) резцами усилие резания определяется по формуле, принятой в разделе "Токарные работы" (см. формулу 10). Таким образом для определения усилия резания при

Материал и марки	σ_b кг/мм ²	H_B	C_v	y_v
Сталь 1020	56—71	155—196	10,0	0,55
" 1112	61—82	170—228	7,1	0,55
" 1035	61—73	170—207	7,7	0,55
" 1045	до 82	до 228	6,2	0,55
Сталь 5115	до 82	до 228	5,6	0,55
" 6115	" 80,5	" 228	5,3	0,55
" 5140	65,5—80	187—228	5,3	0,55
" 3312	до 82	до 228	5,1	0,55
Латунь	22—36 36—48	— —	21,9 17,1	0,55 0,55

работе указанными резцами можно пользоваться графиками в картах 105—111.

Для определения усилия резания при работе тангенциальными резцами использованы первые результаты экспериментальных работ по материалам 1112, 5140 и латуни Л-62 и ЛС-59, проводимых в лаборатории резания ВАММ РККА (руководитель работ инж. Шувалов Ю. А.) по заданию Технического отдела НКМ в порядке работ второго концентратора.

Формула, определяющая вертикальное усилие резания при работе тангенциальными резцами, имеет следующий вид:

$$P_z = C_p \cdot t^{\alpha_p} \cdot S^{y_p}, \text{ кг,} \quad (22)$$

где C_p — коэффициент, характеризующий обрабатываемый материал,
 s — подача в мм на один оборот,
 t — глубина резания в мм.

Значения коэффициентов C_p и показателей степеней α_p и y_p даны в табл. 12. Значения коэффициентов C_p для других обрабатываемых материалов, кроме тех, которые обрабатывал инж. Шувалов, приняты применительно к обрабатываемости, установленной для определения усилия резания, при работе нормальными проходными токарными резцами. По данным экспериментов инж. Шувалова, соотношение между вертикальным, осевым и радиальным усилиями следующее:

$$P_z : P_x : P_y = 1 : (0,35 \div 0,2) : 0$$

(см. фиг. 14). По формуле 22 и значениям коэффициентов табл. 12 построены графики в картах 100—101.

Для определения усилий резания при работе фасонными резцами использованы результаты экспериментальных работ, проведенных инж. Титовым в лаборатории резания КрМММИ им. Баумана¹. По выводам инж. Титова следует, что практически вертикальное усилие может быть определено независимо от сложности профиля режущей кромки фасонного резца, а лишь в зависимости от ширины резания и подачи.

¹ Журнал "Машиностроитель" № 3 и 4 за 1937 г.

Усилия резания (вертикальное усилие) при работе фасонными резцами по данным инж. Титова имеют следующий вид:

$$P_z = C_p \cdot b^{x_p} \cdot s^{y_p} \text{ кг}, \quad (23)$$

где C_p — коэффициент, характеризующий обрабатываемый материал,
 b — ширина резания — периметр режущего профиля в мм,
 s — подача в мм на один оборот.

Инж. Титовым проведены эксперименты на материале ШХ-15. Приравняв эту сталь к хромистой стали 5140 и приняв для остальных материалов их обрабатываемость по усилиям резания, как и для токарных работ, принимаем определенные значения коэффициентов C_p для всех материалов, оставив для них те же самые показатели степеней при ширине и подаче. Значение коэффициентов C_p и показателей степеней x_p и y_p даны в табл. 14. По формуле 23 и значениям коэффициентов табл. 14 построены графики в картах 102—104.

Пользование графиками чрезвычайно просто и показано на самих графиках. Для радиального усилия, при обработке стали ШХ-15, инж. Титовым выведена формула:

$$P_y = 34,7 \cdot b^{1,25} \cdot s^{0,65}.$$

Значения величин, входящих в формулу, такие же, как и в формуле 23. Мощность при работе на автоматах определяется как сумма мощностей одновременно работающих инструментов. Следовательно, для определения общей мощности необходимо подсчитать мощность каждого инструмента в отдельности по усилию и скорости резания и затем все эти мощности просуммировать, в результате чего получается эффективная мощность. Для определения мощности станка необходимо эффективную мощность разделить на к. п. д. станка.

У. РАБОТА НА ПРОДОЛЬНО-СТРОГАЛЬНЫХ СТАНКАХ


Конструкция продольно-строгальных станков такова, что она дает постоянную скорость движения прямого и обратного хода стола вне зависимости от длины его хода.

Число двойных ходов стола на станке устанавливается в соответствии с длиной хода. Для каждого продольно-строгального станка произведение числа двойных ходов на длину хода есть величина постоянная. Отсюда и понятно, что при большей длине хода стола число двойных ходов в минуту меньше, а при меньшей длине число двойных ходов больше.

Это заключение совершенно естественно вытекает из конструкции механизма рабочего движения продольно-строгального станка, создающей постоянство скоростей движения стола.

Скорость прямого хода стола это — скорость резания (производительное время работы станка); скорость обратного хода это — скорость холостого хода (непроизводительное время работы станка). В целях уменьшения непроизводительного времени работы станка скорость холостого хода стола обычно бывает в 2—3 раза больше скорости рабочего хода.

Таким образом конструкция продольно-строгального станка, при определенном числе оборотов приводного вала (шкива станка), предопреде-

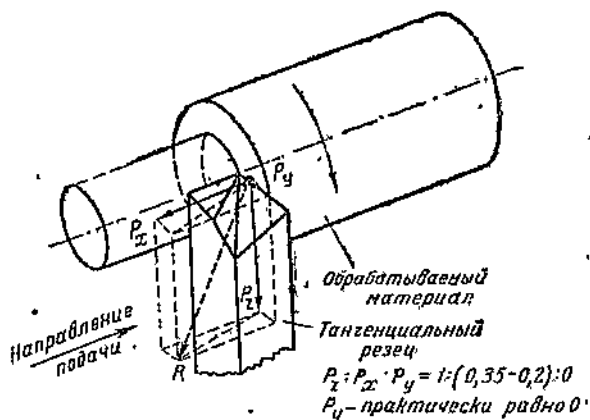

Фиг. 14.

ляет постоянство скорости резания вне зависимости от остальных факторов, как то: обрабатываемого материала, качества реза, глубины резания, подачи и пр. Следовательно, у каждого продольно-строгального станка конструктивно predeterminedена скорость резания, с которой только и можно вести работу. С этой скоростью резания ведется обработка любого материала.

В конструкции современных продольно-строгальных станков в целях более рационального их использования при обработке различных материалов предусмотрено несколько различных рабочих скоростей движения стола, большей частью до 4. Скорость обратного хода стола у большинства станков бывает одна.

Исходя из перечисленных выше особенностей конструкции продольно-строгальных станков, режим на продольно-строгальных станках должен быть построен таким образом, чтобы производить обработку с наименьшим машинным временем обработки. При экономической стойкости реза это осуществимо, если при заданном станке (мощности и скорости резания, следовательно, и усилия резания, допускаемые станком) и заданных обрабатываемом материале и глубине резания установить подачу наиболее выгодную по резу и станку.

Зависимости для определения скорости резания, усилий резания и мощностей на резе для продольно-строгальных станков можно принять такие же, как и при работе резцом на токарных станках (см. формулы 8, 9, 10 и 11). Таким образом для определения скорости резания и усилий можно пользоваться графиками в картах 14—20 и 105—111. Естественно, что при изменении сечения реза, геометрии его режущих лезвий, стойкости и других факторов работы, скорости, получаемые по формуле 8, должны быть умножены на соответствующие поправочные коэффициенты, которые даны в таблице карты 113.

Так как при заданной глубине резания и подаче скорость резания по формуле 8 может получиться в величинах, не соответствующих фактическим скоростям движения стола, то поэтому расчет режима для продольно-строгальных станков

нужно вести по заданной мощности станка и скорости рабочего движения стола. Располагаемое усилие резания Q определяется по следующей формуле:

$$Q = \frac{N_{ст} \cdot 60 \cdot 75 \cdot \eta}{v_{р.х.}} \text{ кг}, \quad (24)$$

где $N_{ст}$ — мощность станка в л. с.,
 $v_{р.х.}$ — скорость рабочего хода стола в м/мин,
 η — к. п. д. станка (эту величину брать по паспорту станка).

Таблица 16

Вес стола кг	Вес детали с приспособлением кг				
	500	1000	1500	2000	3000
	Усилие q , идущее на трение кг				
500	50	75	100	125	175
1000	75	100	125	150	200
1500	100	125	150	175	225
2000	125	150	175	200	250
3000	175	200	225	250	300

Кроме к. п. д. станка необходимо еще учесть, путем вычитания из Q , потери на трение стола с обрабатываемой деталью по направляющим станка q .

В табл. 16 приводятся величины усилий, идущие на трение в зависимости от веса стола и веса обрабатываемой детали. Величины в табл. 16 подсчитаны по формуле:

$$q = (q_1 + q_2) \text{ кг}, \quad (25)$$

где q — усилие, идущее на преодоление трения станка по направляющим в кг,
 q_1 — вес стола в кг,

q_2 — вес обрабатываемой детали с приспособлением в кг,
 μ — коэффициент трения (для чугуна по чугуну в масле принят равным 0,05).

По располагаемому усилию резания (формула 24), пользуясь графиками в картах 105—111, определяется, с какой подачей можно вести обработку данного материала при заданной глубине резания. Выбранная подача при заданной глубине резания проверяется по прочности станка, а затем по графику в картах 14—20 с точки зрения допустимых скоростей. Если получаемая скорость равна или больше скорости движения стола, то с данной подачей можно вести обработку. Если же скорость по графику получается меньше, чем скорость движения стола, то это значит, что резец не будет работать в течение 60 мин., и, следовательно, один из элементов режима должен быть пересчитан.

Но так как глубина резания и скорость движения стола величины заданные, которые изменять не всегда возможно, то остается путь изменения величины подачи. Изменение величины подачи удобно производить, пользуясь графиками скоростей резания в картах 14—20. По заданной скорости движения стола и заданной глубине резания определяется подача, с которой может быть произведена обработка.

Пересчеты скорости резания для других стойкостей следует производить по формуле 9 и таблице в карте 113.

При выборе подачи для обработки следует исходить из того, что отношение глубины резания к подаче может быть равно 1. Выбранную подачу можно проверить по прочности резца, пользуясь таблицей в карте 5.

Работа с большими подачами применима в тех случаях, когда после обдирочного прохода будет еще 1 или 2 отделочных прохода и тогда, когда получающаяся чистота из-под чернового прохода достаточна, например, строжка низа фундаментных плит под заливку и т. д. При строгании вертикальной плоскости подача должна в первую очередь проверяться по прочности резца (см. таблицу в карте 5), так как выступающая часть резца значительна.

При черновом строгании хрупких материалов (чугун, бронза) с большими подачами и глубинами резец в конце хода часто вырывает край детали. Во избежание этого край детали следует предварительно обрубить или опилить под углом 45°.

На станках больших мощностей, особенно при малых скоростях движения стола, протягивающие усилия на столе станка получаются значительные. При работе с небольшими глубинами и установлении подачи в соответствии с указанным выше принципом усилия станка не используются полностью. Это обстоятельство указывает на то, что в этих случаях можно одновременно вести работу двумя и больше резцами. Станки отечественного производства, модели 712, 713, 713ш, 716 и 718 имеют определенные рабочие скорости движения стола. Для этих станков рассчитаны изменения числа двойных ходов в зависимости от длины хода (см. графики в картах 115—117). В этих же картах даны протягивающие усилия на столе станка — Q в зависимости от скорости рабочего хода стола без учета к. п. д. и потерь на трение.


Для решения вопроса, какие существуют скорости резания на других типах продольно-строгальных станков отечественного производства, были сопоставлены данные по 37 моделям различных станков зарубежных станко-строительных фирм. Анализ этих данных показал, что наиболее распространенные скорости рабочего движения стола — это 8, 10, 12 и 15 м/мин., скорость обратного движения стола — 27 м/мин. Для такого типизированного станка мощностью 5 л. с. построена такая же диаграмма, как и для станков моделей 712, 713, 713ш, 716 и 718 (см. график к карте 118).

VI. РАБОТА НА ШЕПИНГАХ И ДОЛБЕЖНЫХ СТАНКАХ

Установление режимов резания на шепингах и долбежных станках имеет свои специфические особенности, вытекающие из самой конструк-

ции этих станков и заключающиеся, как и у всех строгальных станков, в том, что в процессе работы имеет место рабочий ход (ход резания) и обратный ход (холостой ход). Конструкция механизмов, осуществляющая рабочий и холостой ходы, такова, что обеспечивает ускорение обратного хода. Наиболее распространенный вид такой конструкции этого механизма — качающаяся кулиса.

Первая особенность качающихся кулис заключается в том, что для определенной длины хода реза на протяжении одного хода (как рабочего, так и холостого) создается переменная скорость резания (скорости являются не постоянными на протяжении всего хода резания). Скорости

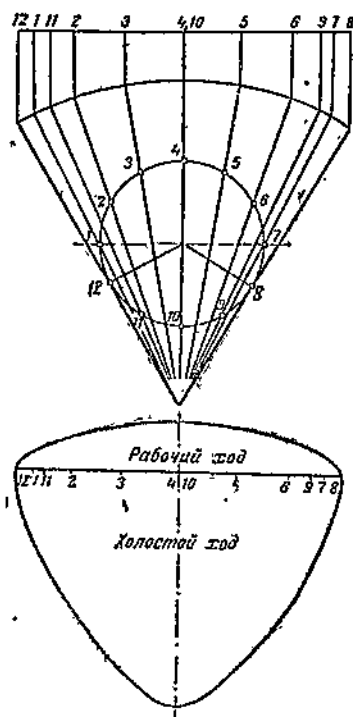

Фиг. 15.

резания изменяются от минимума в начале каждого хода и достигают максимума в середине хода; затем опять доходят до минимума к концу хода (см. фиг. 15). Вторая особенность качающейся кулисы заключается в том, что для определенной длины хода реза и при определенном числе двойных ходов в минуту на протяжении 1 хода усилие на резцовой призме является переменным и изменяется в пределах максимума и минимума. Кроме того, для определенного числа двойных ходов (определенное число оборотов приводного вала) на шпингте с изменением длины хода это переменное усилие изменяется следующим образом: с увеличением длины хода усилие уменьшается.

Однако усилие резания, которое можно использовать для целей резания, подсчитывается по среднему положению кулисы (см. фигуру 16). Для подсчета этого среднего усилия, действующего на резцовую призму, которое может быть использовано для целей резания, необходимо знать размеры кулис L и a (фиг. 17).

Еще один существенный фактор, относящийся к конструкции станка, который необходимо учесть при установлении режима работ для шпингов и долбежных станков, — усилие на резцовой призме (резце), используемое для целей резания, создающее в свою очередь определенное усилие на пальце кулисы. Совершенно понятно, что усилие резания никогда не должно быть больше того усилия, которое допустимо по условиям прочности пальца. Для определения максимального усилия, допустимого по условиям прочности пальца, необходимо знать размеры и материал пальца.


Формула, связывающая среднее усилие, действующее на резцовой призме, с усилием, действующим на пальце, выведена следующим образом.

При принятых обозначениях на фиг. 17 составляется уравнение моментов сил P и Q относительно центра качения кулисы точки O .

$$M_p = M_Q; P_c \cdot L - Q(a + r) = 0$$

$$P_c \cdot L = Q(a + r).$$

(26)

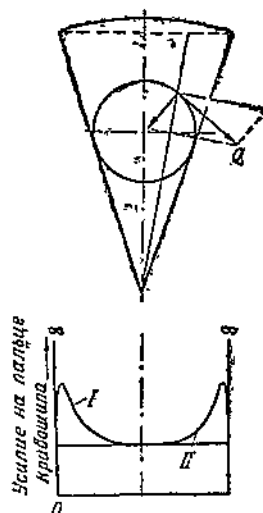

Фиг. 16.

Кривая I — изменение усилия P при разложении окружного усилия по перпендикуляру к кулисе и по радиусу.

Кривая II изображает усилие, соответствующее среднему положению кулисы. По этому усилию производится расчет сечения стружки, допускаемый станком.

Усилие Q , действующее на пальце, не должно быть более усилия, которое выдерживает палец по условиям своей прочности. Это усилие определяется, исходя из размеров и материала пальца, если рассматривать палец как балку, закрепленную одним концом и нагруженную сосредоточенным грузом, приложенным к середине пальца. Решая уравнение по максимальному $M_{изг}$ пальца, получаем:

$$M_{изг} = Q \frac{l}{2} \text{ или } M_{изг} = W \cdot \sigma_{изг} \text{ или } M_{изг} = 0,1 \cdot d^3 \cdot \sigma_{изг},$$

откуда можно написать:

$$Q \frac{l}{2} = 0,1 \cdot d^3 \cdot \sigma_{изг},$$

следовательно:

$$Q = \frac{0,1 \cdot d^3 \cdot \sigma_{изг}}{\frac{l}{2}} = \frac{0,2 \cdot d^3 \cdot \sigma_{изг}}{l}; \quad (27)$$


подставляя выведенное значение Q в формулу 26, получим:

$$P_c \cdot L = \frac{0,2 \cdot d^3 \cdot \sigma_{изг}}{l} (a + r).$$

Последняя формула представляет собой уравнение моментов сил P и Q относительно центра качающейся кулисы точки O , в которой утлена прочность пальца. Из этой формулы легко определить усилие на резцовой призме, которая может быть использована для целей резания, не рискуя поломкой пальца.

$$P_c = \frac{(a+r)}{L} \cdot \frac{0,2 \cdot d^3 \cdot \sigma_{изг}}{l} \text{ кг.} \quad (28)$$

Фиг. 17.

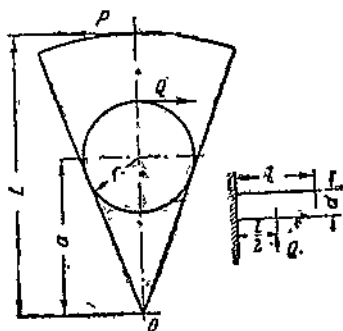

Величина $(a+r)$, входящая в формулу 28, будет иметь это значение только при положении кулисы, указанном на чертеже, т. е. по середине хода резца. В следующий момент движения кулисы величина $(a+r)$ будет уже другой. Пределы колебания этой суммы за один оборот кулисной шестерни (за один двойной ход резцовой призмы) будет изменяться от $(a+r)$ до $(a-r)$. Среднее значение этой величины может быть принято равным a , которое и можно принять для расчетов.

Таким образом для определения допустимого усилия резания формула окончательно примет вид:

$$P_{дон} = \frac{a}{L} \cdot \frac{0,2 \cdot d^3 \cdot \sigma_{изг}}{l} \text{ кг.} \quad (29)$$

Все величины, входящие в формулу, понятны из приведенного чертежа. $\sigma_{изг}$ — допустимое напряжение на изгиб.

Порядок определения среднего усилия P_c — следующий. Крутящий момент на шкиве станка:

$$M = P_1 \frac{D_{ш}}{2} \text{ кг.м. или } M = 716 \cdot 200 \frac{N}{n} \text{ кг.м.}, \quad (30)$$

где M — крутящий момент на шкиве в кг.м.

P_1 — усилие, передаваемое ремнем в кг,

$D_{ш}$ — диаметр шкива в мм,

N — мощность на шкиве станка в л. с.,

n — число оборотов шкива в минуту.

Если передаточное число от шкива до кулисной шестерни обозначим через i , то крутящий момент на кулисной шестерне равен:

$$M_1 = \frac{M \cdot \eta}{i}.$$

* Эта формула выведена инж. Никитиным А. А. См. журналы: „Наукowo Техничний Вісник“ №№ 1 и 2 за 1931 г. и „Вестник Металлопромышленности“ № 12 за 1929 г.

Обозначая окружное усилие, действующее на окружности, описываемой пальцем камня кулисы через Q , получаем его выражение:

$$Q = \frac{M_1}{r} = \frac{M \cdot \eta}{i \cdot r} \text{ кг,}$$

где r — радиус окружности, описываемой пальцем камня кулисы.

Для определения среднего усилия P_c на ползуне напишем уравнение моментов сил центра качания кулисы для сил P_c и Q , т. е. уравнение 26

$$P_c L = Q (a + r).$$

Дальнейшие выводы усилия приведены выше.

Как видно из выводов всех формул, для конкретного решения вопроса о режиме резания необходимо, помимо общих паспортных данных о станке, знать еще и конструктивные величины, входящие в расчетные формулы. Таким образом, если по условиям механики резца (кинематика и динамика) можно принять определенные и единые законы, принимаемые для любого шепинга, то по механике станка единого закона, решающего вопроса правильного использования резца на данном станке принять нельзя. Это заключение относится и к долбежным станкам. Как это видно из вышеизложенных рассуждений, эти величины являются функцией прочности пальца (размеры пальца и его материал) и размеров самой кулисы. Поэтому совершенно понятно, что для решения задачи о выгодном использовании стойкости резца и мощности станка, эти вопросы необходимо решать для каждого конкретного станка в отдельности, исходя из действительных размеров кулисы и пальца, а также материала пальца.

Такие расчетные таблицы для каждого шепинга в отдельности составлены: для шепингов отечественного производства III-3, III-4 и III-5 (см. карты 126—128) и для шепингов заграничных станкостроительных фирм Цвинцинатти и Альфред Шютте — заимствованные нами из данных Горьковского автозавода им. Молотова (см. карты 129—131).

Точно такие же расчетные таблицы составлены для долбежных станков Д-1 и Д-2 (см. карты 132—133).

Экспериментальных работ по определению скоростей резания при работе на шепингах чрезвычайно мало. В литературе опубликована работа инж. Вурцеля, проведенная им в лаборатории резания автозавода им. Сталина¹.

Выводы, полученные инж. Вурцелем, показывают, что структурно формула для определения скорости резания такая же, как и при работе резцом на токарных станках, и имеет следующий вид:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^{x_v} \cdot s^{y_v} \cdot l^k} \text{ м/мин,} \quad (31)$$

где C_v — коэффициент, характеризующий обрабатываемый материал,

t — глубина резания в мм,

T — стойкость резца в мин.,

s — подача в мм на один двойной ход,

l — длина хода резца в мм,

m, x_v, y_v, k — показатели степеней соответственно при T, t, s и l .

Значения коэффициентов — C_v и показателей степеней m, x_v, y_v, k для материалов, по которым инж. Вурцель проводил опыты, даны в указанном выше журнале.

Инж. Вурцелем проведены эксперименты на очень узком диапазоне глубин (для сталей от 1 до 3 мм и для чугуна от 1 до 5 мм), подачи (от 0,4 до 1,3) и для длин хода резца (от 80 до 210 мм). Это заставляет отказаться от принятия зависимостей, выведенных инж. Вурцелем, и оста-

¹ Журнал „Оргинформация“ № 6 за 1933 г.

вить зависимость для определения скорости резания при работе на шепингах и долбежных станках такую же, как и для работы резцами на токарных станках.

Как показывают первые результаты экспериментальных работ на шепингах и долбежных станках (открытое долбление), проводимых в порядке работ второго центра по заданию Технического отдела НКМ, большие скорости резания при работе на шепингах и долбежных станках, вследствие большого числа двойных ходов, что имеет место при небольших длинах хода, приводят к значительному понижению стойкости резцов. Исходя из указанных соображений, формула для определения скорости резания принята структурно такая же, как и при работе резцами на токарных станках (по формуле 8), но с уменьшением на 25% коэффициента C_v , характеризующего обрабатываемый материал. Значения этих

Таблица 17

Материал	σ_b кг/см ²	H_B	$s = 0,4$ мм и более			$s = 0,2 - 0,4$ мм			$s = 0,10 - 0,20$ мм		
			C_v	x_v	y_v	C_v	x_v	y_v	C_v	x_v	y_v
Машино- поделочная сталь	35		66,4	0,28	0,60	79,7	0,28	0,40	93,5	0,28	0,3
	45		45,8	0,28	0,60	55,0	0,28	0,40	64,5	0,28	0,3
	55		33,8	0,28	0,60	40,5	0,28	0,40	47,6	0,28	0,3
	65		26,3	0,28	0,60	31,5	0,28	0,40	37,0	0,28	0,3
	75		21,2	0,28	0,60	25,5	0,28	0,40	29,9	0,28	0,3
	85		17,6	0,28	0,60	21,1	0,28	0,40	24,8	0,28	0,3
Хромистая сталь	55		30,0	0,26	0,52	34,1	0,26	0,38	40,0	0,26	0,28
	65		23,3	0,26	0,52	26,4	0,26	0,38	31,0	0,26	0,23
	75		18,9	0,26	0,52	21,5	0,26	0,38	25,2	0,26	0,23
	85		15,6	0,26	0,52	17,7	0,26	0,38	20,8	0,26	0,23
	95		13,1	0,26	0,52	14,9	0,26	0,38	17,6	0,26	0,23
	105		11,4	0,26	0,52	13,0	0,26	0,38	15,2	0,26	0,23
Хромо- никелевая сталь	55		27,8	0,26	0,52	31,5	0,26	0,38	37,0	0,26	0,28
	65		21,6	0,26	0,52	24,5	0,26	0,38	28,8	0,26	0,23
	75		17,3	0,26	0,52	19,6	0,26	0,38	23,0	0,26	0,23
	85		14,6	0,26	0,52	16,6	0,26	0,38	19,4	0,26	0,23
	95		12,4	0,26	0,52	14,0	0,26	0,38	16,4	0,26	0,23
	105		10,5	0,26	0,52	11,9	0,26	0,38	14,0	0,26	0,23
Чугун		155	24,5	0,20	0,40	26,9	0,20	0,30	31,6	0,20	0,20
		170	21,0	0,20	0,40	23,0	0,20	0,30	27,1	0,20	0,20
		190	17,4	0,20	0,40	19,1	0,20	0,30	22,4	0,20	0,20
		210	14,6	0,20	0,40	16,1	0,20	0,30	18,9	0,20	0,20
Ковкий чугун		110	41,6	0,25	0,50	46,8	0,25	0,37	56,9	0,25	0,25
		130	31,9	0,25	0,50	35,9	0,25	0,37	43,6	0,25	0,25
		150	25,5	0,25	0,50	28,7	0,25	0,37	34,8	0,25	0,25
		170	20,9	0,25	0,50	23,5	0,25	0,37	28,5	0,25	0,25
		190	17,4	0,25	0,50	19,6	0,25	0,37	23,8	0,25	0,25
Бронза	До 30 и более		49,5	0,40	0,60	54,2	0,4	0,5	63,8	0,4	0,4
			37,5	0,40	0,60	41,1	0,4	0,5	48,4	0,4	0,4
Латунь	22 — 36		74,3	0,40	0,60	81,3	0,4	0,5	95,7	0,4	0,4
	36 — 48		57,8	0,40	0,60	63,2	0,4	0,5	74,4	0,4	0,4
Алюминий		60 — 80	168,8	0,40	0,60	189,8	0,4	0,5	217,5	0,4	0,4
		80 — 100	136,5	0,40	0,60	149,5	0,4	0,5	176,0	0,4	0,4

коэффициентов при работе на шепингах и долбежных станках даны в табл. 17. По формуле 8 и значениям коэффициентов табл. 17 построены графики в картах 119—125.

Формулу для определения усилия резания при работе резами на шепингах и долбежных станках можно принять такую же, как и для токарных станков (формула 10). Для определения усилий резания следует пользоваться графиками в картах 105—111.

Порядок установления режимов работ на шепингах и долбежных станках для открытого долбления сводится к подбору для данного конкретного станка соответствующей расчетной таблицы. В зависимости от длины хода долбняка, как видно из расчетной таблицы, может быть установлено различное число двойных ходов, которые фактически имеются на станке. Меньшему числу двойных ходов соответствуют большие допустимые усилия, с которыми можно вести работу; а большему числу двойных ходов соответствует меньшее допустимое усилие.

При заданной глубине резания для данного обрабатываемого материала выгоднее работать с большим усилием резания, которое обеспечивает возможность применения больших подач. Следовательно, в первую очередь необходимо подсчеты провести по меньшему числу двойных ходов станка.

По располагаемому усилию станка при помощи графиков в картах 105—111 устанавливается подача. Для обдирки подача не должна быть больше глубины резания. Если подача получается значительная (больше глубины резания), что может иметь место при работе с небольшими глубинами при обработке мягких материалов, то следует перейти на следующее большее число двойных ходов, которое опять проверяется по усилию.

Пользуясь графиками в картах 119—125, проверяется скорость резания по заданной глубине и выбранной подаче. Если скорость резания по этим графикам равна или больше той скорости, которая соответствует данному числу двойных ходов на станке, то работу можно вести. Если же скорость резания по этим графикам получается меньше, чем скорость для данного числа двойных ходов, то это значит, что работа будет проходить с меньшей стойкостью резца и, следовательно, режим нужно пересчитать. Пересчет можно провести, идя по пути уменьшения подачи. Порядок пересчета такой: подбирается следующее большее число двойных ходов станка, которому, как видно из расчетной таблицы, соответствует уже скорость больше первой, а усилие—меньшее. По новому усилию подбирается подача (ясно, она будет меньше первой). Выбранная подача опять проверяется по стойкости резца.

При отделке вопросы усилий не имеют столь серьезного значения, а поэтому порядок выбора режима упрощается. По таблице в карте 114 выбирается подача, с которой можно вести обработку. Скорость резания при заданной глубине и выбранной подаче определяется по графикам в картах 119—125. По полученной скорости подбираем число двойных ходов, пользуясь расчетной таблицей для конкретного шепинга или долбежного станка. Приведенными расчетными таблицами в картах 126—133 охвачены наиболее типичные и распространенные шепинги и долбежные станки.

Контрольные эксперименты по закрытому долблению, (шпоночные и прорезные резцы), проведенные в ЦНИИМАШ инж. Исаевым по чугуну $H_B = 180$, показали, что законы стойкости резцов для закрытого долбления изменяются. Формула, составленная на основе данных, полученных в порядке контрольных экспериментов, имеет следующий вид:

$$v_{80} = \frac{C_v \cdot b^{x_v}}{s^{y_v}} \text{ м/мин}, \quad (32)$$

где C_v — коэффициент, характеризующий обрабатываемый материал,
 b — ширина резца (глубина резания) в мм,
 s — подача на один двойной ход резца в мм,
 x_v и y_v — показатели степеней соответственно ширине и подаче.

Значение коэффициента C_v и показателей степеней x_v и y_v в зависимости от величины подачи даны в табл. 18.

Таблица 18

$s = 0,4 \text{ мм и более}$			$s = 0,4 \text{ мм и менее}$		
C_v	x_v	y_v	C_v	x_v	y_v
4,32	0,295	0,5	5,37	0,295	0,293

Несомненно, что принятые зависимости как для продольно-строгальных станков, так и для шепингов и долбежных станков требуют уточнений в порядке проведения специальных экспериментов. Проводимые по заданию Техотдела НКМ эксперименты в порядке работ 2-го концентратора дадут возможность уточнить зависимости для определения скоростей резания при работе на продольно-строгальных станках, шепингах и долбежных станках.

VII. ПОДСЧЕТ МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Машинное время при работе любым резцом определяется по следующей формуле:

$$T_{\text{м}} = \frac{L}{n \cdot s} \text{ мин.}, \quad (33)$$

где L — длина прохода инструмента в мм,
 n — число оборотов детали, либо инструмента, в минуту,
 s — подача в мм на один оборот.

По указанной формуле получается машинное время работы для одного прохода.

Машинное время одного прохода для строгальных работ определяется по формуле:

$$T_{\text{м}} = \frac{B + B_1}{n \cdot s} \text{ мин.}, \quad (34)$$

где B — ширина строгаемой поверхности в мм,
 B_1 — боковые свесы резца (2—5 мм),
 s — подача резца (стола) в мм за один двойной ход,
 n — число двойных ходов стола (резца) в мин.

Число двойных ходов стола (резца) в минуту определяется, исходя из длины хода стола (резца), следующим образом:

$$v_{p.x} = \frac{L(1+m)n}{1000} \text{ м/мин.}, \text{ откуда } n = \frac{v_{p.x} \cdot 1000}{L(1+m)}, \quad (35)$$

где $v_{p.x}$ — рабочая скорость стола (резца) в м/мин,
 L — длина хода стола (резца), равная длине строгаемой поверхности, плюс перебег в мм,
 m — отношение скорости рабочего хода к скорости холостого хода,
 n — число двойных ходов в мин.

Величины перебега для продольно-строгальных станков и шепингов даны в таблице 19.

Принятые округления при расчетах

Все расчеты в таблицах для определения скорости резания, усилия, мощности и пр. производились по формулам, приведенным в пояснительной записке.

При подсчетах приняты следующие округления:

при расчетах скоростей резания — точности до десятых знаков;

для усилий при значении до 10 кг — точность до десятых знаков,

а при значении выше 10 кг — точность до целых чисел;

для мощности при значении до 1 л. с. — точность до сотых знаков,

а при значении выше 1 л. с. — точность до десятых знаков.

Таблица 19

Продольно-строгальный станок		Шепинг	
Длина строгания в мм	Перебег стола в мм	Длина хода резца в мм	Перебег резца в мм
до 2000	до 200	до 100	35
2000 — 4000	200 — 325	100 — 200	48
4000 — 6000	330 — 375	200 — 300	59
6000 — 10000	390 — 475	от 300 и выше	75

Порядок округлений: до 5 принято округление в меньшую сторону, 5 и больше — в большую сторону.

Для облегчения подсчетов по принятым в нормативах формулам в таблицах карт 134—138 даны числа в дробных степенях. Наличие этих таблиц избавляет от необходимости в каждом отдельном случае производить логарифмирование, что является наиболее трудоемкой работой при подсчетах.

НКМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гипромаш		Характеристика обрабатываемых материалов по маркам и механическим свойствам		РАБОТА РЕЗЦАМИ Карта 1	
Наименование материала	Марка	Твердость по Бринеллю		Сопротивление разрыву σ_b в кг/мм ²	
		Диаметр отпечатка в мм	твердость HВ		
Машиноподъемная сталь		6,35—5,60	84—111	30—40	
		5,60—5,05	111—140	40—50	
		5,05—4,65	140—167	50—60	
		4,65—4,33	167—195	60—70	
		4,33—4,08	195—222	70—80	
		4,08—3,24	222—251	80—90	
	3120 — сырая	5,48—4,74	118—161	40—55	
Хромоникелевая сталь	3135 — "	4,33	191	65	
	3140 — "	4,30	197	67	
	3250 — "	4,18	209	71	
	3312 — "	4,53—4,08	177—220	60—75	
	3120 — термообр.	3,84	251	85	
	3140 — "	3,65—3,54	278—294	95—100	
	3312 — "	3,65—3,54	278—294	95—100	
Хромистая сталь	5130 — сырая	4,59—4,13	171—215	60—75	
	5135 — "	4,59—4,13	171—215	60—75	
	5140 — "	4,59—4,13	171—215	60—75	
	5130 — термообр.	3,78—3,68	257—271	90—95	
	5135 — "	3,78—3,68	257—271	90—95	
	5140 — "	3,78—3,68	257—271	90—95	
	среднее твердое			40—45 50	
Чугун серый		4,0 и больше	до—150		
		4,88—4,48	150—180		
		4,48—4,07	180—220		
Чугун ковкий		5,85—5,05	100—140		
		5,05—4,48	140—180		
		4,48—4,26	180—200		
Бронза	средняя твердая			до 30 свыше 30	
Латунь	средняя (отожжен.) твердая (неотожжен.)			22—36 36—43	
Алюминий			60—80		
			80—100		

$\varphi = 45^\circ; \varphi_1 = 10^\circ$						$\varphi = 45^\circ; \varphi_1 = 15^\circ$					
Подача s мм/об	Радиус закругления резца R					Подача s мм/об	Радиус закругления резца R				
	1	1,5	2	3	5		1	1,5	2	3	5
0,2	0,005	0,0035	0,0025	0,0017	0,001	0,2	0,005	0,0035	0,0025	0,0017	0,001
0,3	0,0115	0,0075	0,0057	0,0038	0,002	0,3	0,0115	0,0075	0,0057	0,0038	0,002
0,4	0,020	0,0134	0,010	0,0067	0,004	0,4	0,020	0,0134	0,010	0,0067	0,004
0,5	0,031	0,021	0,0157	0,0105	0,006	0,5	0,031	0,021	0,0157	0,0105	0,006
0,6	0,041	0,0305	0,0225	0,015	0,009	0,6	0,046	0,0305	0,0225	0,015	0,009
0,7	0,052	0,040	0,031	0,0205	0,012	0,7	0,061	0,041	0,031	0,0205	0,012
0,8	0,064	0,050	0,0405	0,027	0,016	0,8	0,076	0,054	0,0405	0,027	0,016
0,9	0,076	0,061	0,050	0,034	0,020	0,9	0,093	0,068	0,051	0,034	0,020
1,0	0,088	0,072	0,060	0,042	0,025	1,0	0,110	0,083	0,064	0,042	0,025
1,1	0,101	0,084	0,070	0,051	0,0305	1,1	0,128	0,099	0,077	0,051	0,0305
1,2	0,114	0,096	0,081	0,060	0,038	1,2	0,147	0,115	0,091	0,061	0,038
1,3	0,128	0,108	0,092	0,070	0,0425	1,3	0,165	0,131	0,106	0,071	0,0425
1,4	0,141	0,120	0,104	0,079	0,050	1,4	0,185	0,148	0,121	0,083	0,050
1,5	0,155	0,132	0,116	0,090	0,056	1,5	0,204	0,166	0,137	0,095	0,0565
1,6	0,169	0,145	0,128	0,100	0,064	1,6	0,224	0,183	0,153	0,109	0,064
1,8	0,197	0,171	0,152	0,122	0,082	1,8	0,265	0,220	0,186	0,137	0,082
2,0	0,226	0,198	0,177	0,144	0,100	2,0	0,307	0,258	0,221	0,166	0,101
2,5	0,300	0,267	0,230	0,203	0,160	2,5	0,406	0,357	0,312	0,246	0,159
3,0	0,406	0,339	0,310	0,245	0,208	3,0	0,506	0,461	0,409	0,331	0,228

$\varphi = 45^\circ; \varphi_1 = 25^\circ$						$\varphi = 45^\circ; \varphi_1 = 30^\circ$					
Подача s мм/об	Радиус закругления резца — R					Подача s мм/об	Радиус закругления резца — R				
	1	1,5	2	3	5		1	1,5	2	3	5
0,2	0,005	0,0035	0,0025	0,0017	0,001	0,2	0,005	0,0035	0,0025	0,0017	0,001
0,3	0,0115	0,0075	0,0057	0,0038	0,002	0,3	0,0115	0,0075	0,0057	0,0038	0,002
0,4	0,020	0,0134	0,010	0,0067	0,004	0,4	0,020	0,0134	0,010	0,0067	0,004
0,5	0,031	0,021	0,0157	0,0105	0,006	0,5	0,031	0,021	0,0157	0,0105	0,006
0,6	0,046	0,0305	0,0225	0,015	0,009	0,6	0,046	0,0305	0,0225	0,015	0,009
0,7	0,063	0,041	0,031	0,0205	0,012	0,7	0,063	0,041	0,031	0,0205	0,012
0,8	0,084	0,054	0,0405	0,027	0,016	0,8	0,084	0,054	0,0405	0,027	0,016
0,9	0,107	0,069	0,051	0,034	0,020	0,9	0,107	0,069	0,051	0,034	0,020
1,0	0,132	0,086	0,064	0,042	0,025	1,0	0,134	0,086	0,064	0,042	0,025
1,1	0,158	0,105	0,077	0,051	0,0305	1,1	0,155	0,105	0,077	0,051	0,0305
1,2	0,186	0,125	0,092	0,061	0,038	1,2	0,195	0,125	0,092	0,061	0,038
1,3	0,214	0,148	0,109	0,071	0,0425	1,3	0,221	0,148	0,109	0,071	0,0425
1,4	0,244	0,172	0,126	0,083	0,050	1,4	0,263	0,173	0,126	0,083	0,050
1,5	0,275	0,197	0,146	0,095	0,0565	1,5	0,291	0,201	0,146	0,095	0,0565
1,6	0,307	0,224	0,167	0,109	0,064	1,6	0,337	0,230	0,167	0,109	0,064
1,8	0,373	0,281	0,215	0,138	0,082	1,8	0,416	0,293	0,214	0,138	0,082
2,0	0,442	0,336	0,263	0,172	0,101	2,0	0,500	0,360	0,268	0,172	0,101
2,5	0,629	0,493	0,400	0,273	0,159	2,5	0,732	0,544	0,423	0,273	0,159
3,0	0,836	0,663	0,550	0,395	0,230	3,0	1,000	0,75	0,599	0,402	0,230

НКМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гипромачи	Высота гребешков (h) в зависимости от углов в плане ($\varphi; \varphi_1$), радиуса закругления реза (R) и величины подачи (s) в мм.	РАБОТА РЕЗЦАМИ Карта 3
---	---	---

$\varphi = 45^\circ; \varphi_1 = 45^\circ$						$\varphi = 60^\circ; \varphi_1 = 15^\circ$					
Подача s мм/об	Радиус закругления реза — R					Подача s мм/об	Радиус закругления реза — R				
	1	1,5	2	3	5		1	1,5	2	3	5
0,2	0,005	0,0035	0,0025	0,0017	0,001	0,2	0,005	0,0035	0,0025	0,0017	0,001
0,3	0,0115	0,0075	0,0057	0,0038	0,002	0,3	0,0115	0,0075	0,0057	0,0038	0,002
0,4	0,020	0,0134	0,010	0,0067	0,004	0,4	0,020	0,0134	0,010	0,0067	0,004
0,5	0,031	0,021	0,0157	0,0105	0,006	0,5	0,031	0,021	0,0157	0,0105	0,006
0,6	0,046	0,0305	0,0225	0,015	0,009	0,6	0,046	0,0305	0,0225	0,015	0,009
0,7	0,063	0,041	0,031	0,0205	0,012	0,7	0,063	0,041	0,031	0,0205	0,012
0,8	0,084	0,054	0,0405	0,027	0,016	0,8	0,084	0,054	0,0405	0,027	0,016
0,9	0,107	0,069	0,051	0,034	0,020	0,9	0,093	0,068	0,051	0,034	0,020
1,0	0,134	0,086	0,064	0,042	0,025	1,0	0,110	0,088	0,064	0,042	0,025
1,1	0,165	0,105	0,077	0,051	0,0305	1,1	0,128	0,099	0,077	0,051	0,0305
1,2	0,200	0,125	0,092	0,061	0,036	1,2	0,147	0,115	0,091	0,061	0,036
1,3	0,240	0,148	0,109	0,071	0,0425	1,3	0,165	0,131	0,106	0,071	0,0425
1,4	0,286	0,173	0,126	0,083	0,050	1,4	0,185	0,148	0,121	0,083	0,050
1,5	0,337	0,201	0,148	0,095	0,0565	1,5	0,204	0,166	0,137	0,095	0,0565
1,6	0,399	0,231	0,167	0,109	0,064	1,6	0,224	0,183	0,153	0,109	0,064
1,8	0,513	0,300	0,214	0,138	0,082	1,8	0,265	0,220	0,186	0,137	0,082
2,0	0,649	0,382	0,268	0,172	0,101	2,0	0,307	0,258	0,221	0,166	0,101
2,5	0,898	0,571	0,439	0,273	0,159	2,5	0,406	0,357	0,312	0,246	0,159
3,0	1,155	1,000	0,677	0,402	0,230	3,0	0,508	0,461	0,409	0,331	0,228

$\varphi = 60^\circ; \varphi_1 = 30^\circ$						$\varphi = 60^\circ; \varphi_1 = 30^\circ$					
Подача s мм/об	Радиус закругления реза — R					Подача s мм/об	Радиус закругления реза — R				
	1	1,5	2	3	5		1	1,5	2	3	5
0,2	0,005	0,0035	0,0025	0,0017	0,001	0,2	0,005	0,0035	0,0025	0,0017	0,001
0,3	0,0115	0,0075	0,0057	0,0038	0,002	0,3	0,0115	0,0075	0,0057	0,0038	0,002
0,4	0,020	0,0134	0,010	0,0067	0,004	0,4	0,020	0,0134	0,010	0,0067	0,004
0,5	0,031	0,021	0,0157	0,0105	0,006	0,5	0,031	0,021	0,0157	0,0105	0,006
0,6	0,046	0,0305	0,0225	0,015	0,009	0,6	0,046	0,0305	0,0225	0,015	0,009
0,7	0,063	0,041	0,031	0,0205	0,012	0,7	0,063	0,041	0,031	0,0205	0,012
0,8	0,082	0,054	0,0405	0,027	0,016	0,8	0,084	0,054	0,0405	0,027	0,016
0,9	0,103	0,069	0,051	0,034	0,020	0,9	0,107	0,069	0,051	0,034	0,020
1,0	0,124	0,086	0,064	0,042	0,025	1,0	0,134	0,088	0,064	0,042	0,025
1,1	0,147	0,104	0,077	0,051	0,0305	1,1	0,155	0,105	0,077	0,051	0,0305
1,2	0,170	0,124	0,092	0,061	0,036	1,2	0,195	0,125	0,092	0,061	0,036
1,3	0,194	0,144	0,109	0,071	0,0425	1,3	0,221	0,148	0,109	0,071	0,0425
1,4	0,218	0,165	0,126	0,083	0,050	1,4	0,268	0,173	0,126	0,083	0,050
1,5	0,244	0,186	0,145	0,095	0,0565	1,5	0,291	0,201	0,146	0,095	0,0565
1,6	0,270	0,208	0,165	0,109	0,064	1,6	0,337	0,230	0,167	0,109	0,064
1,8	0,323	0,255	0,205	0,138	0,082	1,8	0,416	0,293	0,214	0,138	0,082
2,0	0,379	0,303	0,248	0,172	0,101	2,0	0,500	0,360	0,263	0,172	0,101
2,5	0,501	0,413	0,348	0,255	0,159	2,5	0,732	0,544	0,423	0,273	0,159
3,0	0,627	0,527	0,454	0,346	0,230	3,0	1,00	0,75	0,599	0,500	0,230

$\varphi = 65^\circ$; $\varphi_1 = 15^\circ$					
Подача s мм/об	Радиус закругления реза — R				
	1	1,5	2	3	5
0,2	0,005	0,0035	0,0025	0,0017	0,001
0,3	0,0115	0,0075	0,0057	0,0038	0,002
0,4	0,020	0,0134	0,010	0,0067	0,004
0,5	0,031	0,021	0,0157	0,0105	0,006
0,6	0,046	0,0305	0,0225	0,015	0,009
0,7	0,061	0,041	0,031	0,0205	0,012
0,8	0,076	0,054	0,0405	0,027	0,016
0,9	0,093	0,068	0,051	0,034	0,020
1,0	0,110	0,083	0,064	0,042	0,025
1,1	0,128	0,099	0,077	0,051	0,0305
1,2	0,147	0,115	0,091	0,061	0,036
1,3	0,165	0,131	0,106	0,071	0,0425
1,4	0,185	0,148	0,121	0,083	0,050
1,5	0,204	0,166	0,137	0,095	0,0565
1,6	0,224	0,183	0,153	0,109	0,064
1,8	0,265	0,220	0,186	0,137	0,082
2,0	0,307	0,258	0,221	0,166	0,101
2,5	0,406	0,357	0,312	0,246	0,159
3,0	0,506	0,461	0,409	0,331	0,228


$\varphi = 85^\circ$; $\varphi_1 = 10^\circ$					
Подача s мм/об	Радиус закругления реза — R				
	1	1,5	2	3	5
0,2	0,005	0,0035	0,0025	0,0017	0,001
0,3	0,0115	0,0075	0,0057	0,0038	0,002
0,4	0,020	0,0134	0,010	0,0067	0,004
0,5	0,031	0,021	0,0157	0,0105	0,006
0,6	0,041	0,0305	0,0225	0,015	0,009
0,7	0,052	0,040	0,031	0,0205	0,012
0,8	0,064	0,050	0,0405	0,027	0,016
0,9	0,076	0,061	0,050	0,034	0,020
1,0	0,088	0,072	0,060	0,042	0,025
1,1	0,101	0,084	0,070	0,051	0,0305
1,2	0,114	0,096	0,081	0,060	0,036
1,3	0,128	0,108	0,092	0,070	0,0425
1,4	0,141	0,120	0,104	0,079	0,050
1,5	0,155	0,132	0,116	0,090	0,056
1,6	0,169	0,145	0,128	0,100	0,064
1,8	0,197	0,171	0,152	0,122	0,082
2,0	0,226	0,198	0,177	0,144	0,100
2,5	0,300	0,267	0,260	0,203	0,160
3,0	0,416	0,338	0,310	0,245	0,203

НГМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гипромет	Допускаемые усилия резания (P) по прочности реза в кг	РАБОТА РЕЗЦАМИ
		Карта 5

Тип и материал реза	Вылет реза в долях его высоты	Размеры резцов в мм					
		Квадратное сечение					
		12 × 12	16 × 16	20 × 20	25 × 25	30 × 30	40 × 40
Из углеродистой стали наварные и напайные	1,5h	320	570	890	1390	2000	3570
	2,0h	240	430	670	1040	1500	2670
	3,0h	160	280	440	690	1000	1780
	4,0h	120	210	330	520	750	1340
Из быстрорежущей стали	1,5h	430	770	1200	1880	2700	4810
	2,0h	320	580	900	1400	2030	3600
	3,0h	220	380	600	940	1350	2400
	4,0h	160	290	450	700	1020	1800

Тип и материал реза		Прямоугольное сечение						
		10 × 16	12 × 20	16 × 25	20 × 30	25 × 40	30 × 45	40 × 60
Из углеродистой стали наварные и напайные	1,5h	350	530	900	1330	2220	2670	5330
	2,0h	270	400	670	1000	1660	2000	4000
	3,0h	180	270	450	670	1110	1340	2670
	4,0h	130	200	340	500	830	1000	2000
Из быстрорежущей стали	1,5h	480	720	1210	1800	3000	3600	7200
	2,0h	360	540	900	1350	2230	2700	5400
	3,0h	240	360	600	900	1500	1600	3600
	4,0h	180	270	450	680	1130	1350	2700

$$M = P \cdot l = W \cdot \sigma_{\text{н}}; \quad W = \frac{B \cdot h^3}{6}; \quad P = \frac{B \cdot h^3 \cdot \sigma_{\text{н}}}{6 \cdot l}$$

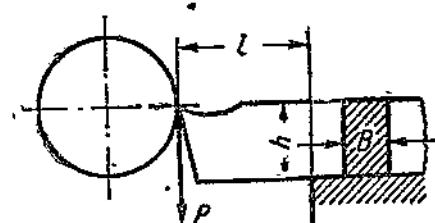

Принятые значения $\sigma_{\text{н}}$:


для углеродистой стали — $\sigma_{\text{н}} = 20 \text{ кг/мм}^2$;

для быстрорежущей стали — $\sigma_{\text{н}} = 27 \text{ кг/мм}^2$.

График построен для длин детали, равной 10d. Для длин, меньших 10d, даны переводные коэффициенты, на которые следует умножить полученный результат по графику

Переводные коэффициенты для длин, меньших 10d

Длина изделия	9d	8d	7d	6d	5d	4d	3d	2d	1d
Коэффициенты	1,36	1,96	2,90	4,63	8,00	15,6	37	125	1000

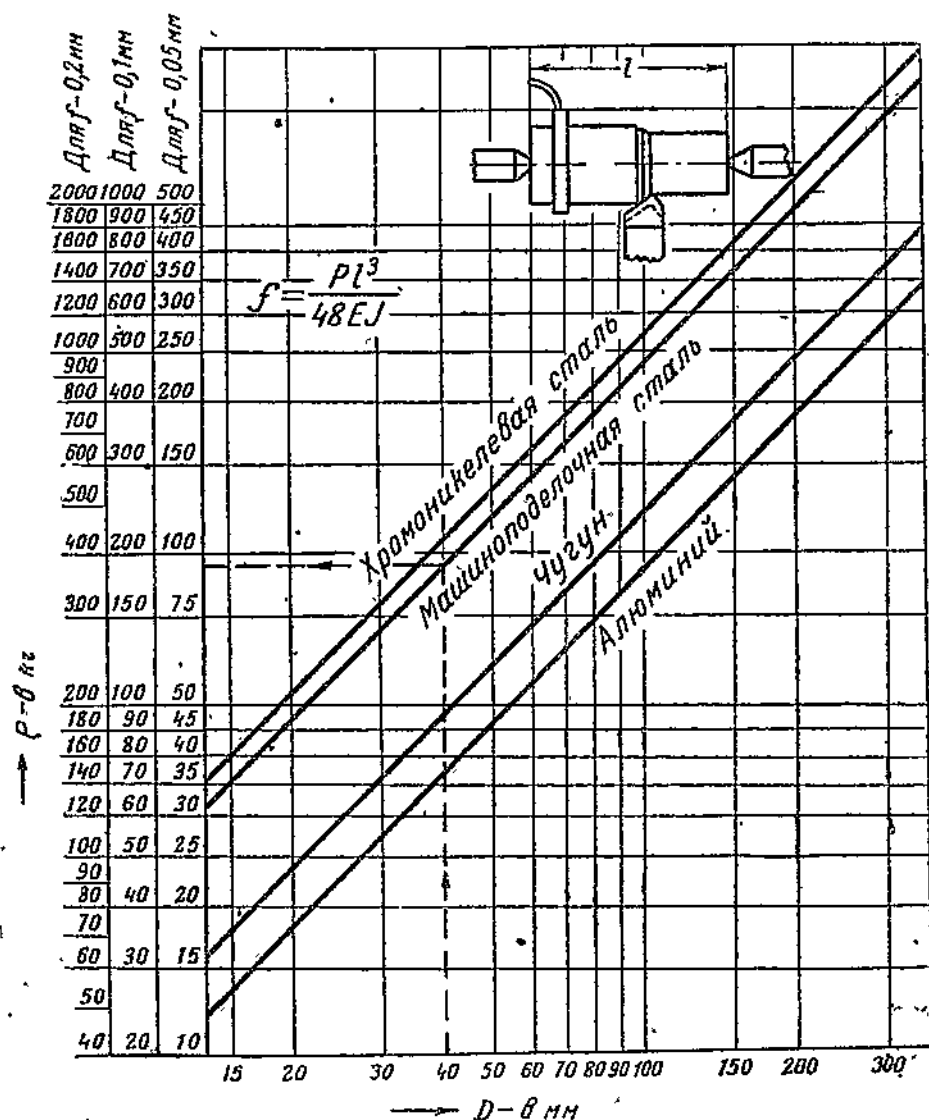


Пример. Определить усилие резания при допускаемом прогибе $f = 0,05 \text{ мм}$, если диаметр детали $d = 40 \text{ мм}$, а длина его $l = 200 \text{ мм}$, т. е. $l = 5d$. Материал детали — машиноподделочная сталь.

Решение. По графику для $d = 40 \text{ мм}$ поднимаемся по вертикали до линии машиноподделочной стали и на левой шкале для допускаемого прогиба $f = 0,05$, читаем $P = 95 \text{ кг}$. Это для $l = 10d$.

Для нашего случая мы должны полученный результат умножить на переходные коэффициенты от длины 10d к 5d.

Следовательно, наше $P = 95 \cdot 8 = 760 \text{ кг}$.

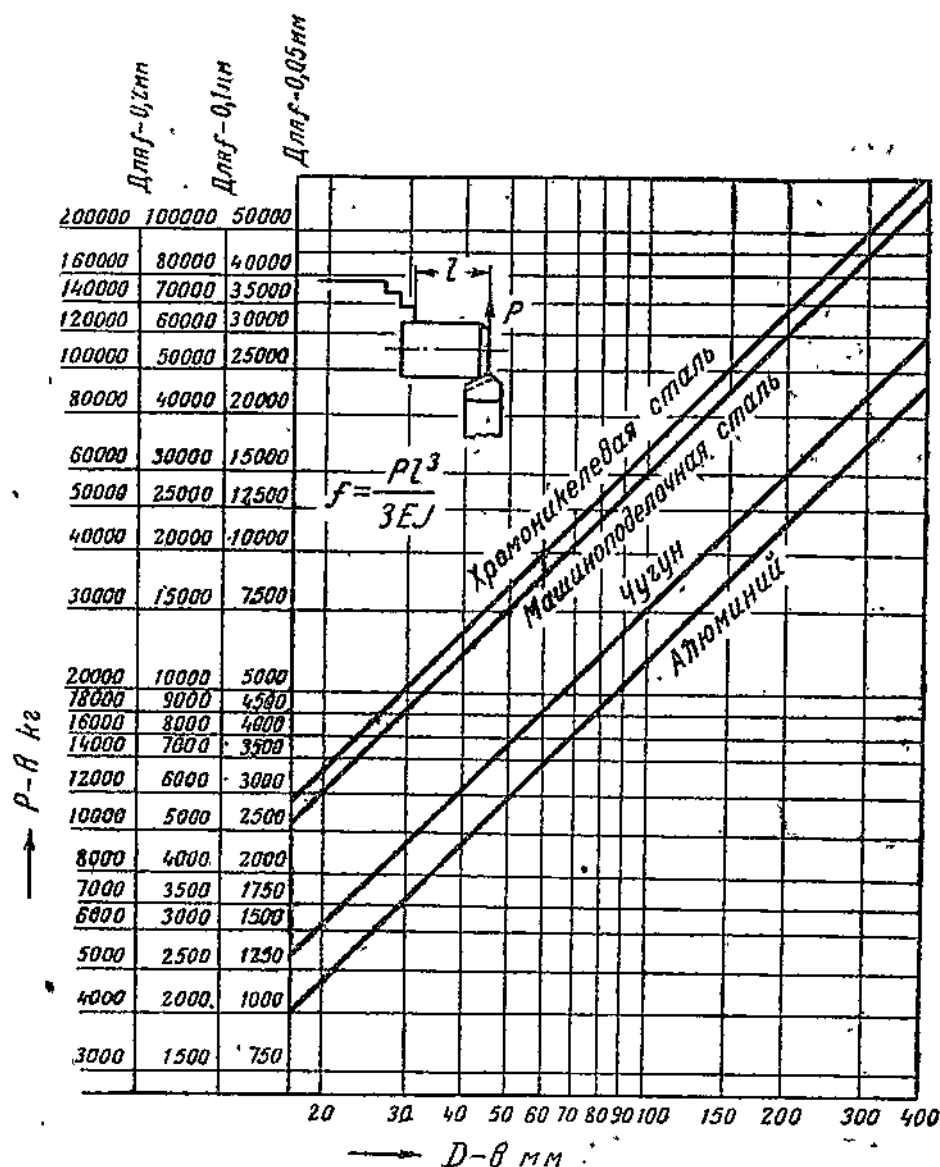

Хромоникелевая сталь . . . $E = 22\,000$
 Машинноделочная сталь . . . $E = 20\,000$

Чугун $E = 10\,000$
 Алюминий $E = 7\,800$

График построен для длины детали, равной диаметру обрабатываемой детали. Для длин больше 1 диаметра даны переводные коэффициенты, на которые следует умножать полученный результат по графику.

Переводные коэффициенты для длин больше 1 диаметра

Длина изделия	10d	9d	8d	7d	6d	5d	4d	3d	2d
Коэффициенты	0,001	0,00137	0,00196	0,00292	0,00463	0,008	0,0156	0,037	0,125

Наружная продольная обточка

Диаметр детали в мм	Глубина резания в мм							
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подача в мм							
до 30	0,4—0,60	0,4—0,7						
30—40	0,4—0,75	0,4—0,8	0,4—0,8	0,4—0,8				
40—60	0,5—0,80	0,5—1,0	0,5—1,3	0,5—1,3				
60—80	0,5—0,90	0,5—1,2	0,6—1,5	0,6—1,6	0,6—1,6			
80—100	0,5—1,0	0,5—1,3	0,7—1,7	0,8—1,8	0,8—1,8	1,0—1,9	1,0—2,0	
100—150	0,5—1,10	0,5—1,4	0,8—2,0	0,9—2,4	1,0—2,6	1,0—2,7	1,0—2,8	1,0—2,80
150—200	0,5—1,20	0,5—1,5	0,8—2,0	0,9—2,4	1,0—3,0	1,0—3,1	1,0—3,2	1,0—3,20
200 и выше	0,5—1,20	0,5—1,5	0,8—2,0	0,9—2,5	1,0—3,0	1,0—3,2	1,0—3,3	2,0—3,30

Торцовая обточка и подрезка

Диаметр детали в мм	Глубина резания в мм							
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подача в мм							
до 30	0,2—0,3	0,2—0,3						
30—60	0,3—0,4	0,3—0,4	0,3—0,4					
60—100	0,5—0,7	0,5—0,7	0,5—0,7	0,5—0,7	0,5—0,7			
100—200	0,6—0,8	0,6—1,0	0,6—1,0	0,6—1,0	0,6—1,0	0,6—1,0	0,6—1,0	
200—300	0,6—0,8	0,6—1,0	0,7—1,2	0,8—1,2	0,8—1,2	0,8—1,2	0,8—1,2	0,8—1,2
300—400	0,6—0,8	0,6—1,0	0,8—1,4	0,9—1,4	0,9—1,4	0,9—1,4	0,9—1,4	0,9—1,5
400—500	0,6—0,8	0,6—1,0	0,8—1,5	0,9—1,5	1,0—1,5	1,0—1,6	1,0—1,7	1,0—1,8
500 и выше	0,6—0,8	0,6—1,0	0,9—1,6	1,0—1,8	1,0—1,8	1,0—2,0	1,0—2,0	1,0—2,0

Подачи в таблице даны для тех случаев обработок, когда после обдирочного прохода будет еще один или два отделочных прохода.

Для случая, когда деталь обрабатывается с одного прохода — подачи даны в таблице карты 12.

Подачи, приведенные в таблице, являются средними.

Верхние пределы (большие подачи) брать для мягких материалов, а нижние для твердых. Уточнение величины подачи производить, исходя из прочности резца (смотри карту 5), прочности детали (см. карту 6 и 7), прочности механизма подачи и мощности станка.

Стали марнопопелочные, углеродистые, хромопелечные и хромопелечные

Диаметр круглой оправки в мм	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	100
Размеры квадратной оправки в мм	25	30	35	40	44	48	50	55	60	67	84
Вылет оправки в мм	1 в мм	Подачи в мм/об									
160	3 0,11-0,23 0,1-0,12 0,1-0,17 0,1-0,17 0,1-0,17	0,2-0,40 0,1-0,23 0,1-0,23 0,1-0,23 0,1-0,23	0,35-0,70 0,15-0,35 0,14-0,30 0,10-0,12 0,10-0,12	0,55-1,10 0,28-0,70 0,22-0,45 0,16-0,20 0,16-0,20	0,66-1,35 0,34-0,70 0,27-0,50 0,18-0,30 0,18-0,30	0,75-1,50 0,39-0,80 0,30-0,60 0,20-0,40 0,20-0,40	0,90-1,50 0,45-0,80 0,38-0,70 0,30-0,60 0,30-0,60	1,00-1,50 0,50-1,00 0,40-0,80 0,35-0,65 0,35-0,65	1,00-1,50 0,50-1,00 0,40-0,80 0,35-0,65 0,35-0,65	1,00-1,50 0,50-1,00 0,40-0,80 0,35-0,65 0,35-0,65	1,00-1,50 0,50-1,00 0,40-0,80 0,35-0,65 0,35-0,65
200	3 0,11-0,23 0,1-0,12 0,1-0,17 0,1-0,17 0,1-0,17	0,2-0,40 0,1-0,23 0,1-0,23 0,1-0,23 0,1-0,23	0,35-0,70 0,15-0,35 0,14-0,30 0,10-0,12 0,10-0,12	0,55-1,10 0,28-0,70 0,22-0,45 0,16-0,20 0,16-0,20	0,66-1,35 0,34-0,70 0,27-0,50 0,18-0,30 0,18-0,30	0,75-1,50 0,39-0,80 0,30-0,60 0,20-0,40 0,20-0,40	0,90-1,50 0,45-0,80 0,38-0,70 0,30-0,60 0,30-0,60	1,00-1,50 0,50-1,00 0,40-0,80 0,35-0,65 0,35-0,65	1,00-1,50 0,50-1,00 0,40-0,80 0,35-0,65 0,35-0,65	1,00-1,50 0,50-1,00 0,40-0,80 0,35-0,65 0,35-0,65	1,00-1,50 0,50-1,00 0,40-0,80 0,35-0,65 0,35-0,65
400	3 0,11-0,23 0,1-0,12 0,1-0,17 0,1-0,17 0,1-0,17	0,2-0,40 0,1-0,23 0,1-0,23 0,1-0,23 0,1-0,23	0,35-0,70 0,15-0,35 0,14-0,30 0,10-0,12 0,10-0,12	0,55-1,10 0,28-0,70 0,22-0,45 0,16-0,20 0,16-0,20	0,66-1,35 0,34-0,70 0,27-0,50 0,18-0,30 0,18-0,30	0,75-1,50 0,39-0,80 0,30-0,60 0,20-0,40 0,20-0,40	0,90-1,50 0,45-0,80 0,38-0,70 0,30-0,60 0,30-0,60	1,00-1,50 0,50-1,00 0,40-0,80 0,35-0,65 0,35-0,65	1,00-1,50 0,50-1,00 0,40-0,80 0,35-0,65 0,35-0,65	1,00-1,50 0,50-1,00 0,40-0,80 0,35-0,65 0,35-0,65	1,00-1,50 0,50-1,00 0,40-0,80 0,35-0,65 0,35-0,65
600	3 0,11-0,23 0,1-0,12 0,1-0,17 0,1-0,17 0,1-0,17	0,2-0,40 0,1-0,23 0,1-0,23 0,1-0,23 0,1-0,23	0,35-0,70 0,15-0,35 0,14-0,30 0,10-0,12 0,10-0,12	0,55-1,10 0,28-0,70 0,22-0,45 0,16-0,20 0,16-0,20	0,66-1,35 0,34-0,70 0,27-0,50 0,18-0,30 0,18-0,30	0,75-1,50 0,39-0,80 0,30-0,60 0,20-0,40 0,20-0,40	0,90-1,50 0,45-0,80 0,38-0,70 0,30-0,60 0,30-0,60	1,00-1,50 0,50-1,00 0,40-0,80 0,35-0,65 0,35-0,65	1,00-1,50 0,50-1,00 0,40-0,80 0,35-0,65 0,35-0,65	1,00-1,50 0,50-1,00 0,40-0,80 0,35-0,65 0,35-0,65	1,00-1,50 0,50-1,00 0,40-0,80 0,35-0,65 0,35-0,65

Чугун серый и ковкий, бронза, латунь

Диаметр круглой оправки в мм	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	100
Размеры квадратной оправки в мм	25	30	35	40	44	48	50	55	60	67	84
Вылет оправки в мм	1 в мм	Подачи в мм/об									
160	3 0,40-0,55 0,21-0,30 0,14-0,20 0,10-0,13	0,72-1,00 0,39-0,55 0,27-0,37 0,17-0,24	1,25-1,15 0,65-0,90 0,44-0,7 0,30-0,4	1,40 1,00-1,45 0,70-0,95 0,49-0,60	1,40 1,20-1,70 0,80-1,20 0,58-0,73	1,45-2,00 0,95-1,37 0,60-0,85 0,40-0,55	1,7-2,3 1,1-1,5 0,7-1,0 0,4-0,55	1,85-2,60 1,30-1,80 0,80-1,10 0,55-0,75	1,85-2,60 1,30-1,80 0,80-1,10 0,55-0,75	1,85-2,60 1,30-1,80 0,80-1,10 0,55-0,75	1,85-2,60 1,30-1,80 0,80-1,10 0,55-0,75
200	3 0,40-0,55 0,21-0,30 0,14-0,20 0,10-0,13	0,72-1,00 0,39-0,55 0,27-0,37 0,17-0,24	1,25-1,15 0,65-0,90 0,44-0,7 0,30-0,4	1,40 1,00-1,45 0,70-0,95 0,49-0,60	1,40 1,20-1,70 0,80-1,20 0,58-0,73	1,45-2,00 0,95-1,37 0,60-0,85 0,40-0,55	1,7-2,3 1,1-1,5 0,7-1,0 0,4-0,55	1,85-2,60 1,30-1,80 0,80-1,10 0,55-0,75	1,85-2,60 1,30-1,80 0,80-1,10 0,55-0,75	1,85-2,60 1,30-1,80 0,80-1,10 0,55-0,75	1,85-2,60 1,30-1,80 0,80-1,10 0,55-0,75
400	3 0,40-0,55 0,21-0,30 0,14-0,20 0,10-0,13	0,72-1,00 0,39-0,55 0,27-0,37 0,17-0,24	1,25-1,15 0,65-0,90 0,44-0,7 0,30-0,4	1,40 1,00-1,45 0,70-0,95 0,49-0,60	1,40 1,20-1,70 0,80-1,20 0,58-0,73	1,45-2,00 0,95-1,37 0,60-0,85 0,40-0,55	1,7-2,3 1,1-1,5 0,7-1,0 0,4-0,55	1,85-2,60 1,30-1,80 0,80-1,10 0,55-0,75	1,85-2,60 1,30-1,80 0,80-1,10 0,55-0,75	1,85-2,60 1,30-1,80 0,80-1,10 0,55-0,75	1,85-2,60 1,30-1,80 0,80-1,10 0,55-0,75
600	3 0,40-0,55 0,21-0,30 0,14-0,20 0,10-0,13	0,72-1,00 0,39-0,55 0,27-0,37 0,17-0,24	1,25-1,15 0,65-0,90 0,44-0,7 0,30-0,4	1,40 1,00-1,45 0,70-0,95 0,49-0,60	1,40 1,20-1,70 0,80-1,20 0,58-0,73	1,45-2,00 0,95-1,37 0,60-0,85 0,40-0,55	1,7-2,3 1,1-1,5 0,7-1,0 0,4-0,55	1,85-2,60 1,30-1,80 0,80-1,10 0,55-0,75	1,85-2,60 1,30-1,80 0,80-1,10 0,55-0,75	1,85-2,60 1,30-1,80 0,80-1,10 0,55-0,75	1,85-2,60 1,30-1,80 0,80-1,10 0,55-0,75

Верхние пределы для чугуна, нижние для твердых материалов. При работе борштангой с дооперительными напильниками табличные подачи увеличивать на 20-30%

Материал		Ширина резца в мм	Диаметр обрабатываемой детали в мм									
Наименование	Мех. свойства в кг/мм ² НВ		5	10	20	40	60	80	100	120	150	200
Машинноподечная сталь	30—50	2	0,05	0,07	0,09							
		3			0,09	0,12						
		4				0,12	0,13					
		5					0,13	0,15				
		6						0,15	0,16	0,17		
		7								0,17	0,19	
		8									0,19	0,22
Машинноподечная сталь	50—70	2	0,06	0,08	0,11							
		3			0,11	0,14						
		4				0,14	0,16					
		5					0,16	0,18				
		6						0,18	0,20	0,21		
		7								0,21	0,24	
Чугун	180—220	8									0,24	0,26
Хромоникелевая сталь	до 80	2	0,06	0,07	0,09							
		3			0,09	0,12						
		4				0,12	0,14					
		5					0,14	0,16				
		6						0,16	0,18	0,18		
		7								0,18	0,21	
		8									0,21	0,23
Хромоникелевая сталь	больше 80	2	0,04	0,06	0,07							
		3			0,07	0,10						
		4				0,10	0,11					
		5					0,11	0,13				
		6						0,13	0,14	0,14		
		7								0,14	0,16	
		8									0,16	0,18
Чугун	150—180	2	0,08	0,10	0,13							
		3			0,13	0,17						
		4				0,17	0,20					
		5					0,20	0,23				
		6						0,23	0,25	0,26		
		7								0,26	0,29	
Бронза	20—30	8									0,29	0,33
Латунь	30—50	2	0,09	0,12	0,16							
		3			0,16	0,21						
		4				0,21	0,24					
		5					0,24	0,27				
		6						0,27	0,30	0,30		
		7								0,30	0,35	
Алюминий	твердый	8									0,35	0,39

При жестком креплении детали и резца при работе на специальных отрезных станках табличные подачи увеличивать на 30—40%.

При нежестком креплении детали и резца при требовании чистоты поверхности отрезка под два треугольника и при работе с ручной подачей табличные подачи уменьшать на 30—40%.

По мере углубления резца к центру приблизительно на 0,5 радиуса обрабатываемой детали, в целях получения чистой поверхности и предотвращения отжима отрезаемой детали, подачу уменьшить на 0,5 первоначальной величины.

Подачи в зависимости от диаметра и характера обработки


Отделка


Карта 12

ТОКАРНЫЕ, КАРУСЕЛЬ-
НЫЕ И РАСТОЧНЫЕ
СТАНКИ

Виды обработок	Обозначения на чертежах обрабатываемой детали	Глубина резания в мм	Число проходов	Диаметр обрабатываемых мм					500 и выше
				до 30	30—60	60—100	100—150	150—300	
Обточка цилиндрических поверхностей									
Чистая, грубые следы обработки	▼▼	—	1	0,15—0,25	0,20—0,40	0,30—0,60	0,40—0,80	0,50—1,00	0,80—1,50
Чистая, малозаметные следы обработки	▼▼	До 2 мм	1—2	0,15—0,20	0,15—0,25	0,25—0,35	0,30—0,40	0,35—0,55	0,50—0,70
Под последующую шлифовку	▼▼▼	До 3 мм	1	0,08—0,12	0,10—0,20	0,15—0,25	0,20—0,35	0,25—0,40	0,30—0,50
Отделка широким резцом	▼▼▼ или ▼▼▼	0,2—0,5	1	0,15—0,30	0,30—0,50	0,40—0,70	0,50—0,80	0,60—0,90	0,90—1,20
Отделка широким резцом	▼▼▼	0,2—0,5	1	0,30—0,80	0,70—1,00	1,00—2,00	1,80—1,25	2,00—4,00	3,50—5,00
Расточка отверстий									
Чистая, грубые следы обработки	▼▼	—	1	0,15—0,20	0,15—0,30	0,20—0,50	0,30—0,60	0,35—0,70	0,60—1,00
Чистая, малозаметные следы обработки	▼▼	До 2 мм	1—2	0,10—0,15	0,10—0,20	0,15—0,25	0,20—0,30	0,30—0,40	0,50—0,60
Под последующую шлифовку	▼▼▼	До 3 мм	1	0,08—0,10	0,08—0,15	0,10—0,20	0,15—0,25	0,20—0,30	0,30—0,40
Расточка пластинок	▼▼ или ▼▼▼	0,3—1,0	1	0,15—0,20	0,20—0,30	0,30—0,50	0,40—0,60	0,50—0,80	0,70—1,00
Расточка пластинок	▼▼	0,3—1,0	1	0,15—0,20	0,20—0,40	0,40—0,60	0,60—0,80	0,80—1,30	1,30—1,50
Торцовая обточка и подрезка									
Чистая, грубые следы обработки	▼▼	—	1	0,15—0,25	0,25—0,40	0,35—0,50	0,45—0,60	0,60—0,80	0,80—1,2
Чистая, малозаметные следы обработки	▼▼	До 2 мм	1—2	0,15—0,20	0,20—0,30	0,30—0,40	0,35—0,50	0,40—0,70	0,5—0,8
Под последующую шлифовку	▼▼▼	До 3 мм	1	0,08—0,15	0,15—0,25	0,25—0,35	0,30—0,40	0,40—0,60	0,45—0,6
Под последующую шлифовку	▼▼▼	До 3 мм	1	0,15—0,30	0,30—0,50	0,40—0,60	0,50—0,80	0,60—0,90	0,80—1,4

Подачи для анака обработки ▼ относятся к тому случаю, когда деталь обрабатывается без требования чистоты с одного или двух проходов, в зависимости от припуска.
Для случая обработки чистой, малозаметные следы обработки ▼ даны два ряда подач: ряд больших подач для обычной отделки, ряд меньших подач для особо чистой обработки на-под реза.

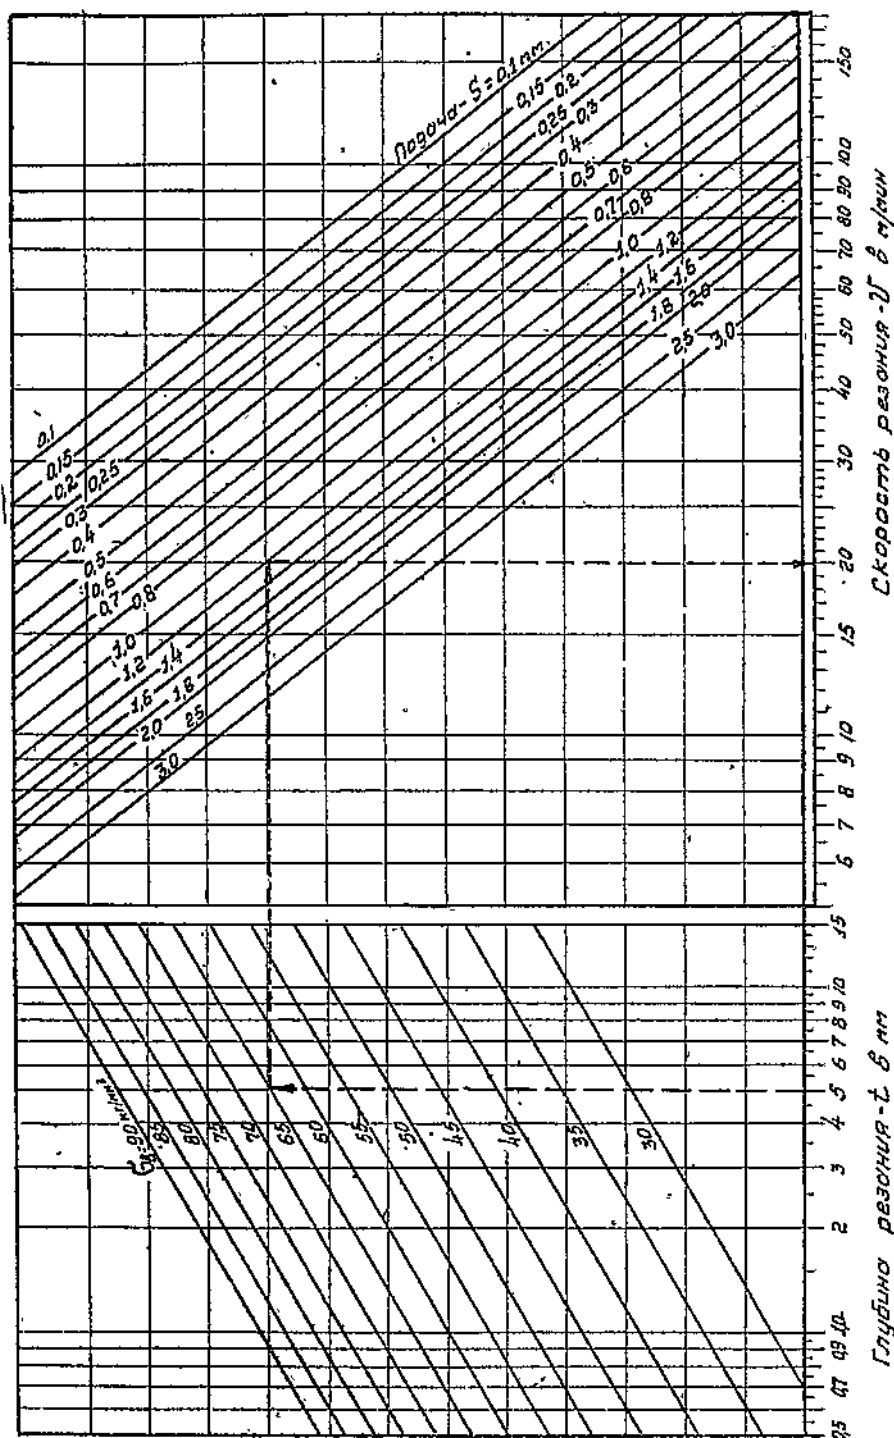

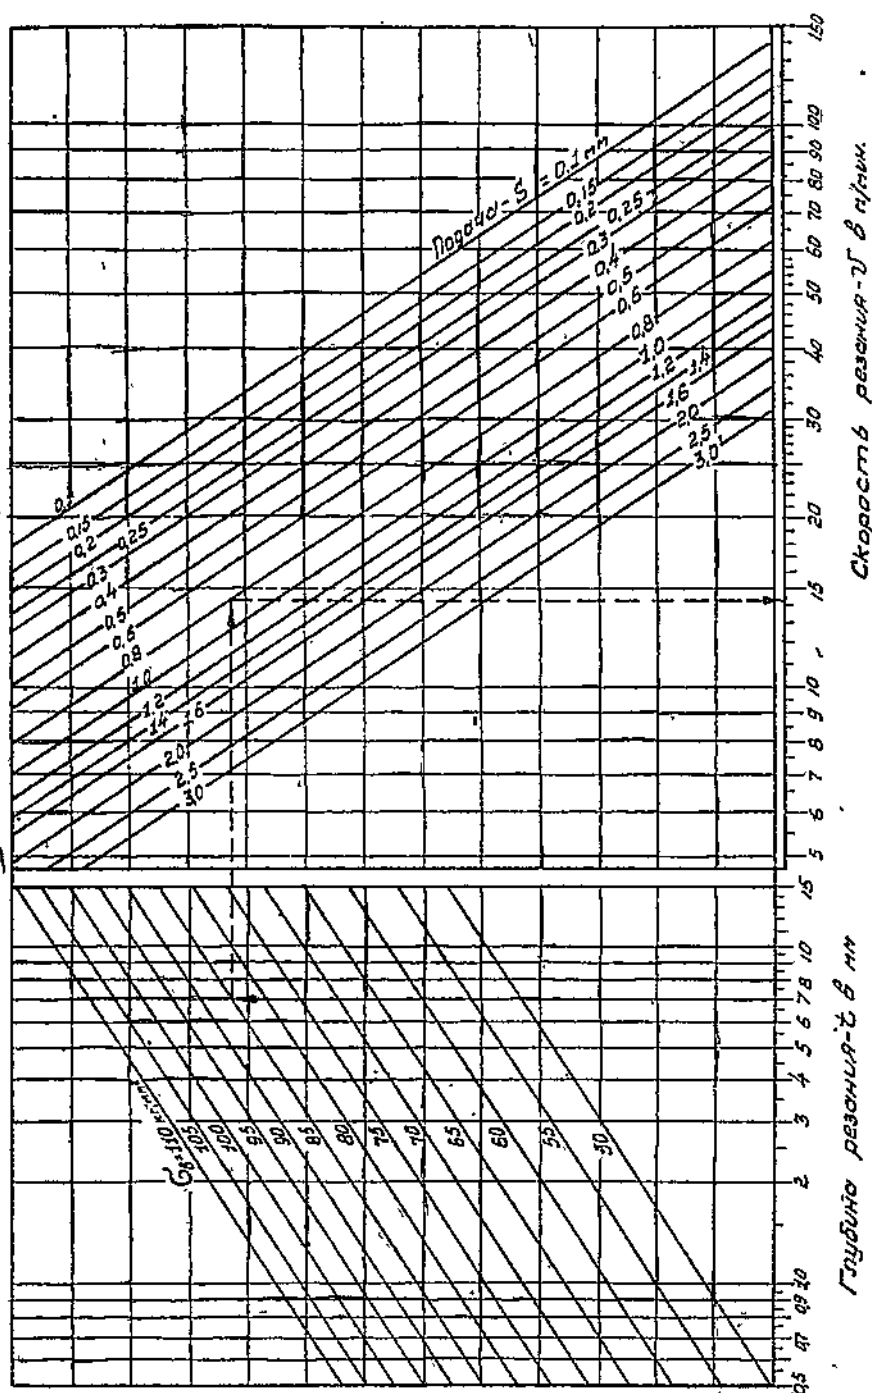

НХМ СССР


Комиссия по резанию
металлов
при Техническом отделе
и Гипроштам

Скорости резания
при наружной продольной обточке
без охлаждения

Хромоникелевая сталь

ТОКАРНЫЕ, ЛОБОВЫЕ,
БАРУСЕЛЬНЫЕ
И РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

Карта 16

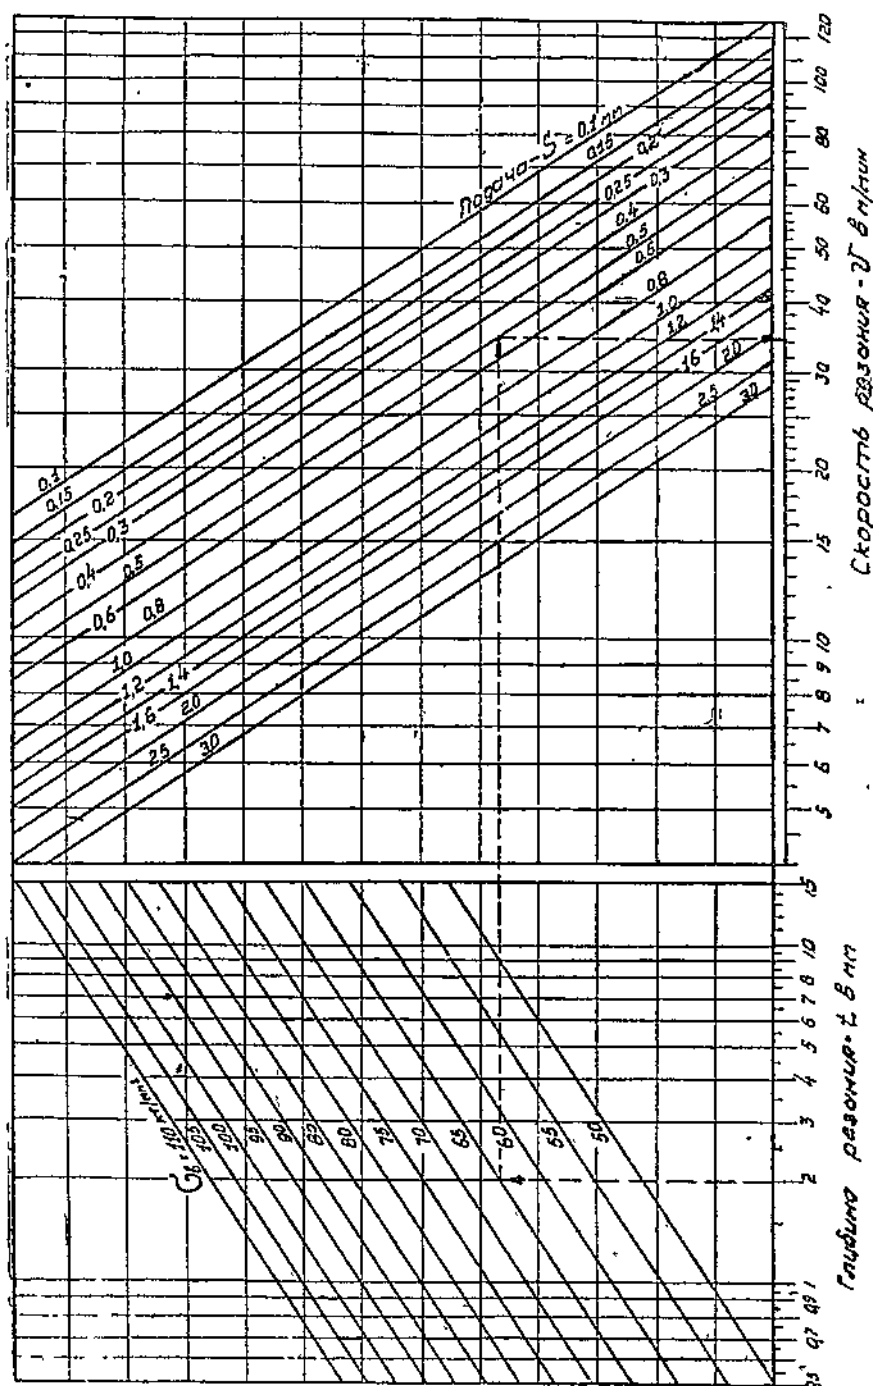


НТМ СССР


Комиссия по резанию
металлов
при Техническом отделе
и Гипромаш.

Скорости резания
при наружной продольной обточке
без охлаждения
Чугун

РЕВОЛЬВЕРНЫЕ
СТАНКИ

Карта 17

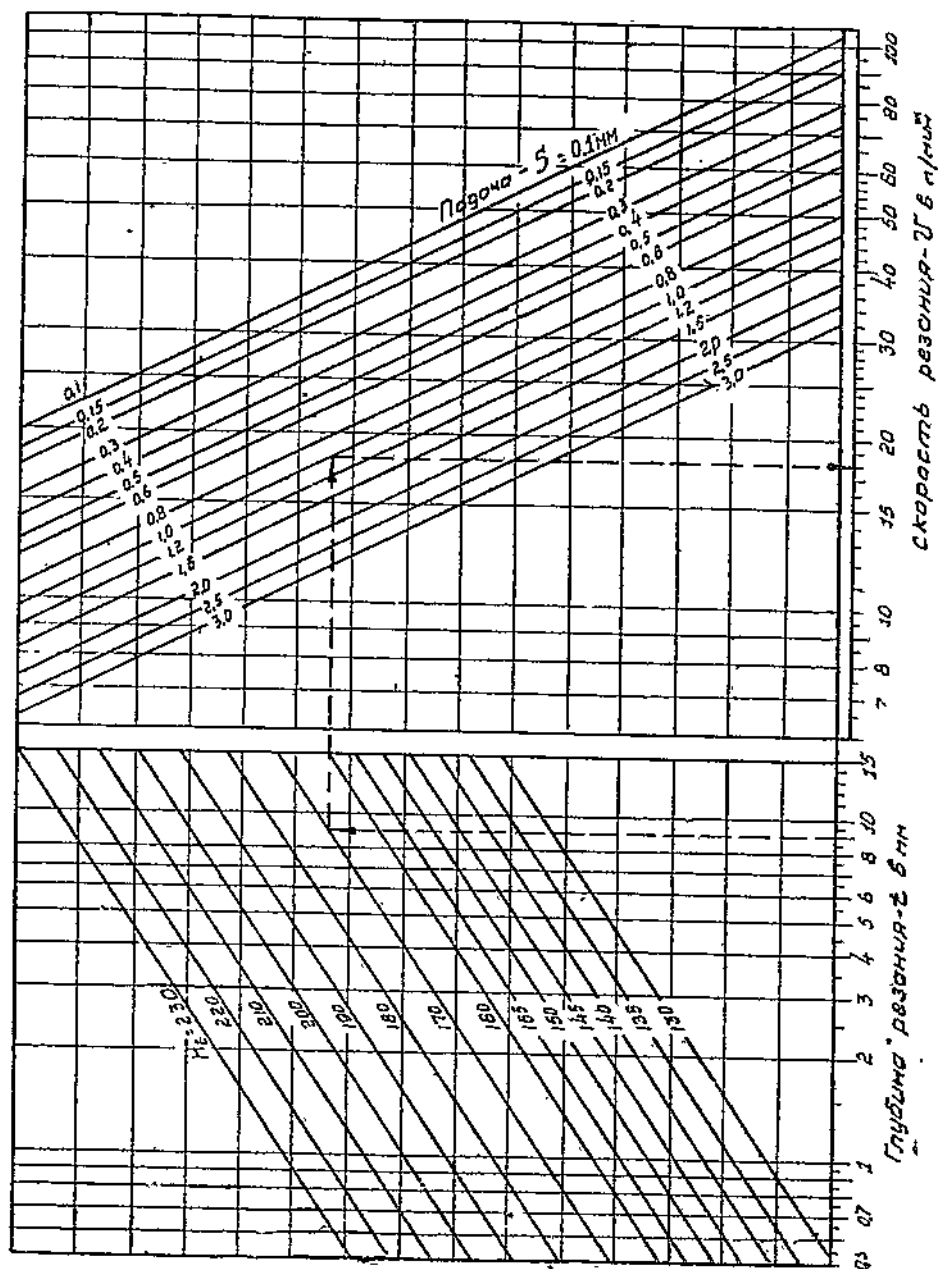

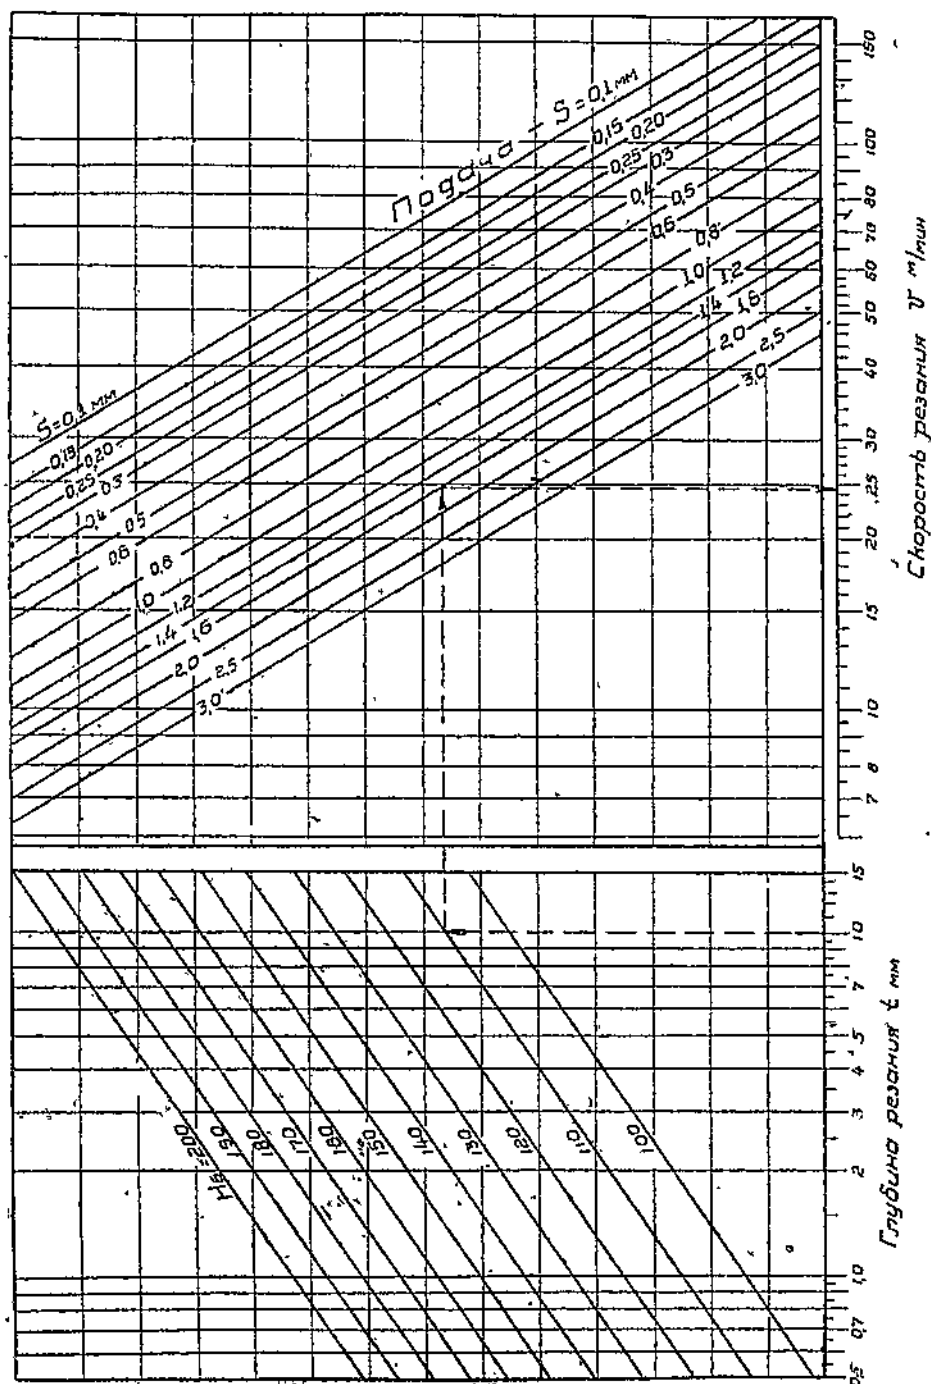


НЕМ СССР

Комиссия по резанию
металлов
при Техническом отделе
и Гипромаш

Скорости резания
при наружной продольной обточке
без охлаждения
Бронза и латунь

ТОКАРНЫЕ, ЛОБОВЫЕ,
КАРУСЕЛЬНЫЕ
И РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

Карта 19

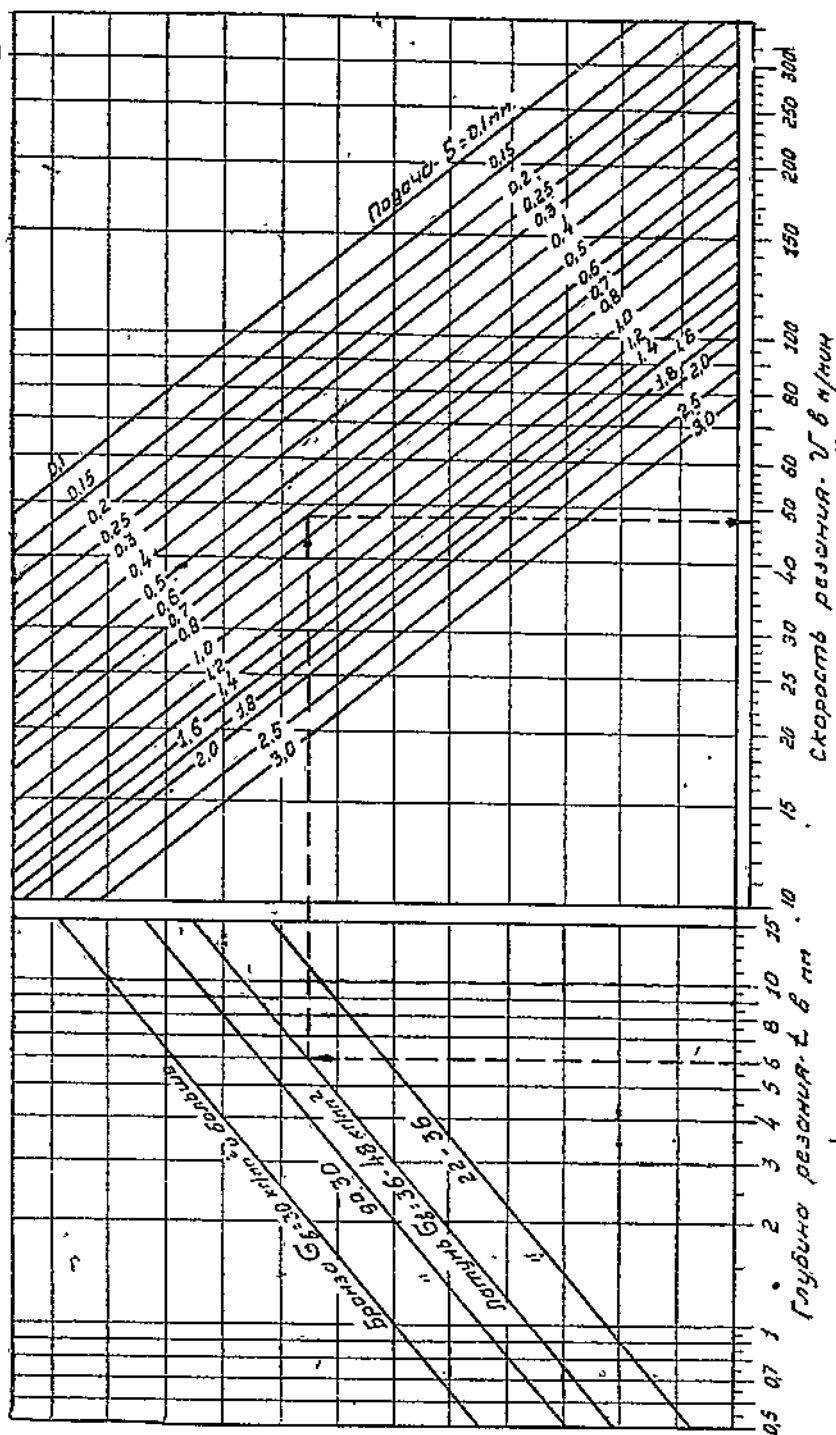


НЕМ СССР


Комиссия по резанию
металлов
при Техническом отделе
и Гипролаш


Скорости резания
при наружной продольной обточке
без охлаждения
Алюминий

ТОКАРНЫЕ, ЛОБОВЫЕ,
КАРУСЕЛЬНЫЕ
И РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

Карта 20

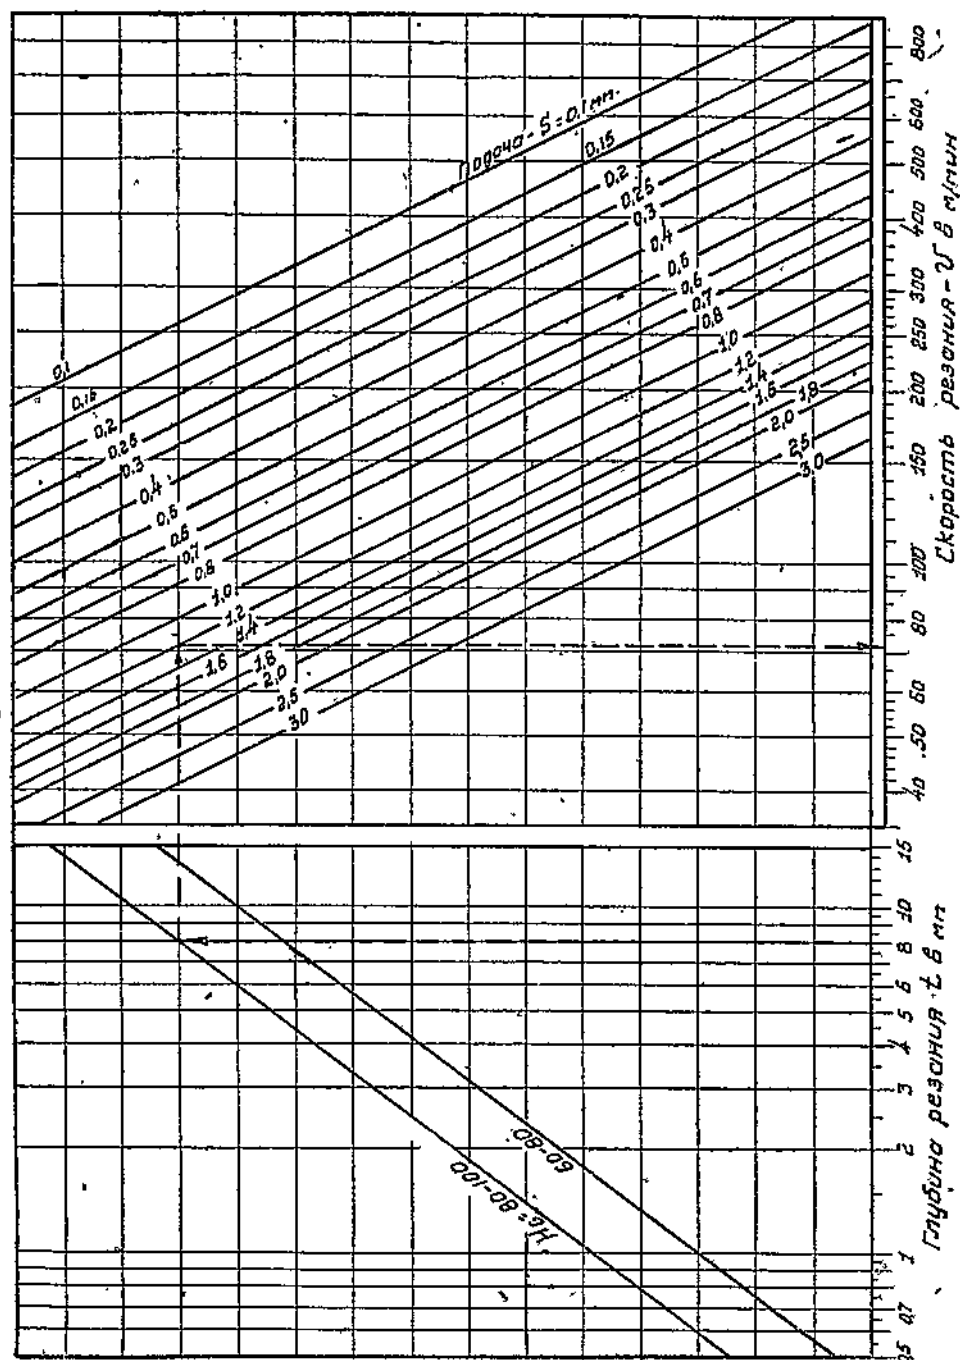

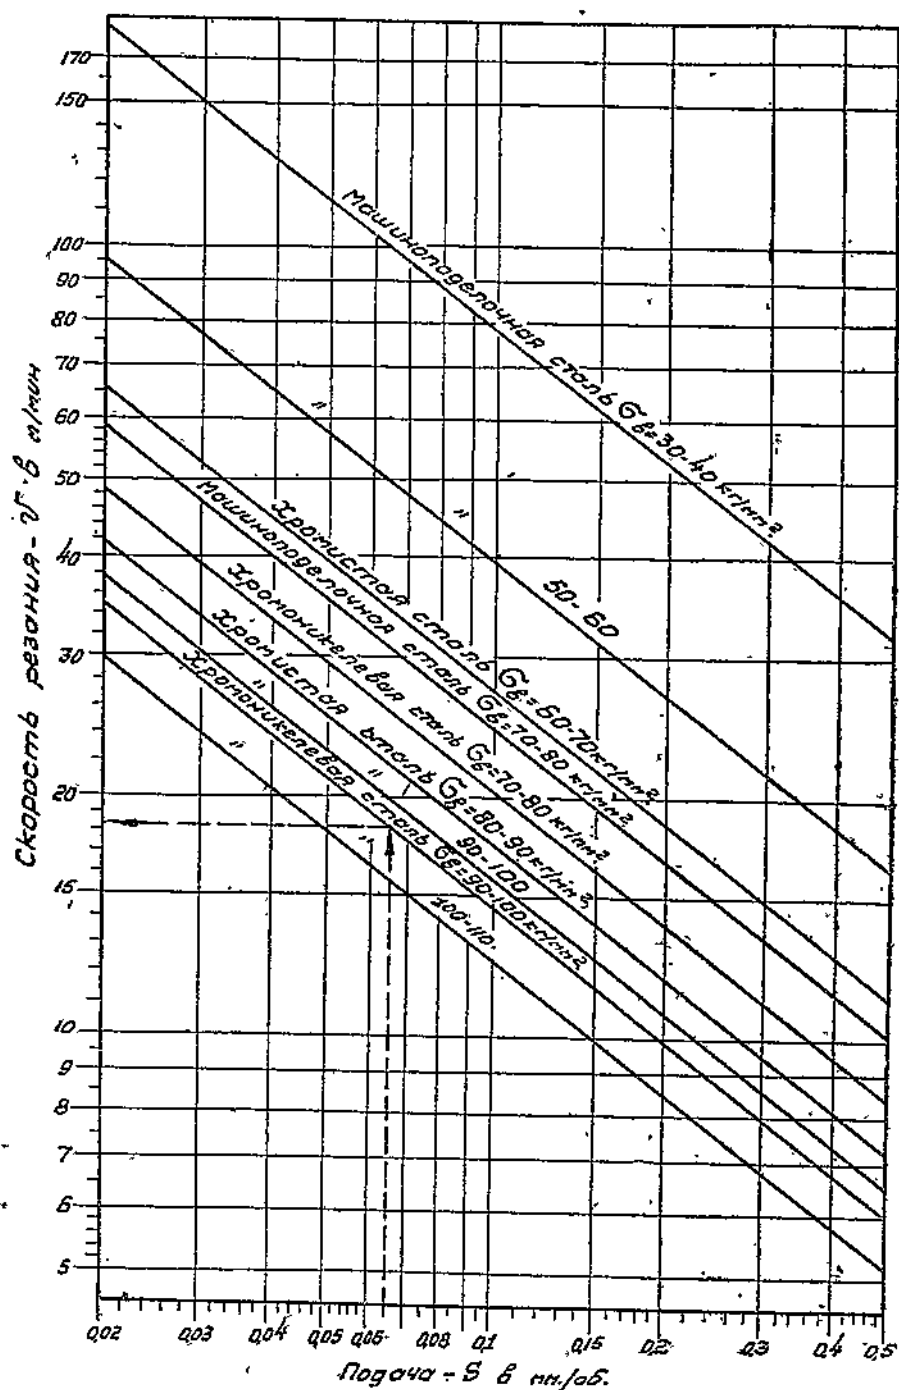

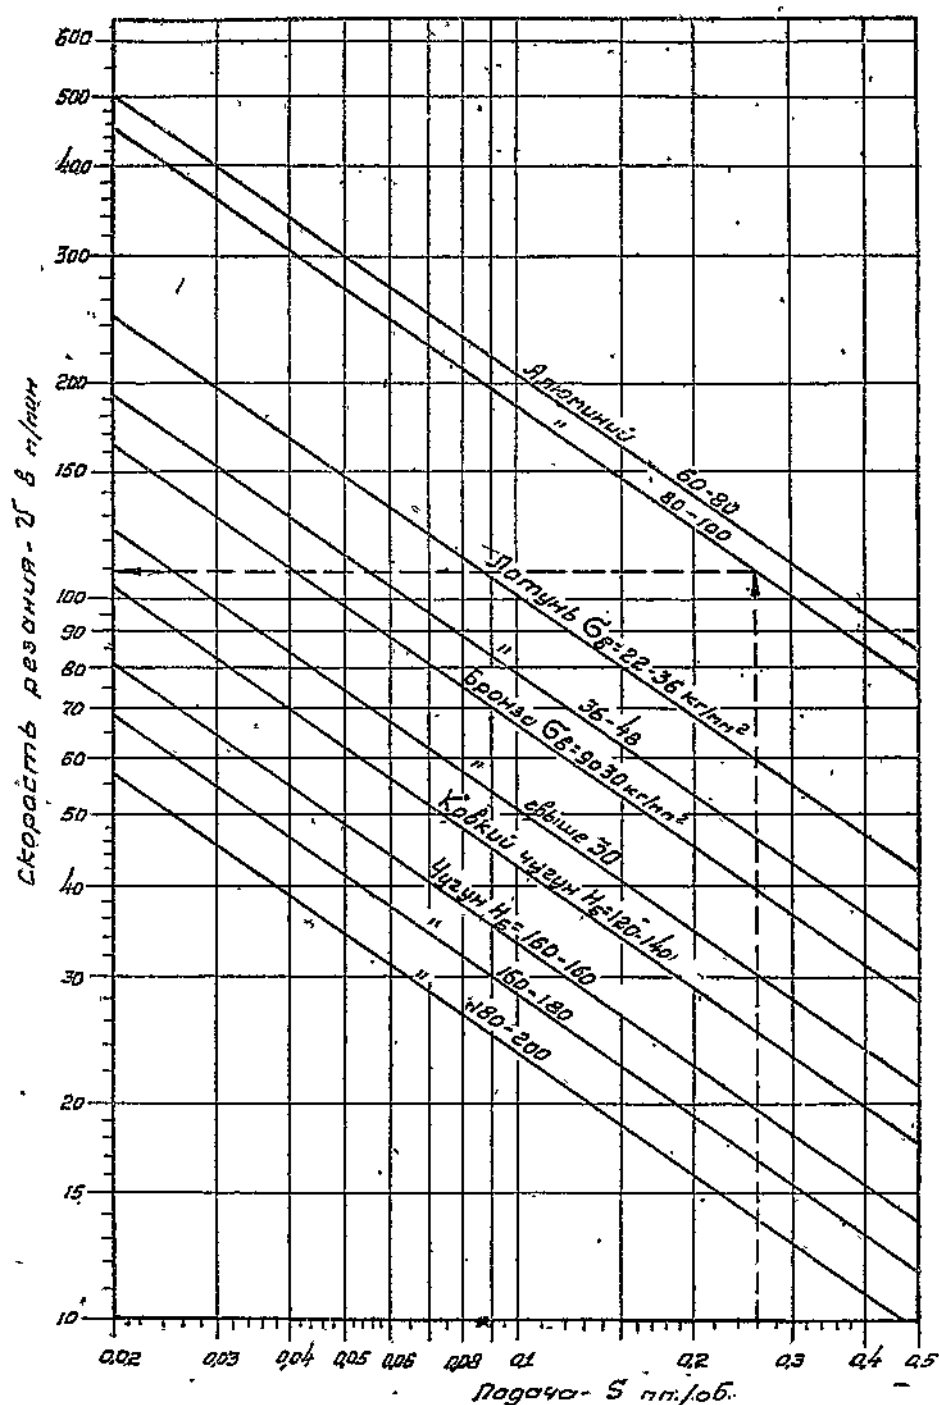

Примечание. Скорости резания для чугуна и бронзы даны без охлаждения.

[illegible]

f в мм	0,5		1,0		1,5		2,0		3,0		4,0		5,0		6,0		7,0		8,0		10,0		12,0		v в мм																							
	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н																								
0,1	153,6	14	0,48	126,5	27	0,79	119,0	41	1,0	104,8	55	1,3	92,0	69,5	1,6	82,1	76,1	1,9	68,1	63,1	2,2	58,1	53,1	2,5	48,1	43,1	2,8	38,1	33,1	3,1	28,1	23,1	3,4	18,1	13,1	3,7	8,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	0,1			
0,15	130,2	19	0,58	102,3	38	0,95	102,3	56	1,2	92,7	75	1,6	76,5	61,5	1,9	63,1	58,1	2,2	48,1	43,1	2,5	38,1	33,1	2,8	28,1	23,1	3,1	18,1	13,1	3,4	8,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	0,15				
0,20	124,8	24	0,67	102,9	47	1,10	81,8	71	1,4	85,0	94	1,8	70,0	55,0	2,1	60,0	55,0	2,4	45,0	40,0	2,7	35,0	30,0	3,0	25,0	20,0	3,3	15,0	10,0	3,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,20			
0,25	114,2	28	0,71	93,1	50	1,2	84,0	84	1,6	77,8	113	2,0	62,0	47,0	2,3	52,0	47,0	2,6	37,0	32,0	2,9	27,0	22,0	3,2	17,0	12,0	3,5	7,0	2,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,25			
0,3	108,0	32	0,76	87,4	65	1,3	75,0	97	1,7	72,4	129	2,1	54,2	39,2	2,4	44,2	39,2	2,7	29,2	24,2	3,0	19,2	14,2	3,3	9,2	4,2	3,6	6,0	1,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3				
0,35					73	1,3	73,5	109	1,8	69,0	140	2,2	50,5	35,5	2,5	40,5	35,5	2,8	25,5	20,5	3,1	15,5	10,5	3,4	5,5	0,5	3,9	5,0	0,0	4,6	0,0	4,6	0,0	4,6	0,0	4,6	0,0	4,6	0,0	4,6	0,0	4,6	0,0	4,6	0,0	0,35		
0,4					80,8	81	1,4	69,6	121	1,9	64,5	161	2,3	45,0	30,0	2,6	35,0	30,0	2,9	20,0	15,0	3,2	10,0	5,0	3,5	4,0	0,0	3,2	5,0	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	0,4	
0,45					73,7	88	1,4	64,9	163	1,9	60,1	177	2,4	35,5	20,5	2,7	25,5	20,5	3,0	15,5	10,5	3,3	5,5	0,5	3,9	0,0	3,2	5,0	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	0,45
0,5					65,2	98	1,5	60,9	144	1,9	56,3	193	2,4	30,0	15,0	2,7	20,0	15,0	3,0	10,0	5,0	3,3	4,0	0,0	3,2	0,0	2,5	5,0	0,0	3,6	0,0	3,6	0,0	3,6	0,0	3,6	0,0	3,6	0,0	3,6	0,0	3,6	0,0	3,6	0,0	3,6	0,0	0,5
0,6					61,1	111	1,5	54,6	166	2,0	50,5	221	2,5	45,0	30,0	2,7	35,0	30,0	3,0	20,0	15,0	3,3	10,0	5,0	3,6	0,0	2,8	5,0	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0	0,6
0,7					40,8	187	2,1	46,1	250	2,6	41,0	373	3,1	15,0	5,0	2,7	5,0	0,0	3,0	0,0	2,3	0,0	1,6	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	
0,8					45,9	208	2,1	42,6	277	2,6	37,8	418	3,1	10,0	5,0	2,7	5,0	0,0	3,0	0,0	2,3	0,0	1,6	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	
0,9																																															0,9	
1,0																																															1,0	
1,1																																															1,1	
1,2																																															1,2	
1,3																																															1,3	
1,4																																															1,4	
1,5																																															1,5	
1,6																																															1,6	
1,7																																															1,7	
1,8																																															1,8	
1,9																																															1,9	
2,0																																																

Примечание.

Режимы в таблице даны при работе без
корей резцов сечением $20 \times 30 \text{ мм}^2$ с наварными
пластинками из быстрорежущей стали марки Р-1.Работы на главном упоре в плане $\varphi = 45^\circ$, радиусом за-
кругления $r = 2 - 3 \text{ мм}$.

Скорость принята равной 40 м/мин.

Для изложенных условий работы: стойкости, работы с охлаждением, материала,
сечения и геометрии резца и работы на корде — см. поправочные коэффициенты в картах
18, стр. 68.

Скорости резания, усилия и мощности (на резце) в зависимости от глубины резания и подачи при наружной продольной обработке без охлаждения

Машиноподобная сталь и сталевое литье $\sigma_B = 65 \text{ кгс/мм}^2$

Машиноподобная сталь к сталюво. литье $\sigma_b = 65 \text{ кгс/мм}^2$

НГМ СССР
Комиссия по резиныю металлов
при Техническом отделе
и Гипроштаб

t в мм	0,5		1,0		1,5		2,0		3,0		4,0		5,0		6,0		7,0		8,0		10,0		12,0		t в мм				
	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм					
0,1	119,4	15	0,40	89,4	30	0,86	87,8	45	0,88	81,3	60	1,1	72,4	99,1	1,4	68,0	170,2	2,4	209	2,7	239	3,9	61,5	200	3,4	49,2	359	3,9	0,1
0,15	106,9	21	0,40	87,3	41	0,80	77,9	42	1,1	75,1	82	1,3	61,2	129,1	1,8	69,4	164,2	2,6	287	3,3	323	4,3	45,9	419	4,3	49,6	402	4,3	0,15
0,20	97,1	26	0,46	80,0	51	0,91	71,4	77	1,3	65,1	103	1,5	58,8	154,2	2,0	64,0	150,2	3,1	369	3,7	383	4,9	42,1	410	4,9	49,0	416	5,0	0,20
0,25	88,8	31	0,61	73,2	61	0,99	65,3	82	1,3	69,5	122	1,6	53,8	163,2	2,2	64,9	143,2	2,6	427	4,0	458	4,1	38,5	610	5,2	50,0	732	5,0	0,25
0,3	82,5	35	0,64	68,0	70	1,1	60,7	108	1,4	66,2	141	1,8	50,0	111,5	2,3	63,3	132,2	3,0	395	4,3	463	4,5	35,9	794	5,6	54,0	845	6,4	0,3
0,35													47,1	238	2,5	43,3	318	3,1	408	3,7	458	5,1	33,7	794	5,9	32,0	953	6,8	0,35
0,4													44,6	264	2,8	41,8	363	3,2	39,6	4,0	468	5,3	31,9	880	6,1	30,3	1056	7,1	0,4
0,45													41,9	289	2,7	39,5	386	3,3	36,0	4,3	473	5,3	29,8	965	6,4	28,3	1158	7,3	0,45
0,5													39,0	314	2,7	36,1	419	3,4	33,8	4,6	483	5,5	27,9	1048	6,5	26,5	1257	7,4	0,5
0,6													35,0	382	2,8	32,3	483	3,5	30,3	5,0	508	5,7	25,0	1208	6,7	23,8	1449	7,7	0,6
0,7													31,0	409	2,9	29,5	545	3,6	27,5	5,3	534	5,9	22,9	1363	6,9	21,7	1635	7,9	0,7
0,8													29,4	454	3,0	27,3	605	3,7	25,5	5,6	568	6,1	21,1	1512	7,1	20,0	1814	8,1	0,8
0,9													27,4	497	3,0	25,4	663	3,7	23,7	5,9	609	6,2	19,8	1405	7,2	18,6	1888	8,2	0,9
1,0													25,7	540	3,1	23,8	730	3,8	22,3	6,0	634	6,3	18,4	1800	7,4	17,5	2180	8,4	1,0
1,1													24,3	583	3,1	22,5	778	3,9	21,0	6,3	684	6,4	17,4	1944	7,5	16,5	2383	8,6	1,1
1,2													23,0	631	3,2	21,3	838	3,9	19,9	6,5	740	6,5	16,3	2070	7,6	15,6	2587	8,8	1,2
1,3													20,2	680	4,0	19,1	1107	4,7	18,1	6,7	792	6,7	15,7	2214	7,7	14,9	2808	8,9	1,3
1,4													19,5	736	4,1	18,3	1170	4,8	17,4	6,9	844	6,9	15,1	2340	7,9	14,3	2968	9,0	1,4
1,5													17,4	789	4,2	16,8	1289	4,8	16,0	7,1	896	7,1	14,4	2466	7,9	13,7	2959	9,0	1,5
1,6													16,8	848	4,3	16,0	1352	5,0	15,3	7,3	954	7,3	14,7	2592	8,0	13,2	3110	9,1	1,6
1,7													16,2	909	4,4	15,4	1431	5,2	14,7	7,5	1013	7,5	14,2	2718	8,1	12,7	3232	9,2	1,7
1,8													15,7	976	4,5	14,9	1506	5,4	14,0	7,7	1074	7,7	13,8	2844	8,2	12,7	3343	9,3	1,8
1,9													14,4	1044	4,6	14,4	1583	5,7	13,8	7,9	1134	7,9	13,0	2970	8,3	11,9	3454	9,4	1,9
2,0													14,0	1113	4,7	14,0	1663	5,8	13,4	8,1	1194	8,1	12,1	3098	8,4	11,5	3574	9,5	2,0
2,1													13,6	1184	4,8	13,6	1748	6,0	13,0	8,3	1254	8,3	12,0	3246	8,5	10,9	3696	9,7	2,1
2,2													12,0	1256	4,9	13,0	1831	6,1	12,9	8,5	1310	8,5	11,6	3398	8,6	10,4	3817	9,9	2,2
2,3													11,3	1331	5,0	12,9	1916	6,2	12,8	8,7	1366	8,7	11,3	3500	8,8	10,1	3937	10,0	2,3
2,4													11,0	1404	5,1	12,8	2001	6,3	12,7	8,9	1421	8,9	11,0	3602	9,0	9,9	4057	10,1	2,4
2,5													10,5	1483	5,2	12,7	2086	6,4	12,6	9,1	1477	9,1	10,8	3704	9,2	9,8	4177	10,2	2,5
2,6													10,2	1562	5,3	12,6	2171	6,5	12,5	9,3	1533	9,3	10,6	3806	9,4	9,7	4297	10,3	2,6
2,7													9,9	1641	5,4	12,5	2256	6,6	12,4	9,5	1590	9,5	10,4	3908	9,6	9,6	4417	10,4	2,7
2,8													9,6	1720	5,5	12,4	2341	6,7	12,3	9,7	1647	9,7	10,3	4010	9,8	9,5	4537	10,5	2,8
2,9													9,3	1800	5,6	12,3	2426	6,8	12,2	9,9	1704	9,9	10,2	4112	9,0	9,4	4657	10,6	2,9

Резиня в таблице дана при работе без
корки резина сечением 23 X 30 мм с изварками пластик-
лина по безупречной стали марки РФ-1.

Резца с главным углом в плане $\alpha = 45^\circ$, радиусом за-
кругления $r = 2 - 3$ мм.

Стойкость пришта 60 мин.

Для изысканий условий работы: стойкости, работы с охлаждением, материала,
сечения и геометрии резца и работы по корке — см. поправочные коэффициенты в нарте
18, стр. 58.

Примечание.

Результаты в таблице даны при работе без

изделия резцами сечением 20×30 мм² с наваренными пластинками на боковых поверхностях статич. марки РФ-1.

Результаты исследований в этом направлении приведены в табл. 1.

Стойкость принята равной 60 мин.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

отр. 58.

f в мм		0,5		1,0		1,5		2,0		3,0		4,0		5,0		6,0		7,0		8,0		10,0		12,0		f в мм												
v м/мин	p кг	v м/мин	p кг	v м/мин	p кг	v м/мин	p кг	v м/мин	p кг	v м/мин	p кг	v м/мин	p кг	v м/мин	p кг	v м/мин	p кг	v м/мин	p кг	v м/мин	p кг	v м/мин	p кг	v м/мин	p кг	v м/мин	p кг	v м/мин	p кг									
0,1	93,7	16	0,84	79,6	22	0,87	71,1	48	0,76	65,8	64	0,94	58,6	96	1,3	54,3	125	1,5	50,7	160	1,8	48,3	192	2,1	46,3	224	2,3	44,5	256	2,6	41,9	320	3,0	39,8	384	3,4	0,1	
0,15	85,7	22	0,49	70,6	34	0,59	63,1	68	0,59	53,4	83	1,1	51,9	122	1,5	48,0	126	1,9	45,0	220	2,2	42,8	264	2,5	41,1	305	2,8	39,5	352	3,1	37,2	440	3,6	35,8	624	4,1	0,15	
0,20	78,6	33	0,48	64,8	50	0,73	57,8	83	1,1	53,5	110	1,5	49,3	163	1,7	44,1	200	2,2	41,0	275	2,5	39,3	330	2,8	37,7	388	3,1	36,2	440	3,6	34,1	560	4,2	32,4	680	4,8	0,20	
0,25	71,9	38	0,53	59,3	55	0,86	52,9	85	1,2	49,0	131	1,4	45,6	169	1,8	40,3	202	2,3	37,7	307	2,7	35,9	338	3,1	34,4	458	3,5	33,1	523	3,9	31,2	654	4,5	29,6	756	5,2	0,25	
0,3	66,8	38	0,50	55,0	75	0,92	49,1	113	1,2	45,5	161	1,5	40,6	229	2,0	37,4	302	2,5	35,0	377	2,9	33,5	453	3,4	32,0	528	3,6	30,7	604	4,1	29,0	755	4,9	27,5	908	5,5	0,3	
0,35																																					0,35	
0,4																																					0,4	
0,45																																						0,45
0,5																																						0,5
0,6																																						0,6
0,7																																						0,7
0,8																																						0,8
0,9																																						0,9
1,0																																						1,0
1,1																																						1,1
1,2																																						1,2
1,3																																						1,3
1,4																																						1,4
1,5																																						1,5
1,6																																						1,6
1,7																																						1,7
1,8																																						1,8
1,9																																						1,9
2,0																																						2,0
2,2																																						2,2
2,4																																						2,4
2,5																																						2,5
2,6																																						2,6
2,8																																						2,8
3,0																																						3,0

Примечание.

Режимы в таблице даны при работе без холостых резаний

сочетания 20 X 30 мм с наварными пластинками из быстротвердого.

лей стали марки РФ-1.

Режущий угол в плане φ = 46°, радиусом закругления

r = 2 — 3 мм.

Стойкость приката равной 60 мин.

Для неметаллических материалов работы с охлаждением, металлами, сечением геометрии резца и работы по корке — см. пояснительные коэффициенты в главе 18, стр. 56.

Примечание.

Резцы и таблица даны при работе без корки резания.

сечением $20 \times 30 \text{ мм}^2$ с направляющими из быстротечного.

лей стали марки Р9-1.

Резца с главным углом в плане $\phi = 45^\circ$, радиусом закругления $r = 2 - 3 \text{ мм}$.

Стойкость принята равной 60 мин.

Для неизменных условий работы: стойкости, работы с охлаждением, материала,

сечения и геометрии резца и работы по корке — см. поправочные коэффициенты в карте

18, стр. 56.

в мм		0,5		1,0		1,5		2,0		3,0		4,0		5,0		6,0		7,0		8,0		10,0		12,0		в мм											
в мм	в мм	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.	п. м.									
0,1	79,8	17	0,30	65,9	34	0,50	58,8	51	0,07	64,5	68	0,82	49,5	102,1	1,1	44,5	136,1	1,4	42,0	170,1	1,6	39,9	204,1	1,8	38,3	238	2,0	36,8	272	2,2	34,7	340	2,6	32,9	408	3,0	0,1
0,15	70,9	23	0,36	59,4	47	0,61	52,8	70	0,81	48,3	93	1,0	43,9	140,1	1,3	39,7	187,1	1,6	37,2	234,1	1,9	35,4	280,1	2,2	34,0	327	2,6	32,6	374	3,2	30,7	467	3,8	28,2	561	4,6	0,15
0,20	63,0	30	0,42	53,6	58	0,69	47,8	88	0,93	43,2	117	1,1	39,4	175,1	1,5	36,4	234,1	1,9	34,1	292,2	2,3	32,4	351,2	2,6	31,1	409	3,1	29,8	467	3,7	28,7	584	4,5	26,5	701	5,4	0,20
0,25	57,4	35	0,46	49,0	69	0,75	43,7	104	1,0	40,5	139	1,3	36,0	208,1	1,7	33,9	278,2	2,1	31,2	347,2	2,4	29,7	417,2	2,8	28,5	485	3,1	27,3	558	3,4	25,8	695	4,0	24,5	824	5,5	0,25
0,3	52,2	40	0,48	45,6	80	0,81	40,6	120	1,1	37,9	160	1,3	33,4	240,1	1,8	30,9	321,2	2,3	29,0	401,2	2,6	27,6	491,2	3,0	26,4	561	3,3	25,4	641	3,6	23,9	802	4,3	22,7	962	4,9	0,3
0,35	48,9	45	0,50	42,9	90	0,86	38,2	136	1,2	35,4	181	1,4	31,5	271,1	1,9	28,1	362,2	2,3	27,8	452,2	2,7	26,0	542,2	3,1	24,9	633	3,6	23,9	739	3,8	22,5	904	4,6	21,4	1065	5,2	0,35
0,4	45,6	50	0,52	40,6	100	0,90	36,2	150	1,3	33,5	200	1,5	29,5	301,2	2,0	27,8	401,2	2,5	25,8	501,2	2,9	24,6	601,2	3,3	23,6	702	3,8	22,7	822	4,0	21,8	1002	4,7	20,8	1208	6,4	0,4
0,45	42,3	55	0,54	37,8	110	0,92	33,5	166	1,4	31,2	220	1,6	27,8	330,2	2,1	25,7	440,2	2,6	24,1	540,2	3,0	22,9	650,2	3,4	22,0	769	4,1	21,9	1009	4,1	20,9	1209	4,9	18,9	1510	5,5	0,45
0,5	39,5	60	0,56	35,5	119	0,94	31,7	179	1,5	29,3	239	1,6	26,1	358,2	2,1	24,1	477,2	2,6	22,6	587,2	3,0	21,6	716,2	3,4	20,8	835	4,3	19,8	954	4,2	18,7	1192	5,0	17,7	1432	5,6	0,5
0,6	37,8	65	0,58	31,8	128	0,96	28,0	198	1,6	27,8	258	1,7	24,9	413,2	2,1	21,6	550,2	2,6	20,8	688,2	3,1	19,3	823,2	3,6	18,5	983	4,0	17,8	1100	4,4	16,7	1376	5,1	15,9	1651	5,8	0,6
0,7	35,8	70	0,60	29,8	138	0,98	25,0	233	1,7	25,8	277	1,8	23,8	468,2	2,2	19,7	601,2	2,7	18,5	739,2	3,1	17,6	891,2	3,6	16,9	1089	4,1	16,2	1281	4,6	15,3	1532	5,3	14,5	1862	6,2	0,7
0,8	33,8	75	0,62	27,8	148	1,0	23,8	258	1,8	23,8	296	1,9	21,8	517,2	2,3	18,2	650,2	2,8	17,0	801,2	3,3	16,2	953,2	3,7	15,4	1235	4,2	14,9	1723	4,6	14,1	1723	5,4	13,4	2066	6,2	0,8
0,9	31,8	80	0,64	25,8	158	1,02	21,8	278	1,9	21,8	317	2,0	19,8	568,2	2,4	17,0	705,2	2,9	16,3	844,2	3,3	15,1	1139,2	3,8	14,5	1322	4,3	13,9	1516	4,7	13,1	1858	5,5	12,5	2286	6,3	0,9
1,0	29,8	85	0,66	23,8	168	1,04	19,8	298	2,0	19,8	337	2,1	17,8	616,2	2,4	15,9	820,2	2,9	14,9	1024,2	3,4	14,3	1230,2	3,9	13,8	1435	4,3	13,1	1640	4,8	12,3	2050	5,8	11,7	2400	6,4	1,0
1,1	27,8	90	0,68	21,8	178	1,06	17,8	318	2,1	17,8	357	2,2	15,8	664,2	2,4	14,8	868,2	2,9	14,1	1107,2	3,5	13,4	1328,2	4,0	13,2	1550	4,4	12,3	1771	4,8	11,6	2314	5,7	11,0	2637	6,5	1,1
1,2	25,8	95	0,70	19,8	188	1,08	15,8	338	2,2	15,8	377	2,3	13,8	712,2	2,4	14,2	948,2	3,0	13,3	1179,2	3,5	12,7	1415,2	4,0	12,1	1650	4,4	11,7	1898	4,9	11,0	2329	5,8	10,4	2639	6,5	1,2
1,3	23,8	100	0,72	17,8	198	1,10	13,8	358	2,3	13,8	397	2,4	11,8	760,2	2,4	13,6	1008,2	3,0	12,7	1361,2	3,6	12,1	1613,2	4,1	11,0	1745	4,5	11,9	2017	5,0	10,5	2522	5,8	10,0	3023	6,7	1,3
1,4	21,8	105	0,74	15,8	208	1,12	11,8	378	2,4	11,8	417	2,5	9,8	808,2	2,4	13,0	1088,2	3,1	12,2	1538,2	3,6	11,6	1599,2	4,1	11,2	1868	4,6	10,7	2153	5,1	10,1	2565	6,0	9,6	3168	6,8	1,4
1,5	19,8	110	0,76	13,8	218	1,14	9,8	398	2,5	9,8	437	2,6	7,8	856,2	2,4	12,4	1128,2	3,1	11,9	1404,2	3,6	11,1	1685,2	4,2	10,4	1988	4,6	10,2	2247	5,1	9,8	2800	6,0	9,1	3370	6,8	1,5
1,6	17,8	115	0,78	11,8	228	1,16	7,8	418	2,6	7,8	457	2,7	5,8	904,2	2,4	11,8	1168,2	3,1	11,2	1478,2	3,7	10,7	1771,2	4,2	10,2	2056	4,7	9,8	2383	5,1	9,3	2952	6,1	8,8	3542	6,9	1,6
1,7	15,8	120	0,80	9,8	238	1,18	5,8	438	2,7	5,8	477	2,8	3,8	952,2	2,4	11,6	1212,2	3,1	10,8	1464,2	3,7	10,3	1857,2	4,3	9,9	2187	4,8	9,5	2476	5,2	8,9	3096	6,1	8,3	3716	7,0	1,7
1,8	13,8	125	0,82	7,8	248	1,20	3,8	458	2,8	3,8	497	2,9	1,8	1000,2	2,4	11,4	1256,2	3,1	10,4	1450,2	3,7	10,0	1843,2	4,3	9,6	2247	4,8	9,2	2501	5,3	8,7	3239	6,3	8,2	3987	7,1	1,8
1,9	11,8	130	0,84	5,8	258	1,22	1,8	478	2,9	3,8	517	3,0	1,8	1048,2	2,4	11,2	1300,2	3,1	10,2	1436,2	3,7	9,6	2030,2	4,3	9,3	2365	4,9	8,9	2708	5,4	8,4	3363	6,3	8,0	4059	7,2	1,9
2,0	9,8	135	0,86	3,8	268	1,24	1,8	498	3,0	1,8	537	3,1	1,8	1096,2	2,4	11,0	1344,2	3,1	9,8	1422,2	3,7	9,3	2116,2	4,4	9,0	2468	4,9	8,6	2821	5,4	8,1	3526	6,3	7,7	4231	7,2	2,0
2,1	7,8	140	0,88	1,8	278	1,26	1,8	518	3,1	1,8	557	3,2	1,8	1144,2	2,4	10,8	1388,2	3,1	9,6	1408,2	3,7	9,1	2060,2	4,4	8,8	2423	4,9	8,4	2778	5,4	7,7	3788	6,3	7,3	4551	7,4	2,1
2,2	5,8	145	0,90	1,8	288	1,28	1,8	538	3,2	1,8	577	3,3	1,8	1192,2	2,4	10,6	1432,2	3,1	9,4	1394,2	3,7	8,9	2004,2	4,4	8,6	2380	4,9	8,1	2631	5,4	7,3	4089	6,3	6,9	4811	7,5	2,2
2,3	3,8	150	0,92	1,8	298	1,30	1,8	558	3,3	1,8	597	3,4	1,8	1240,2	2,4	10,4	1476,2	3,1	9,2	1380,2	3,7	8,7	1948,2	4,4	8,4	2337	4,9	7,9	2584	5,4	7,0	3638	6,3	6,6	5018	7,6	2,3
2,4	1,8	155	0,94	1,8	308	1,32	1,8	578	3,4	1,8	617	3,5	1,8	1288,2	2,4	10,2	1520,2	3,1	9,0	1366,2	3,7	8,5	1892,2	4,4	8,2	2294	4,9	7,5	2636	5,4	6,7	3790	6,3	6,3	5269	7,6	2,4
2,5	1,8	160	0,96	1,8	318	1,34	1,8	598	3,5	1,8	637	3,6	1,8	1336,2	2,4	10,0	1564,2	3,1	8,8	1352,2	3,7	8,3	1836,2	4,4	8,0	2250	4,9	7,1	2690	5,4	6,4	3846	6,3	6,0	5429	7,6	2,5
2,6	1,8	165	0,98	1,8	328	1,36	1,8	618	3,6	1,8	657	3,7	1,8	1384,2	2,4	9,8	1608,2	3,1	8,6	1338,2	3,7	8,1	1780,2	4,4	7,8	2206	4,9	6,9	2744	5,4	6,1	3896	6,3	5,7	5489	7,6	2,6
2,7	1,8	170	1,00	1,8	338	1,38	1,8	638	3,7	1,8	677	3,8	1,8	1432,2	2,4	9,6	1652,2	3,1	8,4	1324,2	3,7	7,9	1724,2	4,4	7,6	2162	4,9	6,7	2798	5,4	5,8	3946	6,3	5,4	5549	7,6	2,7
2,8	1,8	175	1,02	1,8	348	1,40	1,8	658	3,8	1,8	697	3,9	1,8	1480,2	2,4	9,4	1696,2	3,1	8,2	1310,2	3,7	7,7	1668,2	4,4	7,4	2118	4,9	6,5	2852	5,4	5,5	3996	6,3	5,1	5609	7,6	2,8
2,9	1,8	180	1,04	1,8	358	1,42	1,8	678	3,9	1,8	717	4,0	1,8	1528,2	2,4	9,2	1740,2	3,1	8,0	1296,2	3,7	7,5	1612,2	4,4	7,2	2074	4,9	6,3	2906	5,4	5,2	4046	6,3	4,8	5669	7,6	2,9
3,0	1,8	18500																																			

v в м/м	0,6			1,0			1,5			2,0			3,0			4,0			5,0			6,0			7,0			8,0			10,0			12,0			v в м/м
	Р	а	а	Р	а	а	Р	а	а	Р	а	а	Р	а	а	Р	а	а	Р	а	а	Р	а	а	Р	а	а	Р	а	а	Р	а	а	Р	а	а	
0,1	121,8	15	0,41	101,5	30	0,87	91,5	45	0,92	84,6	60	1,1	76,3	91	1,5	71,0	121	1,8	66,8	155	2,2	63,9	181	2,6	61,2	211	2,9	59,0	242	3,2	55,8	802	8,7	52,9	369	4,4	0,1
0,15	108,9	21	0,43	90,9	41	0,89	81,9	62	1,1	75,8	68	1,4	68,4	124	1,9	63,6	163	2,3	59,8	207	2,8	57,2	249	3,2	54,5	280	3,5	52,0	322	3,9	50,0	415	4,6	47,8	498	5,3	0,15
0,20	100,1	26	0,46	83,6	52	0,87	75,3	75	1,3	69,7	104	1,6	63,9	156	2,2	58,5	207	2,7	55,0	247	3,1	52,6	293	3,5	51,1	331	3,8	49,4	376	4,3	45,9	519	5,8	45,8	622	6,1	0,20
0,25	92,3	31	0,54	76,3	62	1,1	69,3	93	1,4	64,1	123	1,8	57,9	185	2,4	53,8	247	3,0	50,6	308	3,5	48,4	370	4,0	46,4	432	4,5	44,7	492	5,3	42,3	617	6,8	40,8	740	7,6	0,25
0,3	86,9	38	0,69	71,7	71	1,1	64,6	107	1,5	59,5	142	1,9	53,9	219	2,6	50,2	285	3,3	47,2	355	3,7	45,1	427	4,3	43,2	498	4,9	41,7	569	5,8	39,4	712	8,2	37,6	864	9,1	0,3
0,35																																					0,35
0,4																																					0,4
0,45																																					0,45
0,5																																					0,5
0,6																																					0,6
0,7																																					0,7
0,8																																					0,8
0,9																																					0,9
1,0																																					1,0
1,1																																					1,1
1,2																																					1,2
1,3																																					1,3
1,4																																					1,4
1,5																																					1,5
1,6																																					1,6
1,7																																					1,7
1,8																																					1,8
1,9																																					1,9
2,0																																					2,0
2,1																																					2,1
2,2																																					2,2
2,3																																					2,3
2,4																																					2,4
2,5																																					2,5
2,6																																					2,6
2,7																																					2,7
2,8																																					2,8
2,9																																					2,9

Примечание.

Режимы в таблице даны при работе без корки
резцами сечением 20x30 мм с выверными
станинами из быстрорежущей стали марки Р6-1.Рецы с главным углом в плане $\varphi = 45^\circ$, радиусом
кругления $r = 2-3$ мм.

Стойкость принята равной 60 мин.

Для наименований условий работы: стойкости, работы с охлаждением, материала,
сечения и геометрии резца и работы по корке — см. поправочные коэффициенты в карте
18, стр. 68.

ВЕРХ

Комиссия по ревизии материалов
при Тестническом отделе
и Гитромах

Скорости резания, усилию и мощности (на резце) в зависимости от глубины резания и подачи при наружной продольной обточке без охлаждения

Хромистая сталь $\sigma_b = 65 \text{ кгс/мм}^2$

29

ТОКАРНЫЕ, ЛОБОВЫЕ,
КАРУСЕЛЬНЫЕ И
РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

[illegible]

Примечание.
Режимы в таблице даны при работе без корки разами
сечением 20×80 мм, а наварными электродами по быстроре-
зущей стали марки Р9-1.

в плоскости $\varphi = 45^\circ$, радиусом закругления $r = 2-3$ мм.

Для временных условий работ: стойкости, работы о охлаждением, материала, освещения и геометрической формы работ по работе — см. поправочные коэффициенты в карте 18, стр. 58.

Хромистая сталь $\sigma_b = 75 \text{ кг/мм}^2$

Карта 30

f в мм	0,5			1,0			1,5			2,0			3,0			4,0			5,0			6,0			7,0			8,0			10,0			12,0			t в мм
	a мм/мин	p мм	N мм	a мм/мин	p мм	N мм	a мм/мин	p мм	N мм	a мм/мин	p мм	N мм	a мм/мин	p мм	N мм	a мм/мин	p мм	N мм	a мм/мин	p мм	N мм	a мм/мин	p мм	N мм	a мм/мин	p мм	N мм	a мм/мин	p мм	N мм	a мм/мин	p мм	N мм				
0,1	70,6	18	0,31	84,0	35	0,50	57,7	53	0,68	53,3	70	0,80	49,1	106,1	1,1	44,8	141,1	4,2	170,1	1,6	40,3	211,1	1,9	38,8	240,2	2,1	37,2	282,2	2,3	35,2	352	2,5	33,5	422	9,1		
0,15	68,7	24	0,37	87,3	48	0,61	51,7	73	0,84	47,8	97	1,0	43,4	125,1	1,4	40,1	136,1	1,7	37,7	242,2	2,0	38,1	280,2	2,3	34,5	338,2	2,6	33,5	387,2	2,9	31,6	483	3,4	30,0	580	3,9	
0,20	63,1	30	0,42	82,7	60	0,70	47,5	91	1,00	43,9	121	1,2	39,0	141,1	1,6	38,8	147,1	2,0	34,7	303,2	2,3	33,1	343,2	2,6	32,0	423,2	3,0	30,5	485,9	3,5	28,9	604	4,2	27,6	825	4,4	
0,25	58,1	36	0,48	78,7	72	0,78	43,7	103	1,0	40,4	144	1,3	38,4	150,1	1,7	38,9	157,2	2,1	31,9	355,2	2,5	30,5	431,2	2,9	29,2	503,3	3,3	28,2	572,3	4,0	26,6	719	4,8	25,4	892	4,0	
0,3	54,1	41	0,49	74,9	83	0,83	40,7	124	1,1	37,7	163	1,4	34,0	169,1	1,9	31,6	183,2	2,3	28,4	437,2	2,7	28,4	497,2	3,1	27,2	580,5	3,6	26,3	668,5	4,3	24,8	829	4,6	23,7	995	5,2	
0,35	49,7	45	0,52	70,9	95	0,89	38,5	140	1,2	35,0	187	1,5	32,1	180,2	2,0	29,0	194,2	2,5	25,1	467,2	2,9	26,8	561,3	3,3	25,7	654,3	3,7	24,8	748,4	4,1	23,5	836	4,9	22,3	1122	5,6	
0,4	46,6	49	0,54	68,4	104	0,94	36,6	150	1,3	33,8	207	1,6	30,6	211,2	2,1	28,4	217,2	2,6	23,6	518,2	3,1	26,5	623,3	3,6	24,5	720,4	4,0	23,6	829,4	4,8	21,8	1037	5,1	21,3	1244	6,9	
0,45	43,2	53	0,56	65,9	114	0,97	34,4	160	1,3	31,8	227	1,6	28,7	231,2	2,2	26,7	237,2	2,7	21,8	588,2	3,2	24,0	682,3	3,7	22,8	786,4	4,1	22,2	909,4	5,3	20,0	1193	6,3	19,5	1364	8,1	
0,5	40,3	57	0,58	63,4	123	0,99	32,0	165	1,3	30,1	247	1,7	27,2	247,2	2,3	25,3	253,2	2,8	20,8	617,2	3,3	22,7	740,3	3,7	21,8	894,4	4,2	21,0	1087,4	5,5	19,0	1234	6,1	18,5	1481	9,3	
0,6	32,9	62	0,62	57,4	142	1,0	29,6	173	1,4	27,4	285	1,7	24,7	272,2	2,4	23,0	278,2	2,9	18,8	669,2	3,3	20,7	754,3	3,6	19,8	996,4	4,4	19,1	1136,4	5,8	18,1	1423	6,7	17,2	1707	8,5	
0,7	27,3	67	0,65	52,9	151	1,1	27,3	181	1,5	25,3	321	1,8	22,8	281,2	2,5	21,2	287,2	3,0	17,8	711,2	3,4	19,0	803,3	3,6	18,3	1121,4	4,6	17,6	1283,4	6,0	16,7	1505	8,0	15,9	1930	10,8	
0,8	23,0	71	0,67	49,9	159	1,1	25,5	187	1,5	23,5	356	1,9	21,3	334,2	2,6	19,8	340,2	3,1	16,8	778,2	3,5	17,8	860,3	3,7	17,1	1247,4	4,7	16,5	1423,4	5,3	15,8	1781	8,3	14,8	2337	12,0	
0,9	20,0	75	0,69	47,4	167	1,1	23,0	193	1,5	22,2	391	1,9	20,0	368,2	2,7	18,6	374,2	3,2	15,5	800,2	3,7	16,8	890,3	3,9	16,1	1167,4	4,9	15,5	1523,4	5,4	14,0	1953	9,3	13,0	2543	14,8	
1,0	18,0	79	0,71	45,4	175	1,2	21,0	201	1,6	20,0	424	2,0	18,0	406,2	2,7	17,6	412,2	3,3	14,0	848,2	3,9	16,0	927,3	4,1	15,2	1282,4	5,0	14,7	1608,4	6,0	13,9	2120	10,5	13,2	2544	17,5	
1,1	16,0	83	0,73	43,4	183	1,2	19,0	209	1,6	18,1	469	2,0	16,1	437,2	2,8	16,8	443,2	3,4	13,0	896,2	4,0	15,1	987,3	4,2	14,4	1403,4	5,2	14,0	1833,4	6,8	13,2	2230	12,7	12,6	2748	20,0	
1,2	14,0	87	0,75	41,4	191	1,3	17,0	217	1,7	16,1	512	2,1	14,1	471,2	2,9	15,1	477,2	3,5	12,0	947,2	4,1	14,1	1074,3	4,3	13,6	1507,4	5,3	13,8	1950,4	7,8	12,6	2438	14,8	12,0	2920	27,0	
1,3	12,0	91	0,77	39,4	200	1,3	15,0	225	1,7	14,1	555	2,1	12,1	505,2	3,0	13,1	511,2	3,6	11,0	1001,2	4,2	13,1	1165,3	4,4	12,8	1625,4	5,6	12,8	2085,4	9,0	12,0	2808	20,0	11,5	3130	35,0	
1,4	10,0	95	0,79	37,4	208	1,4	13,0	233	1,8	12,1	600	2,2	10,1	539,2	3,1	11,1	545,2	3,8	10,0	1048,2	4,3	12,1	1224,3	4,5	12,3	1722,4	5,8	12,8	2203,4	10,0	11,6	3758	27,1	11,1	3807	43,0	
1,5	8,0	99	0,81	35,4	216	1,4	11,0	241	1,8	10,1	644	2,2	8,1	573,2	3,2	9,1	579,2	4,0	9,0	1090,2	4,3	10,1	1272,3	4,6	10,8	1828,4	6,0	10,6	2793,4	11,0	10,6	4375	35,0	10,6	5004	62,0	
1,6	7,0	103	0,83	33,4	224	1,5	9,0	249	1,9	8,1	689	2,3	7,1	617,2	3,3	8,1	623,2	4,1	8,0	1130,2	4,4	9,1	1318,3	4,7	9,8	2033,4	6,8	11,8	3232,4	12,0	10,2	4806	43,0	10,2	5476	72,0	
1,7	6,0	107	0,85	31,4	232	1,5	8,0	257	1,9	7,1	734	2,3	6,1	651,2	3,4	7,1	657,2	4,2	7,0	1170,2	4,5	8,1	1363,3	4,8	10,8	2137,4	7,0	11,5	3447,4	13,0	9,7	5201	48,0	9,7	6041	77,0	
1,8	5,0	111	0,87	29,4	240	1,6	7,0	265	2,0	6,1	779	2,4	5,1	685,2	3,5	6,1	691,2	4,3	6,0	1210,2	4,6	7,1	1408,3	4,9	10,8	2249,4	7,2	10,6	3250,4	14,0	9,6	5807	55,0	9,6	6801	83,0	
1,9	4,0	115	0,89	27,4	248	1,6	6,0	273	2,0	5,1	824	2,4	4,1	719,2	3,6	5,1	725,2	4,4	5,0	1250,2	4,7	6,1	1453,3	5,0	10,8	2349,4	8,0	10,6	3493,4	15,0	9,4	6493	62,0	9,4	7493	93,0	
2,0	3,0	119	0,91	25,4	256	1,7	5,0	281	2,1	4,1	869	2,5	3,1	753,2	3,7	4,1	759,2	4,5	4,0	1290,2	4,8	5,1	1503,3	5,1	10,2	2449,4	8,2	10,2	3707,4	16,0	9,2	6945	79,0	9,2	8045	100,0	
2,1	2,0	123	0,93	23,4	264	1,7	4,0	289	2,2	3,1	914	2,5	2,1	787,2	3,8	3,1	793,2	4,6	3,0	1330,2	4,9	4,1	1553,3	5,2	9,2	2549,4	8,4	10,2	4017,4	17,0	8,2	7597	88,0	8,2	8597	110,0	
2,2	1,0	127	0,95	21,4	272	1,8	3,0	297	2,2	2,1	959	2,6	1,1	821,2	3,9	2,1	827,2	4,7	2,0	1370,2	5,0	3,1	1603,3	5,3	8,2	2649,4	8,6	10,2	4259,4	18,0	7,2	8147	97,0	7,2	9147	120,0	
2,3	0,5	131	0,97	19,4	280	1,8	2,0	305	2,2	1,1	1004	2,6	0,1	855,2	4,0	1,1	861,2	4,8	1,0	1410,2	5,1	2,1	1653,3	5,4	7,2	2749,4	8,8	10,2	4501,4	19,0	6,2	8699	107,0	6,2	9699	130,0	
2,4	0,2	135	0,99	17,4	288	1,9	1,0	313	2,3	0,0	1049	2,7	0,0	889,2	4,1	0,0	895,2	4,9	0,0	1450,2	5,2	1,1	1703,3	5,5	6,2	2849,4	8,8	10,2	4743,4	20,0	5,2	9143	117,0	5,2	10143	140,0	
2,5	0,1	139	1,01	15,4	296	1,9	0,0	321	2,3	0,0	1094	2,7	0,0	923,2	4,2	0,0	929,2	5,0	0,0	1490,2	5,3	0,0	1743,3	5,6	5,2	2949,4	8,8	10,2	4985,4	21,0	4,2	9695	127,0	4,2	10695	150,0	
2,6	0,0	143	1,03	13,4	304	2,0	0,0	329	2,4	0,0	1139	2,8	0,0	957,2	4,3	0,0	963,2	5,1	0,0	1530,2	5,4	0,0	1783,3	5,7	4,2	3049,4	9,0	10,2	5227,4	22,0	3,2	10147	137,0	3,2	11147	160,0	
2,7	0,0	147	1,05	11,4	312	2,0	0,0	337	2,4	0,0	1184	2,8	0,0	991,2	4,4	0,0	997,2	5,2	0,0	1570,2	5,5	0,0	1823,3	5,8	3,2	3149,4	9,0	10,2	5469,4	23,0	2,2	10699	147,0	2,2	11699	170,0	
2,8	0,0	151	1,07	9,4	320	2,1	0,0	345	2,5	0,0	1229	2,9	0,0	1025,2	4,5	0,0	1031,2	5,3	0,0	1610,2	5,6	0,0	1903,3	6,0	1,2	3249,4	9,2	10,2	5711,4	24,0	1,2	11251	157,0	1,2	12251	180,0	
2,9	0,0	155	1,09	7,4	328	2,1	0,0	353	2,5	0,0	1274	2,9	0,0	1069,2	4,6	0,0	1075,2	5,4	0,0	1650,2	5,7	0,0	1943,3	6,1	1,2	3349,4	9,2	10,2	5953,4	25,0	0,2	11803	167,0	0,2	12803	190,0	
3,0	0,0	159	1,11	5,4	336	2,2	0,0	361	2,6	0																											

ε в мм	0,6			1,0			1,5			2,0			3,0			4,0			6,0			7,0			8,0			10,0			12,0			t в мм		
	v м/мин	p мм	N л.с.	v м/мин	p мм	N л.с.	v м/мин	p мм	N л.с.	v м/мин	p мм	N л.с.	v м/мин	p мм	N л.с.	v м/мин	p мм	N л.с.	v м/мин	p мм	N л.с.	v м/мин	p мм	N л.с.	v м/мин	p мм	N л.с.	v м/мин	p мм	N л.с.						
0,1	43,2	19	0,27	52,8	38	0,45	47,5	56	0,59	44,0	75	0,73	30,7	113	1,0	36,9	150	1,3	182	1,4	33,2	225	1,7	31,8	268	1,9	30,7	300	2,0	29,0	325	2,4	27,6	450	2,8	0,1
0,15	26,6	23	0,38	47,3	52	0,65	42,6	77	0,79	39,4	103	0,90	35,5	155	1,2	33,1	200	1,5	31,1	255	1,8	29,7	309	2,0	28,5	361	2,3	27,5	412	2,5	26,3	515	3,0	0,15		
0,20	22,1	32	0,37	43,5	64	0,82	39,2	97	0,84	36,2	139	1,0	32,7	133	1,4	28,1	239	1,7	28,6	338	2,2	27,9	388	2,6	26,2	451	2,8	26,3	515	3,2	24,9	618	3,4	0,20		
0,25	47,9	38	0,40	40,0	74	0,68	31,6	115	0,92	33,3	153	1,1	30,1	230	1,5	28,0	306	1,9	28,3	382	2,2	27,3	460	2,6	24,1	538	2,9	28,3	613	3,2	22,8	712	3,6	0,25		
0,3	44,7	44	0,41	37,3	88	0,73	33,9	133	0,99	31,1	177	1,2	29,0	205	1,6	26,1	353	2,0	24,6	442	2,4	23,4	530	2,8	22,4	619	3,1	21,7	777	3,4	20,5	854	4,0	0,3		
0,35	35,2	100	0,76	31,7	160	1,1	29,4	189	1,3	20,4	199	1,3	26,5	259	1,8	24,6	300	2,2	23,2	493	2,6	22,3	598	3,0	21,2	688	3,3	20,5	797	3,6	19,4	997	4,3	0,35		
0,4	38,5	111	0,83	30,2	166	1,1	27,9	231	1,4	23,9	231	1,4	25,2	332	1,9	23,4	423	2,3	22,0	552	2,7	21,1	663	3,1	20,2	774	3,5	19,5	894	3,8	18,4	1105	4,5	0,4		
0,45	31,5	121	0,86	28,4	182	1,2	26,3	242	1,4	20,3	242	1,4	23,7	363	2,0	22,0	452	2,4	20,7	609	2,8	20,6	727	3,2	19,0	848	3,6	18,3	969	3,9	17,8	1211	4,7	0,45		
0,5	29,8	132	0,87	26,6	197	1,2	24,0	263	1,5	22,4	263	1,5	22,4	385	2,0	20,6	520	2,4	19,6	666	2,9	18,5	789	3,3	18,0	921	3,7	17,4	1032	4,1	16,4	1315	4,8	0,5		
0,6	27,1	152	0,89	24,4	227	1,2	22,6	303	1,5	20,8	303	1,5	20,4	455	2,1	19,0	607	2,6	17,8	758	3,0	17,1	910	3,5	16,3	1062	3,8	15,8	1248	4,3	14,9	1517	5,0	0,6		
0,8	18,9	252	1,3	20,9	342	1,6	18,9	458	2,1	17,5	458	2,1	16,5	684	2,7	16,5	856	3,1	15,7	1037	3,6	15,1	1198	4,0	14,3	1368	4,4	13,8	1617	4,6	13,8	1711	5,2	0,8		
0,7	17,6	270	1,6	17,6	370	1,6	17,6	570	2,2	16,3	570	2,2	16,3	750	2,7	15,4	940	3,2	14,7	1139	3,7	14,1	1320	4,2	13,6	1510	4,6	12,8	1893	5,4	12,2	2278	6,2	0,7		
0,9	15,3	416	1,7	15,3	416	1,7	15,3	624	2,3	15,4	624	2,3	15,4	833	2,9	14,5	1041	3,4	13,8	1249	3,8	13,3	1457	4,3	12,8	1695	4,7	12,1	2093	5,6	11,5	2498	6,4	0,9		
1,0	14,9	732	2,4	14,9	732	2,4	14,9	978	3,0	13,7	978	3,0	13,7	1230	3,6	12,5	1485	4,1	12,5	1659	4,5	11,9	1709	4,5	11,5	1935	5,0	10,8	2341	6,0	10,4	2829	6,8	1,0		
1,1	14,2	780	2,6	14,2	780	2,6	14,2	1040	3,1	12,4	1040	3,1	12,4	1300	3,6	11,9	1569	4,1	11,9	1669	4,5	11,4	1819	4,6	11,0	2079	5,1	10,4	2509	6,0	9,9	3119	6,9	1,1		
1,2	12,7	1112	3,1	12,7	1112	3,1	12,7	1468	3,7	11,4	1468	3,7	11,4	1688	4,2	10,9	2224	5,2	10,9	2324	5,6	10,4	2574	5,7	9,9	2780	6,1	9,3	3270	6,9	9,0	3830	7,0	1,2		
1,3	12,2	1175	3,2	12,2	1175	3,2	12,2	1548	3,8	11,0	1548	3,8	11,0	1768	4,3	10,8	2057	4,8	10,8	2157	5,2	10,2	2350	5,3	9,6	2638	6,3	9,2	3126	7,3	8,8	3726	7,3	1,3		
1,4	11,7	1239	3,2	11,7	1239	3,2	11,7	1638	3,8	10,5	1638	3,8	10,5	1858	4,4	10,1	2167	4,9	10,1	2267	5,3	9,5	2467	5,4	9,0	2756	6,4	8,8	3215	7,3	8,5	3815	7,3	1,4		
1,6	10,7	1327	3,9	10,7	1327	3,9	10,7	1737	4,5	9,0	1737	4,5	9,0	2048	5,0	8,6	2343	5,6	8,6	2443	6,0	7,0	2643	6,1	6,5	2932	7,0	6,2	3432	7,9	6,0	4032	7,9	1,6		
1,7	10,4	1700	3,9	10,4	1700	3,9	10,4	1900	4,5	8,0	1900	4,5	8,0	2243	5,0	7,6	2538	5,6	7,6	2638	6,0	7,0	2838	6,1	6,5	3128	7,1	5,5	3628	7,9	6,0	4228	7,9	1,7		
1,8	10,1	1785	4,0	10,1	1785	4,0	10,1	1985	4,6	7,3	1985	4,6	7,3	2327	5,1	6,9	2622	5,7	6,9	2722	5,5	6,3	2922	5,7	5,8	3212	7,1	5,3	3702	7,9	5,2	4302	7,9	1,8		
1,9	11,7	1239	3,2	11,7	1239	3,2	11,7	1638	3,8	10,5	1638	3,8	10,5	1858	4,3	10,1	2167	4,9	10,1	2267	5,3	9,5	2467	5,4	9,0	2756	6,4	8,8	3215	7,3	8,5	3815	7,3	1,9		
2,0	10,7	1327	3,9	10,7	1327	3,9	10,7	1737	4,5	9,0	1737	4,5	9,0	2048	5,0	8,6	2343	5,6	8,6	2443	6,0	7,0	2643	6,1	6,5	2932	7,0	6,2	3432	7,9	6,0	4032	7,9	2,0		
2,2	9,3	1512	4,3	9,3	1512	4,3	9,3	1712	4,9	7,7	1712	4,9	7,7	2012	5,4	7,3	2312	6,0	7,3	2412	6,4	6,7	2612	6,5	6,2	2902	7,3	6,0	3392	8,1	5,8	3992	8,1	2,2		
2,4	8,5	1627	4,6	8,5	1627	4,6	8,5	1827	5,2	7,0	1827	5,2	7,0	2127	5,7	6,6	2427	6,3	6,6	2527	6,7	6,0	2727	6,8	5,5	3017	7,6	5,3	3517	8,5	5,0	4117	8,5	2,4		
2,6	7,7	1742	4,9	7,7	1742	4,9	7,7	1942	5,5	6,3	1942	5,5	6,3	2242	6,0	5,9	2542	6,6	5,9	2642	7,0	5,3	2842	7,1	4,8	3132	7,9	4,6	3632	8,9	4,4	4232	8,9	2,6		
2,8	7,1	1857	5,2	7,1	1857	5,2	7,1	2057	5,8	5,7	2057	5,8	5,7	2357	6,3	5,6	2657	6,9	5,6	2757	7,3	5,0	2957	7,4	4,3	3247	8,1	4,1	3747	9,1	3,8	4347	9,1	2,8		
3,0	6,5	1972	5,5	6,5	1972	5,5	6,5	2172	6,1	5,1	2172	6,1	5,1	2472	6,6	4,9	2772	7,2	4,9	2872	7,6	4,3	3072	7,7	3,7	3362	8,5	3,5	3862	9,5	3,2	4462	9,5	3,0		

Примечание.

Режимы в таблице даны при работе без жоржик резцами
сечением 20х30 мм с наварными пластинами из быстроре-
жущей стали марки Р6-1.

Резцы с глиняным углом в плане γ=45° радиусом закругления r=2—3 мм.

Скорость принята равной 60 м/м.

Для изменения условий работы: отколки, работы с охлаждением, материала,
сечения и геометрии резца и работы на морзе — см. поправочные коэффициенты в карте
18, стр. 58.

Примечание.

Режимы в таблице даны при работе без жорк резцки
сечением 20X30 мм с изварным пластинами из быстроре-
жущей стали марки Р6-1.

Реэки с углам угом в плане $\varphi=45^\circ$, радиусом закругления $r=2-3$ мм.

Сройкость принята равной 60 мин.

Для изменений условий работы: отойкости, работы с охлаждением, материала, сечения и геометрии резки и работы по хорке — см. поправочные коэффициенты в карте 18, стр. 58.

f в мм	s в мм	0,5			1,0			1,5			2,0			3,0			4,0			5,0			6,0			7,0			8,0			10,0			12,0			f в мм
		в м/мин	в л.с.	в м/мин	в л.с.	в м/мин	в л.с.	в м/мин	в л.с.	в м/мин	в л.с.	в м/мин	в л.с.	в м/мин	в л.с.	в м/мин	в л.с.	в м/мин	в л.с.	в м/мин	в л.с.	в м/мин	в л.с.	в м/мин	в л.с.	в м/мин	в л.с.	в м/мин	в л.с.	в м/мин	в л.с.	в м/мин	в л.с.					
0,1	53,4	20	0,34	44,6	40	0,40	40,2	60	0,54	37,1	79	0,65	33,5	119	0,89	31,2	159	1,1	29,8	193	1,3	25,0	238	1,5	20,9	276	1,7	25,9	317	1,8	24,5	397	2,0	23,8	479	0,1		
0,15	47,8	27	0,39	39,9	54	0,48	36,0	82	0,66	33,8	100	0,81	30,0	163	1,10	27,9	218	1,1	26,8	272	1,2	24,1	227	1,3	21,1	281	1,4	23,2	340	1,5	21,9	430	2,1	20,5	548	0,15		
0,20	43,9	34	0,43	36,6	68	0,55	33,0	102	0,75	30,5	126	0,92	27,6	204	1,2	25,8	231	1,2	24,1	241	1,3	21,1	209	1,4	18,1	267	1,5	22,2	328	1,6	20,8	409	2,2	19,2	547	0,20		
0,25	40,4	41	0,47	33,7	81	0,61	30,4	128	0,82	28,1	162	1,0	25,4	243	1,4	23,8	234	1,4	22,3	234	1,5	20,8	202	1,6	17,1	257	1,7	21,3	316	1,8	19,6	388	2,3	18,3	510	0,25		
0,3	37,7	47	0,51	31,4	93	0,65	28,3	140	0,88	26,2	187	1,1	23,6	260	1,5	22,0	274	1,5	20,7	267	1,6	19,6	202	1,7	16,1	257	1,8	20,8	316	1,9	18,9	394	2,4	17,7	472	0,3		
0,35	36,7	50	0,53	30,4	105	0,69	26,8	158	0,94	24,8	211	1,2	22,3	310	1,6	20,8	297	1,6	19,6	267	1,7	18,1	202	1,8	15,1	257	1,9	20,8	316	2,0	18,9	409	2,5	16,1	472	0,35		
0,4	35,2	54	0,56	29,4	117	0,73	25,4	170	0,99	23,6	234	1,3	21,2	361	1,7	19,7	328	1,7	18,5	267	1,8	17,1	202	1,9	14,1	257	2,0	20,8	316	2,1	18,9	430	2,6	15,1	472	0,4		
0,45	34,2	57	0,58	28,4	128	0,75	23,9	182	1,0	22,1	253	1,4	19,9	384	1,7	18,5	328	1,8	17,1	267	1,9	16,1	202	2,0	13,1	257	2,1	20,8	316	2,2	18,9	451	2,7	14,1	472	0,45		
0,5	32,1	61	0,61	27,4	139	0,78	22,9	199	1,0	20,0	278	1,5	18,0	417	1,8	17,6	361	1,8	16,4	267	1,9	15,1	202	2,1	12,1	257	2,2	20,8	316	2,3	18,9	473	2,8	13,1	472	0,5		
0,6	30,1	65	0,64	26,4	150	0,81	20,8	211	1,1	19,0	321	1,4	17,2	451	1,8	16,0	402	1,8	14,8	267	1,9	14,1	202	2,2	11,1	257	2,3	20,8	316	2,4	18,9	494	2,9	12,1	472	0,6		
0,7	28,1	69	0,67	25,4	160	0,84	19,8	221	1,1	18,0	361	1,4	16,0	494	1,8	14,8	440	1,8	13,6	267	1,9	13,1	202	2,3	10,1	257	2,4	20,8	316	2,5	18,9	515	3,0	11,1	472	0,7		
0,8	26,1	73	0,70	24,4	170	0,87	18,8	231	1,1	17,0	402	1,4	15,0	534	1,8	13,8	480	1,8	12,6	267	1,9	12,1	202	2,4	9,1	257	2,5	20,8	316	2,6	18,9	536	3,1	10,1	472	0,8		
0,9	24,1	77	0,73	23,4	180	0,90	17,8	241	1,1	16,0	440	1,4	14,0	574	1,8	13,0	520	1,8	11,6	267	1,9	11,1	202	2,5	8,1	257	2,6	20,8	316	2,7	18,9	557	3,2	9,1	472	0,9		
1,0	22,1	81	0,76	22,4	190	0,93	16,8	251	1,1	15,0	480	1,4	13,0	614	1,8	12,0	560	1,8	10,6	267	1,9	10,1	202	2,6	7,1	257	2,7	20,8	316	2,8	18,9	578	3,3	8,1	472	1,0		
1,1	20,1	85	0,79	21,4	200	0,96	15,8	261	1,1	14,0	520	1,4	12,0	654	1,8	11,0	600	1,8	9,6	267	1,9	9,1	202	2,7	6,1	257	2,8	20,8	316	2,9	18,9	600	3,4	7,1	472	1,1		
1,2	18,1	89	0,82	20,4	210	0,99	14,8	271	1,1	13,0	560	1,4	11,0	694	1,8	10,0	640	1,8	8,6	267	1,9	8,1	202	2,8	5,1	257	2,9	20,8	316	3,0	18,9	620	3,5	6,1	472	1,2		
1,3	16,1	93	0,85	19,4	220	1,02	13,8	281	1,1	12,0	600	1,4	10,0	734	1,8	9,0	680	1,8	7,6	267	1,9	7,1	202	2,9	4,1	257	3,0	20,8	316	3,1	18,9	640	3,6	5,1	472	1,3		
1,4	14,1	97	0,88	18,4	230	1,05	12,8	291	1,1	11,0	640	1,4	9,0	774	1,8	8,0	720	1,8	6,6	267	1,9	6,1	202	3,0	3,1	257	3,1	20,8	316	3,2	18,9	660	3,7	4,1	472	1,4		
1,5	12,1	101	0,91	17,4	240	1,08	11,8	301	1,1	10,0	680	1,4	8,0	814	1,8	7,0	760	1,8	5,6	267	1,9	5,1	202	3,1	2,1	257	3,2	20,8	316	3,3	18,9	680	3,8	3,1	472	1,5		
1,6	10,1	105	0,94	16,4	250	1,11	10,8	311	1,1	9,0	720	1,4	7,0	854	1,8	6,0	800	1,8	4,6	267	1,9	4,1	202	3,2	1,1	257	3,3	20,8	316	3,4	18,9	700	3,9	2,1	472	1,6		
1,7	8,1	109	0,97	15,4	260	1,14	9,8	321	1,1	8,0	760	1,4	6,0	894	1,8	5,0	840	1,8	3,6	267	1,9	3,1	202	3,3	0,1	257	3,4	20,8	316	3,5	18,9	720	4,0	1,1	472	1,7		
1,8	6,1	113	1,00	14,4	270	1,17	8,8	331	1,1	7,0	800	1,4	5,0	934	1,8	4,0	880	1,8	2,6	267	1,9	2,1	202	3,4	0,1	257	3,5	20,8	316	3,6	18,9	740	4,1	0,1	472	1,8		
1,9	4,1	117	1,03	13,4	280	1,20	7,8	341	1,1	6,0	840	1,4	4,0	974	1,8	3,0	920	1,8	1,6	267	1,9	1,1	202	3,5	0,1	257	3,6	20,8	316	3,7	18,9	760	4,2	0,1	472	1,9		
2,0	2,1	121	1,06	12,4	290	1,23	6,8	351	1,1	5,0	880	1,4	3,0	1014	1,8	2,0	960	1,8	0,6	267	1,9	0,1	202	3,6	0,1	257	3,7	20,8	316	3,8	18,9	780	4,3	0,1	472	2,0		
2,1	0,1	125	1,09	11,4	300	1,26	5,8	361	1,1	4,0	920	1,4	2,0	1054	1,8	1,0	1000	1,8	0,2	267	1,9	0,1	202	3,7	0,1	257	3,8	20,8	316	3,9	18,9	800	4,4	0,1	472	2,1		

Примечание.

Режимы в таблице даны при работе без корки резаком сечением 20 X 30 мм² с наварными пластинами из быстрорежущей стали марки РЭ-1.

Режимы даны для угла в плане γ=45°, радиусом закругления r=2—3 мм.

Скорость резания указана в м/мин.

Для различных условий резания: отбесности, работы с охлаждением, материала, сечения и геометрии резца и работы по материалу — см. поправочные коэффициенты в карте 13, стр. 68.

Примечание.

Резанье в таблице даны при работе без корки резания сечением $20 \times 30 \text{ мм}^2$ с твердыми пластинами из быстрорежущей стали марки Р6-1.

Резанье с углами резания $\phi = 45^\circ$, радиусом закругления $r = 2 - 3 \text{ мм}$.

Скорость вращения n в мин.

Для изложенных условий работы: отброски, работы с охлаждением, материалы, сечения и геометрии резца и работы по корке — см. поправочные коэффициенты в карте 13, стр. 56.

и геометрии резца и работы по корке — см. поправочные коэффициенты в карте 13, стр. 56.

и геометрии резца и работы по корке — см. поправочные коэффициенты в карте 13, стр. 56.

Коэффициенты по резанию металлов
при Тензическом отделе
и Гидроламе

Скорости резания усилия и мощности (на резце) в зависимости от глубины резания и подачи
при наружной продольной обточке без охлаждения
Хромированная сталь $\sigma_b = 55 \text{ кг/мм}^2$

ТОКАРНЫЕ ЛЮБОВЫЕ,
ВАРУЮЩИЕ И
РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

Таблица 34

t в мм	0,5		1,0		1,5		2,0		3,0		4,0		5,0		6,0		7,0		8,0		10,0		12,0		t в мм			
	в м/мин	N л. с.	в м/мин	N л. с.	в м/мин	N л. с.	в м/мин	N л. с.	в м/мин	N л. с.	в м/мин	N л. с.	в м/мин	N л. с.	в м/мин	N л. с.	в м/мин	N л. с.	в м/мин	N л. с.	в м/мин	N л. с.	в м/мин	N л. с.				
0,1	112,5	15	0,35	83,9	30	0,63	84,5	45	0,85	78,3	60	1,0	70,6	91	1,4	65,7	121	1,8	61,8	151	2,7	50,1	181	3,4	40,2	363	4,0	0,1
0,15	100,8	21	0,47	84,1	32	0,77	75,8	62	1,0	70,1	83	1,3	63,2	124	1,7	58,6	169	2,2	55,3	207	2,5	52,9	249	2,9	44,0	488	4,9	0,15
0,20	92,8	26	0,54	77,3	33	0,80	69,7	78	1,2	64,5	94	1,5	59,2	135	2,0	54,0	187	2,5	50,9	258	2,9	48,6	311	3,4	40,5	622	5,6	0,20
0,25	85,8	31	0,59	71,2	34	0,86	64,1	89	1,3	60,3	103	1,6	55,5	155	2,2	49,8	207	2,7	46,8	272	3,2	44,8	330	3,8	34,7	740	6,1	0,25
0,3	78,5	36	0,64	66,4	35	1,0	59,5	107	1,4	55,5	123	1,7	49,9	173	2,4	46,4	235	2,9	45,7	260	3,5	41,7	327	4,0	31,7	854	6,6	0,3
0,35																												
0,4	62,7	42	0,7	59,6	40	1,1	56,5	120	1,5	52,2	161	1,9	47,1	241	2,5	43,8	321	3,1	41,2	401	3,7	39,4	492	4,3	34,4	983	7,0	0,35
0,45																												
0,5	56,1	48	0,8	56,1	48	1,2	53,7	133	1,6	49,7	178	2,0	44,8	267	2,7	41,7	356	3,3	39,2	445	3,9	37,5	554	4,5	32,7	1086	7,4	0,4
0,55																												
0,6	53,1	54	0,9	53,1	54	1,3	50,5	146	1,7	46,2	195	2,1	42,3	300	2,7	39,0	390	3,3	36,8	488	4,0	35,3	593	4,6	30,8	1271	7,9	0,45
0,65																												
0,7	48,2	60	1,0	48,2	60	1,4	45,6	159	1,8	42,0	212	2,3	38,0	315	2,8	34,9	423	3,4	32,7	529	4,1	30,3	636	4,7	27,5	1371	7,9	0,5
0,75																												
0,8	43,2	66	1,1	43,2	66	1,5	40,6	171	1,9	37,0	234	2,4	33,0	363	3,0	30,0	459	3,6	27,9	571	4,3	25,8	684	4,9	23,2	1466	8,2	0,6
0,85																												
0,9	38,6	72	1,2	38,6	72	1,6	36,0	186	2,0	32,4	254	2,6	28,4	339	3,2	25,4	439	3,8	23,4	554	4,5	21,4	664	5,1	20,4	1635	8,6	0,7
0,95																												
1,0	34,2	78	1,3	34,2	78	1,7	31,4	201	2,1	28,6	274	2,7	24,6	363	3,3	21,6	463	3,9	19,6	573	4,6	17,6	683	5,2	16,6	1835	8,8	0,8
1,05																												
1,1	30,8	84	1,4	30,8	84	1,8	28,0	216	2,2	25,2	296	2,8	21,2	393	3,5	17,2	493	4,1	15,2	603	4,8	13,2	713	5,4	12,2	2012	9,3	0,9
1,15																												
1,2	27,4	90	1,5	27,4	90	1,9	24,6	234	2,3	21,8	314	2,9	17,8	413	3,6	13,8	513	4,2	11,8	623	5,4	9,8	733	5,6	8,8	2184	9,4	1,0
1,25																												
1,3	24,0	96	1,6	24,0	96	2,0	21,8	254	2,4	19,0	334	3,0	15,0	433	3,8	11,0	533	4,4	9,0	633	5,0	7,0	733	5,6	6,0	2336	9,7	1,1
1,35																												
1,4	20,6	102	1,7	20,6	102	2,1	18,8	274	2,6	16,0	374	3,1	12,0	473	3,9	8,0	573	4,6	6,0	673	5,2	4,0	773	5,8	3,0	2539	10,1	1,2
1,45																												
1,5	18,2	108	1,8	18,2	108	2,2	16,4	314	2,7	13,6	413	3,3	9,6	513	4,1	5,6	613	4,7	3,6	713	5,3	1,6	813	5,9	0,6	2639	10,3	1,3
1,55																												
1,6	15,8	114	1,9	15,8	114	2,3	14,0	354	2,8	11,8	453	3,4	7,8	553	4,2	3,8	653	4,8	1,8	753	5,4	0,6	853	6,0	0,4	2742	10,4	1,4
1,65																												
1,7	13,4	120	2,0	13,4	120	2,4	12,2	394	2,9	10,0	493	3,5	6,0	593	4,3	2,8	693	4,9	0,8	793	5,5	0,4	893	6,1	0,2	2845	10,6	1,5
1,75																												
1,8	11,0	126	2,1	11,0	126	2,5	10,0	374	3,0	8,0	473	3,6	4,0	573	4,4	1,8	673	5,0	0,6	773	5,6	0,0	873	6,2	0,0	2948	10,8	1,6
1,85																												
1,9	9,6	132	2,2	9,6	132	2,6	8,0	354	3,1	6,0	453	3,7	3,0	553	4,5	1,0	653	5,1	0,4	753	5,7	0,0	853	6,3	0,0	3051	10,9	1,7
1,95																												
2,0	8,2	138	2,3	8,2	138	2,7	6,6	334	3,2	5,0	433	3,8	2,4	533	4,6	0,6	633	5,2	0,0	733	5,8	0,0	833	6,4	0,0	3154	11,1	1,8
2,05																												
2,1	7,0	144	2,4	7,0	144	2,8	5,4	314	3,3	4,4	413	3,9	1,8	513	4,7	0,4	613	5,3	0,0	713	5,9	0,0	813	6,5	0,0	3257	11,4	2,0
2,15																												
2,2	6,0	150	2,5	6,0	150	2,9	4,8	294	3,4	3,8	393	4,0	1,2	493	4,8	0,0	593	5,4	0,0	693	6,0	0,0	793	6,6	0,0	3360	11,5	2,2
2,25																												
2,3	5,0	156	2,6	5,0	156	3,0	4,2	274	3,5	3,2	373	4,1	0,6	473	4,9	0,0	573	5,5	0,0	673	6,1	0,0	773	6,7	0,0	3463	11,6	2,4
2,35																												
2,4	4,0	162	2,7	4,0	162	3,1	3,6	254	3,6	2,6	353	4,2	0,0	453	5,0	0,0	553	5,6	0,0	653	6,2	0,0	753	6,8	0,0	3566	11,8	2,5
2,45																												
2,5	3,0	168	2,8	3,0	168	3,2	3,0	234	3,7	2,0	333	4,3	0,0	433	5,1	0,0	533	5,7	0,0	633	6,3	0,0	733	6,9	0,0	3669	12,1	2,6
2,55																												
2,6	2,0	174	2,9	2,0	174	3,3	2,4	214	3,8	1,4	313	4,4	0,0	413	5,2	0,0	513	5,8	0,0	613	6,4	0,0	713	7,0	0,0	3772	12,2	2,8
2,65																												
2,7	1,0	180	3,0	1,0	180	3,4	1,8	194	3,9	0,8	293	4,5	0,0	393	5,3	0,0	493	5,9	0,0	593	6,5	0,0	693	7,1	0,0	3875	12,5	3,0
2,75																												

Примечание.

Режим в таблице дан при работе без корки резанки
сечением 20 X 30 мм с килевидными изогнутыми
лучшей стали марки Р-0-1.

Гвозди о гильзах углов в плане φ=43°, радиусом закругления r=2-3 мм.

Стойкость принята равной 60 мин.

Для измененных условий работы: стойкость, работы с охлаждающей жидкостью, материалы,
сечения и геометрии резца и работы по корке - см. прилагаемые коэффициенты в к-те
13, стр. 58.

Примечание.

Режимы в таблице даны при работе без жорна резцами

сечением 20 X 30 мм с наварками износными на быстроре-

зущей стали марки РФ-1.

Резцы в станках углов в плане $\varphi = 45^\circ$, радиусом закругления $r = 2-3 \text{ мм}$.

Стойкость принята условной, равной 60 мин.

Для изложенных условий работы: стойкости, работы с охлаждением, материала,

сечения и геометрии резца и работы на станке — см. цеховые коэффициенты в приложении

13, стр. 48.

s в мм	0,5			1,0			1,5			2,0			3,0			4,0			5,0			6,0			7,0			8,0			10,0			12,0			t в мм
	v м/мин	N л.с.	p кгс	v м/мин	N л.с.	p кгс	v м/мин	N л.с.	p кгс	v м/мин	N л.с.	p кгс	v м/мин	N л.с.	p кгс	v м/мин	N л.с.	p кгс	v м/мин	N л.с.	p кгс	v м/мин	N л.с.	p кгс	v м/мин	N л.с.	p кгс	v м/мин	N л.с.	p кгс	v м/мин	N л.с.	p кгс	v м/мин	N л.с.	p кгс	
0,1	87,6	16	0,31	73,7	33	0,54	65,9	48	0,72	61,0	60	0,80	55,0	99,4	2	51,1	131	1,5	48,1	164	1,8	40,0	197	2,0	44,1	230	2,3	42,6	203	2,5	40,2	329	2,9	38,3	394	3,4	0,1
0,15	78,5	23	0,40	65,5	43	0,68	53,0	68	0,89	54,0	90	1,1	49,3	133	1,5	45,8	181	1,8	43,1	220	2,2	41,2	271	2,5	39,6	316	2,8	38,1	301	3,1	36,0	451	3,6	34,3	542	4,1	0,15
0,20	72,1	28	0,49	60,2	56	0,75	54,3	85	1,0	50,2	113	1,3	45,3	163	1,7	42,1	226	2,1	40,6	263	2,5	37,9	339	2,9	37,9	385	3,2	36,0	451	3,6	33,1	604	4,1	31,5	677	4,7	0,20
0,25	68,4	34	0,60	56,4	67	0,82	49,0	101	1,1	46,2	134	1,4	41,7	201	1,9	39,8	268	2,3	38,5	308	2,7	37,0	403	3,1	33,4	473	3,5	32,2	537	3,8	30,5	671	4,6	29,0	805	5,2	0,25
0,3	61,5	39	0,64	51,7	77	0,88	43,5	118	1,2	43,0	155	1,5	38,8	232	2,0	36,1	310	2,5	34,0	357	2,9	32,5	405	3,4	31,1	542	3,7	30,0	619	4,1	28,4	774	4,9	27,0	939	5,6	0,3
0,35																																					0,35
0,4																																					0,4
0,45																																					0,45
0,5																																					0,5
0,6																																					0,6
0,7																																					0,7
0,8																																					0,8
0,9																																					0,9
1,0																																					1,0
1,1																																					1,1
1,2																																					1,2
1,3																																					1,3
1,4																																					1,4
1,5																																					1,5
1,6																																					1,6
1,7																																					1,7
1,8																																					1,8
1,9																																					1,9
2,0																																					2,0
2,2																																					2,2
2,4																																					2,4
2,6																																					2,6
2,8																																					2,8
3,0																																					3,0

Примечание

Режимы в таблице даны при работе без корки резцами сечением 20 X 30 мм с плавными пластинками из быстрорежущей стали марки Р6М.

Резец с углом в плане $\varphi = 46^\circ$, радиусом закругления $r = 2 - 3$ мм.

Скорость, принята равной 60 мин.

Для шкеленных условий работы с охлаждением, материал, сечения и геометрии резца и работы по корке — см. поправочные коэффициенты в карте 13, стр. 58.

НЕМ СССР

Комиссия по резанию металлов
при Техническом отделе
и Гидротехники

Скорости резания, усилия и мощности (на резце) в зависимости от глубины резания
и подачи при наружной продольной обточке без охлаждения

Хромиленкавая сталь $\sigma_b = 75 \text{ кг/мм}^2$

Карта 36

ТОКАРИ, ЛОБОВЫЕ,
КАРУСЬНЫЕ И
РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

t в мм	0,5		1,0		1,5		2,0		3,0		4,0		5,0		6,0		7,0		8,0		10,0		12,0		t в мм																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	N	v	N	v	N	v	N	v	N	v	N	v	N	v	N	v	N	v	N	v	N	v	N	v																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
0,1	69,8	18	0,28	58,3	35	0,45	52,5	46,9	70	0,78	43,8	108	1,0	40,8	141	1,2	38,4	178	1,5	35,7	211	1,7	35,1	246	1,9	38,9	282	2,1	39,0	302	2,4	39,5	327	2,7	39,7	357	3,0	39,7	389	3,3	39,7	422	3,6	39,7	458	3,9	39,7	483	4,2	39,7	508	4,5	39,7	533	4,8	39,7	558	5,1	39,7	583	5,4	39,7	608	5,7	39,7	633	6,0	39,7	658	6,3	39,7	683	6,6	39,7	708	6,9	39,7	733	7,2	39,7	758	7,5	39,7	783	7,8	39,7	808	8,1	39,7	833	8,4	39,7	858	8,7	39,7	883	9,0	39,7	908	9,3	39,7	933	9,6	39,7	958	9,9	39,7	983	10,2	39,7	1008	10,5	39,7	1033	10,8	39,7	1058	11,1	39,7	1083	11,4	39,7	1108	11,7	39,7	1133	12,0	39,7	1158	12,3	39,7	1183	12,6	39,7	1208	12,9	39,7	1233	13,2	39,7	1258	13,5	39,7	1283	13,8	39,7	1308	14,1	39,7	1333	14,4	39,7	1358	14,7	39,7	1383	15,0	39,7	1408	15,3	39,7	1433	15,6	39,7	1458	15,9	39,7	1483	16,2	39,7	1508	16,5	39,7	1533	16,8	39,7	1558	17,1	39,7	1583	17,4	39,7	1608	17,7	39,7	1633	18,0	39,7	1658	18,3	39,7	1683	18,6	39,7	1708	18,9	39,7	1733	19,2	39,7	1758	19,5	39,7	1783	19,8	39,7	1808	20,1	39,7	1833	20,4	39,7	1858	20,7	39,7	1883	21,0	39,7	1908	21,3	39,7	1933	21,6	39,7	1958	21,9	39,7	1983	22,2	39,7	2008	22,5	39,7	2033	22,8	39,7	2058	23,1	39,7	2083	23,4	39,7	2108	23,7	39,7	2133	24,0	39,7	2158	24,3	39,7	2183	24,6	39,7	2208	24,9	39,7	2233	25,2	39,7	2258	25,5	39,7	2283	25,8	39,7	2308	26,1	39,7	2333	26,4	39,7	2358	26,7	39,7	2383	27,0	39,7	2408	27,3	39,7	2433	27,6	39,7	2458	27,9	39,7	2483	28,2	39,7	2508	28,5	39,7	2533	28,8	39,7	2558	29,1	39,7	2583	29,4	39,7	2608	29,7	39,7	2633	30,0	39,7	2658	30,3	39,7	2683	30,6	39,7	2708	30,9	39,7	2733	31,2	39,7	2758	31,5	39,7	2783	31,8	39,7	2808	32,1	39,7	2833	32,4	39,7	2858	32,7	39,7	2883	33,0	39,7	2908	33,3	39,7	2933	33,6	39,7	2958	33,9	39,7	2983	34,2	39,7	3008	34,5	39,7	3033	34,8	39,7	3058	35,1	39,7	3083	35,4	39,7	3108	35,7	39,7	3133	36,0	39,7	3158	36,3	39,7	3183	36,6	39,7	3208	36,9	39,7	3233	37,2	39,7	3258	37,5	39,7	3283	37,8	39,7	3308	38,1	39,7	3333	38,4	39,7	3358	38,7	39,7	3383	39,0	39,7	3408	39,3	39,7	3433	39,6	39,7	3458	39,9	39,7	3483	40,2	39,7	3508	40,5	39,7	3533	40,8	39,7	3558	41,1	39,7	3583	41,4	39,7	3608	41,7	39,7	3633	42,0	39,7	3658	42,3	39,7	3683	42,6	39,7	3708	42,9	39,7	3733	43,2	39,7	3758	43,5	39,7	3783	43,8	39,7	3808	44,1	39,7	3833	44,4	39,7	3858	44,7	39,7	3883	45,0	39,7	3908	45,3	39,7	3933	45,6	39,7	3958	45,9	39,7	3983	46,2	39,7	4008	46,5	39,7	4033	46,8	39,7	4058	47,1	39,7	4083	47,4	39,7	4108	47,7	39,7	4133	48,0	39,7	4158	48,3	39,7	4183	48,6	39,7	4208	48,9	39,7	4233	49,2	39,7	4258	49,5	39,7	4283	49,8	39,7	4308	50,1	39,7	4333	50,4	39,7	4358	50,7	39,7	4383	51,0	39,7	4408	51,3	39,7	4433	51,6	39,7	4458	51,9	39,7	4483	52,2	39,7	4508	52,5	39,7	4533	52,8	39,7	4558	53,1	39,7	4583	53,4	39,7	4608	53,7	39,7	4633	54,0	39,7	4658	54,3	39,7	4683	54,6	39,7	4708	54,9	39,7	4733	55,2	39,7	4758	55,5	39,7	4783	55,8	39,7	4808	56,1	39,7	4833	56,4	39,7	4858	56,7	39,7	4883	57,0	39,7	4908	57,3	39,7	4933	57,6	39,7	4958	57,9	39,7	4983	58,2	39,7	5008	58,5	39,7	5033	58,8	39,7	5058	59,1	39,7	5083	59,4	39,7	5108	59,7	39,7	5133	60,0	39,7	5158	60,3	39,7	5183	60,6	39,7	5208	60,9	39,7	5233	61,2	39,7	5258	61,5	39,7	5283	61,8	39,7	5308	62,1	39,7	5333	62,4	39,7	5358	62,7	39,7	5383	63,0	39,7	5408	63,3	39,7	5433	63,6	39,7	5458	63,9	39,7	5483	64,2	39,7	5508	64,5	39,7	5533	64,8	39,7	5558	65,1	39,7	5583	65,4	39,7	5608	65,7	39,7	5633	66,0	39,7	5658	66,3	39,7	5683	66,6	39,7	5708	66,9	39,7	5733	67,2	39,7	5758	67,5	39,7	5783	67,8	39,7	5808	68,1	39,7	5833	68,4	39,7	5858	68,7	39,7	5883	69,0	39,7	5908	69,3	39,7	5933	69,6	39,7	5958	69,9	39,7	5983	70,2	39,7	6008	70,5	39,7	6033	70,8	39,7	6058	71,1	39,7	6083	71,4	39,7	6108	71,7	39,7	6133	72,0	39,7	6158	72,3	39,7	6183	72,6	39,7	6208	72,9	39,7	6233	73,2	39,7	6258	73,5	39,7	6283	73,8	39,7	6308	74,1	39,7	6333	74,4	39,7	6358	74,7	39,7	6383	75,0	39,7	6408	75,3	39,7	6433	75,6	39,7	6458	75,9	39,7	6483	76,2	39,7	6508	76,5	39,7	6533	76,8	39,7	6558	77,1	39,7	6583	77,4	39,7	6608	77,7	39,7	6633	78,0	39,7	6658	78,3	39,7	6683	78,6	39,7	6708	78,9	39,7	6733	79,2	39,7	6758	79,5	39,7	6783	79,8	39,7	6808	80,1	39,7	6833	80,4	39,7	6858	80,7	39,7	6883	81,0	39,7	6908	81,3	39,7	6933	81,6	39,7	6958	81,9	39,7	6983	82,2	39,7	7008	82,5	39,7	7033	82,8	39,7	7058	83,1	39,7	7083	83,4	39,7	7108	83,7	39,7	7133	84,0	39,7	7158	84,3	39,7	7183	84,6	39,7	7208	84,9	39,7	7233	85,2	39,7	7258	85,5	39,7	7283	85,8	39,7	7308	86,1	39,7	7333	86,4	39,7	7358	86,7	39,7	7383	87,0	39,7	7408	87,3	39,7	7433	87,6	39,7	7458	87,9	39,7	7483	88,2	39,7	7508	88,5	39,7	7533	88,8	39,7	7558	89,1	39,7	7583	89,4	39,7	7608	89,7	39,7	7633	90,0	39,7	7658	90,3	39,7	7683	90,6	39,7	7708	90,9	39,7	7733	91,2	39,7	7758	91,5	39,7	7783	91,8	39,7	7808	92,1	39,7	7833	92,4	39,7	7858	92,7	39,7	7883	93,0	39,7	7908	93,3	39,7	7933	93,6	39,7	7958	93,9	39,7	7983	94,2	39,7	8008	94,5	39,7	8033	94,8	39,7	8058	95,1	39,7	8083	95,4	39,7	8108	95,7	39,7	8133	96,0	39,7	8158	96,3	39,7	8183	96,6	39,7	8208	96,9	39,7	8233	97,2	39,7	8258	97,5	39,7	8283	97,8	39,7	8308	98,1	39,7	8333	98,4	39,7	8358	98,7	39,7	8383	99,0	39,7	8408	99,3	39,7	8433	99,6	39,7	8458	99,9	39,7	8483	100,2	39,7	8508	100,5	39,7	8533	100,8	39,7	8558	101,1	39,7	8583	101,4	39,7	8608	101,7	39,7	8633	102,0	39,7	8658	102,3	39,7	8683	102,6	39,7	8708	102,9	39,7	8733	103,2	39,7	8758	103,5	39,7	8783	103,8	39,7	8808	104,1	39,7	8833	104,4	39,7	8858	104,7	39,7	8883	105,0	39,7	8908	105,3	39,7	8933	105,6	39,7	8958	105,9	39,7	8983	106,2	39,7	9008	106,5	39,7	9033	106,8	39,7	9058	107,1	39,7	9083	107,4	39,7	9108	107,7	39,7	9133	108,0	39,7	9158	108,3	39,7	9183	108,6	39,7	9208	108,9	39,7	9233	109,2	39,7	9258	109,5	39,7	9283	109,8	39,7	9308	110,1	39,7	9333	110,4	39,7	9358	110,7	39,7	9383	111,0	39,7	9408	111,3	39,7	9433	111,6	39,7	9458	111,9	39,7	9483	112,2	39,7	9508	112,5	39,7	9533	112,8	39,7	9558	113,1	39,7	9583	113,4	39,7	9608	113,7	39,7	9633	114,0	39,7	9658	114,3	39,7	9683	114,6	39,7	9708	114,9	39,7	9733	115,2	39,7	9758	115,5	39,7	9783	115,8	39,7	9808	116,1	39,7	9833	116,4	39,7	9858	116,7	39,7	9883	117,0	39,7	9908	117,3	39,7	9933	117,6	39,7	9958	117,9	39,7	9983	118,2	39,7	10008	118,5	39,7	10033	118,8	39,7	10058	119,1	39,7	10083	119,4	39,7	10108	119,7	39,7	10133	120,0	39,7	10158	120,3	39,7	10183	120,6	39,7	10208	120,9	39,7	10233	121,2	39,7	10258	

ТОКАРНЫЕ, ЛОБОВЫЕ,
КАРУСОВЫЕ И
РАСТУПНЫЕ СТАНКИ

φ в мм	0,5		1,0		1,5		2,0		2,5		4,0		6,0		7,0		8,0		10,0		12,0		φ в мм	
	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.		
0,1	50,1	19	0,25	49,3	38	0,42	44,4	56	0,55	41,1	76	0,80	37,1	113	0,03	34,5	150	1,2	32,5	188	1,4	29,1	206	0,1
0,15	52,9	28	0,31	44,2	52	0,51	39,8	77	0,68	38,8	103	0,84	35,2	155	1,1	30,0	209	1,4	29,1	206	1,8	27,8	309	0,15
0,20	48,7	32	0,35	40,7	64	0,58	36,7	97	0,79	33,5	129	0,97	30,6	183	1,3	28,5	253	1,8	26,8	322	2,0	25,7	315	0,20
0,25	44,6	38	0,38	37,5	77	0,64	33,7	115	0,88	31,2	153	1,1	28,2	230	1,4	26,2	300	1,8	24,8	368	2,1	23,6	318	0,25
0,3	41,6	44	0,41	34,9	88	0,68	31,5	133	0,93	29,1	177	1,1	24,4	305	1,6	24,4	305	1,9	23,0	442	2,3	21,0	319	0,3
0,35	33,0	100	0,73	29,7	150	0,69	27,5	160	1,2	24,8	200	1,6	23,1	390	2,0	21,7	408	2,4	20,7	503	2,8	18,9	387	0,35
0,4	31,4	111	0,77	28,3	169	1,0	26,2	221	1,3	23,6	232	1,7	22,0	442	2,2	20,7	539	2,5	19,8	603	2,6	18,0	430	0,4
0,45	29,5	121	0,78	26,6	182	1,1	24,0	243	1,3	22,9	263	1,8	20,7	465	2,3	19,4	608	2,6	18,0	727	3,0	17,8	448	0,45
0,5	28,0	132	0,82	25,2	202	1,1	23,3	263	1,4	21,0	285	1,8	19,6	526	2,3	18,4	638	2,7	17,0	789	3,1	16,9	461	0,5
0,6	25,4	152	0,89	22,9	227	1,2	21,2	303	1,4	19,1	405	1,9	17,8	607	2,4	16,7	739	2,8	16,0	910	3,3	15,3	483	0,6
0,7	21,1	257	1,2	19,6	342	1,5	18,6	513	2,0	16,8	513	2,0	16,1	631	2,5	15,4	856	2,7	14,6	1023	3,4	14,1	508	0,7
0,8	19,7	280	1,3	17,2	416	1,6	17,2	570	2,1	15,3	570	2,1	15,3	789	2,6	14,4	940	3,0	13,8	1130	3,6	13,9	539	0,8
0,9	17,2	416	1,6	15,3	624	1,8	15,3	624	2,1	15,4	853	2,7	13,0	1041	3,1	13,0	1246	3,6	12,4	1457	4,0	11,9	582	0,9
1,0	16,8	452	1,6	14,7	678	2,2	14,7	678	2,2	14,0	732	2,3	13,6	904	2,7	12,8	1130	3,2	12,3	1356	3,7	11,8	623	1,0
1,1	14,0	732	2,3	13,3	780	2,3	13,3	780	2,3	12,4	1040	2,6	11,7	1300	3,4	11,2	1488	3,8	10,7	1588	3,9	10,2	1658	1,1
1,2	12,4	1040	2,6	11,7	1300	3,4	10,7	1588	3,9	10,3	1709	4,3	9,9	2057	4,5	9,9	2254	4,6	9,3	2379	4,9	9,2	2441	1,2
1,3	11,6	1112	2,9	11,2	1439	3,6	10,7	1683	4,0	10,3	1789	4,0	9,9	2357	4,5	9,6	2550	4,6	8,9	2759	5,2	8,9	2830	1,3
1,4	11,6	1176	3,0	10,8	1499	3,6	10,3	1789	4,0	9,9	1858	4,1	9,6	2550	4,6	9,2	2759	5,2	8,6	3000	5,9	8,2	3080	1,4
1,5	11,0	1239	3,0	10,4	1549	3,6	10,0	1627	3,6	9,6	1858	4,1	9,2	2759	5,2	9,0	2957	5,4	8,6	3200	6,9	8,2	3216	1,5
1,6	10,7	1300	3,4	10,0	1627	3,6	9,6	1858	4,1	9,2	2759	5,2	8,9	3000	5,9	8,8	3200	6,9	8,4	3254	6,1	8,0	3000	1,6
1,7	9,7	1708	3,7	9,7	1708	3,7	9,3	2048	4,2	9,3	2048	4,2	8,9	2389	4,7	8,9	2550	4,6	8,1	2730	5,2	7,7	4059	1,7
1,8	9,4	1780	3,7	9,4	1780	3,7	9,0	2143	4,3	9,0	2143	4,3	8,6	2610	4,9	8,6	2857	5,3	7,9	3517	6,3	7,5	4476	1,8
1,9	8,8	2337	4,1	8,8	2337	4,1	8,4	2610	4,9	8,4	2610	4,9	8,1	2857	5,3	8,1	3057	5,4	7,7	3720	6,4	7,3	4476	1,9
2,0	8,2	2921	5,0	8,2	2921	5,0	7,9	3110	5,4	7,9	3110	5,4	7,6	3457	5,6	7,6	3687	5,5	7,3	4587	6,5	7,1	4638	2,0
2,2	7,8	3332	5,2	7,8	3332	5,2	7,5	3589	5,7	7,5	3589	5,7	7,2	3859	5,6	7,2	4181	5,6	6,9	4678	6,8	6,8	5000	2,2
2,4	7,1	4059	6,3	7,1	4059	6,3	6,8	4476	6,8	6,8	4476	6,8	6,5	4789	6,7	6,5	5000	6,9	6,3	5553	7,8	6,3	5553	2,4
2,6	6,3	5553	7,8	6,3	5553	7,8	6,0	6048	8,1	6,0	6048	8,1	5,7	6400	7,9	5,7	6789	8,0	5,4	7400	9,9	5,3	7400	2,6
2,8	6,0	6048	8,1	6,0	6048	8,1	5,7	6400	7,9	5,7	6400	7,9	5,4	6832	7,9	5,4	7141	7,9	5,1	7812	11,9	5,0	7812	2,8
3,0	5,5	6400	8,5	5,5	6400	8,5	5,2	6832	7,9	5,2	6832	7,9	4,9	7141	7,9	4,9	7400	8,0	4,6	8000	12,2	4,5	8000	3,0

Примечание.

Режимы в таблице даны при работе без порезов резцами сечением 20х30 мм с наварными пластинами из быстрорежущей стали марки Р-6.

Режимы с главным углом в плане φ = 45°, радиусом закругления r = 2-3 мм.

Устойчивость прихода равной 80 мин.

Для изменения условий работы: стойкости, работы с охлаждением, материала, степени геометрии резца и работы до корня — см. поправочные коэффициенты в главе 13, стр. 58.

Примечание:

Режимы в таблице даны при работе без корки резцами сечением $20 \times 80 \text{ мм}^2$ с наварными пластинами из быстрорежущей стали марки Р.Ф.3.
Режущий инструмент в плане $\phi = 48^\circ$, радиусом закругления $r = 2-3 \text{ мм}$.
Стойкость при работе резцами сечением $20 \times 80 \text{ мм}^2$ с наварными пластинами из быстрорежущей стали марки Р.Ф.3.
Для наименований условий работы: стойкости, работы с охлаждением, материала, сечения и геометрии резца и работы по корке — см. поправочные коэффициенты в карте 13, стр. 58.

НКАМ СООР
Комиссия по реванию металлов
при Техническом отделе
и Гидромет.

සටහන

и
завед кд

ания, у
подач

и при
Хро

МОСКОВСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
И МОСКОВСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ности
ной пр
левая

пальто
клуба
(на вн)

 $\sigma_2 = 0$

95 12/95

И.М.З
Л.В.8
И.М.С

10 JUL 1967

БН
УНИВЕРСИТЕТ

read

H

ТОКА КЛА РАСТ		У
---------------------	--	---

РЫБЫ, А
УСЕМЬ
ОДНЫЕ

ДОБРЫЕ
И
СТАНК

III

2000

L, мм	0,5			1,0			1,5			2,0			3,0			4,0			5,0			6,0			7,0			8,0			10,0			12,0			t, мм		
	в м/м	в м/м	N. a. c.	в м/м	в м/м	N. a. c.	в м/м	в м/м	N. a. c.	в м/м	в м/м	N. a. c.	в м/м	в м/м	N. a. c.	в м/м	в м/м	N. a. c.	в м/м	в м/м	N. a. c.	в м/м	в м/м	N. a. c.	в м/м	в м/м	N. a. c.	в м/м	в м/м	N. a. c.	в м/м	в м/м	N. a. c.						
0,1	50,0	20	0,22	41,7	40	0,37	37,6	60	0,50	34,8	79	0,61	31,4	119	0,83	29,2	159	1,1	27,4	108	1,2	26,2	238	1,4	25,1	278	1,6	24,8	317	1,7	23,9	397	2,0	21,8	476	3	0,1		
0,15	44,8	27	0,27	37,4	34	0,45	33,7	82	0,61	31,1	109	0,75	29,1	163	1,0	26,1	218	1,1	24,6	272	1,2	23,6	327	1,4	22,5	381	1,6	21,7	436	2,1	20,6	545	2,5	19,6	654	3	0,15		
0,20	41,2	34	0,31	34,4	31	0,53	31,0	103	0,70	28,7	136	0,87	26,9	204	1,2	24,1	372	1,5	22,9	341	1,7	21,7	409	2,0	20,7	477	2,3	20,0	545	2,4	19,6	611	3,0	18,0	817	3	0,20		
0,25	38,0	41	0,35	31,7	28	0,57	28,4	123	0,78	26,4	162	0,95	24,8	248	1,3	22,3	324	1,6	20,9	403	1,9	19,9	450	2,1	19,1	507	2,4	18,4	618	2,6	17,4	810	3,6	15,8	1079	3	0,25		
0,3	35,4	47	0,37	29,6	23	0,61	26,6	140	0,83	24,6	187	1,0	22,2	280	1,4	20,7	374	1,7	19,4	468	2,0	18,6	561	2,3	17,9	634	2,6	17,2	749	3,0	16,2	934	3,4	15,5	1221	3	0,3		
0,35	27,9	105	0,55	25,1	158	0,89	23,3	211	1,1	21,0	310	1,5	19,5	422	1,8	18,6	537	2,2	17,6	632	2,5	16,8	739	2,8	16,3	849	3,0	15,8	1054	3,6	14,9	1268	4,1	13,9	1609	4	0,35		
0,4	23,6	117	0,59	23,9	159	1,0	22,1	234	1,1	20,9	351	1,6	19,6	468	1,9	17,5	584	2,3	16,7	701	2,6	16,0	818	2,9	15,5	935	3,2	14,6	1169	3,8	13,9	1408	4,9	12,9	1834	5	0,4		
0,45	25,0	128	0,71	22,5	207	1,0	20,8	256	1,2	18,8	394	1,6	17,5	512	2,0	16,4	641	2,3	15,7	780	2,7	15,1	897	3,0	14,5	1025	3,3	13,7	1284	3,9	13,1	1587	4,5	12,5	1975	5	0,45		
0,5	23,7	139	0,73	21,9	224	1,1	19,7	278	1,2	17,8	417	1,6	16,8	558	2,1	15,6	696	2,4	14,9	835	2,8	14,3	974	3,1	13,8	1113	3,4	13,0	1394	4,0	12,4	1689	4,6	11,8	2089	5	0,5		
0,5	21,5	160	0,76	19,4	250	1,1	17,9	321	1,3	16,2	481	1,7	15,0	642	2,1	14,2	802	2,5	13,5	962	2,9	12,9	1123	3,2	11,9	1293	3,6	11,8	1594	4,2	11,1	1924	4,8	10,4	2371	5	0,5		
0,7	14,5	302	1,2	14,5	302	1,2	14,5	302	1,2	14,5	302	1,2	14,5	302	1,2	14,5	302	1,2	14,5	302	1,2	14,5	302	1,2	14,5	302	1,2	14,5	302	1,2	14,5	302	1,2	14,5	302	1,2	14,5	302	0,7
0,8	15,4	428	1,4	15,4	428	1,4	15,4	428	1,4	15,4	428	1,4	15,4	428	1,4	15,4	428	1,4	15,4	428	1,4	15,4	428	1,4	15,4	428	1,4	15,4	428	1,4	15,4	428	1,4	15,4	428	1,4	15,4	428	0,8
0,9	14,6	494	1,4	14,6	494	1,4	14,6	494	1,4	14,6	494	1,4	14,6	494	1,4	14,6	494	1,4	14,6	494	1,4	14,6	494	1,4	14,6	494	1,4	14,6	494	1,4	14,6	494	1,4	14,6	494	1,4	14,6	494	0,9
1,0	13,8	478	1,5	13,8	478	1,5	13,8	478	1,5	13,8	478	1,5	13,8	478	1,5	13,8	478	1,5	13,8	478	1,5	13,8	478	1,5	13,8	478	1,5	13,8	478	1,5	13,8	478	1,5	13,8	478	1,5	13,8	478	1,0
1,1	11,8	774	2,0	11,8	774	2,0	11,8	774	2,0	11,8	774	2,0	11,8	774	2,0	11,8	774	2,0	11,8	774	2,0	11,8	774	2,0	11,8	774	2,0	11,8	774	2,0	11,8	774	2,0	11,8	774	2,0	11,8	774	1,1
1,2	10,3	1068	2,6	10,3	1068	2,6	10,3	1068	2,6	10,3	1068	2,6	10,3	1068	2,6	10,3	1068	2,6	10,3	1068	2,6	10,3	1068	2,6	10,3	1068	2,6	10,3	1068	2,6	10,3	1068	2,6	10,3	1068	2,6	10,3	1068	1,2
1,3	9,4	1374	3,0	9,4	1374	3,0	9,4	1374	3,0	9,4	1374	3,0	9,4	1374	3,0	9,4	1374	3,0	9,4	1374	3,0	9,4	1374	3,0	9,4	1374	3,0	9,4	1374	3,0	9,4	1374	3,0	9,4	1374	3,0	9,4	1374	1,3
1,4	8,4	1784	3,5	8,4	1784	3,5	8,4	1784	3,5	8,4	1784	3,5	8,4	1784	3,5	8,4	1784	3,5	8,4	1784	3,5	8,4	1784	3,5	8,4	1784	3,5	8,4	1784	3,5	8,4	1784	3,5	8,4	1784	3,5	8,4	1784	1,4
1,5	8,8	1937	3,7	8,8	1937	3,7	8,8	1937	3,7	8,8	1937	3,7	8,8	1937	3,7	8,8	1937	3,7	8,8	1937	3,7	8,8	1937	3,7	8,8	1937	3,7	8,8	1937	3,7	8,8	1937	3,7	8,8	1937	3,7	8,8	1937	1,5
1,6	8,3	2121	3,8	8,3	2121	3,8	8,3	2121	3,8	8,3	2121	3,8	8,3	2121	3,8	8,3	2121	3,8	8,3	2121	3,8	8,3	2121	3,8	8,3	2121	3,8	8,3	2121	3,8	8,3	2121	3,8	8,3	2121	3,8	8,3	2121	1,6
1,7	8,3	1835	3,8	8,3	1835	3,8	8,3	1835	3,8	8,3	1835	3,8	8,3	1835	3,8	8,3	1835	3,8	8,3	1835	3,8	8,3	1835	3,8	8,3	1835	3,8	8,3	1835	3,8	8,3	1835	3,8	8,3	1835	3,8	8,3	1835	1,7
1,8	8,0	1888	3,4	8,0	1888	3,4	8,0	1888	3,4	8,0	1888	3,4	8,0	1888	3,4	8,0	1888	3,4	8,0	1888	3,4	8,0	1888	3,4	8,0	1888	3,4	8,0	1888	3,4	8,0	1888	3,4	8,0	1888	3,4	8,0	1888	1,8
1,9	7,7	2021	3,9	7,7	2021	3,9	7,7	2021	3,9	7,7	2021	3,9	7,7	2021	3,9	7,7	2021	3,9	7,7	2021	3,9	7,7	2021	3,9	7,7	2021	3,9	7,7	2021	3,9	7,7	2021	3,9	7,7	2021	3,9	7,7	2021	1,9
2,0	7,3	2467	4,0	7,3	2467	4,0	7,3	2467	4,0	7,3	2467	4,0	7,3	2467	4,0	7,3	2467	4,0	7,3	2467	4,0	7,3	2467	4,0	7,3	2467	4,0	7,3	2467	4,0	7,3	2467	4,0	7,3	2467	4,0	7,3	2467	2,0
2,2	6,4	3537	5,0	6,4	3537	5,0	6,4	3537	5,0	6,4	3537	5,0	6,4	3537	5,0	6,4	3537	5,0	6,4	3537	5,0	6,4	3537	5,0	6,4	3537	5,0	6,4	3537	5,0	6,4	3537	5,0	6,4	3537	5,0	6,4	3537	2,2
2,4	6,1	3766	5,1	6,1	3766	5,1	6,1	3766	5,1	6,1	3766	5,1	6,1	3766	5,1	6,1	3766	5,1	6,1	3766	5,1	6,1	3766	5,1	6,1	3766	5,1	6,1	3766	5,1	6,1	3766	5,1	6,1	3766	5,1	6,1	3766	2,4
2,5	6,0	3901	6,3	6,0	3901	6,3	6,0	3901	6,3	6,0	3901	6,3	6,0	3901	6,3	6,0	3901	6,3	6,0	3901	6,3	6,0	3901	6,3	6,0	3901	6,3	6,0	3901	6,3	6,0	3901	6,3	6,0	3901	6,3	6,0	3901	2,5
2,6	5,9	4044	6,5	5,9	4044	6,5	5,9	4044	6,5	5,9	4044	6,5	5,9	4044	6,5	5,9	4044	6,5	5,9	4044	6,5	5,9	4044	6,5	5,9	4044	6,5	5,9	4044	6,5	5,9	4044	6,5	5,9	4044	6,5	5,9	4044	2,6
2,8	5,9	4264	5,3	5,9	4264	5,3	5,9	4264	5,3	5,9	4264	5,3	5,9	4264	5,3	5,9	4264	5,3	5,9	4264	5,3	5,9	4264	5,3	5,9	4264	5,3	5,9	4264	5,3	5,9	4264	5,3	5,9	4264	5,3	5,9	4264	2,8
3,0	5,4	4512	6,4	5,4	4512	6,4	5,4	4512	6,4	5,4	4512	6,4	5,4	4512	6,4	5,4	4512	6,4	5,4	4512	6,4	5,4	4512	6,4	5,4	4512	6,4	5,4	4512	6,4	5,4	4512	6,4	5,4	4512	6,4	5,4	4512	3,0

Результаты в таблице даны при работе без корки резцами сечением 20x30 мм, а катанками пластичными из быстротекучей стали, марки Р-6-1.

Резцы с главных углов и плеча $\varphi = 45^\circ$, радиусом закругления $r = 2-8$ мм.

Стоимость принята равной 60 коп.

Для наименований угловых работ: стойкости, работы в охлажденном, металле, сечения и геометрии резца и работы по сортам — см. подправочные коэффициенты в карте 13, стр. 53.

Примечание.

f в мм	0,5			1,0			1,5			2,0			3,0			4,0			5,0			8,0			7,0			10,0			12,0			v в м/мин			
	N. A. C.	P. кгс	v м/мин	N. A. C.	P. кгс	v м/мин	N. A. C.	P. кгс	v м/мин	N. A. C.	P. кгс	v м/мин	N. A. C.	P. кгс	v м/мин	N. A. C.	P. кгс	v м/мин	N. A. C.	P. кгс	v м/мин	N. A. C.	P. кгс	v м/мин	N. A. C.	P. кгс	v м/мин	N. A. C.	P. кгс	v м/мин							
0,1	42,7	21	0,20	35,6	42	0,33	32,1	52	0,44	20,7	58	0,65	23,8	135	0,74	24,9	197	0,92	23,4	208	1,1	22,4	250	1,2	21,6	228	1,4	20,7	388	1,5	19,6	417	1,8	18,6	500	2,1	0,1
0,15	38,2	20	0,25	31,9	57	0,40	28,7	86	0,55	24,6	114	0,72	24,0	172	0,92	22,3	228	1,1	21,0	238	1,3	20,1	243	1,5	19,2	243	1,7	18,6	458	1,9	17,5	573	2,3	0,15			
0,20	35,1	18	0,28	29,3	72	0,47	26,4	107	0,63	24,4	143	0,78	23,0	215	1,1	20,5	238	1,3	19,3	258	1,5	18,4	268	1,7	17,6	272	2,0	17,0	572	2,2	16,1	715	2,5	0,20			
0,25	32,3	16	0,33	26,9	85	0,51	24,5	128	0,69	22,5	170	0,85	20,3	255	1,2	18,8	340	1,4	17,7	425	1,7	16,0	511	1,9	15,2	588	2,1	15,7	651	2,4	14,5	851	2,8	0,25			
0,3	30,1	14	0,38	25,1	98	0,55	22,6	147	0,74	20,9	189	0,91	18,9	294	1,3	17,6	393	1,5	16,5	481	1,8	15,6	569	2,1	15,1	687	2,5	14,6	785	2,9	13,5	981	3,0	0,3			
0,35	28,7	11	0,43	23,7	111	0,58	21,4	166	0,79	19,8	231	0,97	17,8	322	1,4	16,6	443	1,6	15,6	553	1,9	14,9	634	2,3	14,3	775	2,5	13,9	886	2,7	13,0	1107	3,2	0,35			
0,4	22,5	123	0,61	20,9	184	0,83	18,8	245	1,0	17,0	308	1,1	15,9	405	1,4	14,8	491	1,7	14,8	614	2,0	14,2	730	2,3	13,6	893	2,9	13,1	982	2,9	12,4	1257	3,4	0,4			
0,45	21,2	135	0,64	19,1	202	0,86	17,7	269	1,1	15,9	339	1,1	15,1	438	1,5	14,0	584	1,8	14,0	725	2,1	13,3	810	2,4	12,8	948	2,7	12,3	1081	3,0	11,7	1351	3,5	0,45			
0,5	20,1	148	0,65	18,1	219	0,88	16,7	302	1,1	15,1	398	1,2	14,5	491	1,6	13,2	730	2,1	13,2	877	2,5	12,6	1023	2,5	12,1	1169	3,0	11,7	1461	3,6	10,6	1763	4,1	0,5			
0,6	18,8	168	0,68	16,4	253	0,92	15,2	337	1,1	13,7	505	1,5	12,8	674	1,9	12,0	842	2,3	11,6	1011	2,6	11,0	1179	3,0	10,6	1347	3,2	10,1	1654	3,7	9,6	2021	4,3	0,6			
0,7	15,2	285	0,86	14,0	380	1,2	12,7	570	1,7	11,8	700	2,0	11,1	930	2,3	10,3	1054	2,4	9,9	1283	2,8	9,6	1478	3,1	9,1	1857	3,4	8,6	2108	4,0	8,2	2550	4,5	0,7			
0,8	14,2	316	1,0	12,7	423	1,2	11,8	639	1,7	11,0	819	2,1	10,3	1054	2,4	9,7	1190	2,5	9,3	1357	2,9	8,9	1618	3,2	8,5	2031	3,5	8,1	2470	4,0	7,7	2774	4,7	0,8			
0,9	11,7	503	1,3	10,5	729	1,8	10,1	813	1,8	9,6	868	1,8	9,0	1155	2,3	8,4	1448	2,7	8,0	1733	3,1	7,7	2031	3,5	7,3	2301	3,9	6,9	2601	4,0	6,5	3203	4,7	0,9			
1,0	11,7	503	1,3	10,5	729	1,8	10,1	813	1,8	9,6	868	1,8	9,0	1155	2,3	8,4	1448	2,7	8,0	1733	3,1	7,7	2031	3,5	7,3	2301	3,9	6,9	2601	4,0	6,5	3203	4,7	1,0			
1,1	11,7	503	1,3	10,5	729	1,8	10,1	813	1,8	9,6	868	1,8	9,0	1155	2,3	8,4	1448	2,7	8,0	1733	3,1	7,7	2031	3,5	7,3	2301	3,9	6,9	2601	4,0	6,5	3203	4,7	1,1			
1,2	11,7	503	1,3	10,5	729	1,8	10,1	813	1,8	9,6	868	1,8	9,0	1155	2,3	8,4	1448	2,7	8,0	1733	3,1	7,7	2031	3,5	7,3	2301	3,9	6,9	2601	4,0	6,5	3203	4,7	1,2			
1,3	11,7	503	1,3	10,5	729	1,8	10,1	813	1,8	9,6	868	1,8	9,0	1155	2,3	8,4	1448	2,7	8,0	1733	3,1	7,7	2031	3,5	7,3	2301	3,9	6,9	2601	4,0	6,5	3203	4,7	1,3			
1,4	11,7	503	1,3	10,5	729	1,8	10,1	813	1,8	9,6	868	1,8	9,0	1155	2,3	8,4	1448	2,7	8,0	1733	3,1	7,7	2031	3,5	7,3	2301	3,9	6,9	2601	4,0	6,5	3203	4,7	1,4			
1,5	11,7	503	1,3	10,5	729	1,8	10,1	813	1,8	9,6	868	1,8	9,0	1155	2,3	8,4	1448	2,7	8,0	1733	3,1	7,7	2031	3,5	7,3	2301	3,9	6,9	2601	4,0	6,5	3203	4,7	1,5			
1,6	11,7	503	1,3	10,5	729	1,8	10,1	813	1,8	9,6	868	1,8	9,0	1155	2,3	8,4	1448	2,7	8,0	1733	3,1	7,7	2031	3,5	7,3	2301	3,9	6,9	2601	4,0	6,5	3203	4,7	1,6			
1,7	11,7	503	1,3	10,5	729	1,8	10,1	813	1,8	9,6	868	1,8	9,0	1155	2,3	8,4	1448	2,7	8,0	1733	3,1	7,7	2031	3,5	7,3	2301	3,9	6,9	2601	4,0	6,5	3203	4,7	1,7			
1,8	11,7	503	1,3	10,5	729	1,8	10,1	813	1,8	9,6	868	1,8	9,0	1155	2,3	8,4	1448	2,7	8,0	1733	3,1	7,7	2031	3,5	7,3	2301	3,9	6,9	2601	4,0	6,5	3203	4,7	1,8			
1,9	11,7	503	1,3	10,5	729	1,8	10,1	813	1,8	9,6	868	1,8	9,0	1155	2,3	8,4	1448	2,7	8,0	1733	3,1	7,7	2031	3,5	7,3	2301	3,9	6,9	2601	4,0	6,5	3203	4,7	1,9			
2,0	11,7	503	1,3	10,5	729	1,8	10,1	813	1,8	9,6	868	1,8	9,0	1155	2,3	8,4	1448	2,7	8,0	1733	3,1	7,7	2031	3,5	7,3	2301	3,9	6,9	2601	4,0	6,5	3203	4,7	2,0			
2,2	11,7	503	1,3	10,5	729	1,8	10,1	813	1,8	9,6	868	1,8	9,0	1155	2,3	8,4	1448	2,7	8,0	1733	3,1	7,7	2031	3,5	7,3	2301	3,9	6,9	2601	4,0	6,5	3203	4,7	2,2			
2,4	11,7	503	1,3	10,5	729	1,8	10,1	813	1,8	9,6	868	1,8	9,0	1155	2,3	8,4	1448	2,7	8,0	1733	3,1	7,7	2031	3,5	7,3	2301	3,9	6,9	2601	4,0	6,5	3203	4,7	2,4			
2,6	11,7	503	1,3	10,5	729	1,8	10,1	813	1,8	9,6	868	1,8	9,0	1155	2,3	8,4	1448	2,7	8,0	1733	3,1	7,7	2031	3,5	7,3	2301	3,9	6,9	2601	4,0	6,5	3203	4,7	2,6			
2,8	11,7	503	1,3	10,5	729	1,8	10,1	813	1,8	9,6	868	1,8	9,0	1155	2,3	8,4	1448	2,7	8,0	1733	3,1	7,7	2031	3,5	7,3	2301	3,9	6,9	2601	4,0	6,5	3203	4,7	2,8			
3,0	11,7	503	1,3	10,5	729	1,8	10,1	813	1,8	9,6	868	1,8	9,0	1155	2,3	8,4	1448	2,7	8,0	1733	3,1	7,7	2031	3,5	7,3	2301	3,9	6,9	2601	4,0	6,5	3203	4,7	3,0			

Рези́на в та́блице даны при работе без корки резанки сече-
инех 20Х30 мм с пазовыми пластинами на быстрорежущей ста-
ли марки Р-6-1.

Ре́зана с угла́ком у́глом в плане φ = 45°, радиусом закругления r = 2-3 мм.

Стойкость принята равной 90 мин.

Для измeнения условий работы: стойкости, работы с охлаждением, мате-
риала, сечения и геометрии резца и работы по корке — см. поправочные коэффи-
циенты в карте 13, стр. 53.

П р и к л о ж е н и е.

Примечание.

Резанцы в таблице даны при работе без корки резанной се-

шек 20x30 мм с твердыми пластинами из быстрорежущей ста-

ли марки Р6-1.

Углы резцов к главным углам в плане $\phi = 45^\circ$, радиусом закругления $r = 2-3 \text{ мм}$.

Стойкость принята равной 60 мин.

Для измененных условий работы: стойкости, работы с охлаждением, ма-

риала, сечения и геометрии резца и работы по корке — см. поправочные коэф-

фициенты в карте 18, стр. 58.

f в мм	v в мм/мин	0,5		1,0		1,5		2,0		3,0		4,0		5,0		6,0		7,0		8,0		10,0		12,0		γ в мм
		Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	
0,1	70,9	0,3	0,10	66,8	19	0,28	61,9	28	0,38	58,1	37	0,48	54,4	46	0,58	50,6	54	0,68	48,4	60	1,0	43,7	72	1,2	40,7	0,1
0,15	70,7	15	0,20	61,5	25	0,34	57,0	25	0,45	53,5	35	0,55	50,0	44	0,65	46,5	53	0,75	44,0	63	1,0	40,5	75	1,2	37,5	0,16
0,20	69,8	15	0,25	59,1	21	0,30	53,8	21	0,40	50,5	32	0,50	47,2	41	0,60	44,0	50	0,70	41,5	60	1,0	38,2	75	1,2	35,5	0,20
0,25	68,9	15	0,30	58,2	19	0,28	53,0	19	0,38	49,7	28	0,48	46,4	37	0,58	43,1	46	0,68	40,0	55	1,0	36,7	75	1,2	34,0	0,25
0,3	68,2	15	0,35	57,4	17	0,25	52,2	17	0,35	48,9	25	0,45	45,6	35	0,55	42,3	44	0,65	39,0	53	1,0	35,7	75	1,2	33,1	0,3
0,35	67,5	15	0,40	56,7	15	0,22	51,0	15	0,32	47,7	22	0,42	44,4	32	0,52	41,1	41	0,62	38,0	50	1,0	35,2	75	1,2	32,4	0,35
0,4	66,8	15	0,45	56,0	13	0,20	50,0	13	0,30	46,7	20	0,40	43,4	30	0,50	40,1	39	0,60	37,0	48	1,0	34,7	75	1,2	31,7	0,4
0,45	66,1	15	0,50	55,3	11	0,18	49,0	11	0,28	46,0	18	0,38	42,7	28	0,48	39,4	37	0,58	36,3	46	1,0	34,2	75	1,2	31,2	0,45
0,5	65,4	15	0,55	54,6	9	0,16	48,0	9	0,26	45,0	16	0,36	41,7	26	0,46	38,4	35	0,56	35,3	44	1,0	33,7	75	1,2	30,7	0,5
0,6	64,7	15	0,60	53,9	7	0,14	47,0	7	0,24	44,0	14	0,34	40,7	24	0,44	37,4	33	0,54	34,3	42	1,0	33,2	75	1,2	30,2	0,6
0,7	64,0	15	0,65	53,2	5	0,12	46,0	5	0,22	43,0	12	0,32	39,7	22	0,42	36,4	31	0,52	33,3	40	1,0	32,7	75	1,2	29,7	0,7
0,8	63,3	15	0,70	52,5	3	0,10	45,0	3	0,20	42,0	10	0,30	38,7	20	0,40	35,4	29	0,50	32,3	38	1,0	32,2	75	1,2	29,2	0,8
0,9	62,6	15	0,75	51,8	1	0,08	44,0	1	0,18	41,0	8	0,28	37,7	18	0,38	34,4	27	0,48	31,3	36	1,0	31,7	75	1,2	28,7	0,9
1,0	61,9	15	0,80	51,1	0	0,06	43,0	0	0,16	40,0	6	0,26	36,7	16	0,36	33,4	25	0,46	30,3	34	1,0	31,2	75	1,2	28,2	1,0
1,1	61,2	15	0,85	50,4	0	0,05	42,0	0	0,15	39,0	5	0,25	35,9	15	0,35	32,9	24	0,45	29,8	32	1,0	30,7	75	1,2	27,7	1,1
1,2	60,5	15	0,90	49,7	0	0,04	41,0	0	0,14	38,0	4	0,24	35,0	14	0,34	32,0	23	0,44	28,7	30	1,0	30,2	75	1,2	27,2	1,2
1,3	59,8	15	0,95	49,0	0	0,03	40,0	0	0,13	37,0	3	0,23	34,0	13	0,33	31,0	22	0,43	27,6	28	1,0	29,7	75	1,2	26,7	1,3
1,4	59,1	15	1,00	48,3	0	0,02	39,0	0	0,12	36,0	2	0,22	33,0	12	0,32	30,0	21	0,42	26,5	26	1,0	29,2	75	1,2	26,2	1,4
1,5	58,4	15	1,05	47,6	0	0,01	38,0	0	0,11	35,0	1	0,21	32,0	11	0,31	29,0	20	0,41	25,4	24	1,0	28,7	75	1,2	25,7	1,5
1,6	57,7	15	1,10	46,9	0	0,01	37,0	0	0,10	34,0	0	0,20	31,0	10	0,30	28,0	19	0,40	24,3	22	1,0	28,2	75	1,2	25,2	1,6
1,7	57,0	15	1,15	46,2	0	0,01	36,0	0	0,09	33,0	0	0,19	30,0	9	0,29	27,0	18	0,39	23,2	20	1,0	27,7	75	1,2	24,7	1,7
1,8	56,3	15	1,20	45,5	0	0,01	35,0	0	0,08	32,0	0	0,18	29,0	8	0,28	26,0	17	0,38	22,1	18	1,0	27,2	75	1,2	24,2	1,8
1,9	55,6	15	1,25	44,8	0	0,01	34,0	0	0,07	31,0	0	0,17	28,0	7	0,27	25,0	16	0,37	21,0	16	1,0	26,7	75	1,2	23,7	1,9
2,0	54,9	15	1,30	44,1	0	0,01	33,0	0	0,06	30,0	0	0,16	27,0	6	0,26	24,0	15	0,36	20,0	14	1,0	26,2	75	1,2	23,2	2,0
2,2	53,5	15	1,40	42,7	0	0,01	31,0	0	0,05	28,0	0	0,15	25,0	5	0,25	22,0	13	0,35	18,0	12	1,0	25,7	75	1,2	22,7	2,2
2,4	52,1	15	1,50	41,3	0	0,01	29,0	0	0,04	26,0	0	0,14	23,0	4	0,24	20,0	11	0,34	16,0	10	1,0	25,2	75	1,2	22,2	2,4
2,6	50,7	15	1,60	40,0	0	0,01	27,0	0	0,03	24,0	0	0,13	21,0	3	0,23	18,0	10	0,33	15,0	9	1,0	24,7	75	1,2	21,7	2,6
2,8	49,3	15	1,70	38,6	0	0,01	25,0	0	0,02	22,0	0	0,12	19,0	2	0,22	16,0	9	0,32	14,0	8	1,0	24,2	75	1,2	21,2	2,8
3,0	47,9	15	1,80	37,3	0	0,01	23,0	0	0,01	20,0	0	0,11	17,0	1	0,21	14,0	7	0,31	13,0	7	1,0	23,7	75	1,2	20,7	3,0

Примечания.

Резанцы и таблица даны при работе без корки.
резанцы сечением 20×30 мм с напильными пластинками из быстрорежущей стали марки Р-Ф-1.

Резцы с главным углом в плане φ=45°, радиусом закругления r=3 мм.

Скорость принята равной 60 м/мин.

Для измененных условий работы: обточка, сечения и т.п. — при резке и работы по корке — см. поправочные коэффициенты в карте 13, стр. 58.

v м/мин	0,5		1,0		1,5		2,0		3,0		4,0		5,0		6,0		7,0		8,0		10,0		12,0		v м/мин												
	а	п	а	п	а	п	а	п	а	п	а	п	а	п	а	п	а	п	а	п	а	п	а	п													
0,1	65,0	10	0,15	57,3	20	0,25	58,1	30	0,35	49,8	40	0,44	45,8	60	0,61	43,4	80	0,77	41,6	100	0,92	40,1	119	1,1	39,7	135	1,2	37,7	159	1,3	36,8	189	1,6	34,9	239	1,9	0,1
0,15	60,7	12	0,18	52,8	27	0,32	48,0	40	0,43	45,0	54	0,55	42,2	64	0,68	40,0	80	0,81	38,2	100	0,96	36,2	117	1,1	35,9	133	1,1	34,7	157	1,3	33,4	187	1,6	31,7	231	2,3	0,15
0,20	57,3	17	0,23	49,8	33	0,37	46,1	50	0,51	43,3	68	0,64	39,9	88	0,84	37,8	103	1,1	36,1	135	1,1	34,9	158	1,5	33,7	181	1,5	32,1	205	1,9	31,5	231	2,3	30,4	287	2,7	0,20
0,25	53,9	19	0,28	46,5	39	0,40	43,1	58	0,58	40,4	78	0,70	37,2	117	0,97	35,3	168	1,2	33,7	195	1,6	32,6	234	1,7	31,4	273	1,9	29,9	322	2,1	29,4	360	2,5	28,4	467	2,9	0,25
0,3	50,7	22	0,35	44,1	44	0,49	40,8	67	0,61	38,4	89	0,76	35,3	133	1,0	33,4	178	1,3	32,0	223	1,6	30,8	266	1,8	29,8	311	2,1	29,0	365	2,3	27,9	444	2,8	26,9	538	3,2	0,3
0,35	49,1	30	0,47	38,9	75	0,65	38,9	100	0,81	33,6	140	1,1	31,9	169	1,4	30,6	240	1,7	29,4	289	2,0	28,4	329	2,1	27,7	388	2,4	26,6	458	2,9	25,6	567	3,4	24,6	697	3,6	0,35
0,4	40,4	33	0,49	37,4	83	0,68	36,1	110	0,86	32,3	164	1,2	30,6	219	1,5	29,3	274	1,8	28,3	323	2,1	27,7	383	2,3	26,6	438	2,6	25,4	548	3,1	24,9	687	3,6	23,6	846	4,0	0,4
0,45	38,6	60	0,51	37,7	89	0,71	35,5	119	0,89	30,9	179	1,2	29,2	239	1,6	27,9	299	1,9	26,9	358	2,1	26,4	418	2,4	25,4	478	2,7	24,4	567	3,2	23,6	718	3,7	22,6	913	4,3	0,45
0,5	36,9	65	0,58	34,2	97	0,74	32,1	120	0,92	29,6	184	1,3	28,0	268	1,8	26,8	323	1,9	25,8	387	2,2	25,0	452	2,5	24,3	519	2,8	23,4	645	3,4	22,6	774	3,9	21,8	1037	4,6	0,5
0,6	34,4	74	0,57	31,5	111	0,78	29,8	147	0,98	27,5	221	1,4	26,0	295	1,7	24,9	369	2,0	24,0	449	2,4	23,3	510	2,7	22,9	590	3,0	21,7	737	3,8	21,0	885	4,1	20,4	1199	4,7	0,6
0,7	30,9	134	0,82	28,1	165	1,0	25,8	248	1,4	24,5	330	1,8	23,4	413	2,1	22,6	493	2,5	21,8	578	2,9	21,3	662	3,3	20,4	755	3,7	19,4	855	4,3	18,4	1090	4,5	18,7	1500	5,0	0,7
0,8	28,3	135	0,86	26,6	182	1,1	24,5	273	1,5	23,2	364	1,9	22,2	454	2,3	21,4	546	2,7	20,7	637	3,0	20,1	738	3,6	19,4	840	4,0	18,4	940	4,5	16,9	1239	4,8	16,4	1703	5,1	0,8
0,9	25,4	198	1,1	23,4	297	1,5	22,1	406	1,9	21,2	505	2,7	20,4	607	3,1	19,7	717	3,6	18,9	838	4,3	18,1	968	5,0	17,3	1108	5,8	16,5	1310	6,3	15,4	1654	6,9	14,9	2199	7,4	0,9
1,0	24,3	214	1,2	22,4	321	1,6	21,2	428	2,0	20,3	535	2,4	19,6	642	2,8	18,8	749	3,1	18,4	853	3,5	17,7	970	4,2	17,0	1070	4,2	17,1	1224	4,9	16,4	1374	5,6	15,1	1840	6,0	1,0
1,1	21,5	344	1,6	20,4	468	2,1	19,6	573	2,6	18,8	687	3,0	18,2	801	3,2	17,7	916	3,6	17,0	1034	4,0	16,4	1154	4,8	15,9	1259	4,4	16,4	1399	5,1	15,3	1601	5,7	14,7	2004	6,0	1,1
1,2	20,7	366	1,7	19,9	488	2,1	19,4	488	2,1	18,8	610	2,6	18,1	732	3,0	17,6	864	3,2	17,1	978	3,7	16,4	1099	4,4	16,4	1209	4,4	16,4	1359	5,1	15,3	1601	5,7	14,7	2004	6,0	1,2
1,3	19,1	518	2,3	18,3	647	3,9	17,6	777	3,9	17,6	777	3,9	17,6	777	3,9	17,6	777	3,9	17,6	777	3,9	17,6	777	3,9	17,6	777	3,9	17,6	777	3,9	17,6	777	3,9	17,6	777	3,9	1,3
1,4	15,0	648	2,8	15,0	648	2,8	15,0	648	2,8	15,0	648	2,8	15,0	648	2,8	15,0	648	2,8	15,0	648	2,8	15,0	648	2,8	15,0	648	2,8	15,0	648	2,8	15,0	648	2,8	15,0	648	2,8	1,4
1,5	13,0	574	2,3	13,0	574	2,3	13,0	574	2,3	13,0	574	2,3	13,0	574	2,3	13,0	574	2,3	13,0	574	2,3	13,0	574	2,3	13,0	574	2,3	13,0	574	2,3	13,0	574	2,3	13,0	574	2,3	1,5
1,6	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	1,6
1,7	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	1,7
1,8	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	1,8
1,9	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	1,9
2,0	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	2,0
2,1	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	2,1
2,2	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	2,2
2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	2,3
2,4	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	2,4
2,5	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	2,5
2,6	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	2,6
2,7	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	2,7
2,8	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	2,8
2,9	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	2,9
3,0	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	12,9	574	2,3	3,0

Примечание.

Режимы в таблице даны при работе без горки резцами сечением 20×30 мм.

о напильниках или обточивающей стали марки Р-1.

Рецы с главным углом в плече α=45°, радиусом закругления r=2-3 мм.

Стойкость принята равной 60 мин.

Для изменения условий работы: стойкости, материала, сечения и геометрии резца и работы по корке-см. поправочные коэффициенты в кате 18, стр. 68.

Примечание.

Режимы в таблице даны при работе без корки резания сечением 20×30 мм.
о наварных пластинками из быстрорежущей стали марки Р-1.Режущий инструмент в плане $\phi = 40$, радиусом закругления $r = 2-3$ мм.

Остойчивость принята равной 60 мин.

НЕМ ООП

Комиссия по резанию металлов
при Техническом отделе
и Гитролмани

Скорости резания, усилия и мощности (на резце) в зависимости от глубины резания
и подачи при наружной продольной обработке без охлаждения

Чугун $H_B = 190$

Карта 42

ТОКАРНЫЕ, ЛОБОВЫЕ,
КАРУСЕЛЬНЫЕ И
РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

f в мм	0,6		1,0		1,5		2,0		3,0		4,0		5,0		7,0		8,0		10,0		12,0		S в мм	
	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.		
0,1	54,0	11	0,18	47,5	21	0,22	48,6	32	0,31	41,3	43	0,39	35,0	84	0,54	36,0	86	0,69	34,4	107	0,92	38,2	128	0,94
0,15	80,2	14	0,16	49,7	29	0,25	49,5	48	0,30	38,0	68	0,49	35,0	89	0,67	38,1	116	0,85	31,7	144	1,0	30,6	173	1,2
0,20	47,4	16	0,18	41,3	38	0,23	38,2	53	0,45	35,0	71	0,57	32,0	107	0,78	31,2	132	0,98	29,9	171	1,4	28,8	201	1,6
0,25	44,2	21	0,21	38,5	42	0,28	36,6	63	0,50	33,5	84	0,68	30,9	120	0,86	29,2	167	1,1	27,9	209	1,5	26,9	251	1,5
0,3	41,9	24	0,22	38,5	48	0,30	38,5	72	0,54	31,7	95	0,67	29,2	149	0,93	27,6	191	1,3	26,4	239	1,4	25,6	266	1,6
0,35																								
0,4	34,9	53	0,41	32,2	80	0,57	30,9	107	0,72	27,8	140	0,89	26,4	214	1,3	25,2	267	1,5	24,8	321	1,7	23,5	374	2,0
0,45	33,5	59	0,44	31,0	88	0,61	29,1	118	0,78	27,8	177	1,1	25,4	236	1,3	24,3	284	1,5	23,8	353	1,8	22,6	412	2,1
0,5	31,0	64	0,45	28,6	96	0,63	27,8	128	0,78	25,6	183	1,1	24,2	208	1,4	23,2	231	1,7	22,8	385	1,9	21,6	449	2,2
0,6	30,6	69	0,47	28,6	104	0,65	26,0	139	0,82	24,5	208	1,1	23,2	277	1,4	22,2	347	1,7	21,4	416	2,0	20,7	485	2,3
0,7	28,6	78	0,50	26,4	119	0,70	24,8	158	0,87	22,8	238	1,3	21,6	317	1,5	20,6	368	1,8	19,4	439	2,2	18,1	521	2,5
0,8	24,8	188	0,75	23,8	177	0,83	21,4	208	1,3	20,8	368	1,8	19,4	439	2,2	18,1	521	2,5	17,7	532	2,2	16,1	621	2,8
0,9	23,6	147	0,77	23,6	220	0,86	20,8	233	1,3	19,2	331	1,7	18,4	468	2,0	17,2	667	2,3	17,1	684	2,6	16,4	745	2,7
1,0																								
1,1																								
1,2																								
1,3																								
1,4																								
1,5																								
1,6																								
1,7																								
1,8																								
1,9																								
2,0																								
2,1																								
2,2																								
2,3																								
2,4																								
2,5																								
2,6																								
2,8																								
3,0																								

Примечание.

Режущий инструмент без корня резания сечением 20×30 мм² с лавриновыми пластинами на обточивающей стали марки Р-2.

Резцы с углами уклона в плане φ = 45°, радиусом закругления r = 2—3 мм.

Стойкость прилета разная 30 мин.

Для вычисления условий работы стойкости, затертого и работы по корке—см. поправочные коэффициенты в карте 18, стр. 58.

Примечание.

Режимы в таблице даны при работе без корки резания сечением 20×80 мм² на ленточных станках с быстрорежущей сталью марки Р-6.

Режущий инструмент — резец с углом $\phi = 45^\circ$, радиусом закругления $r = 2 - 3$ мм.

Стойкость при резании 60 мин.

Для применения условий работы стойкости, материал, сечение и геометрия резца и работы

по горюче-окисляющим коэффициентам в карте 18, стр. 68.

t в мм	0,5		1,0		1,5		2,0		3,0		4,0		5,0		6,0		7,0		8,0		10,0		12,0		s в мм	
	а	Н. а. с.	а	Н. а. с.	а	Н. а. с.	а	Н. а. с.	а	Н. а. с.	а	Н. а. с.	а	Н. а. с.	а	Н. а. с.	а	Н. а. с.	а	Н. а. с.	а	Н. а. с.	а	Н. а. с.		
0,1	46,0	11,0	40,0	22,0	37,0	33,0	37,0	34,8	45,0	33,0	30,3	30,0	23,0	11,2	0,72	38,0	134	0,68	27,0	150	0,94	20,3	170	1,0	0,1	
0,15	42,3	10,1	36,8	20,0	34,1	30,0	32,0	30,0	40,0	27,9	27,9	27,9	21,0	1,0	0,80	35,6	120	0,60	24,2	140	0,80	18,0	160	1,5	0,15	
0,20	39,9	9,0	34,7	18,0	32,2	28,0	30,0	28,0	37,0	25,8	25,8	25,8	19,0	1,1	0,90	33,3	110	0,55	22,0	130	0,70	16,0	150	2,0	0,20	
0,25	37,3	8,2	32,4	16,0	30,0	26,0	28,0	26,0	35,0	23,8	23,8	23,8	17,0	1,2	1,0	31,0	100	0,50	20,3	120	0,60	14,0	140	2,5	0,25	
0,3	35,3	7,5	30,7	15,0	28,5	25,0	27,0	25,0	33,0	22,3	22,3	22,3	16,0	1,3	1,1	29,0	90	0,45	18,8	110	0,50	13,0	130	3,0	0,3	
0,35			29,2	14,0	27,1	24,0	26,0	24,0	31,0	21,3	21,3	21,3	15,0	1,4	1,2	27,0	80	0,40	17,5	100	0,45	12,0	120	3,5	0,35	
0,4			28,1	13,0	26,1	23,0	25,0	23,0	30,0	20,3	20,3	20,3	14,0	1,5	1,3	25,0	70	0,35	16,2	90	0,40	11,0	110	4,0	0,4	
0,45			26,9	12,0	24,9	22,0	24,0	22,0	29,0	19,3	19,3	19,3	13,0	1,6	1,4	23,0	60	0,30	15,0	80	0,35	10,0	100	4,5	0,45	
0,5			25,7	11,0	23,7	21,0	23,0	21,0	27,0	18,3	18,3	18,3	12,0	1,7	1,5	21,0	50	0,25	13,8	70	0,30	9,0	90	5,0	0,5	
0,6			25,2	10,0	23,2	20,0	22,0	20,0	26,0	17,3	17,3	17,3	11,0	1,8	1,6	20,0	40	0,20	12,5	60	0,25	8,0	80	5,5	0,6	
0,7			20,8	9,0	19,8	18,0	19,0	18,0	22,0	16,3	16,3	16,3	10,0	1,9	1,7	18,0	30	0,15	11,2	50	0,20	7,0	70	6,0	0,7	
0,8			19,7	8,0	18,7	17,0	18,0	17,0	21,0	15,3	15,3	15,3	9,0	2,0	1,8	17,0	20	0,10	10,0	40	0,15	6,0	60	6,5	0,8	
0,9			19,7	8,0	18,7	17,0	18,0	17,0	21,0	15,3	15,3	15,3	9,0	2,0	1,8	17,0	20	0,10	10,0	40	0,15	6,0	60	6,5	0,9	
1,0			17,0	6,0	16,0	15,0	16,0	15,0	19,0	14,3	14,3	14,3	8,0	2,2	2,0	15,0	10	0,05	8,8	30	0,10	5,0	50	7,0	1,0	
1,1																									1,1	1,1
1,2																									1,2	1,2
1,3																									1,3	1,3
1,4																									1,4	1,4
1,5																									1,5	1,5
1,6																									1,6	1,6
1,7																									1,7	1,7
1,8																									1,8	1,8
1,9																									1,9	1,9
2,0																									2,0	2,0
2,1																									2,1	2,1
2,2																									2,2	2,2
2,3																									2,3	2,3
2,4																									2,4	2,4
2,5																									2,5	2,5
2,6																									2,6	2,6
2,7																									2,7	2,7
2,8																									2,8	2,8
2,9																									2,9	2,9
3,0																									3,0	3,0

Результаты в таблице даны при работе без коррекционных коэффициентов из таблицы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 125

Примечание.

Резанье в таблице дано при работе без корки резанья с
чеканом $20 \times 80 \text{ мм}^2$ с хвостовиком пластинки из быстрорежущей
стали марки Р9-1.Резанье с главным уклоном в плане $\varphi = 45^\circ$, радиусом закругле-
ния $r = 2-3 \text{ мм}$.

Скорость пригнута разной 60 мин.

Для указанных условий работы: стойкость, материал, сечения и геометрия резца и ра-
боты по корке-ам. поправочные коэффициенты в карте 13, стр. 33.

f в мм	0,5			1,0			1,5			2,0			3,0			4,0			5,0			6,0			7,0			8,0			10,0			12,0			v в мм/мин
	N. A. C.	p. K.	v. m/min	N. A. C.	p. K.	v. m/min	N. A. C.	p. K.	v. m/min	N. A. C.	p. K.	v. m/min	N. A. C.	p. K.	v. m/min	N. A. C.	p. K.	v. m/min	N. A. C.	p. K.	v. m/min	N. A. C.	p. K.	v. m/min	N. A. C.	p. K.	v. m/min	N. A. C.	p. K.	v. m/min	N. A. C.	p. K.	v. m/min				
0,1	182,9	11	0,30	103,4	22	0,61	83,1	33	0,88	86,0	43	0,83	78,3	65	1,1	73,3	87	1,4	69,4	109	1,7	66,3	130	1,9	63,4	152	2,1	61,5	174	2,4	58,1	214	2,8	55,3	261	3,2	6,1
0,15	111,1	15	0,37	99,4	29	0,60	84,2	44	0,82	78,5	50	1,0	70,8	88	1,0	66,2	118	1,7	62,7	147	2,0	59,9	178	2,3	57,3	203	2,6	55,6	235	2,9	52,8	288	3,4	6,15			
0,20	103,3	18,0	0,41	88,9	36	0,7	78,3	55	0,96	73,0	78	1,3	65,8	109	1,6	61,6	141	2,0	58,3	182	2,4	55,7	219	2,7	53,8	253	3,0	51,7	302	3,4	48,8	366	4,0	6,20			
0,25	95,0	22	0,48	79,9	43	0,78	72,0	65	1,00	67,2	88	1,3	60,6	130	1,8	58,7	173	2,2	55,9	219	2,6	51,3	268	2,8	49,8	302	3,3	47,6	346	3,7	44,9	432	4,3	6,25			
0,3	88,8	25	0,49	74,7	49	0,81	67,3	74	1,10	62,8	99	1,4	56,6	146	1,9	53,0	198	2,3	50,1	247	2,7	47,9	299	3,2	45,9	346	3,5	44,4	395	3,9	42,0	494	4,9	6,3			
0,35																																			0,35		
0,4																																			0,4		
0,45																																			0,45		
0,5																																			0,5		
0,6																																			0,6		
0,7																																			0,7		
0,8																																			0,8		
0,9																																			0,9		
1,0																																			1,0		
1,1																																			1,1		
1,2																																			1,2		
1,3																																			1,3		
1,4																																			1,4		
1,5																																			1,5		
1,6																																			1,6		
1,7																																			1,7		
1,8																																			1,8		
1,9																																			1,9		
2,0																																			2,0		
2,1																																			2,1		
2,2																																			2,2		
2,3																																			2,3		
2,4																																			2,4		
2,5																																			2,5		
2,6																																			2,6		
2,8																																			2,8		
3,0																																			3,0		

Результаты в таблице даны при работе без холостых резанок, сечением 20 × 30 мм, а наварных пластинок из быстрорежущей стали марки Р6-1.

Углы резания: передний — 6°, задний — 12°, боковой — 12°, угол в плане — 45°, радиусом надрезки — 2-3 мм.

Стойкость — 10 мин.

Для измерения условий работы: стойкости, работы на охлажденном, материале, сечения и геометрии резца и работы по корке — см. поправочные коэффициенты в карте 13, стр. 58.

При обработке конусов чужого твердого по Бринеллю HB = 110 скорости резания умножать на коэффициент 1,30

Углы резания "

Примечание.

Режущая в таблице дана при работе без корки резания сечением 20×30 мм² с направляющими пластинками из быстрорежущей стали марки Р6М1.

Режущий резец с углами $\gamma = 45^\circ$, радиусом закругления $r = 2-3$ мм.

Скорость припалта резкой 60 мин.

Для вычисления условий работы: отбросьте, работая с охлажденной, материалы, сечения и геометрические условия резки и работы по корпусу — см. Поправочные коэффициенты в карте 13, стр. 58.

При обработке кованного чугуна твердостью по Бринеллю $H_B = 110$ скорости резания умножать на коэффициент

усилия 1,30
мощности 0,90
на коэффициент 1,18.

t в мин	0,5		1,0		1,5		2,0		3,0		4,0		5,0		8,0		10,0		12,0		f в мм																
	в м/мин	N л. с.	в м/мин	N л. с.	в м/мин	N л. с.	в м/мин	N л. с.	в м/мин	N л. с.	в м/мин	N л. с.	в м/мин	N л. с.	в м/мин	N л. с.	в м/мин	N л. с.	в м/мин	N л. с.																	
0,1	85,2	12	0,26	82,6	23	0,42	74,4	35	0,59	69,4	47	0,72	62,5	70	0,97	55,8	93	1,24	55,4	147	1,4	52,8	140	1,6	50,7	163	1,8	49,1	187	2,0	46,4	233	2,4	44,4	280	2,8	0,1
0,15	85,7	16	0,32	74,9	32	0,53	67,2	47	0,70	62,7	63	0,86	56,5	85	1,2	53,9	120	1,51	50,1	158	1,8	47,8	189	2,0	45,8	221	2,2	44,4	258	2,5	41,0	318	2,9	40,1	370	3,3	0,15
0,20	82,6	21	0,37	69,9	39	0,60	64,0	58	0,82	58,4	78	1,0	52,6	118	1,4	48,3	157	1,71	46,8	168	2,0	44,5	235	2,2	43,8	274	2,4	41,8	313	2,9	40,0	392	3,4	37,9	470	3,9	0,20
0,25	75,0	23	0,39	63,9	46	0,66	57,6	70	0,89	53,7	89	1,1	48,4	139	1,5	45,3	185	1,91	43,9	232	2,2	40,8	278	2,5	38,2	324	2,8	39,0	371	3,1	35,0	404	3,7	34,3	566	4,2	0,25
0,3	71,0	27	0,43	59,7	53	0,70	53,8	80	0,98	50,3	108	1,2	46,2	150	1,6	43,3	212	2,0	40,1	268	2,4	38,3	318	2,7	36,6	371	3,0	35,5	424	3,5	35,5	551	4,0	32,1	637	4,5	0,3
0,35	66,3	40	0,75	50,8	89	1,0	47,4	119	1,3	42,7	179	1,7	40,0	208	2,1	37,8	269	2,5	34,9	329	2,6	34,4	368	2,9	33,0	401	3,2	33,5	477	3,6	31,7	596	4,2	30,3	715	4,8	0,35
0,4	63,7	69	0,79	48,4	109	1,1	45,1	182	1,3	40,7	198	1,9	38,1	264	2,3	35,1	324	2,8	32,0	393	2,8	32,5	459	3,2	31,1	512	3,5	30,0	587	3,8	28,5	731	4,6	27,3	877	5,2	0,4
0,45	60,7	72	0,81	46,7	108	1,1	42,6	144	1,4	38,4	216	1,9	36,0	262	2,3	34,1	312	2,4	32,8	360	2,8	30,8	468	3,2	29,5	548	3,6	28,8	634	4,0	27,0	779	4,7	25,0	895	5,4	0,45
0,5	48,1	76	0,83	43,3	117	1,1	40,4	156	1,4	36,4	234	1,9	34,1	312	2,4	32,8	360	2,8	30,8	442	3,2	30,8	468	3,2	29,5	548	3,6	28,8	634	4,0	27,0	779	4,7	25,0	895	5,4	0,5
0,6	43,9	89	0,87	39,5	134	1,2	36,9	179	1,5	33,2	263	2,0	31,1	357	2,6	29,4	447	2,9	28,1	536	3,3	26,9	586	3,3	26,9	625	3,7	26,1	745	4,1	34,6	898	4,9	23,9	1073	5,6	0,6
0,7	34,1	203	1,5	30,8	801	2,1	28,9	401	2,6	27,3	501	3,0	25,0	601	3,5	23,0	701	4,0	21,9	801	4,5	20,8	901	5,0	19,7	1002	5,1	22,8	887	4,5	21,4	1108	5,3	20,4	1309	6,0	0,7
0,8	32,0	223	1,6	28,1	392	2,1	27,0	443	2,7	25,5	553	3,1	24,4	665	3,6	23,3	778	4,0	22,8	887	4,5	21,9	988	5,0	20,8	1088	5,3	21,4	1108	5,3	20,4	1309	6,0	20,8	1509	6,8	0,8
0,9	30,1	243	1,6	26,1	243	1,6	25,1	243	1,6	24,1	243	1,6	23,1	243	1,6	22,1	243	1,6	21,1	243	1,6	20,1	243	1,6	19,1	243	1,6	18,1	243	1,6	17,1	243	1,6	16,1	243	1,6	0,9
1,0	28,6	282	1,7	25,8	383	2,3	24,1	524	2,8	22,8	653	3,0	21,8	783	3,3	20,8	913	3,6	19,8	1043	4,0	18,8	1173	4,3	17,8	1303	4,7	16,8	1433	5,0	15,8	1563	5,3	14,8	1693	5,6	1,0
1,1	24,6	431	2,3	23,5	431	2,3	22,0	431	2,3	20,5	431	2,3	19,0	431	2,3	17,5	431	2,3	16,0	431	2,3	14,5	431	2,3	13,0	431	2,3	11,5	431	2,3	10,0	431	2,3	8,5	431	2,3	1,1
1,2	21,0	452	2,4	21,0	452	2,4	20,0	452	2,4	19,0	452	2,4	18,0	452	2,4	17,0	452	2,4	16,0	452	2,4	15,0	452	2,4	14,0	452	2,4	13,0	452	2,4	12,0	452	2,4	11,0	452	2,4	1,2
1,3	21,2	459	2,0	21,2	459	2,0	20,2	459	2,0	19,2	459	2,0	18,2	459	2,0	17,2	459	2,0	16,2	459	2,0	15,2	459	2,0	14,2	459	2,0	13,2	459	2,0	12,2	459	2,0	11,2	459	2,0	1,3
1,4	20,4	476	2,1	20,4	476	2,1	19,4	476	2,1	18,4	476	2,1	17,4	476	2,1	16,4	476	2,1	15,4	476	2,1	14,4	476	2,1	13,4	476	2,1	12,4	476	2,1	11,4	476	2,1	10,4	476	2,1	1,4
1,5	18,6	519	2,1	18,6	519	2,1	17,6	519	2,1	16,6	519	2,1	15,6	519	2,1	14,6	519	2,1	13,6	519	2,1	12,6	519	2,1	11,6	519	2,1	10,6	519	2,1	9,6	519	2,1	8,6	519	2,1	1,5
1,6	17,8	578	2,1	17,8	578	2,1	16,8	578	2,1	15,8	578	2,1	14,8	578	2,1	13,8	578	2,1	12,8	578	2,1	11,8	578	2,1	10,8	578	2,1	9,8	578	2,1	8,8	578	2,1	7,8	578	2,1	1,6
1,7	17,0	641	2,1	17,0	641	2,1	16,0	641	2,1	15,0	641	2,1	14,0	641	2,1	13,0	641	2,1	12,0	641	2,1	11,0	641	2,1	10,0	641	2,1	9,0	641	2,1	8,0	641	2,1	7,0	641	2,1	1,7
1,8	16,0	709	2,1	16,0	709	2,1	15,0	709	2,1	14,0	709	2,1	13,0	709	2,1	12,0	709	2,1	11,0	709	2,1	10,0	709	2,1	9,0	709	2,1	8,0	709	2,1	7,0	709	2,1	6,0	709	2,1	1,8
1,9	15,0	783	2,1	15,0	783	2,1	14,0	783	2,1	13,0	783	2,1	12,0	783	2,1	11,0	783	2,1	10,0	783	2,1	9,0	783	2,1	8,0	783	2,1	7,0	783	2,1	6,0	783	2,1	5,0	783	2,1	1,9
2,0	14,0	863	2,1	14,0	863	2,1	13,0	863	2,1	12,0	863	2,1	11,0	863	2,1	10,0	863	2,1	9,0	863	2,1	8,0	863	2,1	7,0	863	2,1	6,0	863	2,1	5,0	863	2,1	4,0	863	2,1	2,0
2,1	13,0	948	2,1	13,0	948	2,1	12,0	948	2,1	11,0	948	2,1	10,0	948	2,1	9,0	948	2,1	8,0	948	2,1	7,0	948	2,1	6,0	948	2,1	5,0	948	2,1	4,0	948	2,1	3,0	948	2,1	2,1
2,2	12,0	1038	2,1	12,0	1038	2,1	11,0	1038	2,1	10,0	1038	2,1	9,0	1038	2,1	8,0	1038	2,1	7,0	1038	2,1	6,0	1038	2,1	5,0	1038	2,1	4,0	1038	2,1	3,0	1038	2,1	2,0	1038	2,1	2,2
2,3	11,0	1133	2,1	11,0	1133	2,1	10,0	1133	2,1	9,0	1133	2,1	8,0	1133	2,1	7,0	1133	2,1	6,0	1133	2,1	5,0	1133	2,1	4,0	1133	2,1	3,0	1133	2,1	2,0	1133	2,1	1,0	1133	2,1	2,3
2,4	10,0	1233	2,1	10,0	1233	2,1	9,0	1233	2,1	8,0	1233	2,1	7,0	1233	2,1	6,0	1233	2,1	5,0	1233	2,1	4,0	1233	2,1	3,0	1233	2,1	2,0	1233	2,1	1,0	1233	2,1	0,0	1233	2,1	2,4
2,5	9,0	1338	2,1	9,0	1338	2,1	8,0	1338	2,1	7,0	1338	2,1	6,0	1338	2,1	5,0	1338	2,1	4,0	1338	2,1	3,0	1338	2,1	2,0	1338	2,1	1,0	1338	2,1	0,0	1338	2,1	0,0	1338	2,1	2,5
2,6	8,0	1448	2,1	8,0	1448	2,1	7,0	1448	2,1	6,0	1448	2,1	5,0	1448	2,1	4,0	1448	2,1	3,0	1448	2,1	2,0	1448	2,1	1,0	1448	2,1	0,0	1448	2,1	0,0	1448	2,1	0,0	1448	2,1	2,6
2,8	6,0	1608	2,1	6,0	1608	2,1	5,0	1608	2,1	4,0	1608	2,1	3,0	1608	2,1	2,0	1608	2,1	1,0	1608	2,1	0,0	1608	2,1	0,0	1608	2,1	0,0	1608	2,1	0,0	1608	2,1	0,0	1608	2,1	2,8
3,0	5,0	1778	2,1	5,0	1778	2,1	4,0	1778	2,1	3,0	1778	2,1	2,0	1778	2,1	1,0	1778	2,1	0,0	1778	2,1	0,0	1778	2,1	0,0	1778	2,1	0,0	1778	2,1	0,0	1778	2,1	0,0	1778	2,1	3,0

Примечание.

Резаный в таблице даны при работе без корки резаный се-
чением 30 X 30 мм с изваренными пластинами на быстроре-
зущей стали марки Р6-1.

Резаный с одинарным углом и плано $\varphi=48^\circ$, радиусом закругления $r=2-3$ мм.

Стойкость принята равной 60 мин.

Для полноты условий работы: стойкости, работы с охлаждением, материала, се-
чения и геометрии резца и работы на корке — см. полноточные коэффициенты в карте,
стр. 58.

Примечание.

Режимы в таблице даны при работе без корки резания с
чем 20 X 80 мм с наварными пластинами из быстроре-
щей стали марки Р6М1.

Режущий инструмент — резец с углом $\phi = 45^\circ$, радиусом закругления $r = 0,2$ мм.

Стойкость принята равной 60 мин.

Для уменьшения условий работы: стойкости, работы с охлаждением, материала, се-
чонки и геометрии резца и работы на корке — см. поправочные коэффициенты в карте 18,
стр. 58.

НДМ СССР

Комиссия по резанию металлов
при Техническом отделе
и Цирюмани

Скорости резания, усилия и мощности (на резце) в зависимости от глубины резания и подачи
при наружной продольной обточке без охлаждения
Ковкий чугун $H_B = 170$

ТОКАРНЫЕ ЛОБОВЫЕ,
КАРУЛЬНЫЕ И
РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

Карта 46

S в мм	0,5			1,0			1,5			2,0			3,0			4,0			5,0			6,0			7,0			8,0			10,0			12,0			S в мм
	а	Р	N	а	Р	N	а	Р	N	а	Р	N	а	Р	N	а	Р	N	а	Р	N	а	Р	N	а	Р	N	а	Р	N	а	Р	N	а	Р	N	
0,1	80,4	18	0,23	87,6	25	0,38	60,9	38	0,51	66,8	50	0,63	51,2	75	0,83	47,8	100	1,1	46,4	125	1,3	43,3	151	1,5	41,5	176	1,6	40,2	201	1,8	38,0	261	2,1	36,4	301	2,4	0,1
0,15	72,6	17	0,27	81,1	24	0,46	55,0	51	0,62	51,3	69	0,78	46,3	102	1,0	43,3	138	1,3	41,0	170	1,5	39,2	204	1,8	37,5	238	2,0	35,4	273	2,2	34,3	340	2,6	32,9	403	3,0	0,15
0,20	67,2	21	0,32	66,9	24	0,53	51,3	69	0,72	47,8	84	0,89	43,1	126	1,2	40,4	159	1,6	38,2	211	1,8	35,8	253	2,1	34,0	295	2,3	32,9	337	2,6	32,0	423	3,0	30,6	506	3,4	0,20
0,25	63,2	25	0,36	62,9	26	0,58	47,2	76	0,70	44,0	100	0,88	39,7	150	1,3	37,1	200	1,6	35,1	260	2,0	33,9	309	2,2	32,1	349	2,5	31,1	399	2,8	29,4	490	3,3	28,1	599	3,7	0,25
0,3	58,2	29	0,43	58,9	27	0,62	44,1	88	0,54	41,1	114	1,0	37,1	171	1,4	34,7	228	1,8	32,8	288	2,1	31,4	343	2,4	30,0	400	2,7	29,1	457	3,0	27,6	571	3,5	26,3	683	4,0	0,3
0,35				48,2	0,4	0,69	41,6	90	0,59	38,8	128	1,1	35,0	182	1,5	33,7	237	1,9	31,0	321	2,2	29,6	385	2,5	28,3	449	2,8	27,5	519	3,1	25,9	642	3,7	24,8	770	4,2	0,35
0,4				43,0	0,71	0,80	39,6	105	0,63	36,9	142	1,2	33,3	213	1,6	31,1	254	2,0	29,5	353	2,3	28,2	426	2,7	26,9	498	3,0	26,1	567	3,3	24,7	709	3,9	23,6	851	4,5	0,4
0,45				41,6	0,77	0,71	37,4	116	0,66	34,0	155	1,2	31,4	232	1,6	29,4	310	2,0	27,8	387	2,4	26,6	462	2,7	25,5	542	3,1	24,7	619	3,4	23,8	774	4,0	22,8	920	4,8	0,45
0,5				39,3	0,84	0,73	35,4	129	0,69	33,0	169	1,2	29,8	252	1,7	27,9	338	2,1	26,4	419	2,6	25,2	503	2,8	24,1	587	3,1	23,4	671	3,6	23,1	839	4,1	21,1	1007	4,7	0,5
0,6				35,9	0,96	0,77	32,3	144	1,0	30,1	192	1,3	27,9	288	1,7	25,4	385	2,2	24,1	481	2,6	23,0	577	2,9	22,0	673	3,3	21,4	789	3,7	20,2	992	4,5	19,3	1154	4,9	0,6
0,7				28,9	1,02	1,1	27,9	163	1,1	27,9	216	1,3	25,2	324	1,8	23,0	431	2,3	22,3	539	2,7	21,3	647	3,1	20,4	765	3,5	19,6	883	3,8	18,7	1073	4,8	17,9	1394	5,1	0,7
0,8				25,0	1,09	1,1	26,1	189	1,4	23,6	269	1,5	23,1	358	1,9	22,1	477	2,5	20,9	598	2,8	19,9	719	3,2	19,1	895	3,5	18,5	984	3,9	17,5	1183	4,6	16,7	1481	5,8	0,8
0,9				24,6	2,01	1,4	24,6	261	1,4	24,6	261	1,4	22,2	391	1,9	20,8	521	2,4	19,7	631	2,8	18,8	752	3,3	18,0	912	3,9	17,4	1042	4,9	16,6	1393	4,8	16,7	1893	5,9	0,9
1,0				23,4	2,83	1,5	23,4	283	1,5	23,4	283	1,5	21,1	423	2,0	19,7	564	2,6	18,7	705	2,9	17,8	846	3,3	17,1	987	3,8	16,5	1123	4,1	15,6	1410	4,9	14,9	1902	5,8	1,0
1,1							20,1	463	2,0	19,8	603	2,5	17,8	764	3,0	17,0	905	3,4	16,2	1056	3,9	15,8	1207	4,2	14,9	1360	4,9	14,5	1509	5,0	14,0	1600	5,0	14,2	1810	5,7	1,1
1,2							19,1	483	2,1	17,9	649	2,6	17,0	811	3,1	16,2	973	3,5	16,6	1135	4,0	15,0	1297	4,3	14,2	1462	4,7	13,8	1681	4,7	13,6	1822	5,1	13,9	1949	6,0	1,3
1,3										17,3	688	2,6	16,4	860	3,1	15,6	1032	3,6	15,0	1204	4,0	14,4	1376	4,5	13,7	1520	5,2	13,1	1728	5,2	13,1	1904	6,0	13,8	2168	6,9	1,3
1,4										16,7	728	2,7	15,8	908	3,2	15,1	1091	3,7	14,5	1270	4,1	14,0	1455	4,5	13,3	1510	5,3	12,7	1683	5,3	12,7	1837	6,2	12,7	1983	6,9	1,4
1,5																14,6	1161	3,7	13,9	1322	4,1	13,5	1534	4,6	12,7	1618	5,4	12,7	1818	5,4	12,7	1918	5,4	12,7	2001	6,2	1,5
1,6																14,7	1001	3,8	14,0	1201	3,7	13,4	1402	4,2	13,0	1602	4,6	12,8	1802	4,6	12,8	1902	5,6	11,9	2403	6,8	1,6
1,7																13,4	1050	3,4	13,1	1201	3,8	13,1	1471	4,3	12,7	1681	4,7	12,6	1881	4,7	12,6	1981	5,9	11,6	2531	6,8	1,7
1,8																13,9	1083	3,4	13,3	1313	3,9	12,7	1530	4,3	12,3	1748	4,8	11,7	1948	4,8	11,7	2168	5,7	11,2	2693	6,6	1,8
1,9																12,9	1371	3,9	12,4	1639	4,4	12,0	1837	4,8	11,9	2034	5,7	11,3	2234	5,7	11,3	2434	6,7	10,9	2741	6,9	1,9
2,0																12,6	1421	4,0	12,1	1638	4,5	11,7	1895	4,9	11,1	2099	5,8	11,1	2299	5,8	11,1	2499	6,8	10,6	2843	6,7	2,0
2,2																11,5	1780	4,6	11,2	2042	4,7	10,9	2302	5,1	10,9	2552	6,0	10,1	2802	6,0	10,1	3052	6,9	10,1	3302	6,9	2,2
2,4																11,0	1803	4,7	10,7	2177	5,2	10,7	2437	5,2	10,7	2687	6,1	9,5	2937	6,1	9,5	3187	7,0	9,5	3437	7,0	2,4
2,6																			10,3	2312	5,3	9,7	2562	5,3	9,7	2812	6,2	8,9	3062	6,2	8,9	3312	7,2	8,9	3562	7,2	2,6
2,8																			9,9	2448	5,4	9,4	2698	5,4	9,4	2948	6,4	8,4	3198	6,4	8,4	3448	7,3	8,4	3698	7,3	2,8
3,0																			9,4	2572	6,5	8,9	2822	6,5	8,9	3072	6,4	8,0	3322	6,4	8,0	3572	7,4	8,0	3822	7,4	3,0

Примечание.

Режимы в таблице даны при работе без корки резания со-
четом 30 X 30 мм с наварными пластинами на быстрорежу-
щей стали марки РФ-1.
Работы с типичным уклоном в плане $\varphi = 45^\circ$, радиусом закруглений $r = 2-3$ мм.
Стойкость при этом равной 60 мин.
Для измененных условий работы: стойкости, работы и охлажденности, материалы, се-
чения и геометрии реза и работы по корке — см. поправочные коэффициенты в карте 18,
стр. 68.

с в мм	0,5		1,0		1,5		2,0		3,0		4,0		5,0		6,0		7,0		8,0		10,0		12,0		с в мм
	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Примечание.

Резцы в таблице даны при работе без жоры резания сечением 20×30 мм² с поперечными фасками на быстрорежущей стали марки Р-1.Резцы с главным углом в плане $\varphi = 45^\circ$, радиусом закругления $r = 2$ — 3 мм.

Стойкость принята равной 60 мин.

Для наименований условий работы: стойкости, работы с охлаждением, материала, резца и работы по ярке — см. поправочные коэффициенты в карте 18, стр. 58.

t в мм	0,5			1,0			1,5			2,0			3,0			4,0			5,0			6,0			7,0			8,0			t в мм
	v мм/мин	P кВт	N л.с.	v мм/мин	P кВт	N л.с.	v мм/мин	P кВт	N л.с.	v мм/мин	P кВт	N л.с.	v мм/мин	P кВт	N л.с.	v мм/мин	P кВт	N л.с.	v мм/мин	P кВт	N л.с.	v мм/мин	P кВт	N л.с.	v мм/мин	P кВт	N л.с.	v мм/мин	P кВт	N л.с.	
0,1	282,1	7,4	0,46	212,8	15	0,71	181,2	32	0,89	182,0	30	1,1	137,9	45	1,4	122,9	60	1,6	112,6	74	1,9	104,3	86	2,1	98,1	104	2,3	92,0	110	2,5	0,1
0,15	240,4	10	0,58	162,2	20	0,81	154,4	39	1,0	138,1	40	1,2	117,6	60	1,6	104,7	80	1,9	95,9	100	2,1	88,9	100	2,4	83,0	140	2,6	79,3	160	2,8	0,15
0,20	213,9	12	0,67	162,1	23	0,90	137,4	37	1,1	122,8	49	1,3	104,0	74	1,7	93,2	96	2,1	85,3	124	2,4	79,1	148	2,6	74,1	173	2,9	70,5	198	3,1	0,20
0,25	190,8	16	0,84	144,8	29	0,93	122,6	44	1,2	100,6	68	1,4	93,3	87	1,8	83,1	116	2,1	76,1	146	2,5	70,5	175	2,7	66,3	204	3,0	62,9	233	3,2	0,25
0,3	174,1	17	0,66	131,9	33	0,97	111,8	50	1,2	100,0	69	1,5	85,1	100	1,9	75,8	133	2,2	69,4	168	2,6	64,2	199	2,9	60,6	232	3,1	57,1	266	3,4	0,3
0,36				122,3	37	1,0	108,7	56	1,3	92,7	74	1,5	78,9	112	2,0	70,8	149	2,3	64,4	186	2,7	59,7	228	3,0	56,1	260	3,2	53,2	298	3,5	0,36
0,4				114,4	41	1,0	108,0	61	1,3	86,7	82	1,6	78,8	123	2,0	65,7	164	2,4	60,2	205	2,7	55,8	246	3,1	52,5	287	3,3	49,7	328	3,6	0,4
0,45				108,6	45	1,1	90,4	67	1,3	80,8	80	1,6	68,8	134	2,0	61,3	170	2,4	58,1	223	2,8	52,0	268	3,1	48,9	312	3,4	46,4	367	3,7	0,45
0,5				100,0	46	1,1	84,2	72	1,4	76,8	90	1,6	64,5	143	2,1	57,5	193	2,5	52,6	241	2,8	46,8	290	3,1	45,9	338	3,4	43,5	386	3,7	0,5
0,6				89,7	50	1,1	76,0	84	1,4	67,9	110	1,7	57,9	165	2,1	51,5	220	2,5	47,2	276	2,8	43,8	331	3,2	41,1	386	3,5	39,0	441	3,8	0,6
0,7				69,3	53	1,1	63,9	102	1,4	62,0	123	1,7	53,8	185	2,1	47,0	247	2,6	43,0	308	2,9	39,6	370	3,3	37,5	432	3,6	35,6	493	3,9	0,7
0,8				63,9	102	1,4	63,9	102	1,4	57,1	156	1,7	48,7	204	2,2	43,3	272	2,6	39,7	340	3,0	36,8	408	3,3	34,6	476	3,7	32,8	544	4,3	0,8
0,9							53,2	148	1,7	53,2	148	1,7	46,3	222	2,3	40,4	296	2,7	37,0	370	3,0	34,3	445	3,4	32,2	519	3,7	30,6	603	4,0	0,9
1,0				50,0	160	1,8				50,0	160	1,8	42,6	240	2,3	37,0	329	2,7	34,7	400	3,1	32,2	452	3,4	30,3	560	3,8	29,7	640	4,1	1,0
1,1							40,3	237	2,3				35,8	342	2,7	32,8	428	3,1	30,4	514	2,5	28,6	580	3,6	27,1	683	4,1	25,6	780	4,2	1,1
1,2							35,0	274	2,3				31,0	365	2,8	29,0	453	3,1	27,0	638	3,0	25,0	638	3,0	23,0	730	3,8	21,6	830	4,3	1,2
1,3													27,1	403	3,1	25,6	500	3,1	23,6	547	3,6	21,6	600	3,6	19,6	678	3,9	18,6	778	4,2	1,3
1,4													23,6	434	3,2	23,6	434	3,2	21,6	581	3,6	19,6	631	3,6	17,6	717	4,0	16,6	810	4,3	1,4
1,5													20,0	459	2,8				19,6	643	3,6	17,6	750	4,0	15,6	838	4,3	14,6			1,5
1,6													17,6	484	3,3	17,6	484	3,3	15,6	564	3,3	13,6	624	3,3	11,6	700	4,0	10,6			1,6
1,7													15,6	509	3,3	15,6	509	3,3	13,6	589	3,3	11,6	669	3,3	9,6	740	4,0	8,6			1,7
1,8													13,6	534	3,3	13,6	534	3,3	11,6	614	3,3	9,6	694	3,3	7,6	780	4,0	6,6			1,8
1,9													11,6	559	3,3	11,6	559	3,3	9,6	639	3,3	7,6	719	3,3	5,6	802	4,1	4,6			1,9
2,0													9,6	584	3,3	9,6	584	3,3	7,6	664	3,3	5,6	744	3,3	3,6	824	4,1	2,6			2,0
2,2													7,6	609	3,3	7,6	609	3,3	5,6	689	3,3	3,6	769	3,3	1,6	844	4,1	0,6			2,2
2,4													5,6	634	3,3	5,6	634	3,3	3,6	714	3,3	1,6	794	3,3	0,6	864	4,1	0,6			2,4
2,6													3,6	659	3,3	3,6	659	3,3	1,6	739	3,3	0,6	819	3,3	0,6	884	4,1	0,6			2,6
2,8													1,6	684	3,3	1,6	684	3,3	0,6	764	3,3	0,6	844	3,3	0,6	904	4,1	0,6			2,8
3,0													0,6	709	3,3	0,6	709	3,3	0,6	789	3,3	0,6	869	3,3	0,6	929	4,1	0,6			3,0

Примечание.

Режимы в таблице даны при работе без корки резцами сечением $20 \times 30 \text{ мм}^2$ с наваренными пластинами из быстрорежущей стали марки Р9-1.

Резцы в главном углу в плане $\varphi = 45^\circ$, радиусом закругления $r = 2 \text{ мм}$.

Стойкость принята равной 60 мин.

Для изменений условий работы отойскости, материала, сечения и геометрии резца и работы по корке — см. поправочные коэффициенты в карте 13, стр. 58

v мм/с	0,5			1,0			1,5			2,0			3,0			4,0			5,0			6,0			7,0			8,0			f мм/с
	v мм/с	N	P	v мм/с	N	P	v мм/с	N	P	v мм/с	N	P	v мм/с	N	P	v мм/с	N	P	v мм/с	N	P	v мм/с	N	P	v мм/с	N	P	v мм/с	N	P	
0,1	219,6	9,3	0,44	102,1	10	0,08	137,3	28	0,85	132,8	37	1,0	104,6	56	1,3	93,1	74	1,5	85,3	93	1,8	79,1	112	2,0	74,3	130	2,1	70,6	149	2,3	0,1
0,15	182,2	13	0,53	136,1	25	0,77	117,0	38	0,99	104,6	50	1,2	89,1	75	1,6	79,4	100	1,8	72,7	125	2,0	67,4	150	2,3	63,4	176	2,7	60,1	200	2,7	0,15
0,20	162,1	15	0,64	122,0	31	0,85	104,1	46	1,1	93,1	63	1,3	79,3	93	1,9	70,0	114	2,0	65,9	135	2,3	60,4	166	2,6	56,4	191	3,0	53,4	227	2,9	0,20
0,25	144,0	18	0,68	102,4	38	0,88	92,9	55	1,1	83,0	73	1,3	70,7	109	1,7	63,0	146	2,0	57,7	152	2,3	53,5	183	2,6	50,3	216	3,0	47,7	251	3,1	0,25
0,3	131,9	21	0,62	100,0	43	0,93	84,7	62	1,2	75,8	83	1,4	64,6	125	1,8	57,5	160	2,1	52,0	208	2,4	48,9	240	2,7	45,9	261	3,0	43,5	292	3,2	0,3
0,35																															0,35
0,4				92,7	47	0,97	78,6	70	1,2	70,2	93	1,5	59,8	140	1,9	53,3	188	2,2	48,8	233	2,5	45,2	270	2,8	42,5	323	3,1	40,3	372	3,2	0,4
0,45				86,7	51	1,0	73,3	77	1,3	65,0	102	1,6	55,9	154	2,0	49,9	205	2,3	45,0	256	2,6	42,3	307	2,9	39,8	358	3,2	37,7	410	3,2	0,45
0,5				80,9	56	1,0	68,5	84	1,3	61,2	112	1,6	52,1	167	2,1	46,4	223	2,3	42,5	278	2,6	39,4	335	2,9	37,1	391	3,2	35,1	440	3,5	0,5
0,6				75,8	63	1,0	64,2	90	1,3	57,4	121	1,6	48,6	181	2,0	43,6	241	2,4	39,9	302	2,7	37,0	362	3,0	34,8	422	3,3	32,9	482	3,5	0,6
0,7				67,8	69	1,0	57,6	103	1,3	51,5	138	1,6	43,8	207	2,0	39,0	270	2,4	35,8	346	2,7	33,1	413	3,0	31,3	482	3,3	29,6	551	3,6	0,7
0,8							52,5	116	1,4	46,9	154	1,6	40,6	231	2,1	35,0	308	2,4	32,6	386	2,8	30,2	452	3,1	28,4	540	3,4	26,9	617	3,7	0,8
0,9							48,4	128	1,4	43,3	170	1,6	38,3	255	2,1	32,9	340	2,5	30,1	435	2,9	27,9	510	3,2	26,2	593	3,5	24,8	680	3,7	0,9
1,0							40,3	135	1,7				34,4	278	2,2	30,0	370	2,5	28,0	468	2,9	26,0	550	3,2	24,4	648	3,5	23,1	741	3,8	1,0
1,1							37,9	200	1,7	32,3	300	2,2	28,7	400	2,3	26,7	456	2,6	24,8	560	2,9	23,4	600	3,3	22,9	700	3,6	21,7	800	3,9	1,1
1,2										27,1	428	2,3	27,1	428	2,3	25,7	486	2,6	23,5	570	3,0	21,8	642	3,3	20,5	768	3,6	19,4	912	3,9	1,2
1,3										25,7	456	2,3	25,7	456	2,3	24,6	512	2,6	23,5	605	3,0	20,9	726	3,4	19,9	847	3,7	18,5	998	4,0	1,3
1,4										23,0	512	2,7	23,0	512	2,7	21,6	568	2,7	21,6	640	3,1	20,0	768	3,4	18,9	868	3,7	17,8	1024	4,1	1,4
1,5										20,5	568	2,7	20,5	568	2,7	19,1	624	3,1	19,1	700	3,4	18,3	816	3,4	17,0	938	3,7	17,0	1072	4,1	1,5
1,6										19,8	706	3,1	19,8	706	3,1	18,3	768	3,4	18,3	848	3,4	17,7	928	3,5	16,6	1028	3,8	16,3	1176	4,1	1,6
1,7										19,1	735	3,1	19,1	735	3,1	17,7	792	3,5	17,7	882	3,5	17,2	984	3,5	16,2	1078	3,8	15,8	1232	4,2	1,7
1,8										18,5	770	3,2	18,5	770	3,2	17,2	824	3,5	17,2	924	3,5	16,6	1024	3,5	15,6	1120	3,9	14,8	1280	4,2	1,8
1,9																16,0	960	3,5												1,9	
2,0																10,1	996	3,6												2,0	
2,2																															2,2
2,4																															2,4
2,6																															2,6
2,8																															2,8
3,0																															3,0

Примечания.

Режимы в таблице даны при работе без корки разлам разлам сечением 20×30 мм с извлечением пластинок из быстротвердеющей стали марки Р-Ф-1.

Реци с углам углом в плане φ=45°, радиусом закругления r=2-3 мм.

Стойкость принята равной 60 мин.

Для изменения условий работы: стойкости, материала, сечения и геометрии реза и работы по корке см. поправочные коэффициенты в карте 18, стр. 58.

Примечание.

Режимы в таблице даны при работе без корки резцами сечением $20 \times 30 \text{ мм}^2$ с напильниками из быстрорежущей стали марки Р-Ф-1.

Реци с левым углом в плане $\varphi = 45^\circ$, радиусом закругления $r = 2-3 \text{ мм}$.

Стойкость принята равной 60 мин.

Для изменениях условий работы: отбрасыва, материала, сечений геометрических реза и работы по корке — см. поправочные коэффициенты в карте 13, стр. 55.

НДМ СССР
Комиссия по резанию металлов
при Техническом отделе
и Гипромет

Скорости резания, усилил и мощности (на резце) в зависимости от глубины резания
и подачи при наружной продольной обточке без охлаждения

Латунь $\phi_6 = 22-36$ кг/мм²

Карта 50

t в мм в мм	0,5		1,0		1,5		2,0		3,0		4,0		5,0		6,0		7,0		8,0		t в мм в мм											
	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.	v м/мин	N л.с.												
0,1	423,0	5,8	320,6	12	0,85	374,7	17	1,0	242,9	23	1,2	208,8	35	1,6	184,2	46	1,9	169,7	58	2,2	156,4	70	2,4	147,1	81	2,6	139,4	83	2,9	0,1		
0,15	360,5	8,0	273,2	16	0,97	331,0	24	1,2	207,0	32	1,5	179,3	48	1,9	157,0	64	2,2	149,5	80	2,8	138,3	98	2,8	125,8	112	3,1	116,8	123	3,4	0,16		
0,20	320,8	10	243,0	20	1,1	306,0	30	1,4	184,1	40	1,6	168,8	60	2,1	139,7	80	2,5	127,9	100	2,8	118,6	120	3,2	111,6	140	3,6	104,7	160	3,8	0,20		
0,25	289,0	12	216,8	24	1,2	189,7	36	1,5	164,2	47	1,7	139,9	71	2,2	134,0	95	2,6	114,1	119	3,0	103,8	142	3,3	99,4	168	3,7	94,3	190	4,0	0,25		
0,3	261,0	14	197,8	27	1,2	167,6	41	1,6	149,9	55	1,8	127,5	82	2,3	119,7	109	2,8	104,1	137	3,2	99,5	184	3,5	90,7	192	3,9	86,0	218	4,2	0,3		
0,35																															0,35	
0,4			183,4	31	1,3	155,4	46	1,6	139,0	62	1,9	118,3	93	2,4	105,4	120	2,9	99,5	154	3,3	89,5	185	3,7	84,1	216	4,0	79,7	247	4,4	0,4		
0,45			171,6	34	1,3	145,4	51	1,6	130,0	68	2,0	110,7	103	2,6	98,6	137	3,0	90,8	171	3,4	82,7	205	3,8	78,7	240	4,2	74,6	274	4,6	0,45		
0,5			160,0	38	1,4	135,5	56	1,7	121,2	75	2,0	103,2	113	2,8	91,9	160	3,1	84,3	188	3,6	78,0	225	3,8	73,4	268	4,3	69,5	300	4,6	0,5		
0,6			150,0	41	1,4	127,1	61	1,7	113,6	81	2,0	98,8	122	2,8	86,2	163	3,1	79,0	204	3,6	73,2	244	4,0	68,8	285	4,4	65,2	326	4,7	0,6		
0,7			134,5	47	1,4	114,0	70	1,8	101,9	94	2,1	88,8	141	2,7	77,9	169	3,2	70,8	235	3,7	65,6	282	4,1	61,7	329	4,5	58,5	376	4,9	0,7		
0,8						104,0	79	1,8	93,0	108	2,2	79,1	159	2,8	70,5	212	3,3	64,6	265	3,8	60,8	318	4,2	56,3	371	4,8	49,3	424	5,0	0,8		
0,9						95,6	83	1,9	85,7	119	2,2	73,0	176	2,9	65,0	235	3,4	59,0	322	4,0	55,2	367	4,3	51,9	421	4,8	46,5	470	5,1	0,9		
1,0						86,9			79,9	139	2,3	69,0	193	2,9	60,5	258	3,5	60,5	334	4,0	51,4	385	4,4	46,4	451	4,9	43,8	516	5,3	1,0		
1,1									75,0	140	2,3	63,9	210	3,0	56,9	280	3,5	52,1	350	4,1	48,3	420	4,6	45,4	490	4,9	43,0	560	5,4	1,1		
1,2												60,3	227	3,0	53,7	302	3,6	49,2	378	4,1	45,6	454	4,8	43,8	539	5,0	40,6	605	5,9	1,2		
1,3												57,0	242	3,1	50,8	322	3,8	46,5	403	4,2	43,1	483	4,6	40,8	564	5,1	38,4	644	6,5	1,3		
1,4												48,6	344	3,7	44,5	431	4,3	41,9	457	4,7	39,8	517	4,7	39,8	608	5,2	36,8	688	5,6	1,4		
1,5												46,6	364	3,8	42,7	465	4,3	39,6	486	4,3	39,6	546	4,8	37,2	637	5,3	35,3	738	5,7	1,5		
1,6																															1,6	
1,7																																1,7
1,8																																1,8
1,9																																1,9
2,0																																2,0
2,1																																2,1
2,2																																2,2
2,3																																2,3
2,4																																2,4
2,5																																2,5
2,6																																2,6
2,7																																2,7
2,8																																2,8
2,9																																2,9
3,0																																3,0

Режимы в таблице даны при работе без корки резцами сечением 20×30 мм² с наварными пластинами из быстротекучей стали марки РФ-1.

Примечание.

Резцы с главным углом в надрезе γ = 45°, радиусом закругления r = 2—3 мм.

Стойкость принята равной 60 мин.

Для ламинированных усложненных работ: отальцовки, работы с охлаждением, материала, сечения и геометрии резца и работы по корке — см. поправочные коэффициенты в главе 18, стр. 58.

Примечание.

Режимы в таблице даны при работе без охлаждения резцами с углом $\phi = 45^\circ$, радиусом закругления $r = 2-3$ мм.

Резцы с главным углом в плане $\phi = 45^\circ$, радиусом закругления $r = 2-3$ мм.

Стойкость принята равной 40 мин.

Для измерения усилий работы: отбойности, работы с охлаждением, материала, сечения и геометрии резца и работы по координатам — см. коэффициенты в карте 13, стр. 58.

f в мм	0,5			1,0			1,5			2,0			3,0			4,0			5,0			6,0			7,0			8,0			f в мм	
	v м/мин	p кг	N а.с.	v м/мин	p кг	N а.с.	v м/мин	p кг	N а.с.	v м/мин	p кг	N а.с.	v м/мин	p кг	N а.с.	v м/мин	p кг	N а.с.	v м/мин	p кг	N а.с.	v м/мин	p кг	N а.с.	v м/мин	p кг	N а.с.	v м/мин	p кг	N а.с.		
0,1	328,8	7,1	0,52	249,2	14	0,77	211,2	21	0,89	188,8	28	1,2	160,8	42	1,5	143,2	56	1,8	131,2	71	2,1	121,6	89	2,3	114,3	99	2,5	108,4	119	2,7	103,4	0,1
0,15	280,2	9,7	0,60	212,4	19	0,90	180,0	29	1,2	160,8	39	1,4	137,0	58	1,8	123,1	76	2,1	108,6	97	2,4	103,6	116	2,7	97,4	136	2,9	92,4	155	3,2	87,4	0,15
0,20	240,4	12,0	0,67	180,0	24	1,0	160,2	34	1,3	142,2	48	1,6	121,0	73	2,0	108,6	97	2,3	99,5	121	2,7	92,2	145	3,0	85,7	170	3,3	82,2	184	3,5	80,2	0,20
0,25	222,4	15,0	0,60	168,6	29	1,1	142,9	43	1,4	127,7	58	1,6	108,8	86	2,1	98,4	115	2,5	88,7	144	2,8	82,2	173	3,2	77,3	202	3,5	73,3	231	3,8	70,3	0,25
0,3	202,6	17,0	0,77	168,6	33	1,1	130,4	50	1,4	116,5	66	1,7	100,2	100	2,2	88,4	133	2,6	81,0	168	3,0	75,0	199	3,5	70,6	239	3,7	69,9	268	4,0	66,9	0,3
0,35	142,6	37	1,2	120,9	58	1,5	108,1	75	1,8	103,1	76	1,8	92,0	112	2,3	82,0	150	2,7	75,1	187	3,1	69,8	223	3,5	65,4	262	3,8	65,0	300	4,1	61,2	0,35
0,4	137,4	42	1,2	113,1	63	1,6	101,1	82	1,8	94,2	91	1,9	80,8	127	2,4	71,5	182	2,9	65,5	203	3,2	65,1	249	3,6	61,2	291	4,0	58,0	333	4,3	58,0	0,4
0,45	124,4	46	1,3	105,4	68	1,6	94,2	91	1,9	84,4	90	1,9	75,8	148	2,5	67,1	198	3,0	61,4	247	3,4	60,7	273	3,7	57,1	319	4,0	54,1	361	4,4	50,7	0,45
0,5	116,7	49	1,3	98,9	74	1,6	98,9	74	1,9	85,4	90	1,9	75,8	148	2,5	67,1	198	3,0	61,4	247	3,4	58,6	297	3,8	55,0	348	4,1	50,7	398	4,5	46,3	0,5
0,6	104,6	57	1,3	88,7	83	1,7	83,7	83	1,7	70,3	114	2,0	67,5	171	2,6	60,1	228	3,0	55,1	255	3,5	51,0	342	3,9	48,0	399	4,3	45,5	450	4,0	45,5	0,6
0,7	90,9	87	1,7	75,3	129	2,1	61,6	183	2,4	56,8	237	3,1	50,2	322	3,6	46,3	257	3,2	42,9	428	4,1	40,4	500	4,5	38,3	571	4,0	38,3	650	4,7	35,7	0,7
0,8	82,1	157	1,8	62,1	157	2,3	52,9	235	2,8	49,7	257	3,2	46,3	287	3,7	42,9	286	3,3	43,2	391	3,8	40,4	470	4,2	37,0	546	4,6	35,7	620	5,0	35,7	0,8
0,9	58,3	170	2,2	46,3	275	2,9	40,7	255	2,8	44,3	340	3,3	40,5	425	3,8	37,6	439	3,9	38,1	510	4,3	35,3	510	4,3	35,3	595	4,7	33,6	680	5,1	33,6	0,9
1,0	46,3	275	2,9	39,5	361	3,4	36,2	439	3,0	41,8	387	3,4	38,2	459	3,9	36,4	451	4,3	36,4	551	4,8	36,4	610	4,8	36,4	684	5,1	36,4	754	5,2	36,4	1,0
1,1	39,5	361	3,4	36,2	439	3,0	36,2	439	3,0	39,5	381	3,4	36,2	439	3,0	36,2	439	3,0	36,2	439	3,0	36,2	439	3,0	36,2	439	3,0	36,2	439	3,0	36,2	1,1
1,2	36,2	439	3,0	36,2	439	3,0	36,2	439	3,0	36,2	439	3,0	36,2	439	3,0	36,2	439	3,0	36,2	439	3,0	36,2	439	3,0	36,2	439	3,0	36,2	439	3,0	36,2	1,2
1,3	33,6	510	4,3	32,8	510	4,3	32,8	510	4,3	33,6	523	4,3	32,8	510	4,3	32,8	510	4,3	32,8	510	4,3	32,8	510	4,3	32,8	510	4,3	32,8	510	4,3	32,8	1,3
1,4	30,8	584	5,1	30,8	584	5,1	30,8	584	5,1	30,8	584	5,1	30,8	584	5,1	30,8	584	5,1	30,8	584	5,1	30,8	584	5,1	30,8	584	5,1	30,8	584	5,1	30,8	1,4
1,5	28,2	650	5,1	28,2	650	5,1	28,2	650	5,1	28,2	650	5,1	28,2	650	5,1	28,2	650	5,1	28,2	650	5,1	28,2	650	5,1	28,2	650	5,1	28,2	650	5,1	28,2	1,5
1,6	25,5	723	5,1	25,5	723	5,1	25,5	723	5,1	25,5	723	5,1	25,5	723	5,1	25,5	723	5,1	25,5	723	5,1	25,5	723	5,1	25,5	723	5,1	25,5	723	5,1	25,5	1,6
1,7	23,0	794	5,1	23,0	794	5,1	23,0	794	5,1	23,0	794	5,1	23,0	794	5,1	23,0	794	5,1	23,0	794	5,1	23,0	794	5,1	23,0	794	5,1	23,0	794	5,1	23,0	1,7
1,8	20,9	868	5,1	20,9	868	5,1	20,9	868	5,1	20,9	868	5,1	20,9	868	5,1	20,9	868	5,1	20,9	868	5,1	20,9	868	5,1	20,9	868	5,1	20,9	868	5,1	20,9	1,8
1,9	18,0	938	5,1	18,0	938	5,1	18,0	938	5,1	18,0	938	5,1	18,0	938	5,1	18,0	938	5,1	18,0	938	5,1	18,0	938	5,1	18,0	938	5,1	18,0	938	5,1	18,0	1,9
2,0	15,0	1008	5,1	15,0	1008	5,1	15,0	1008	5,1	15,0	1008	5,1	15,0	1008	5,1	15,0	1008	5,1	15,0	1008	5,1	15,0	1008	5,1	15,0	1008	5,1	15,0	1008	5,1	15,0	2,0
2,2	12,0	1101	5,4	12,0	1101	5,4	12,0	1101	5,4	12,0	1101	5,4	12,0	1101	5,4	12,0	1101	5,4	12,0	1101	5,4	12,0	1101	5,4	12,0	1101	5,4	12,0	1101	5,4	12,0	2,2
2,4	10,4	1246	5,8	10,4	1246	5,8	10,4	1246	5,8	10,4	1246	5,8	10,4	1246	5,8	10,4	1246	5,8	10,4	1246	5,8	10,4	1246	5,8	10,4	1246	5,8	10,4	1246	5,8	10,4	2,4
2,6	9,4	1387	6,0	9,4	1387	6,0	9,4	1387	6,0	9,4	1387	6,0	9,4	1387	6,0	9,4	1387	6,0	9,4	1387	6,0	9,4	1387	6,0	9,4	1387	6,0	9,4	1387	6,0	9,4	2,6
2,8	8,6	1485	6,0	8,6	1485	6,0	8,6	1485	6,0	8,6	1485	6,0	8,6	1485	6,0	8,6	1485	6,0	8,6	1485	6,0	8,6	1485	6,0	8,6	1485	6,0	8,6	1485	6,0	8,6	2,8
3,0	7,8	1510	6,1	7,8	1510	6,1	7,8	1510	6,1	7,8	1510	6,1	7,8	1510	6,1	7,8	1510	6,1	7,8	1510	6,1	7,8	1510	6,1	7,8	1510	6,1	7,8	1510	6,1	7,8	3,0
3,2	7,4	1605	6,2	7,4	1605	6,2	7,4	1605	6,2	7,4	1605	6,2	7,4	1605	6,2	7,4	1605	6,2	7,4	1605	6,2	7,4	1605	6,2	7,4	1605	6,2	7,4	1605	6,2	7,4	3,2

Примечание.

Режимы в таблице даны при работе без корки резцами сечением 20 × 30 мм с наварными пластинами из быстрорежущей стали марки Р-Ф-1.

Рецы с тупым углом в плане φ = 45°, радиусом закругления r = 2-3 мм.

Скорость принята равной 60 мин.

Для изменений условий работы: охладитель, материал, сечение и геометрия реза и работы по корке — см. поправочные коэффициенты в п. 13, стр. 68.

Примечание.

Режимы в таблице даны при работе без корки резания сечением $20 \times 30 \text{ мм}^2$

с наварными пластинами из быстрорежущей стали марки Р6-1.

Резцы с клиновым углом в плане $\varphi = 45^\circ$, радиусом закругления $r = 2-3 \text{ мм}$.

Стойкость принята равной 60 мин.

Для назначения условий работы отбросьте, работая с охлаждением, материал, сечение

и геометрию резца и работы по корке — см. поправочные коэффициенты в карте 13, стр. 68.

Комиссия по резанию металлов
и Техническому отделу

Скорости резания, усилия и мощности (на резце)
в зависимости от глубины резания и подачи при наружной продольной обточке без охлаждения
Алюминий $H_B = 50 - 80$

Карта 52

ТОКАРНЫЕ, ЛОБОВЫЕ,
КАРУСЬНЫЕ И
РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

t в мин в мм	0,5			1,0			1,5			2,0			3,0			4,0			5,0			6,0			7,0			8,0			t в мин в мм	
	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм	в мм		
0,1	961,3	8,2	0,681	728,6	0,3	1,0	617,5	0,5	1,3	552,0	13	1,5	470,1	18	2,0	418,8	25	2,3	383,5	32	2,7	355,4	38	3,0	334,2	44	3,3	310,8	51	3,6	284,3	0,1
0,15	819,2	4,3	0,781	621,0	0,8	1,2	520,3	1,5	1,5	470,4	18	1,5	409,6	26	2,3	365,9	31	2,8	339,8	44	3,2	302,9	53	3,6	284,9	61	3,9	270,0	70	4,2	254,9	0,15
0,20	728,3	5,5	0,89	552,5	1,0	1,4	468,2	1,7	1,9	418,3	22	2,0	366,4	33	2,6	317,5	44	3,1	290,6	55	3,6	269,6	66	4,0	253,4	77	4,3	240,2	88	4,7	224,9	0,20
0,25	650,1	6,6	0,95	492,8	1,5	1,4	417,5	2,0	1,9	375,5	26	2,2	317,9	40	2,8	283,2	53	3,3	259,4	68	3,8	240,4	79	4,2	228,1	92	4,6	214,3	105	5,0	205,9	0,25
0,3	593,2	7,8	1,0	449,6	1,5	1,6	381,0	2,3	1,9	340,9	31	2,3	290,1	46	3,0	268,4	61	3,5	239,6	76	4,0	219,3	82	4,5	206,3	107	4,9	195,6	122	5,3	185,6	0,3
0,35																																0,35
0,4																																0,4
0,45																																0,45
0,5																																0,5
0,6																																0,6
0,7																																0,7
0,8																																0,8
0,9																																0,9
1,0																																1,0
1,1																																1,1
1,2																																1,2
1,3																																1,3
1,4																																1,4
1,5																																1,5
1,6																																1,6
1,7																																1,7
1,8																																1,8
1,9																																1,9
2,0																																2,0
2,1																																2,1
2,2																																2,2
2,3																																2,3
2,4																																2,4
2,5																																2,5
2,6																																2,6
2,8																																2,8
3,0																																3,0

Примечание.

Режимы в таблице даны при работе без корки резцами сечением 50×30 мм и с манарными пластинами из быстрорежущей стали марки Р6М1.

Режущий угол в плане φ=45°, радиусок закругления R=3—8 мм.

Стойкость принята равной 60 мин.

Для изменений условий работы: отброскости, работы с охлаждающей жидкостью, коэффициента в карте 13, стр. 58.

Примечание.

Резанцы в таблице даны при работе без корки резцами сечением

20×30 мм и с минимальными пластинами из быстрорежущей стали

длина 90 мм.

Резцы с тупых углов в плане $\phi = 45^\circ$, радиусом закругле-

ния $r = 3 - 5$ мм.

Стойкость принята равной 60 мин.

Для изменений условий работы: отбоячек, работы с охлаждением, материала, сечения и геометрии резца и работы по корке — см. поправочные коэффициенты в карте 13, стр. 58.

f в мм	0,5			1,0			1,5			2,0			3,0			4,0			5,0			7,0			8,0			f в мм			
	N а. с.	Р кг	v м/мин	N а. с.	Р кг	v м/мин	N а. с.	Р кг	v м/мин	N а. с.	Р кг	v м/мин	N а. с.	Р кг	v м/мин	N а. с.	Р кг	v м/мин	N а. с.	Р кг	v м/мин	N а. с.	Р кг	v м/мин	N а. с.	Р кг	v м/мин				
0,1	777,6	4,7	0,81	589,4	9,5	1,2	480,5	14	1,8	446,6	10	1,9	390,9	28	2,4	338,8	38	2,9	310,2	47	3,2	287,5	57	3,6	270,4	66	4,0	258,3	76	4,3	0,1
0,15	682,7	6,6	0,87	502,3	13	1,5	425,7	20	1,9	390,6	23	2,2	324,1	39	2,8	283,7	53	3,4	264,4	64	3,9	245,1	79	4,3	230,4	92	4,7	218,4	105	5,1	0,15
0,20	689,5	8,3	1,1	446,8	17	1,7	378,7	25	2,1	358,5	33	2,5	298,8	50	3,2	256,8	68	3,8	235,2	83	4,3	216,1	99	4,8	197,8	116	5,3	194,3	132	5,7	0,20
0,25	685,6	9,9	1,2	398,6	20	1,8	327,8	30	2,3	302,0	40	2,7	257,2	58	3,4	229,1	79	4,0	209,8	99	4,6	194,4	119	5,1	182,8	139	5,6	173,3	158	6,1	0,25
0,3	475,8	11,0	1,2	363,7	23	1,9	308,2	34	2,3	276,6	46	2,8	234,6	66	3,6	209,0	92	4,3	191,4	115	4,9	177,4	138	5,4	166,8	160	5,9	158,1	183	6,4	0,3
0,35				397,2	26	1,9	285,8	39	2,5	255,6	52	3,0	217,5	78	3,8	193,8	104	4,5	177,5	130	5,1	164,5	156	5,7	154,7	181	6,2	146,6	207	6,7	0,35
0,4				315,4	29	2,0	287,3	43	2,6	239,0	58	3,1	203,5	87	3,9	181,8	115	4,6	169,0	144	5,3	153,9	173	5,9	144,7	202	6,5	137,1	231	7,0	0,4
0,45				294,0	32	2,1	249,2	48	2,7	222,7	63	3,1	189,7	95	4,0	169,0	127	4,8	154,7	158	5,4	143,4	190	6,1	134,9	222	6,7	127,8	253	7,3	0,45
0,5				276,8	34	2,1	233,7	53	2,7	208,9	69	3,2	177,9	103	4,1	158,5	138	4,9	145,1	172	5,5	134,5	207	6,2	126,5	241	6,8	119,9	276	7,4	0,5
0,6				247,3	40	2,2	209,6	60	2,8	187,3	80	3,3	159,5	120	4,3	142,1	160	5,1	130,2	200	6,3	120,6	239	6,4	112,4	270	7,0	107,5	316	7,6	0,6
0,7				191,1	68	2,9	170,9	80	3,4	145,6	135	4,4	129,6	181	5,3	118,7	228	6,0	110,3	272	6,6	103,6	316	7,3	98,1	381	7,9	93,1	402	8,1	0,7
0,8				176,3	73	2,9	167,6	100	3,5	157,6	157	4,6	119,5	201	5,8	109,6	251	6,1	101,5	301	6,8	95,4	352	7,5	90,4	402	8,1	86,4	422	8,1	0,8
0,9							146,8	110	3,6	125,1	165	4,6	111,4	221	5,5	102,0	276	6,3	94,6	331	7,0	88,9	386	7,6	84,8	441	8,3	80,9	441	8,3	0,9
1,0							137,9	120	3,7	117,4	180	4,7	104,6	240	5,8	95,8	300	6,4	88,8	300	7,1	83,8	420	7,8	79,1	480	8,4	76,1	480	8,4	1,0
1,1										110,8	194	4,8	98,7	258	5,7	80,4	324	6,5	83,8	385	7,2	76,5	461	8,0	74,7	518	8,6	71,8	518	8,6	1,1
1,2										104,8	200	4,9	93,4	268	5,8	85,6	348	6,6	79,3	417	8,1	74,5	487	8,1	70,7	573	8,8	68,0	573	8,8	1,2
1,3													89,4	450	7,1	64,3	551	7,9	60,5	643	8,6	60,5	734	9,3	57,2	784	9,3	54,7	784	9,3	1,3
1,4													87,5	480	7,3	67,5	480	7,3	67,5	538	8,0	62,5	678	9,3	55,7	708	9,5	52,7	708	9,5	1,4
1,5																															1,5
1,6																															1,6
1,7																															1,7
1,8																															1,8
1,9																															1,9
2,0																															2,0
2,1																															2,1
2,2																															2,2
2,3																															2,3
2,4																															2,4
2,5																															2,5
2,6																															2,6
2,7																															2,7
2,8																															2,8
2,9																															2,9
3,0																															3,0

Примечание.

20 X 30 мм² с наварными пластинами из быстрорежущей стали марки Р6-1.

Режимы в таблице даны при работе без корки резцами с углом φ = 45°, радиусом закругления r ≈ 2—3 мм.

Стойкость принята равной 60 мин.

Для изменений условий работы: отсыпания, работы с охлаждением, материала, отсечки и геометрии фрезы и работы по корке — см. поправочные коэффициенты в карте 13, стр. 66.

Примечание.

Режимы в таблице даны при работе без корки резания сечением корки РФ-1.

Режущий инструмент — быстрорежущий сталь.

Режущий инструмент — в плане $\varphi = 45^\circ$, радиусом закругления $r = 2 - 3$ мм.

Стойкость принята равной 60 мин.

Для указанных условий работы: стойкости, работы с охлаждением, материала, сечения и геометрии резца и работы по корке — см. поправочные коэффициенты в карте 13, стр. 68.

НЕМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гипромет	Поддачи в зависимости от глубины резания и диаметра обработки Обдирка Работа из прутка	РЕВОЛЬВЕРНЫЕ, МНОГО- РЕЗЦОВЫЕ СТАНКИ И ПОЛУАВТОМАТЫ Карта 54
--	---	---

Стали — машиностроительная твердая
 хромоникелевая всех крепостей
 хромистая всех крепостей
 Чугун — твердый

Диаметр обра- батываемой детали в мм	Глубина резания в мм							
	0,5	1	2	3	4	6	8	10
3	0,04—0,09	0,04—0,08						
6	0,10—0,13	0,09—0,13						
10	0,10—0,19	0,10—0,19	0,10—0,15	0,10—0,13				
15	0,12—0,28	0,10—0,28	0,10—0,22	0,10—0,18	0,10—0,18			
20	0,15—0,32	0,12—0,32	0,10—0,25	0,10—0,20	0,10—0,20	0,10—0,18		
25	0,15—0,40	0,15—0,40	0,12—0,30	0,10—0,25	0,10—0,25	0,10—0,20	0,10—0,20	
30	0,18—0,40	0,15—0,45	0,15—0,35	0,12—0,30	0,10—0,30	0,10—0,25	0,10—0,20	0,10—0,20
40	0,18—0,45	0,18—0,60	0,15—0,40	0,15—0,35	0,15—0,35	0,10—0,30	0,10—0,25	0,10—0,25
50	0,20—0,50	0,18—0,70	0,18—0,50	0,15—0,45	0,15—0,40	0,15—0,35	0,12—0,35	0,10—0,30
60		0,22—0,75	0,18—0,60	0,18—0,55	0,15—0,50	0,15—0,40	0,15—0,40	0,12—0,35
70		0,25—0,85	0,22—0,70	0,18—0,65	0,20—0,55	0,15—0,45	0,15—0,45	0,15—0,40
90			0,25—0,80	0,20—0,75	0,20—0,70	0,20—0,55	0,15—0,55	0,15—0,50
110			0,25—1,00	0,25—0,90	0,20—0,80	0,20—0,70	0,20—0,70	0,18—0,65
111—130			0,30—1,20	0,25—1,10	0,25—0,90	0,20—0,80	0,20—0,75	0,18—0,70
131—150				0,30—1,20	0,25—1,00	0,25—0,90	0,20—0,80	0,20—0,80
151 и выше				0,35—1,20	0,35—1,20	0,28—1,00	0,25—0,95	0,25—0,90

НЕМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гипромет	Поддачи в зависимости от глубины резания и диаметра обработки Обдирка Работа из прутка	РЕВОЛЬВЕРНЫЕ, МНОГО- РЕЗЦОВЫЕ СТАНКИ И ПОЛУАВТОМАТЫ Карта 55
--	---	---

Стали — мягкая и средней твердости
 Чугуны — мягкий и средней твердости
 Бронзы, латуни и алюминий

Диаметр обра- батываемой детали в мм	Глубина резания в мм							
	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0
3	0,05—0,11	0,05—0,10						
6	0,12—0,16	0,11—0,16						
10	0,12—0,22	0,12—0,22	0,12—0,16	0,12—0,15				
15	0,15—0,35	0,12—0,35	0,12—0,28	0,12—0,22	0,12—0,20			
20	0,18—0,40	0,15—0,40	0,12—0,30	0,12—0,25	0,12—0,25	0,12—0,20		
25	0,18—0,50	0,18—0,50	0,15—0,35	0,12—0,30	0,12—0,30	0,12—0,25	0,12—0,25	
30	0,22—0,50	0,18—0,55	0,18—0,45	0,15—0,35	0,12—0,35	0,12—0,30	0,12—0,25	0,12—0,25
40	0,22—0,55	0,22—0,75	0,18—0,50	0,18—0,45	0,18—0,40	0,15—0,35	0,12—0,30	0,12—0,28
50	0,25—0,60	0,22—0,85	0,22—0,60	0,18—0,55	0,18—0,50	0,18—0,40	0,15—0,40	0,12—0,35
60		0,28—0,90	0,22—0,75	0,22—0,65	0,18—0,60	0,18—0,50	0,18—0,50	0,15—0,40
70		0,30—1,00	0,28—0,85	0,22—0,80	0,25—0,65	0,18—0,55	0,18—0,55	0,15—0,50
90			0,30—0,95	0,25—0,90	0,25—0,85	0,25—0,65	0,18—0,65	0,18—0,60
110			0,30—1,20	0,30—1,10	0,25—0,95	0,25—0,85	0,25—0,85	0,20—0,80
111—130			0,35—1,45	0,30—1,30	0,30—1,10	0,25—0,95	0,25—0,90	0,22—0,85
131—150				0,35—1,45	0,30—1,20	0,28—1,10	0,25—0,95	0,25—0,95
151 и выше				0,40—1,45	0,40—1,45	0,35—1,20	0,30—1,15	0,30—1,10

НЕМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гипроламе		Поддачи в зависимости от глубины резания и диаметра обработки Обдирка Работа в патроне					РЕВОЛЬВЕРНЫЕ, МНОГО- РЕЗЦОВЫЕ СТАНКИ И ПОЛУАВТОМАТЫ		
Карта 56									
Сталли — машиноподелочная твердая хромоникелевая всех крепостей хромистая всех крепостей Чугун — твердый									
Диаметр обра- батываемой детали в мм	Глубина резания в мм								
	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	10	
3	0,05—0,12	0,05—0,11							
6	0,13—0,18	0,12—0,18							
10	0,13—0,25	0,13—0,25	0,13—0,20	0,13—0,18					
15	0,15—0,40	0,13—0,40	0,13—0,28	0,13—0,25	0,13—0,22				
20	0,20—0,45	0,15—0,45	0,13—0,35	0,13—0,28	0,13—0,25	0,13—0,22			
25	0,20—0,55	0,20—0,55	0,15—0,40	0,13—0,35	0,13—0,35	0,13—0,25	0,13—0,25		
30	0,22—0,55	0,20—0,60	0,20—0,45	0,15—0,40	0,13—0,40	0,13—0,35	0,13—0,25	0,13—0,25	
40	0,22—0,60	0,25—0,80	0,20—0,55	0,20—0,45	0,20—0,45	0,15—0,40	0,13—0,35	0,13—0,30	
50	0,28—0,65	0,25—0,90	0,25—0,65	0,20—0,80	0,20—0,55	0,20—0,45	0,15—0,45	0,13—0,40	
60		0,28—1,00	0,25—0,80	0,22—0,70	0,20—0,65	0,20—0,55	0,20—0,55	0,15—0,45	
70		0,35—1,10	0,28—0,90	0,22—0,85	0,25—0,70	0,20—0,60	0,20—0,60	0,18—0,55	
90			0,35—1,05	0,25—1,00	0,25—0,90	0,25—0,70	0,25—0,60	0,18—0,65	
110			0,35—1,30	0,35—1,15	0,25—1,05	0,25—0,90	0,25—0,90	0,22—0,85	
111—130			0,40—1,30	0,35—1,30	0,35—1,15	0,25—1,05	0,25—1,00	0,25—0,90	
131—150				0,40—1,30	0,35—1,30	0,30—1,15	0,25—1,05	0,25—1,05	
151 и выше				0,45—1,30	0,45—1,30	0,40—1,30	0,35—1,20	0,35—1,15	

НКС СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гипроламе		Поддачи в зависимости от глубины резания и диаметра обработки Обдирка Работа в патроне					РЕВОЛЬВЕРНЫЕ, МНОГО- РЕЗЦОВЫЕ СТАНКИ И ПОЛУАВТОМАТЫ		
							Карта 57.		
Стали — мягкой и средней твердости Чугуны — мягкой и средней твердости, Бронза, латунь и алюминий									
Диаметр обра- батываемой детали в мм	Глубина резания в мм								
	0,5	1	2	3	4	6	8	10	
3	0,05—0,14	0,05—0,13							
6	0,16—0,20	0,15—0,20							
10	0,16—0,28	0,16—0,28	0,16—0,25	0,16—0,20					
15	0,20—0,45	0,16—0,45	0,16—0,40	0,16—0,28	0,16—0,28				
20	0,25—0,55	0,20—0,55	0,16—0,40	0,16—0,35	0,16—0,35	0,16—0,28			
25	0,25—0,65	0,25—0,65	0,20—0,45	0,16—0,40	0,16—0,40	0,16—0,35	0,16—0,35		
30	0,28—0,65	0,25—0,70	0,25—0,60	0,20—0,45	0,16—0,45	0,16—0,40	0,16—0,35	0,16—0,35	
40	0,28—0,75	0,28—1,00	0,25—0,65	0,25—0,60	0,25—0,55	0,20—0,45	0,16—0,40	0,16—0,40	
50	0,35—0,80	0,28—1,10	0,28—0,80	0,25—0,70	0,25—0,65	0,25—0,55	0,20—0,55	0,16—0,45	
60		0,40—1,20	0,28—1,00	0,28—0,85	0,25—0,80	0,25—0,65	0,25—0,65	0,20—0,55	
70		0,40—1,30	0,40—1,10	0,28—1,05	0,35—0,85	0,25—0,75	0,25—0,75	0,20—0,65	
90			0,40—1,25	0,35—1,20	0,35—1,10	0,35—0,85	0,25—0,85	0,25—0,80	
110			0,40—1,30	0,40—1,45	0,35—1,25	0,35—1,10	0,35—1,10	0,28—1,05	
111—130			0,45—1,30	0,40—1,45	0,40—1,45	0,35—1,25	0,35—1,15	0,30—1,10	
131—150				0,45—1,50	0,40—1,50	0,40—1,45	0,35—1,25	0,35—1,25	
151 и выше				0,55—1,50	0,55—1,50	0,45—1,50	0,40—1,50	0,40—1,45	

НДМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Циркомати		Подачи в зависимости от глубины резания и диаметра обработки Торцевая обработка Работа из прутка					Резольверные, много- резцовые станки и полуавтоматы				
		Сталь — машиностроительная мягкая и средняя Чугун — мягкий и средней твердости Бронза, латунь и алюминий					Сталь — машиностроительная твердая хромированная всех крепостей Чугун — твердый				
		Глубина резания в мм									
Диаметр обрабаты- ваемой детали в мм		0,5	1	2	3	4	0,5	1	2	3	4
8	0,04—0,08	0,03—0,07					0,03—0,06	0,03—0,06	0,07—0,11	0,07—0,09	0,07—0,13
6	0,06—0,11	0,08—0,11					0,06—0,09	0,06—0,09	0,07—0,15	0,07—0,13	0,07—0,14
10	0,08—0,15	0,08—0,15	0,08—0,13	0,08—0,11	0,08—0,15	0,08—0,18	0,07—0,13	0,07—0,14	0,07—0,18	0,07—0,14	0,07—0,18
15	0,11—0,25	0,08—0,25	0,08—0,20	0,08—0,16	0,08—0,18	0,08—0,20	0,08—0,20	0,07—0,20	0,07—0,20	0,08—0,20	0,07—0,20
20	0,13—0,28	0,11—0,28	0,08—0,20	0,08—0,18	0,08—0,20	0,08—0,20	0,11—0,22	0,08—0,22	0,08—0,20	0,08—0,20	0,07—0,20
25	0,13—0,35	0,13—0,35	0,11—0,25	0,08—0,20	0,08—0,20	0,08—0,20	0,11—0,28	0,11—0,28	0,11—0,25	0,11—0,25	0,11—0,25
30	0,15—0,35	0,13—0,40	0,13—0,32	0,11—0,25	0,11—0,25	0,08—0,25	0,13—0,28	0,13—0,45	0,11—0,28	0,11—0,32	0,11—0,25
40	0,15—0,40	0,16—0,55	0,13—0,35	0,13—0,32	0,13—0,28	0,13—0,28	0,13—0,32	0,13—0,50	0,13—0,35	0,11—0,32	0,11—0,28
50	0,18—0,45	0,16—0,60	0,15—0,45	0,13—0,40	0,13—0,35	0,13—0,35	0,14—0,35	0,15—0,55	0,13—0,45	0,13—0,40	0,11—0,35
60		0,20—0,65	0,15—0,55	0,15—0,45	0,15—0,45	0,13—0,40		0,15—0,55	0,15—0,50	0,13—0,45	0,14—0,40
70		0,20—0,70	0,20—0,60	0,15—0,55	0,15—0,55	0,18—0,45		0,18—0,60	0,18—0,55	0,14—0,55	0,14—0,50
90			0,20—0,70	0,18—0,65	0,18—0,65	0,18—0,60			0,18—0,70	0,14—0,55	0,14—0,50
110			0,20—0,85	0,20—0,80	0,20—0,80	0,18—0,70			0,18—0,70	0,18—0,85	0,14—0,55
111—130			0,25—1,05	0,20—0,90	0,20—0,90	0,20—0,80			0,20—0,85	0,18—0,80	0,18—0,80
131—150				0,25—1,00	0,25—1,00	0,20—0,85				0,20—0,85	0,20—0,85
151 и выше				0,28—1,00	0,28—1,00	0,28—1,00				0,25—0,85	0,25—0,88

ННМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гипромет		Подачи в зависимости от глубины резания и диаметра обработки Торцевая обточка Работа в надрезе					РЕВОЛВЕРНЫЕ, МНОГО- РЕЗОВЫЕ СТАНКИ И ПОЛУАВТОМАТЫ				
							Карта 59				
		Стали — машиностроительная твердая хромоникелевая легкая крепостей хромоникелевая легкая крепостей Чугун — твердый					Стали — машиностроительная мягкая и средняя Чугун — мягкий и средней твердости Бронза, латунь и алюминий				
		Глубина резания в мм									
Диаметр обрабаты- ваемой детали в мм		0,6	1	2	3	4	0,5	1	2	3	4
3	0,04—0,08	0,04—0,08	0,09—0,14	0,09—0,18	0,09—0,25	0,09—0,32	0,11—0,20	0,11—0,28	0,11—0,32	0,11—0,40	0,11—0,20
6	0,07—0,13	0,07—0,13	0,09—0,20	0,09—0,25	0,09—0,32	0,11—0,20	0,11—0,28	0,11—0,32	0,11—0,40	0,11—0,25	0,11—0,20
10	0,09—0,18	0,09—0,18	0,09—0,25	0,09—0,32	0,09—0,40	0,11—0,20	0,11—0,28	0,11—0,32	0,11—0,45	0,11—0,25	0,11—0,25
15	0,11—0,28	0,11—0,32	0,11—0,40	0,11—0,45	0,11—0,50	0,13—0,25	0,13—0,32	0,13—0,40	0,13—0,45	0,13—0,32	0,13—0,28
20	0,14—0,32	0,14—0,40	0,14—0,45	0,14—0,50	0,14—0,55	0,15—0,32	0,15—0,40	0,15—0,45	0,15—0,50	0,15—0,45	0,15—0,40
25	0,14—0,40	0,14—0,45	0,14—0,50	0,14—0,55	0,14—0,60	0,16—0,32	0,16—0,40	0,16—0,45	0,16—0,50	0,16—0,45	0,16—0,40
30	0,15—0,40	0,15—0,45	0,15—0,50	0,15—0,55	0,15—0,60	0,17—0,32	0,17—0,40	0,17—0,45	0,17—0,50	0,17—0,45	0,17—0,40
40	0,15—0,45	0,15—0,50	0,15—0,55	0,15—0,60	0,15—0,65	0,18—0,32	0,18—0,40	0,18—0,45	0,18—0,50	0,18—0,45	0,18—0,40
50	0,20—0,45	0,20—0,70	0,20—0,80	0,20—0,90	0,20—1,00	0,20—0,45	0,20—0,50	0,20—0,55	0,20—0,60	0,20—0,55	0,20—0,50
60		0,25—0,80	0,25—0,90	0,25—1,00	0,25—1,10	0,25—0,55	0,25—0,60	0,25—0,65	0,25—0,70	0,25—0,65	0,25—0,60
70			0,25—0,90	0,25—1,00	0,25—1,10	0,25—0,60	0,25—0,65	0,25—0,70	0,25—0,75	0,25—0,70	0,25—0,65
90			0,25—0,90	0,25—1,00	0,25—1,10	0,25—0,65	0,25—0,70	0,25—0,75	0,25—0,80	0,25—0,75	0,25—0,70
110			0,25—0,90	0,25—1,00	0,25—1,10	0,25—0,70	0,25—0,75	0,25—0,80	0,25—0,85	0,25—0,80	0,25—0,75
131—150			0,25—0,90	0,25—1,00	0,25—1,10	0,25—0,75	0,25—0,80	0,25—0,85	0,25—0,90	0,25—0,85	0,25—0,80
151 и выше			0,25—0,90	0,25—1,00	0,25—1,10	0,25—0,80	0,25—0,85	0,25—0,90	0,25—0,95	0,25—0,90	0,25—0,85

Материал		Ширина резца в мм	Диаметр обрабатываемой детали в мм									
Наименование	Механ. свойства σ_b кг/мм ² НВ		5	10	20	40	60	80	100	120	150	200
Машино- подделочная сталь	30—50	2	0,05	0,07	0,09	0,12	0,13	0,15	0,16	0,17	0,19	0,22
		3			0,09	0,12	0,13	0,15	0,16	0,17	0,19	0,22
		4				0,12	0,13	0,15	0,16	0,17	0,19	0,22
		5					0,13	0,15	0,16	0,17	0,19	0,22
		6					0,13	0,15	0,16	0,17	0,19	0,22
		7						0,15	0,16	0,17	0,19	0,22
		8							0,16	0,17	0,19	0,22
		8										
Машино- подделочная сталь Чугун	50—70 180—200	2	0,06	0,08	0,11	0,14	0,16	0,18	0,20	0,21	0,24	0,26
		3			0,11	0,14	0,16	0,18	0,20	0,21	0,24	0,26
		4				0,14	0,16	0,18	0,20	0,21	0,24	0,26
		5					0,16	0,18	0,20	0,21	0,24	0,26
		6					0,16	0,18	0,20	0,21	0,24	0,26
		7						0,18	0,20	0,21	0,24	0,26
		8							0,20	0,21	0,24	0,26
		8										
Хромони- келевая сталь	до 80	2	0,06	0,07	0,09	0,12	0,14	0,16	0,18	0,18	0,21	0,23
		3			0,09	0,12	0,14	0,16	0,18	0,18	0,21	0,23
		4				0,12	0,14	0,16	0,18	0,18	0,21	0,23
		5					0,14	0,16	0,18	0,18	0,21	0,23
		6					0,14	0,16	0,18	0,18	0,21	0,23
		7						0,16	0,18	0,18	0,21	0,23
		8							0,18	0,18	0,21	0,23
		8										
Хромони- келевая сталь	больше 80	2	0,04	0,06	0,07	0,10	0,11	0,13	0,14	0,14	0,16	0,18
		3			0,07	0,10	0,11	0,13	0,14	0,14	0,16	0,18
		4				0,10	0,11	0,13	0,14	0,14	0,16	0,18
		5					0,11	0,13	0,14	0,14	0,16	0,18
		6					0,11	0,13	0,14	0,14	0,16	0,18
		7						0,13	0,14	0,14	0,16	0,18
		8							0,14	0,14	0,16	0,18
		8										
Чугун Бронза	150—180 20—30	2	0,08	0,10	0,13	0,17	0,20	0,23	0,25	0,26	0,29	0,33
		3			0,13	0,17	0,20	0,23	0,25	0,26	0,29	0,33
		4				0,17	0,20	0,23	0,25	0,26	0,29	0,33
		5					0,20	0,23	0,25	0,26	0,29	0,33
		6					0,20	0,23	0,25	0,26	0,29	0,33
		7						0,23	0,25	0,26	0,29	0,33
		8							0,25	0,26	0,29	0,33
		8										
Латунь Алюминий	30—50 твердый	2	0,09	0,12	0,16	0,21	0,24	0,27	0,30	0,30	0,35	0,39
		3			0,16	0,21	0,24	0,27	0,30	0,30	0,35	0,39
		4				0,21	0,24	0,27	0,30	0,30	0,35	0,39
		5					0,24	0,27	0,30	0,30	0,35	0,39
		6					0,24	0,27	0,30	0,30	0,35	0,39
		7						0,27	0,30	0,30	0,35	0,39
		8							0,30	0,30	0,35	0,39
		8										

При жестком креплении детали и резца при работе на специальных отрезных станках табличные подачи увеличивать на 30—40%.

При нежестком креплении детали и резца, при требовании чистоты поверхности — отрезка под два треугольника и при работе с ручной подачей табличные подачи уменьшать на 30—40%.

По мере углубления резца к центру приблизительно на 0,5 радиуса обрабатываемой детали в целях получения чистой поверхности и предотвращения отжима отрезаемой детали, подачу уменьшать на 0,5 первоначальной величины.

НКМ СССР
Комиссия по резанию
металлов при
Техническом отделе
и Гипромаш

Подачи в зависимости от диаметра и
характера обработки

РЕВОЛЬВЕРНЫЕ, МНО-
ГОРЕЗЦОВЫЕ СТАНКИ
и ПОЛУАВТОМАТЫ

Отделка

Карта 61

Диаметр обработан в мм

До 30	30—60	60—100	100—150	150—300	300—500	500 и выше
Подачи в мм/об						

Обточка цилиндрических поверхностей

Чистая, грубые следы обработки	▼	—	1	0,15—0,25	0,20—0,40	0,30—0,60	0,40—0,80	0,50—1,00	0,70—1,20	0,80—1,50
Чистая, мало заметные следы обработки	▼▼	До 2	1—2	{ 0,15—0,20 0,08—0,12	{ 0,15—0,25 0,10—0,20	{ 0,25—0,35 0,15—0,25	{ 0,30—0,40 0,20—0,35	{ 0,35—0,55 0,25—0,40	{ 0,45—0,60 0,30—0,45	{ 0,50—0,70 0,30—0,50
Под последующую шлифовку	▼▼▼	До 3	1	0,15—0,30	0,30—0,50	0,40—0,70	0,50—0,80	0,60—0,90	0,80—1,0	0,90—1,2
Отделка широким резцом	▼▼▼	0,2—0,5	1	0,30—0,80	0,70—1,00	1,00—2,00	1,80—2,50	2,00—4,00	3,00—4,00	3,50—5,00

Расточка отверстий

Чистая, грубые следы обработки	▼	—	1	0,15—0,20	0,15—0,30	0,20—0,50	0,30—0,60	0,35—0,70	0,50—0,80	0,60—1,00
Чистая, мало заметные следы обработки	▼▼	До 2	1—2	{ 0,10—0,15 0,06—0,10	{ 0,10—0,20 0,08—0,15	{ 0,15—0,25 0,10—0,20	{ 0,20—0,30 0,15—0,25	{ 0,30—0,40 0,20—0,35	{ 0,40—0,50 0,25—0,40	{ 0,50—0,60 0,30—0,40
Под последующую шлифовку	▼▼▼	До 3	1	0,15—0,20	0,20—0,30	0,30—0,50	0,40—0,60	0,50—0,80	0,60—0,90	0,70—1,00
Расточка пластиной	▼▼▼	0,3—1	1	0,15—0,20	0,20—0,40	0,40—0,60	0,60—0,80	0,80—1,30	1,30—1,50	1,50—1,80

Торцевая обточка и подрезка

Чистая, грубые следы обработки	▼	—	1	0,15—0,25	0,25—0,40	0,35—0,40	0,45—0,60	0,60—0,80	0,70—0,80	0,80—1,20
Чистая, мало заметные следы обработки	▼▼	До 2	1—2	{ 0,15—0,20 0,08—0,15	{ 0,20—0,30 0,15—0,25	{ 0,30—0,40 0,25—0,35	{ 0,35—0,50 0,30—0,40	{ 0,40—0,70 0,35—0,50	{ 0,50—0,80 0,40—0,60	{ 0,60—0,90 0,45—0,60
Под последующую шлифовку	▼▼▼	До 3	1	0,15—0,30	0,30—0,50	0,40—0,60	0,50—0,80	0,60—0,90	0,70—1,10	0,80—1,40

Подачи дляanka обработки ▼ относятся к тому случаю, когда деталь обрабатывается без граблений чистоты и доводки или двух проходов в зависимости от прохода.
Для случая обработки ▼▼, мало-заметные следы обработки ▼▼ даны для ряда подач: ряд больших подач для обточной обработки, ряд меньших подач для особо чистой обработки методом резца.

Покази для вида обработки ▼ относятся к тому случаю, когда деталь обрабатывается без требования частоты оного или двух проходов в зависимости от пролуска.
Для случая обработки «чистой, мало-заметные следы обработки» ▼▼ даны для ряда подач: ряд больших подач для обточной обработки, ряд меньших подач для
особо чистой обработки на-под реза.


НХМ СССР


Комиссия по резанию
металлов
при Техническом отделе
и Гипролаш


Скорости резания
при наружной продольной обточке
с охлаждением
Машиноподелочная сталь и стальное литье

РЕВОЛЬВЕРНЫЕ
СТАНКИ

Карта 63

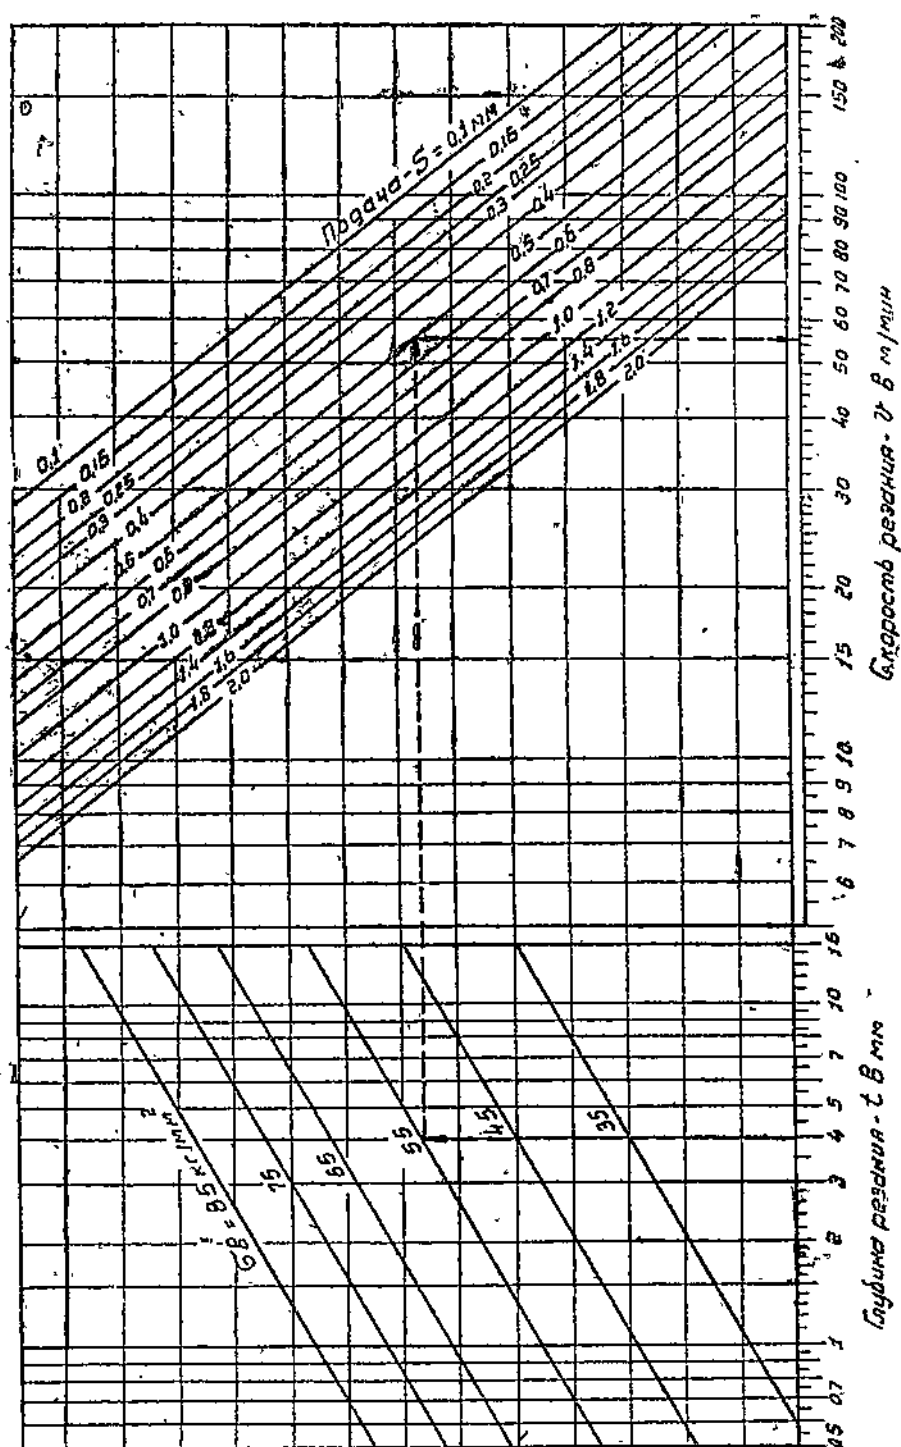

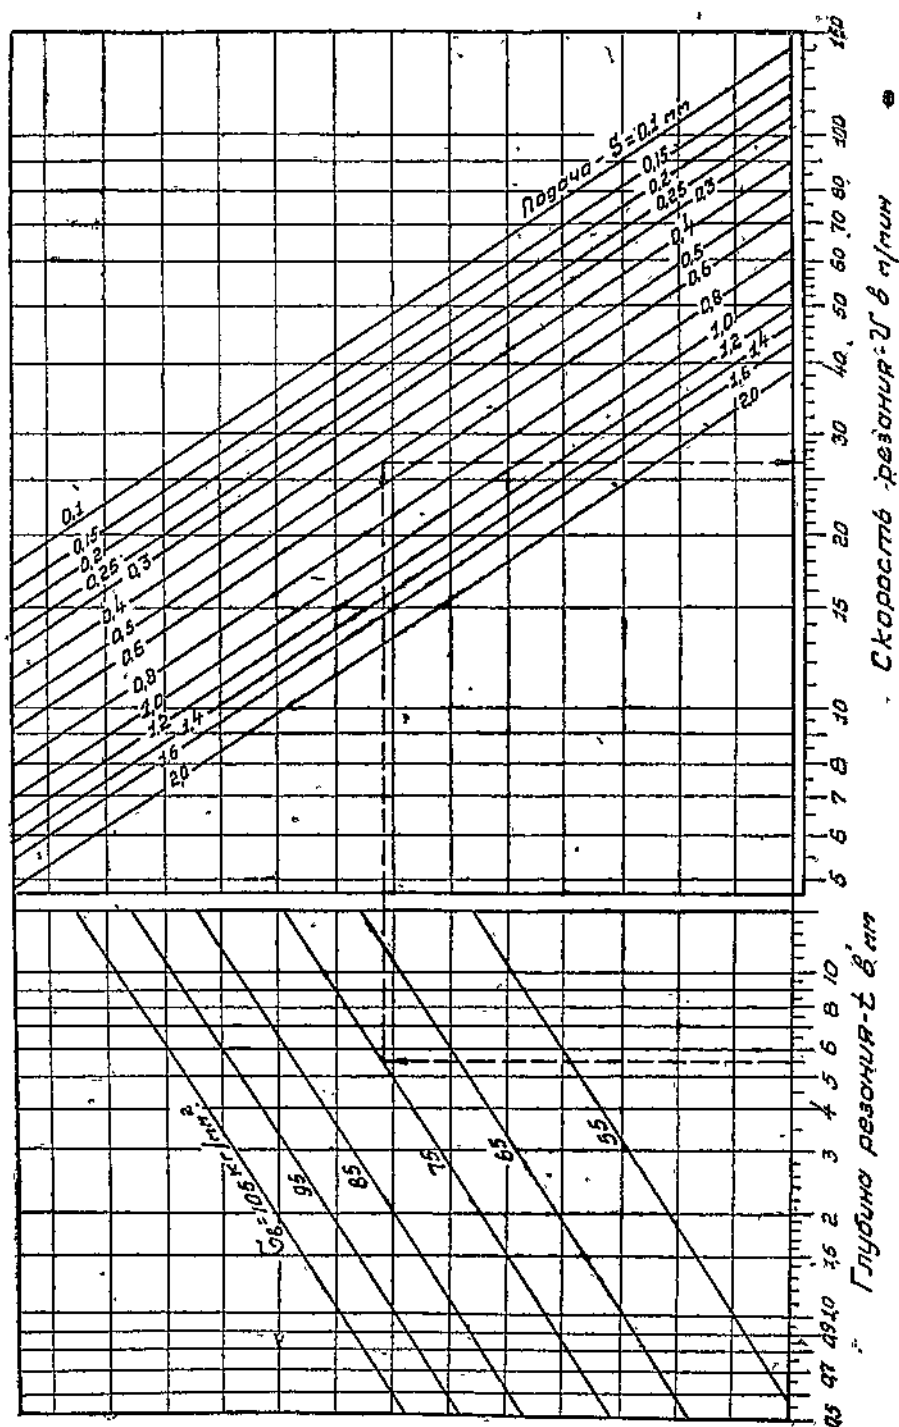

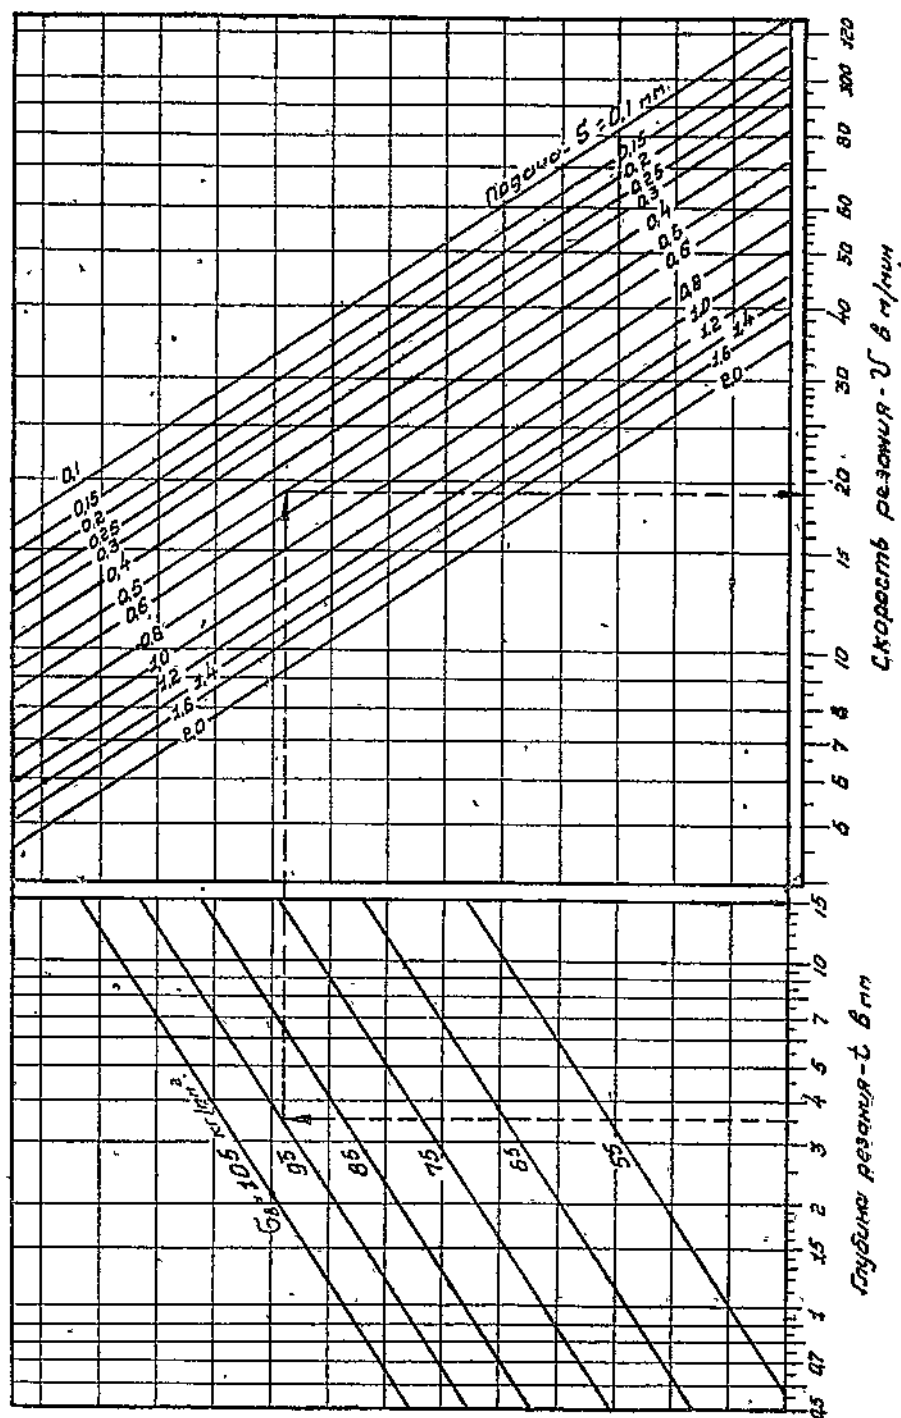


НКМ СССР


Комиссия по резанию
металлов
при Техническом отделе
и Гидромины


Скорости резания
при наружной предельной обточке
без охлаждения
Чугун

РЭВОЛЬВЕРНЫЕ
СТАЛКИ


Карта 66

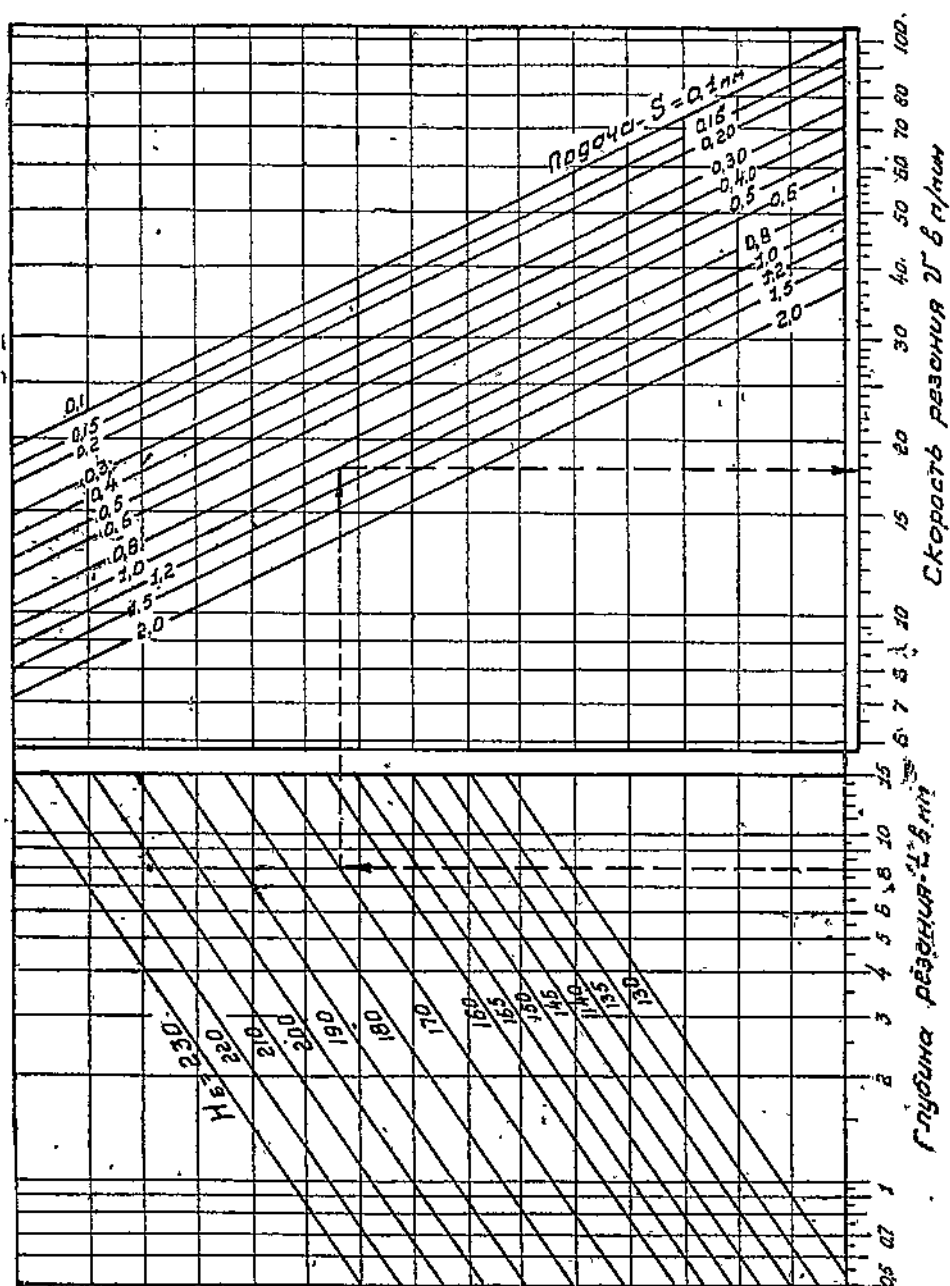


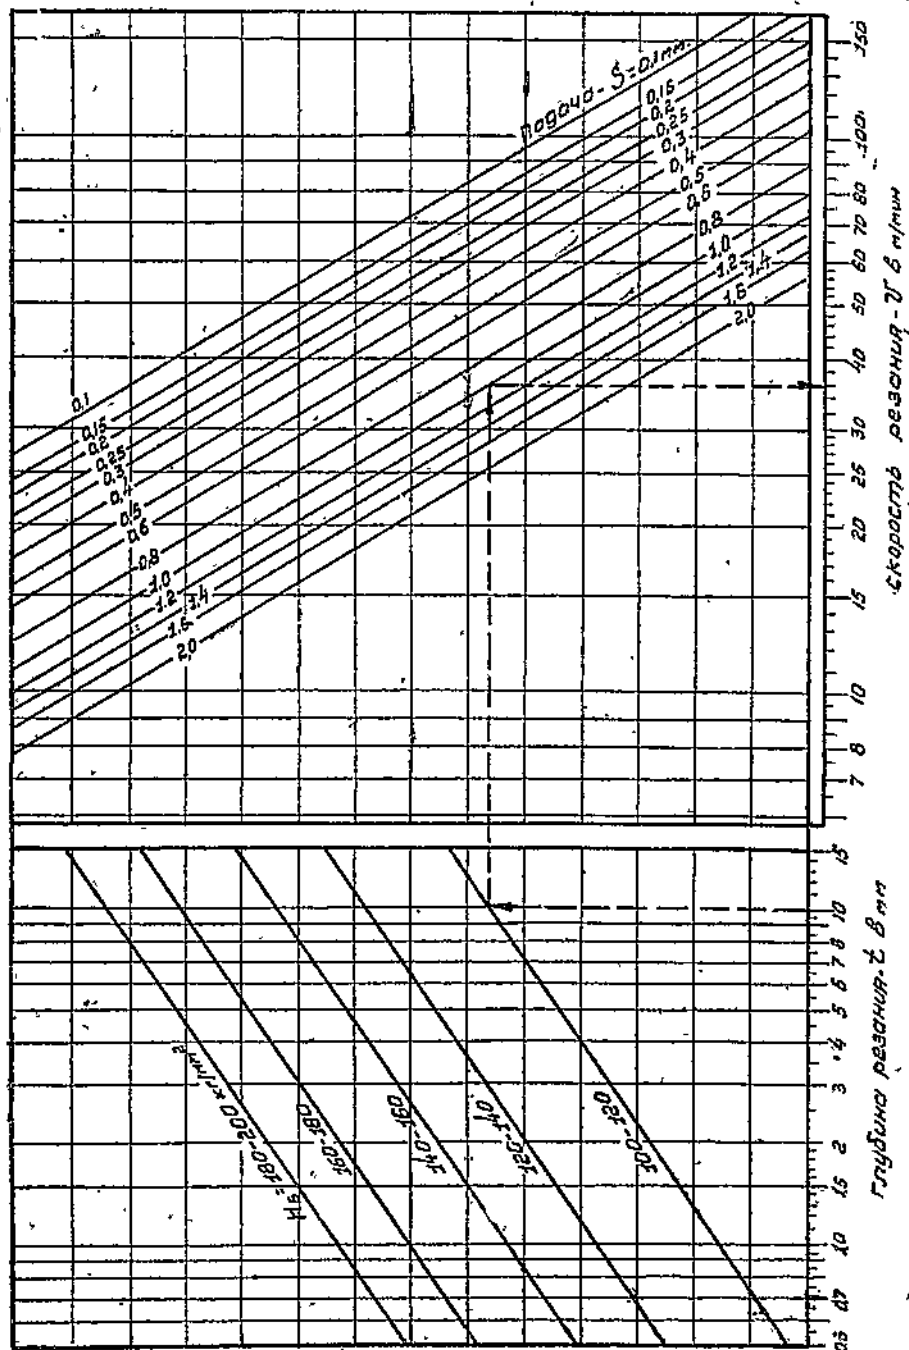


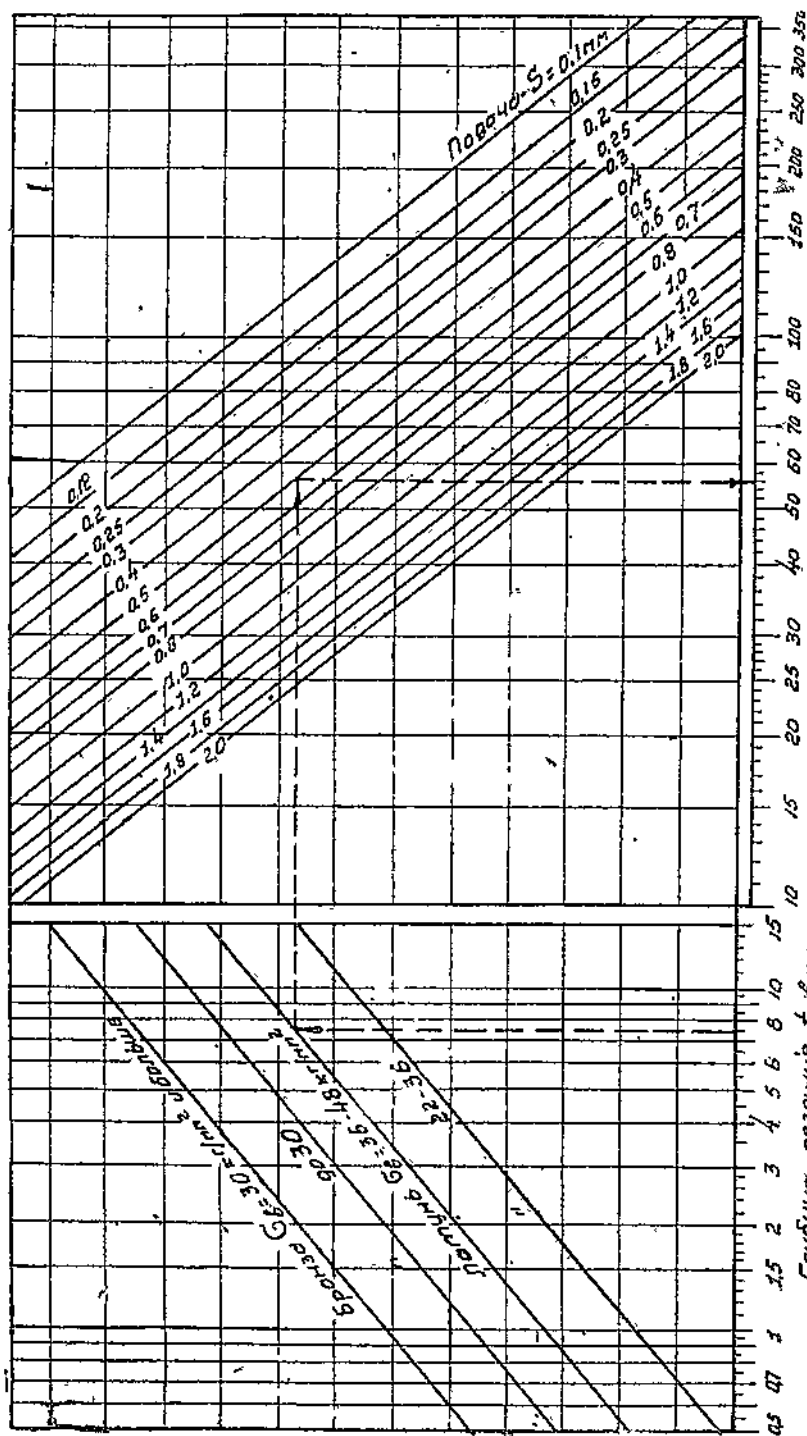

Скорости резания даны при обработке латуни с охлаждением,
а при обработке бронзы - без охлаждения

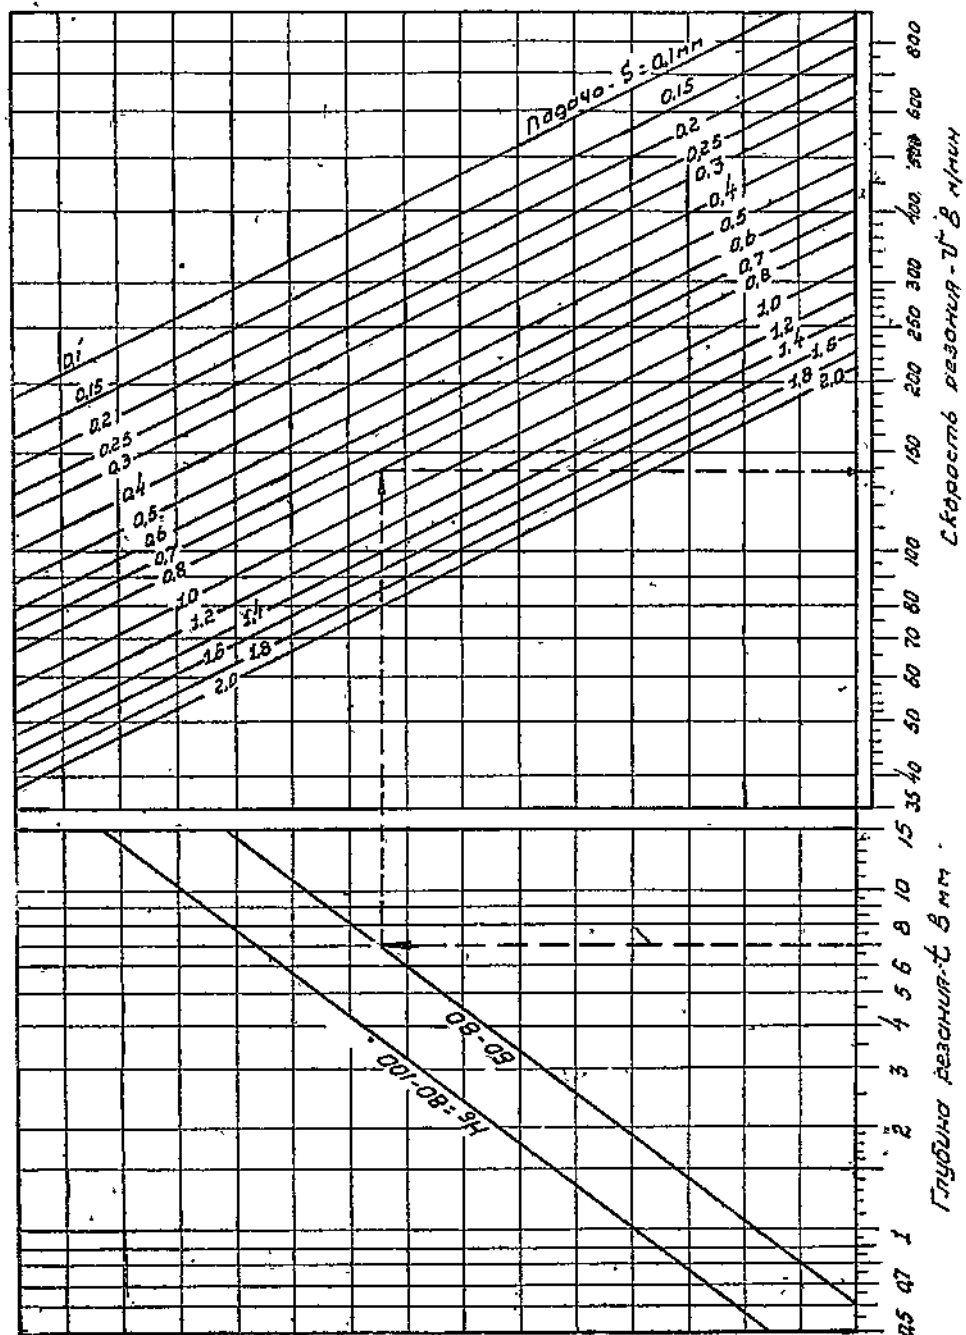

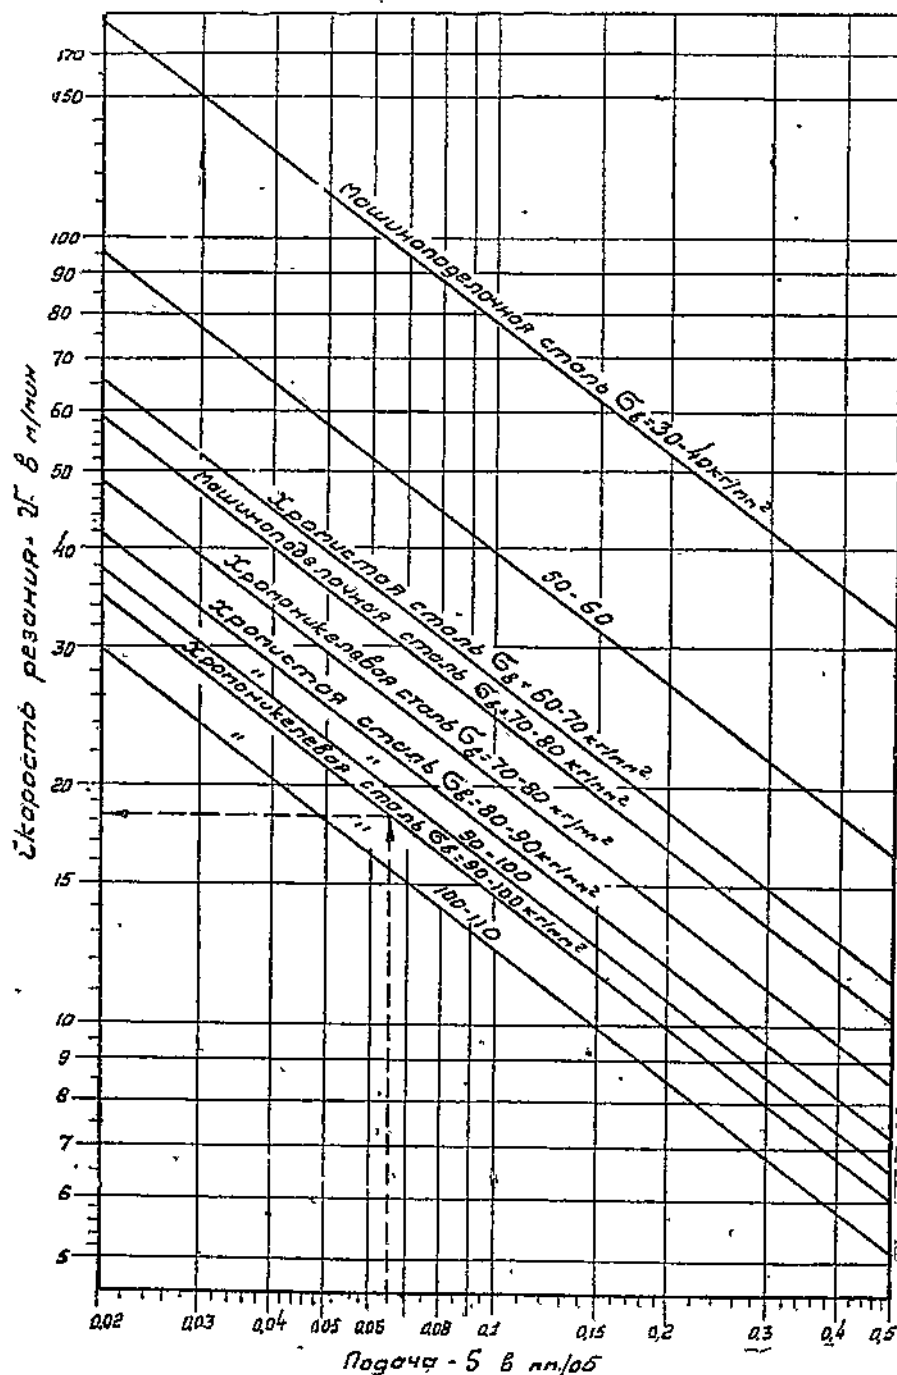

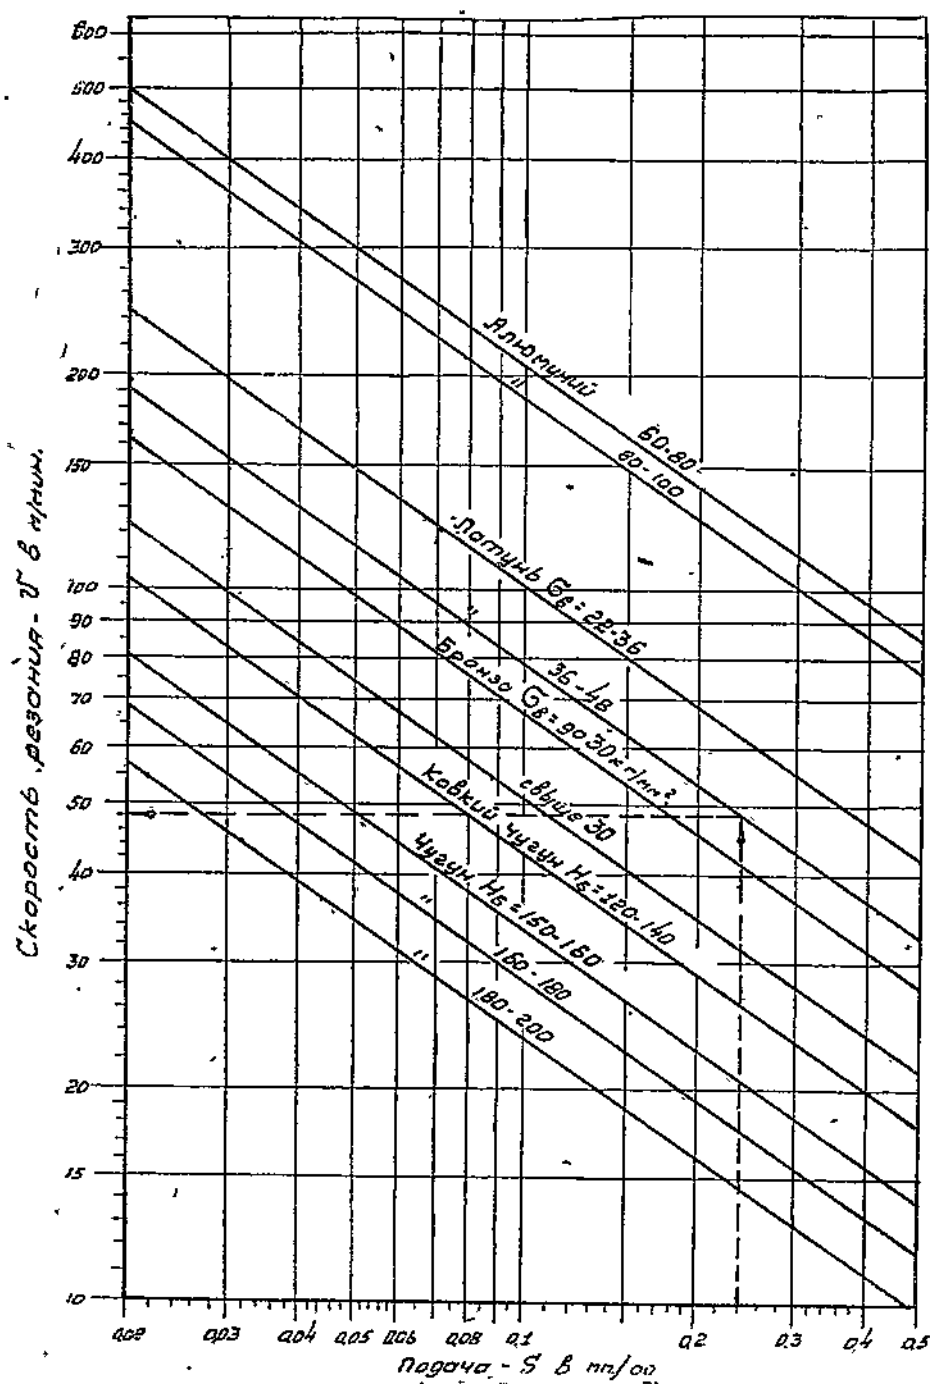

Примечание: Скорости резания для чугуна и бронзы даны без охлаждения.

1. В зависимости от стойкости

m	Стойкость в мин.									
	20	30	40	60	90	120	150	180	240	300
1/3	1,82	1,59	1,44	1,26	1,10	1,0	0,93	0,87	0,79	0,74
1/4	1,57	1,14	1,32	1,19	1,08	1,0	0,95	0,90	0,84	0,80
1/5	1,43	1,32	1,25	1,15	1,06	1,0	0,96	0,92	0,87	0,83
1/6	1,35	1,26	1,20	1,12	1,05	1,0	0,96	0,93	0,89	0,86
1/7	1,29	1,22	1,17	1,1	1,04	1,0	0,97	0,94	0,91	0,88
1/8	1,25	1,19	1,15	1,09	1,04	1,0	0,97	0,95	0,92	0,89

2. При скорости резания v больше 100 м/мин

Машинододечная сталь σ_b кг/мм ²			Хромистая и хромо- никелев. сталь σ_b кг/мм ²			Ковкий чугун НВ			Латунь σ_b кг/мм ²		Алюминий НВ	
30-60	60-80	80-90	50-60	60-80	80-110	100-120	120-160	160-200	22-36	36-48	60-80	80-100
0,8	0,85	0,9	0,8	0,85	0,9	0,85	0,9	0,95	0,9	0,95	0,85	0,9

3. В зависимости от материала реза

Марка стали	РФ-1	Р	Р0	РФ-2	ЭУ-11; ЭУ-12
Содерж. вольфрама %	17,5-19,0	17,0-18,5	15,0-17,5	11,8-12,8	
Коэффициент	1	0,9	0,7-0,75	0,8-0,9	0,4-0,5

4. В зависимости от сечения реза

Сечение реза мм ²	12 × 12	10 × 16	16 × 16 12 × 20	20 × 20 16 × 25	25 × 25 20 × 30	30 × 30	25 × 40
По стали	0,88	0,90	0,94	1,0	1,06	1,10	1,06
По чугуну	0,93	0,94	0,97	1,0	1,03	1,12	1,07

5. В зависимости от главного угла в плане

Главный угол в плане ϕ°	30	45	60	75	90
По стали	1,3	1,0	0,83	0,72	0,64
По ковкому чугуну	1,25	1,0	0,85	0,75	0,68
По чугуну	1,2	1,0	0,83	0,79	0,73

6. При работе по корке

Чугун мягкий	0,70-0,75
Чугун средней твердости и бронза	0,85
Чугун твердый	0,90
Стальное литье и поковки	0,85-0,9

7. При работе с врезанием

0,7-0,8


НХМ СССР

Комиссия по резанию
металлов
при Техническом отделе
и Гипромаши

Скорости резания
при наружной продольной обточке
с охлаждением
Машиноподелочная сталь и
стальное литье

МНОГОРЕЗЦОВЫЕ
СТАНКИ
И ПОЛУАВТОМАТЫ

Карта 73

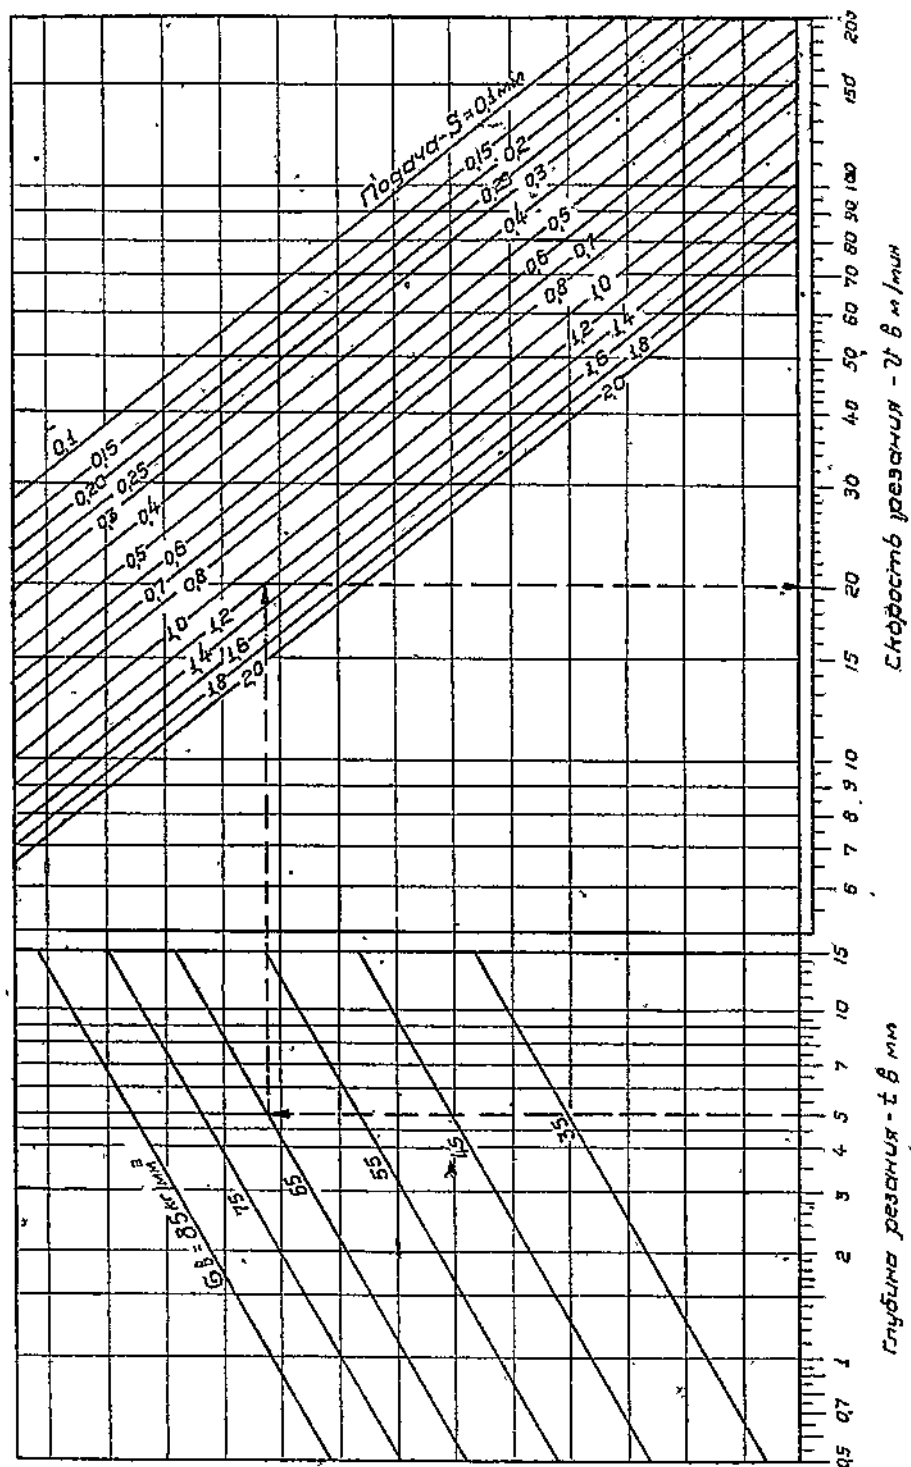


НЕМ СССР


Комиссия по резанию
металлов
при Техническом отделе
и Гипроми


Скорости резания
при наружной продольной обточке
с охлаждением
Хромистая сталь


МНОГОРЕЗЦОВЫЕ
СТАНКИ
И ПОЛУАВТОМАТЫ

Карта 74

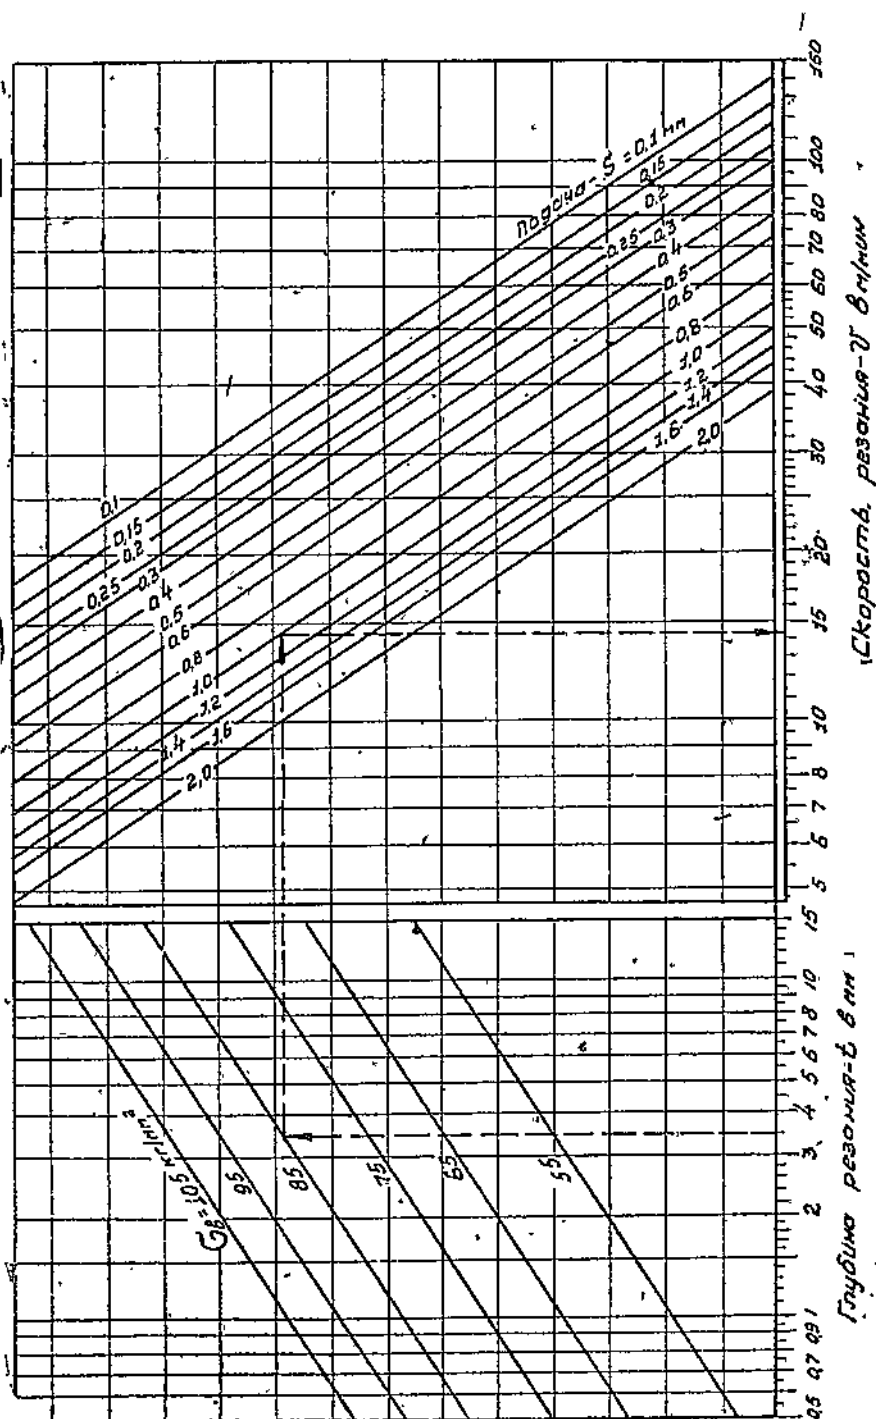

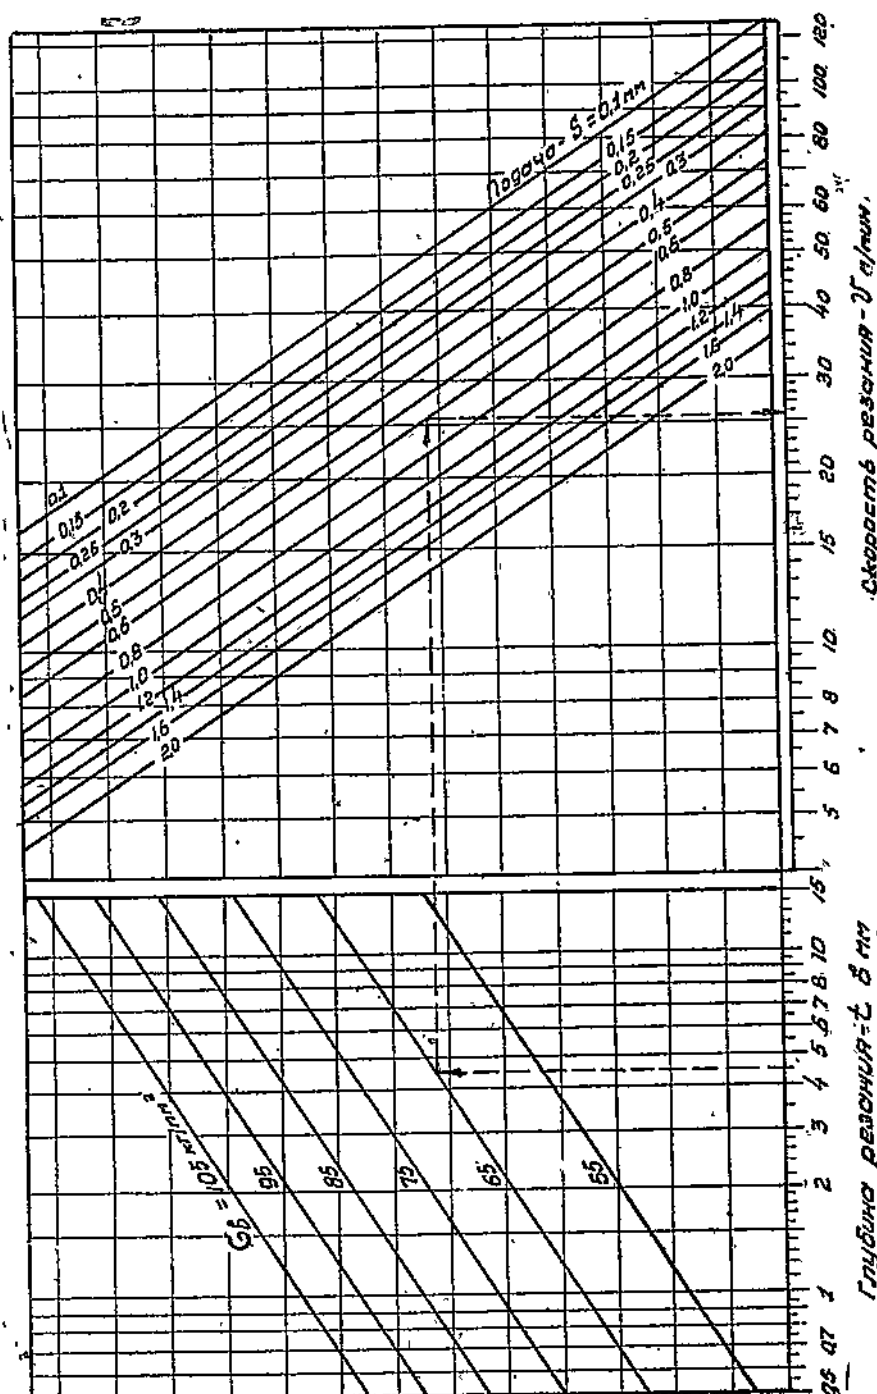

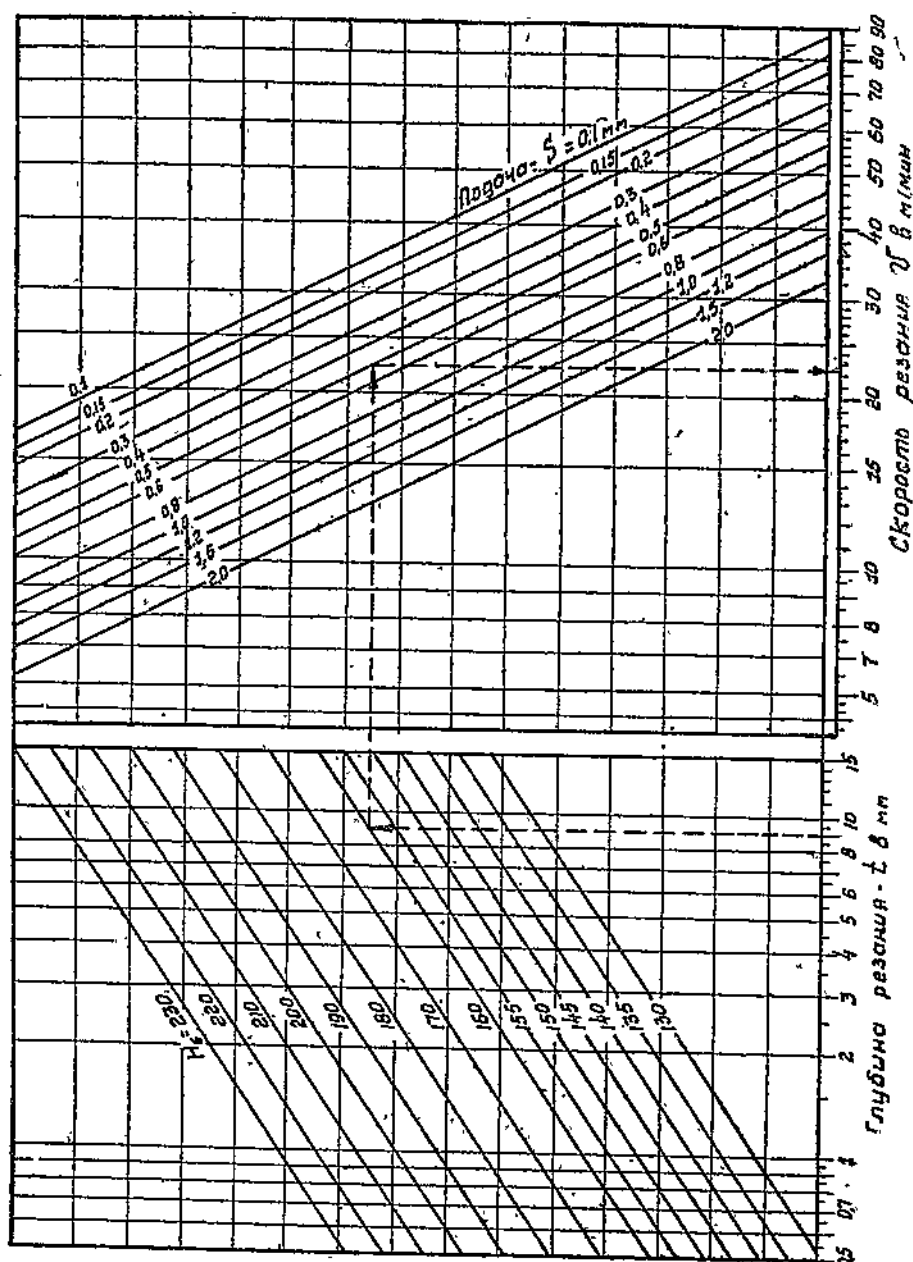

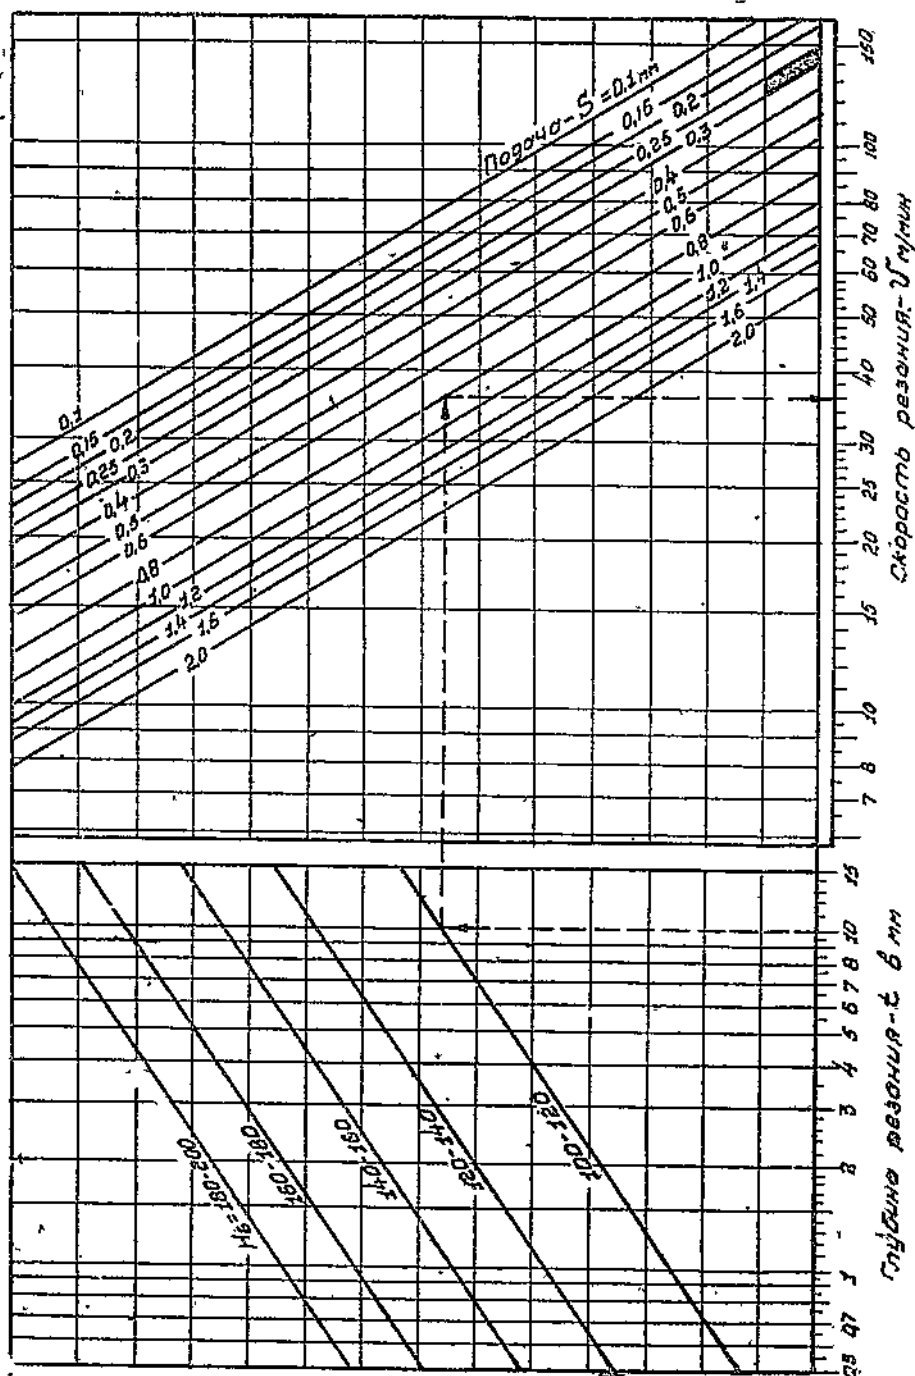


НКС СССР

Комиссия по резанию
металлов
при Техническом отделе
и Гипролави

Скорости резания
при наружной продольной обточке
с охлаждением
Алюминий


МНОГОРЕЗЦОВЫЕ
СТАНКИ
и ПОЛУАВТОМАТЫ


Карта 79

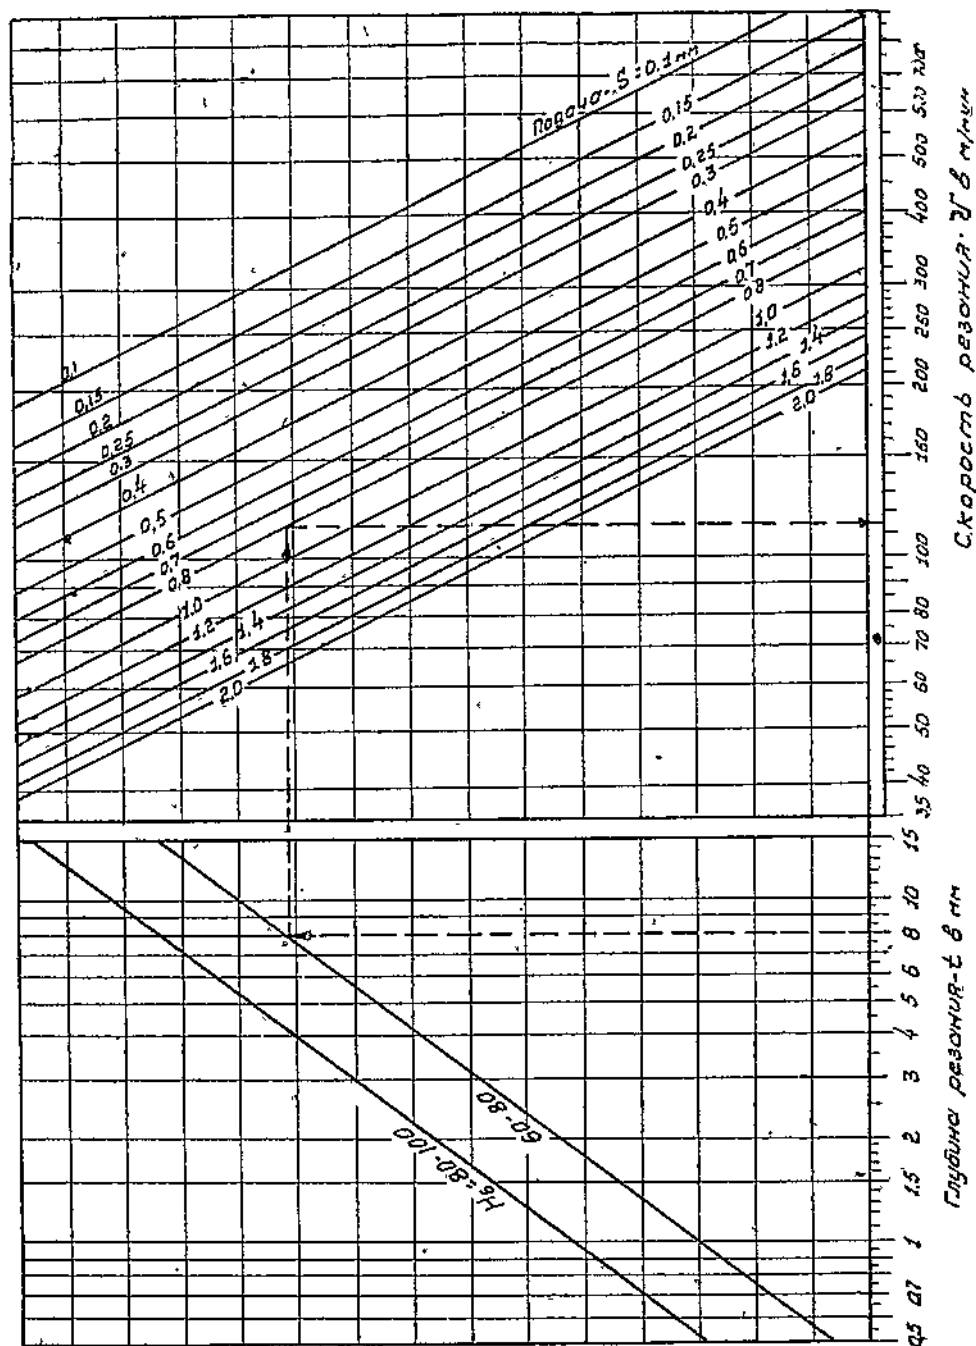

Скорость резания V в м/мин

Глубина резания t в мм

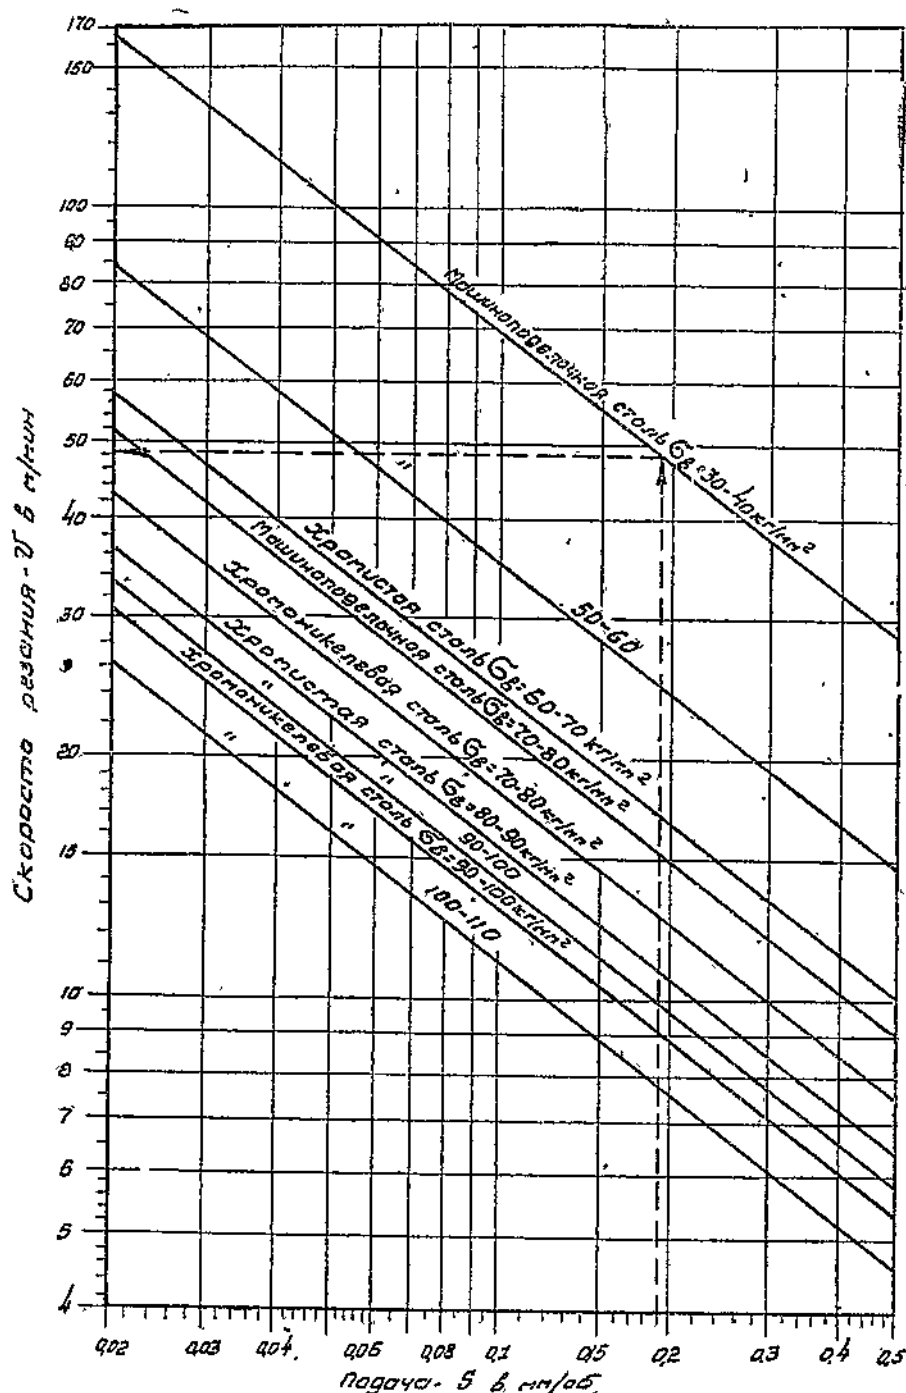

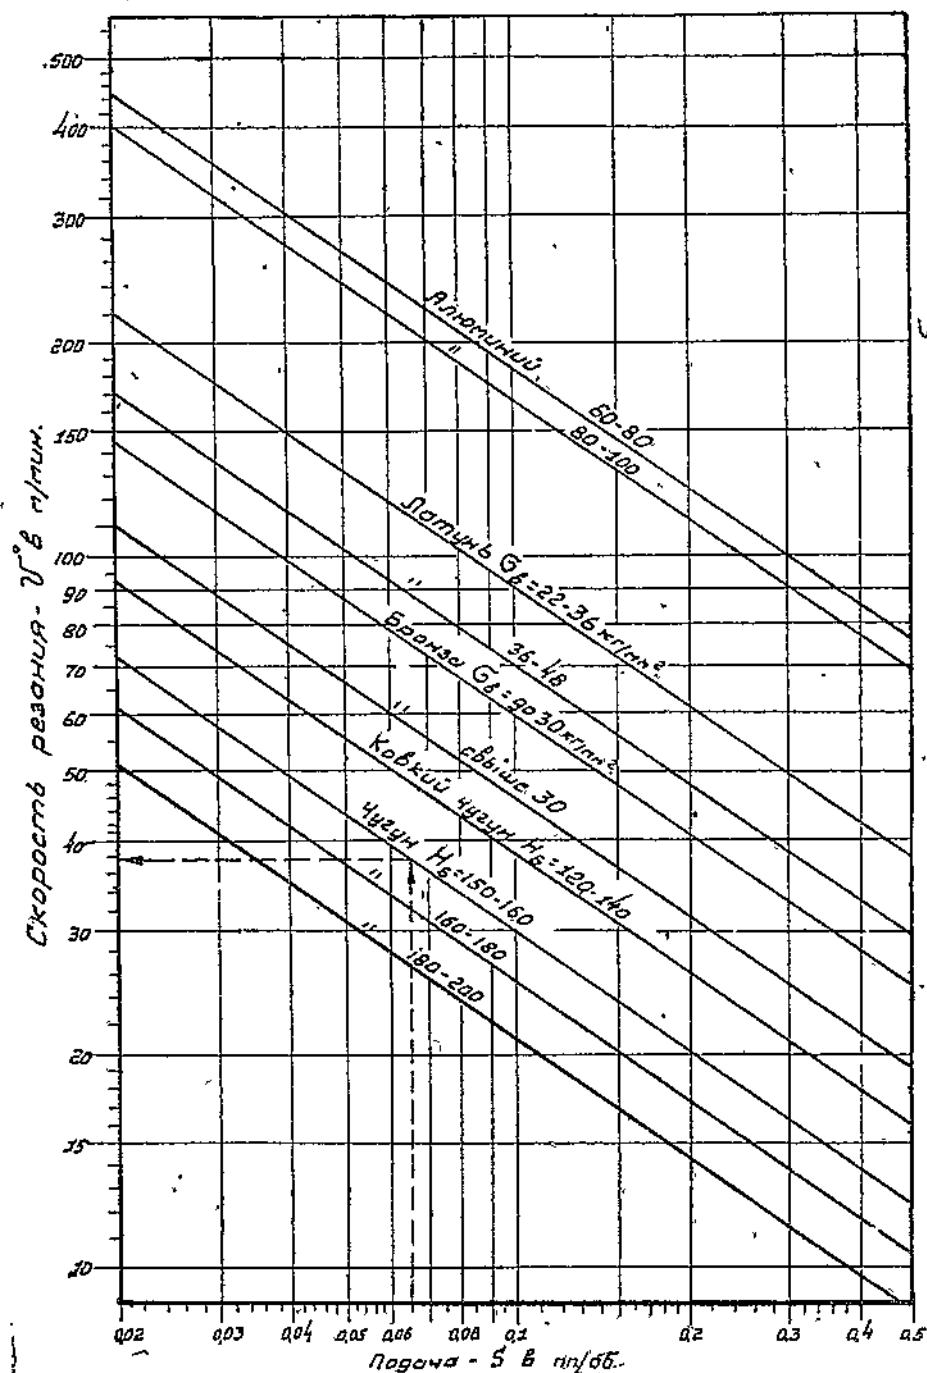

Примечание. Скорости резания для чугуна и бронзы даны без охлаждения.

НЕМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гипромаши		Поддачи при работе тангенциальными резами										АВТОМАТЫ	
												Карта 82	
Для всех материалов													
Поддачи для автоматов:													
Индекс Браун Шарп } одношпиндельные													
$\frac{f \text{ в мм}}{d \text{ в мм}}$	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	
5	0,105	0,084											
10	0,178	0,141	0,123	0,112									
15	0,240	0,190	0,166	0,152	0,140	0,133							
20	0,298	0,237	0,208	0,189	0,175	0,165	0,150						
25	0,351	0,280	0,245	0,223	0,206	0,194	0,177	0,164					
30	0,403	0,320	0,280	0,255	0,236	0,222	0,202	0,188					
35	0,453	0,360	0,315	0,287	0,266	0,250	0,228	0,212	0,199				
40	0,500	0,398	0,348	0,317	0,294	0,277	0,251	0,234	0,220				
45	0,547	0,435	0,380	0,347	0,321	0,303	0,275	0,256	0,241	0,219			
50	0,589	0,468	0,410	0,374	0,346	0,326	0,298	0,275	0,259	0,238	0,219		
60	0,676	0,537	0,470	0,428	0,397	0,374	0,340	0,316	0,297	0,271	0,251	0,237	
70	0,761	0,605	0,530	0,482	0,447	0,421	0,382	0,355	0,335	0,305	0,282	0,266	
80	0,839	0,667	0,585	0,532	0,493	0,464	0,422	0,392	0,369	0,338	0,311	0,294	

НЕМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гипромаши		Поддачи при работе тангенциальными резами										АВТОМАТЫ	
												Карта 83	
Для всех материалов													
Поддачи для автоматов													
Кливленд — 4-шпинд. мод. 7/8" — 3 1/2"; одношпинд. мод. 1/2" — 1 1/2".													
А. Шютте — 4-шпинд. мод. V-22, V-35, V-48													
Н. Брантген 6-шпинд. БСА ПИТТЕР													
$\frac{f \text{ в мм}}{d \text{ в мм}}$	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	
5	0,147	0,117											
10	0,248	0,198	0,172	0,157									
15	0,335	0,267	0,232	0,213	0,197	0,185							
20	0,417	0,332	0,290	0,265	0,245	0,231	0,210						
25	0,492	0,392	0,342	0,312	0,289	0,272	0,248	0,230					
30	0,563	0,448	0,392	0,357	0,330	0,312	0,284	0,264					
35	0,633	0,504	0,442	0,402	0,372	0,351	0,319	0,296	0,278				
40	0,700	0,558	0,487	0,443	0,410	0,388	0,352	0,327	0,308				
45	0,766	0,609	0,534	0,485	0,449	0,425	0,385	0,358	0,337	0,306			
50	0,825	0,656	0,574	0,523	0,484	0,457	0,415	0,386	0,362	0,330	0,306		
60	0,946	0,753	0,658	0,600	0,555	0,524	0,476	0,443	0,417	0,380	0,352	0,332	
70	1,064	0,847	0,740	0,675	0,625	0,590	0,535	0,498	0,469	0,427	0,395	0,373	
80	1,176	0,935	0,817	0,745	0,690	0,650	0,592	0,549	0,517	0,470	0,435	0,412	

НКМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гипролаши			Поддачи при работе тангенциальными резцами										АВТОМАТЫ Карта 84	
Для всех материалов														
Поддачи для автоматов: Кон — 4-шпиндельный мод. 7/8" — 3 1/2" Кливленд одностигельный мод. >1"														
$\frac{t}{\text{в мм}}$ $\frac{d}{\text{в мм}}$	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0		
5	0,210	0,167												
10	0,355	0,282	0,246	0,224										
15	0,479	0,381	0,333	0,304	0,281	0,265								
20	0,586	0,474	0,415	0,378	0,350	0,330	0,300							
25	0,703	0,559	0,489	0,446	0,413	0,389	0,354	0,329						
30	0,805	0,640	0,560	0,510	0,472	0,445	0,405	0,377						
35	0,905	0,720	0,630	0,574	0,532	0,501	0,456	0,424	0,398					
40	1,0	0,795	0,696	0,633	0,587	0,554	0,503	0,468	0,440					
45	1,095	0,870	0,761	0,693	0,642	0,606	0,550	0,512	0,481	0,438				
50	1,178	0,937	0,820	0,747	0,692	0,653	0,593	0,551	0,518	0,472	0,438			
60	1,353	1,075	0,940	0,857	0,793	0,749	0,680	0,633	0,595	0,542	0,502	0,474		
70	1,521	1,210	1,059	0,954	0,893	0,843	0,765	0,711	0,670	0,610	0,565	0,533		
80	1,679	1,335	1,168	1,064	0,985	0,929	0,845	0,785	0,739	0,672	0,623	0,588		

НКСМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гипролаш	Подачи при работе нормальными проход- ными резцами Обдирка Работа на прутка								АВТОМАТЫ
									Карта 85
Стали — машиноподелочная твердая хромоникелевая всех крепостей хромистая всех крепостей Чугун — твердый									
Диаметр обра- батываемой детали в мм	Глубина резания в мм								
	0,5	1	2	3	4	6	8	10	
3	0,04—0,09	0,04—0,08							
6	0,10—0,13	0,09—0,13							
10	0,10—0,19	0,10—0,19	0,10—0,15	0,10—0,13					
15	0,12—0,28	0,10—0,28	0,10—0,22	0,10—0,18	0,10—0,18				
20	0,15—0,32	0,12—0,32	0,10—0,25	0,10—0,20	0,10—0,20	0,10—0,18			
25	0,15—0,40	0,15—0,40	0,12—0,30	0,10—0,25	0,10—0,25	0,10—0,20	0,10—0,20		
30	0,18—0,40	0,15—0,45	0,15—0,35	0,12—0,30	0,10—0,30	0,10—0,25	0,10—0,20	0,10—0,20	
40	0,18—0,45	0,18—0,60	0,15—0,40	0,15—0,35	0,15—0,35	0,10—0,30	0,10—0,25	0,10—0,25	
50	0,20—0,50	0,18—0,70	0,18—0,50	0,15—0,45	0,15—0,40	0,15—0,35	0,12—0,35	0,10—0,30	
60		0,22—0,75	0,18—0,60	0,18—0,55	0,15—0,50	0,15—0,40	0,15—0,40	0,12—0,35	
70		0,25—0,85	0,22—0,70	0,18—0,65	0,20—0,55	0,15—0,45	0,15—0,45	0,15—0,40	
90			0,25—0,80	0,20—0,75	0,20—0,70	0,20—0,55	0,15—0,55	0,15—0,50	
110			0,25—1,0	0,25—0,90	0,20—0,80	0,20—0,70	0,20—0,70	0,18—0,65	
111—130			0,30—1,20	0,25—1,10	0,25—0,90	0,20—0,80	0,20—0,75	0,18—0,70	
131—150				0,30—1,20	0,25—1,00	0,25—0,90	0,20—0,80	0,20—0,80	
151 и выше				0,35—1,20	0,35—1,20	0,28—1,00	0,25—0,95	0,25—0,90	

НЕМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гипрошмш		Подачи при работе нормальными резцами. Обдирка Работа из прутка							АВТОМАТЫ	
									Карта 86	
Стали — мягкая и средней твердости Чугуны — мягкий и средней твердости Бронза, латунь и алюминий										
Диаметр обра- батываемой детали в мм	Глубина-резания в мм									
	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0		
3	0,05—0,11	0,05—0,10								
6	0,12—0,16	0,11—0,16								
10	0,12—0,22	0,12—0,22	0,12—0,18	0,12—0,15						
15	0,15—0,35	0,12—0,35	0,12—0,28	0,12—0,22	0,12—0,20					
20	0,18—0,40	0,15—0,40	0,12—0,30	0,12—0,25	0,12—0,25	0,12—0,20				
25	0,18—0,50	0,18—0,50	0,15—0,35	0,12—0,30	0,12—0,30	0,12—0,25	0,12—0,25			
30	0,22—0,50	0,18—0,55	0,18—0,45	0,15—0,35	0,12—0,35	0,12—0,30	0,12—0,25	0,12—0,25		
40	0,22—0,55	0,22—0,75	0,18—0,50	0,18—0,45	0,18—0,40	0,15—0,35	0,12—0,30	0,12—0,28		
50	0,25—0,60	0,22—0,85	0,22—0,60	0,18—0,55	0,18—0,50	0,18—0,40	0,15—0,40	0,12—0,35		
60		0,28—0,90	0,22—0,75	0,22—0,65	0,18—0,60	0,18—0,50	0,18—0,50	0,15—0,40		
70		0,30—1,00	0,28—0,85	0,22—0,80	0,25—0,85	0,18—0,55	0,18—0,55	0,15—0,50		
90			0,30—0,95	0,25—0,90	0,25—0,85	0,25—0,85	0,18—0,65	0,18—0,60		
110			0,30—1,20	0,30—1,10	0,25—0,95	0,25—0,95	0,25—0,85	0,20—0,80		
111—130			0,35—1,45	0,30—1,30	0,30—1,10	0,25—0,95	0,25—0,90	0,22—0,85		
131—150				0,35—1,45	0,30—1,20	0,28—1,10	0,25—0,95	0,25—0,95		
151 и выше				0,40—1,45	0,40—1,45	0,35—1,20	0,30—1,15	0,30—1,10		

НХМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гипрошмш		Поддачи при работе нормальными отделоч- ными резцами. Отделка.				АВТОМАТЫ	
						Карта 87	
Диаметр обра- батываемой детали в мм	Глубина резания в мм	Сталь мягкая	Сталь средняя	Сталь твердая хромоникеле- вая и хро- мистая	Бронза Латунь Алюминий	Чугун	
		Поддачи в мм/об					
3 6	до 0,10	0,06—0,11 0,08—0,15	0,06—0,09 0,06—0,12	0,03—0,06 0,04—0,08	0,06—0,11 0,08—0,16	0,06—0,10 0,08—0,13	
10 15 20	0,15	0,12—0,20 0,15—0,24 0,15—0,27	0,08—0,15 0,10—0,18 0,10—0,23	0,05—0,10 0,08—0,15 0,10—0,17	0,12—0,22 0,15—0,26 0,15—0,30	0,12—0,16 0,12—0,20 0,12—0,25	
25 30 40 50	0,20	0,15—0,30 0,15—0,31 0,15—0,31 0,18—0,32	0,12—0,24 0,12—0,25 0,12—0,25 0,15—0,26	0,10—0,18 0,10—0,20 0,10—0,20 0,10—0,20	0,16—0,32 0,16—0,33 0,18—0,34 0,18—0,36	0,15—0,27 0,15—0,30 0,15—0,30 0,16—0,32	
60 70 90	0,25	0,18—0,33 0,18—0,34 0,20—0,36	0,15—0,27 0,15—0,28 0,15—0,30	0,10—0,21 0,12—0,21 0,12—0,23	0,18—0,37 0,18—0,38 0,20—0,40	0,18—0,32 0,18—0,35 0,18—0,35	
110 111—130	0,30—0,50	0,20—0,41 0,25—0,46	0,18—0,35 0,20—0,40	0,15—0,28 0,18—0,35	0,25—0,45 0,25—0,50	0,20—0,38 0,25—0,45	
131—150 151 и выше	0,30—0,70 0,30—0,70	0,30—0,52 0,30—0,56	0,25—0,45 0,30—0,50	0,20—0,40 0,20—0,45	0,30—0,55 0,30—0,60	0,30—0,50 0,30—0,53	

Указанные в таблице средние подачи даны для продольной обточки.
 При расточке и подрезке подачи уменьшать на 10—20%.

НЕМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гиромани		Подачи в зависимости от глубины резания и диаметра обработки Торцевая обточка Работа из прутка					АВТОМАТЫ				
							Карта 88				
		Сталь — машиностроительный металл и средние чугуны — мягкий и средней твердости Бронза, латунь и алюминий					Сталь — машиностроительный металл, хромированная всех крепостей, хромированная всех крепостей Чугун — твердый				
		Глубина резания в мм									

НЕМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гипролаши	Подачи при работе отрезными резцами	АВТОМАТЫ
		Карта 89

Диаметр обрабатываемой детали в мм	Материал обрабатываемой детали														
	Сталь: 1020, 1035, 1045, 1112					Сталь: 5115, 5140, 5115					Латунь				
	Ширина отрезного резца														
	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
5	0,04					0,04					0,05				
10	0,05					0,04					0,07				
15	0,06	0,08				0,05	0,05				0,085	0,085			
20	0,07	0,07				0,05	0,05				0,10	0,10			
25	0,07	0,07				0,06	0,06				0,105	0,105			
30		0,075	0,075				0,065	0,065				0,11	0,11		
35		0,08	0,08				0,07	0,07				0,12	0,12		
40		0,08	0,08				0,07	0,07				0,13	0,13		
45		0,09	0,09				0,08	0,08				0,13	0,13		
50			0,09	0,09				0,08	0,08				0,14	0,14	0,14
60			0,10	0,10				0,085	0,085				0,14	0,14	0,14
70			0,105	0,105				0,09	0,09				0,155	0,155	0,155
80				0,11	0,11				0,10	0,10	0,10			0,16	0,16

После прохода за центр детали подача может быть увеличена до размера подачи при торцевой отточке (за счет изменения профиля кулачка), что оправдывает себя на деталях, у которых отрезка значительно влияет на время изготовления.

НЕМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гипролаши	Подачи в зависимости от диаметра детали и ширины профиля резца при работе фасонными резцами	РЕВОЛЬВЕРНЫЕ СТАНКИ, ПОЛУАВТОМАТЫ И АВТОМАТЫ
		Карта 90

Для всех материалов

$\frac{B}{b}$ в мм	10	15	20	25	30	40
8	0,020—0,040	0,020—0,060	0,030—0,080	0,040—0,090	0,040—0,090	0,040—0,090
10	0,015—0,035	0,025—0,052	0,030—0,070	0,040—0,088	0,040—0,088	0,040—0,088
15	0,010—0,027	0,020—0,040	0,020—0,055	0,035—0,077	0,040—0,082	0,040—0,082
20	0,010—0,024	0,015—0,035	0,020—0,048	0,030—0,059	0,035—0,072	0,040—0,080
25	0,008—0,018	0,015	0,020—0,042	0,025—0,052	0,030—0,063	0,040—0,080
30		0,010—0,037	0,020—0,037	0,025—0,046	0,025—0,055	0,035—0,070
35		0,010—0,025	0,015—0,034	0,020—0,048	0,025—0,050	0,030—0,065
40		0,010—0,023	0,015—0,031	0,020—0,039	0,020—0,046	0,030—0,060
50			0,010—0,027	0,015—0,034	0,020—0,040	0,025—0,055
60			0,010—0,025	0,015—0,031	0,020—0,037	0,025—0,050
75					0,015—0,031	0,020—0,042
90					0,010—0,028	0,015—0,038
100					0,010—0,025	0,015—0,034

$\frac{B}{b}$ в мм	50	60	70	80	90	100
8	0,040—0,090	0,040—0,090	0,040—0,090	0,040—0,090	0,040—0,090	0,040—0,090
10	0,040—0,088	0,040—0,088	0,040—0,088	0,040—0,088	0,040—0,088	0,040—0,088
15	0,040—0,082	0,040—0,082	0,040—0,082	0,040—0,082	0,040—0,082	0,040—0,082
20	0,040—0,080	0,040—0,080	0,040—0,080	0,040—0,080	0,040—0,080	0,040—0,080
25	0,040—0,080	0,040—0,080	0,040—0,080	0,040—0,080	0,040—0,080	0,040—0,080
30	0,035—0,070	0,035—0,070	0,035—0,070	0,035—0,070	0,035—0,070	0,035—0,070
35	0,030—0,065	0,030—0,065	0,030—0,065	0,030—0,065	0,030—0,065	0,030—0,065
40	0,030—0,060	0,030—0,060	0,030—0,060	0,030—0,060	0,030—0,060	0,030—0,060
50	0,025—0,055	0,025—0,055	0,025—0,055	0,025—0,055	0,025—0,055	0,025—0,055
60	0,025—0,050	0,025—0,050	0,025—0,050	0,025—0,050	0,025—0,050	0,025—0,050
75	0,025—0,050	0,025—0,050	0,025—0,050	0,025—0,050	0,025—0,050	0,025—0,050
90	0,020—0,048	0,025—0,050	0,025—0,050	0,025—0,050	0,025—0,050	0,025—0,050
100	0,020—0,042	0,025—0,050	0,025—0,050	0,025—0,050	0,025—0,050	0,025—0,050

Меньшие значения подач применимы для сложных профилей, а большие для простых профилей.

Перед окончанием фасонной отточки пройти величину равную нормальному припуску на чистовую обработку (0,2—0,5 мм) с подачей в 2—3 раза меньшей за счет изменения профиля кулачка. При наличии указанного понижения подачи перед окончанием работы фасонного резца, табличные подачи для обработки деталей диаметрами от 40 мм и выше могут быть повышены на 20—40%. Для очень простых профилей, как, например, для широких резцов, работающих с поперечной подачей на многошпиндельных станках, табличные значения подачи могут быть значительно увеличены. В таких случаях подачи достигают до 0,2—0,3 мм.

НДМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гипромаш	Поправочные коэффициенты на скорость резания	АВТОМАТЫ
		Карта 91

1. В зависимости от стойкости

m	Стойкость в мин.									
	20	30	40	60	90	120	160	180	240	300
1/3	1,82	1,59	1,44	1,26	1,10	1,0	0,93	0,87	0,79	0,74
1/4	1,57	1,14	1,32	1,19	1,08	1,0	0,95	0,90	0,84	0,80
1/5	1,43	1,32	1,25	1,15	1,06	1,0	0,96	0,92	0,87	0,83
1/6	1,35	1,28	1,20	1,12	1,05	1,0	0,96	0,93	0,89	0,86
1/7	1,29	1,22	1,17	1,10	1,04	1,0	0,97	0,94	0,91	0,88
1/8	1,25	1,19	1,15	1,09	1,04	1,0	0,97	0,95	0,92	0,89

2. При скорости резания v больше 100 м/мин

Углеродистые стали			Легиров. стали	Литуй (σ _в кг/мм ²)	
1020	1112; 1035	1045	5115; 5140 8312; 8115	22—36	36—48
0,8	0,85	0,9	0,85	0,9	0,95

3. В зависимости от материала реза

Марка стали	РФ-1	Р	Р0	РФ-2	ЗУ-11; ЗУ-12
Содерж. вольфр. в %	17,5—19,0	17,0—18,5	15,0—17,5	11,8—12,8	—
Коэффициент	1,0	0,9	0,7—0,75	0,8—0,9	0,4—0,5

4. В зависимости от сечения реза для нормально-проходных резцов

Сечение реза	12 × 12	10 × 16	19 × 16 13 × 20	20 × 20 16 × 25	25 × 25 20 × 30	30 × 30	25 × 40
Коэффициент	0,88	0,90	0,94	1,0	1,06	1,10	1,03


5. В зависимости от главного угла в плане φ° для нормально-проходных резцов


Главн. угол в плане φ°	30	45	60	75	90
Коэффициент	1,3	1,0	0,83	0,72	0,64

6. В зависимости от сечения реза для тангенциально-проходных резцов

Сечение реза	8 × 8	10 × 10	12 × 12	14 × 14	16 × 16	20 × 20	25 × 25	30 × 30
Коэффициент	0,85	0,9	0,94	0,97	1,0	1,06	1,10	1,16



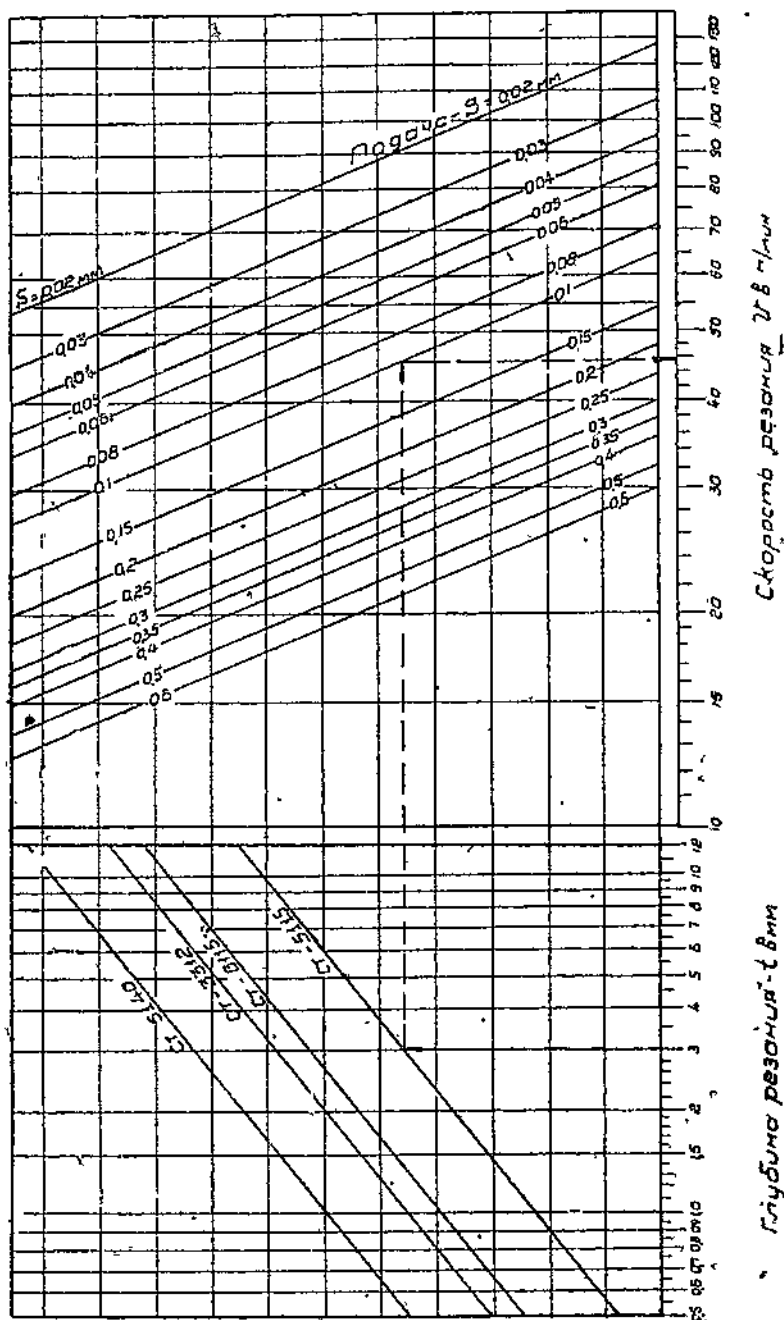

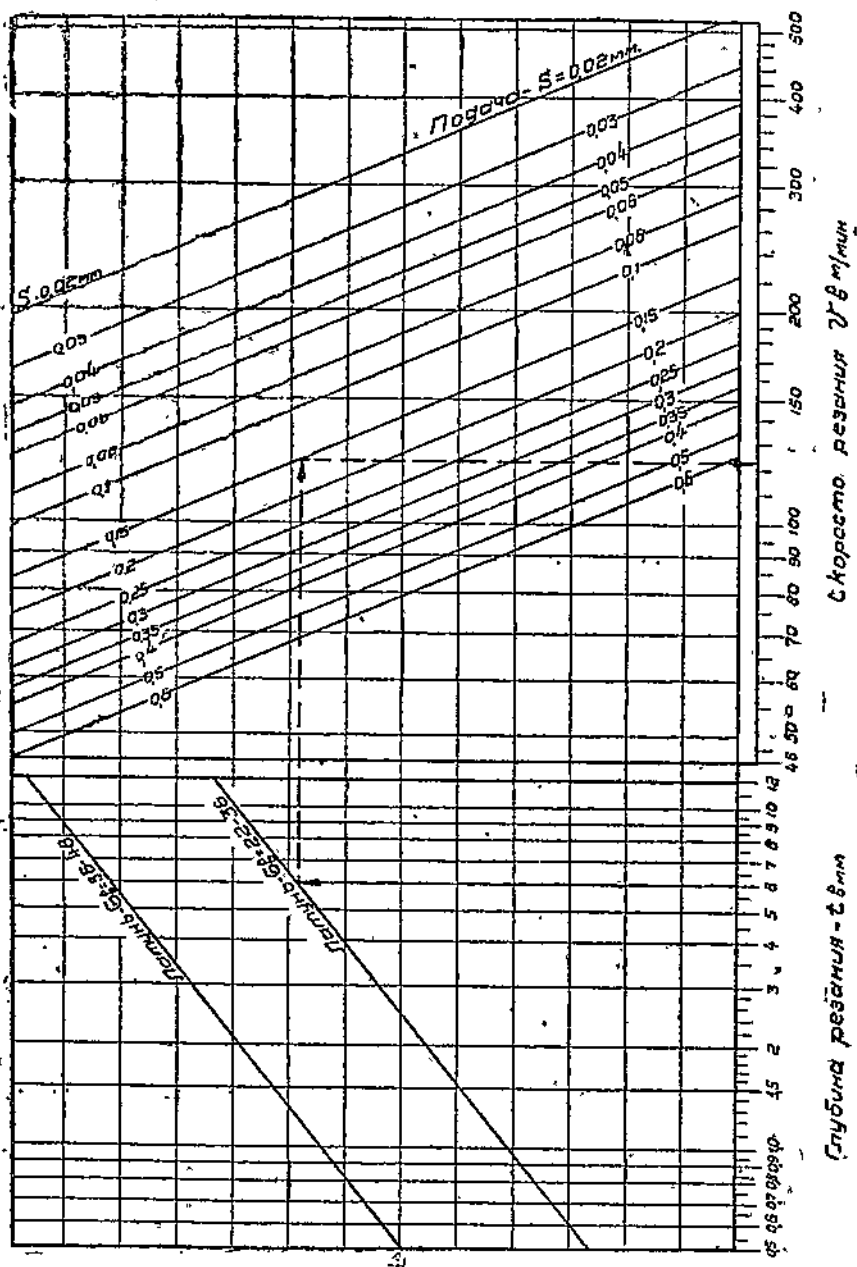

ВНМ СССР


Комиссия по резанию
металлов
при Техническом отделе
и Гипролаги

Скорости резания

при работе нормальными проходными
резцами
с охлаждением

АВТОМАТЫ

Карта 95

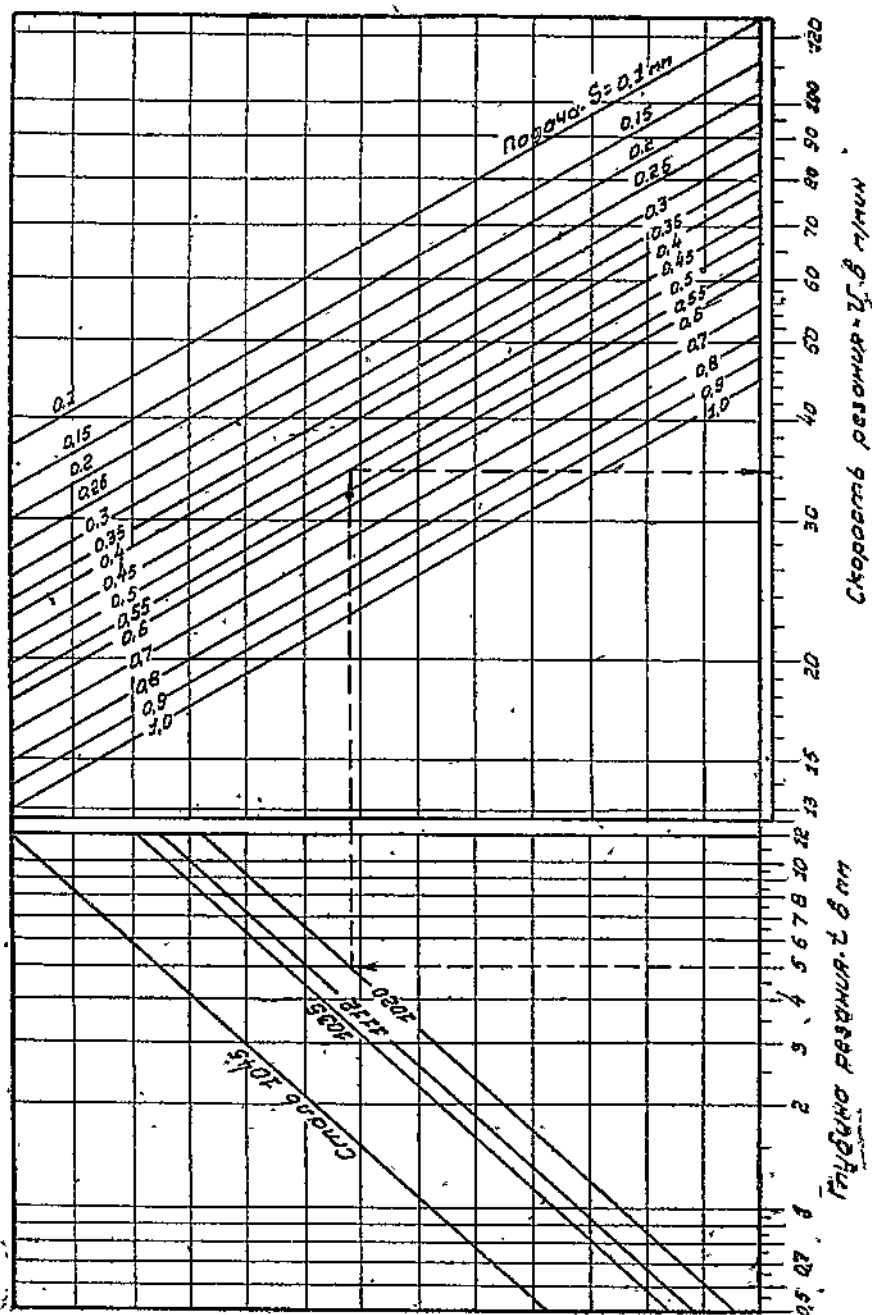


НДМ СССР

Комиссия по резанию
металлов
при Техническом отделе
и Гипромаш

Скорости резания
при работе нормальными проходными
резцами
с охлаждением

АВТОМАТЫ

Карта 96

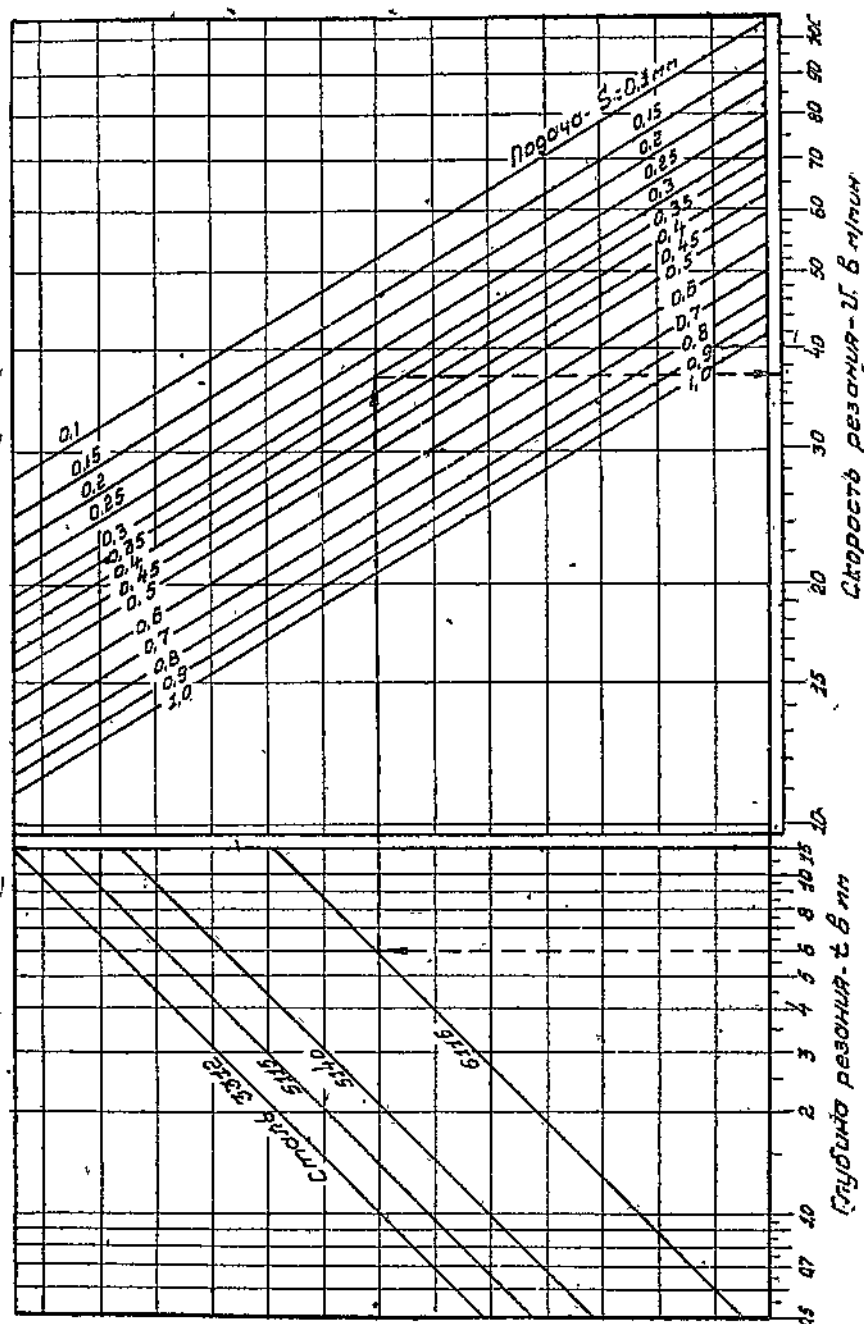

НХМ СССР


Комиссия по резанию
металлов
при Техническом отделе
и Гипромаши

Скорости резания

при работе нормальными проходными
резцами
с охлаждением

АВТОМАТЫ

Карта 97

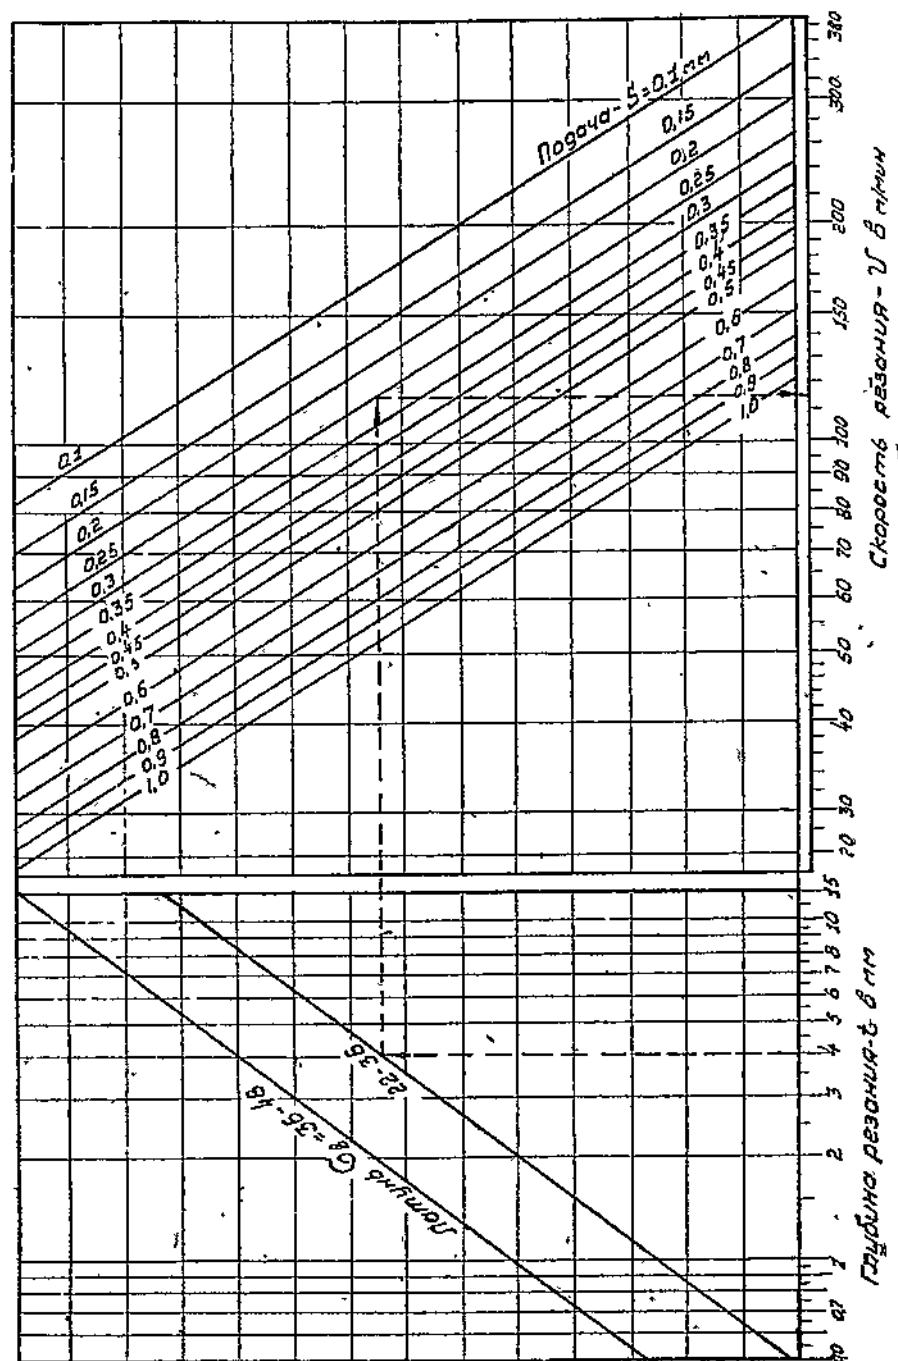



НЕМ СССР
Комиссия по резанию
металлов
при Техническом отделе
и Гитролаш

Скорости резания
при работе фасонными резцами
с охлаждением

АВТОМАТЫ

Карта 98

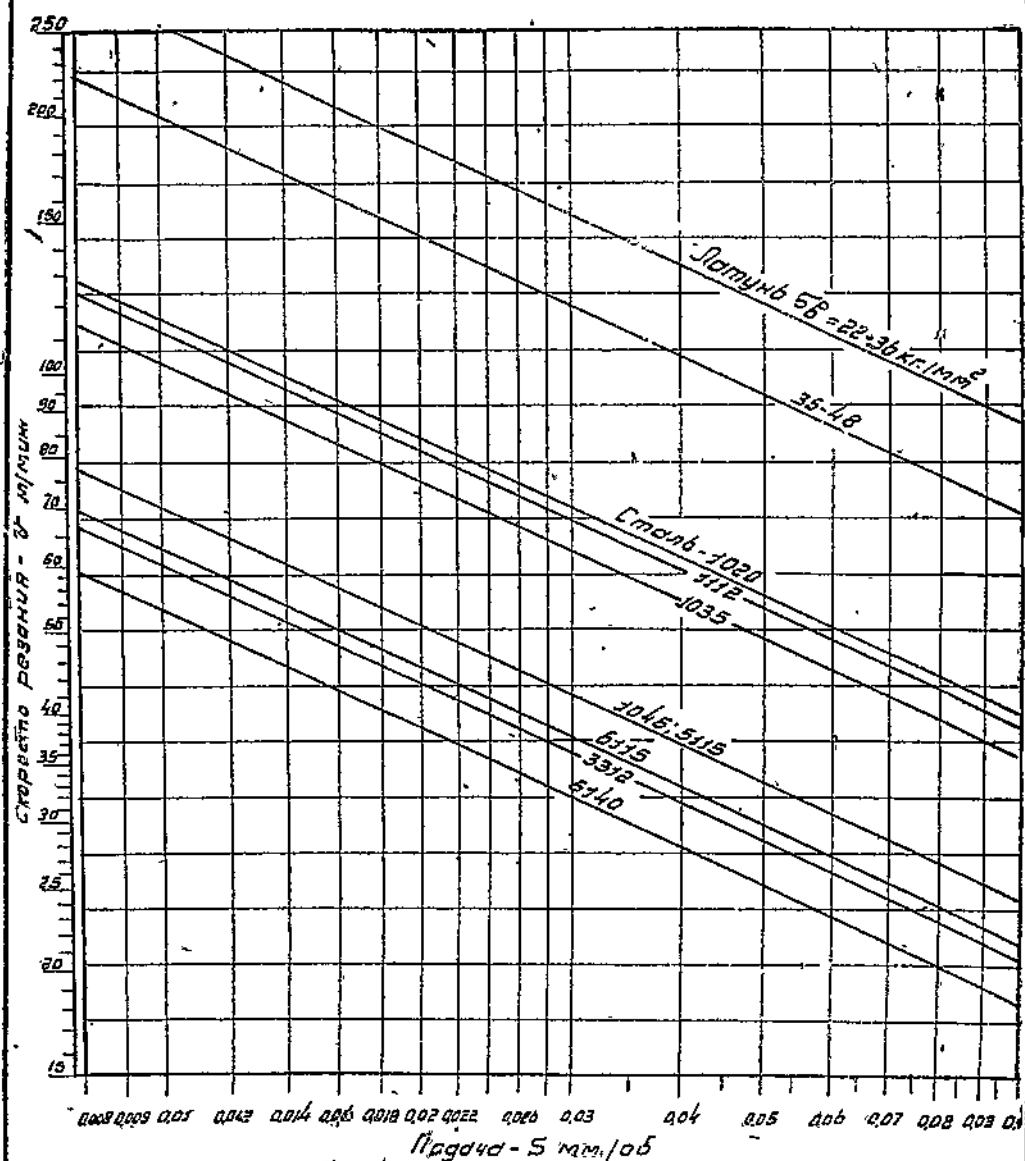

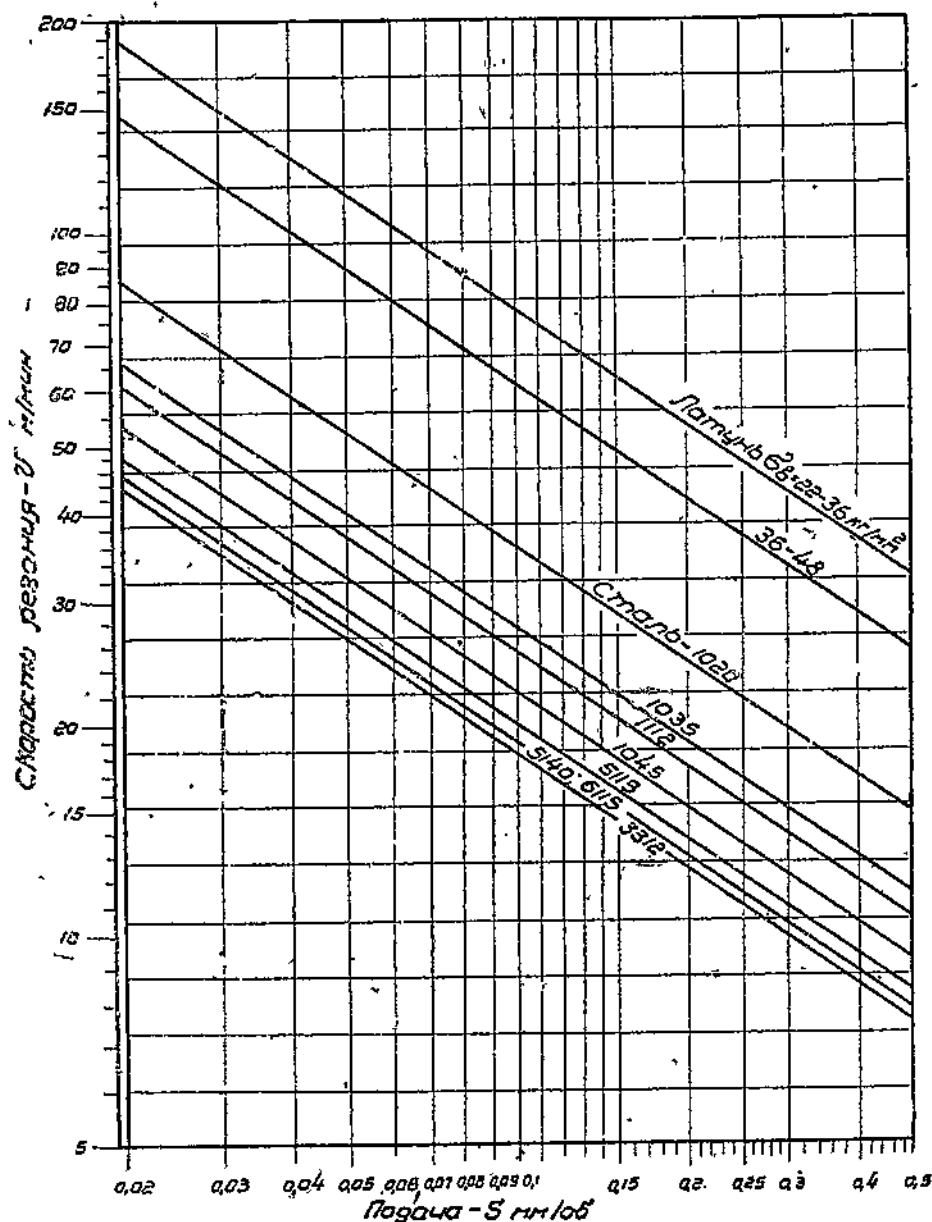

НДМ СССР


Комиссия по резанию
металлов
при Техническом отделе
и Гидромаши

Усилия резания

при работе тангенциальными резцами

АВТОМАТЫ

Карта 100

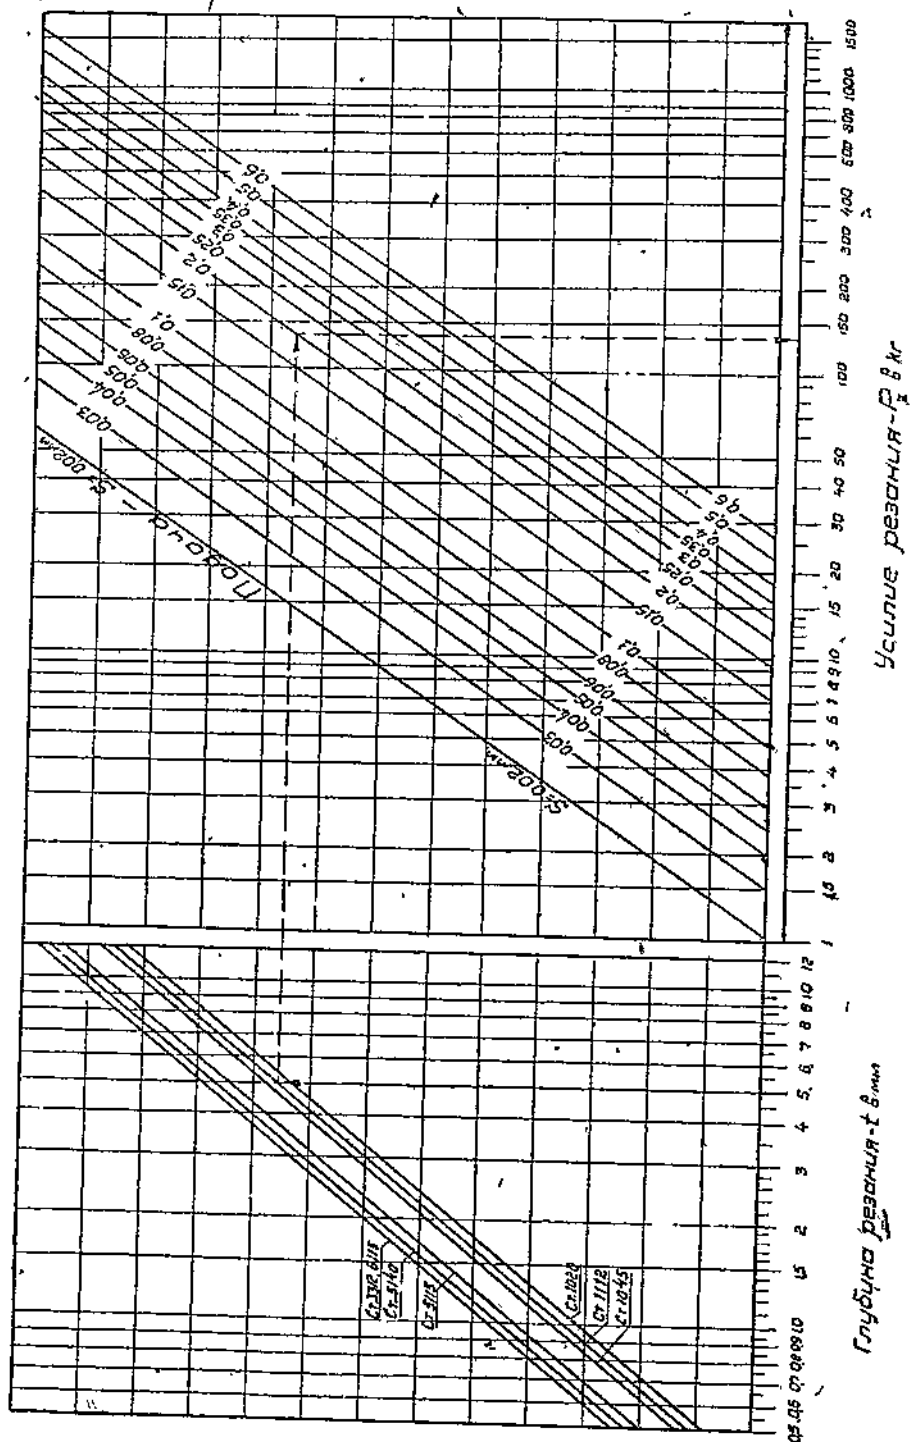

НКМ СССР


Комиссия по резанию
металлов
при Техническом отделе
и Гитроламп


Условия резания

при работе тангенциальными резцами


АВТОМАТЫ

Карта 101

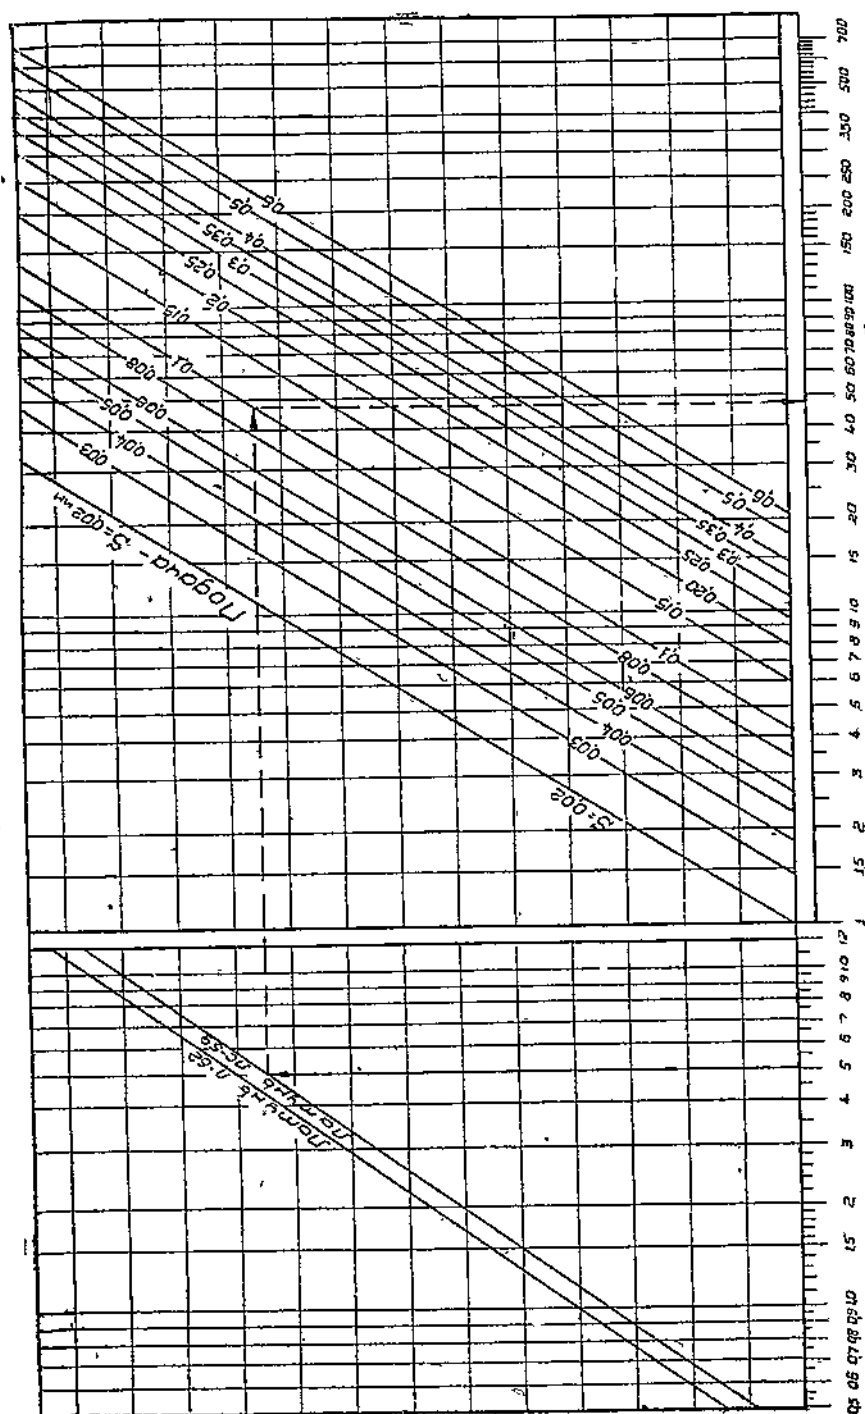

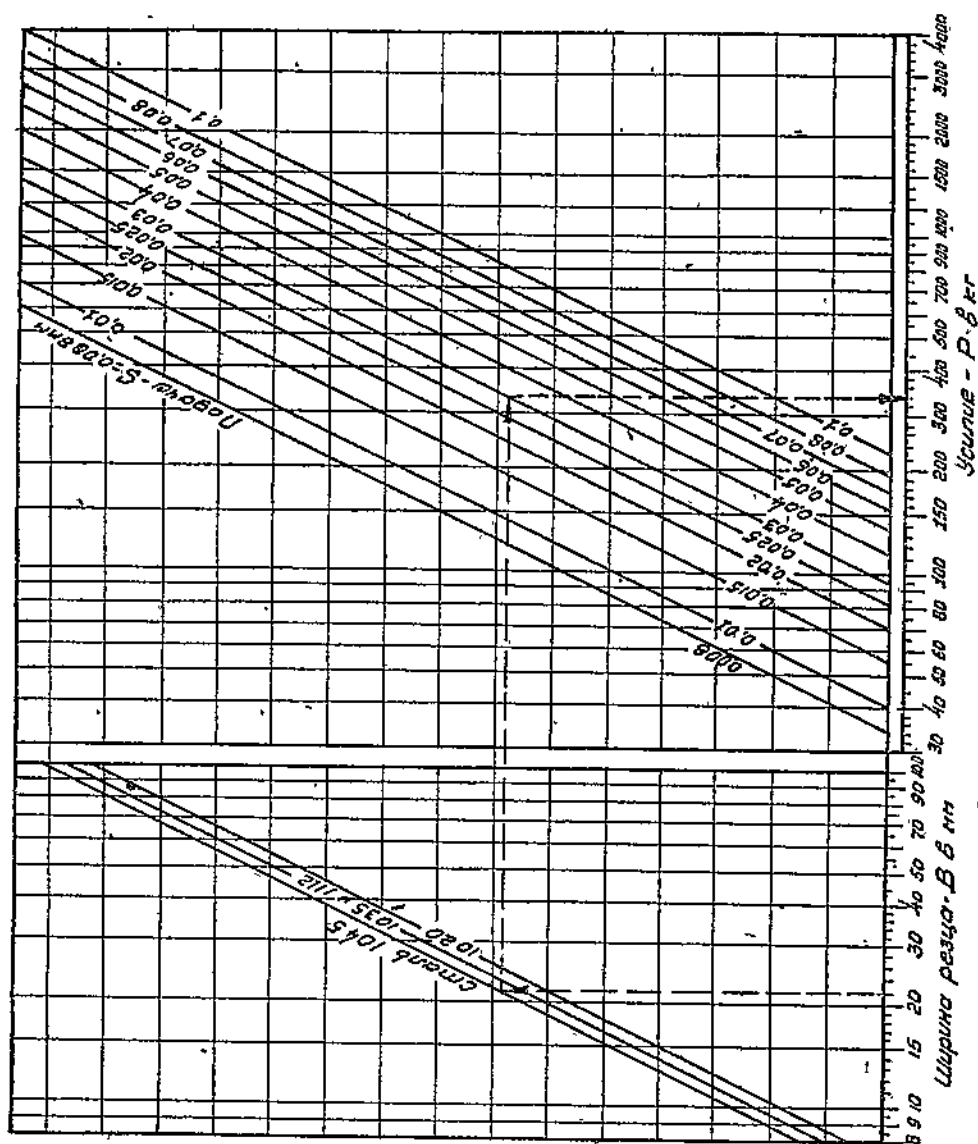

НЕМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гитромиш	Усилия резания при обработке легированных сталей	РАБОТА ФАСОННЫМИ РЕЗЦАМИ Карта 103
--	---	--

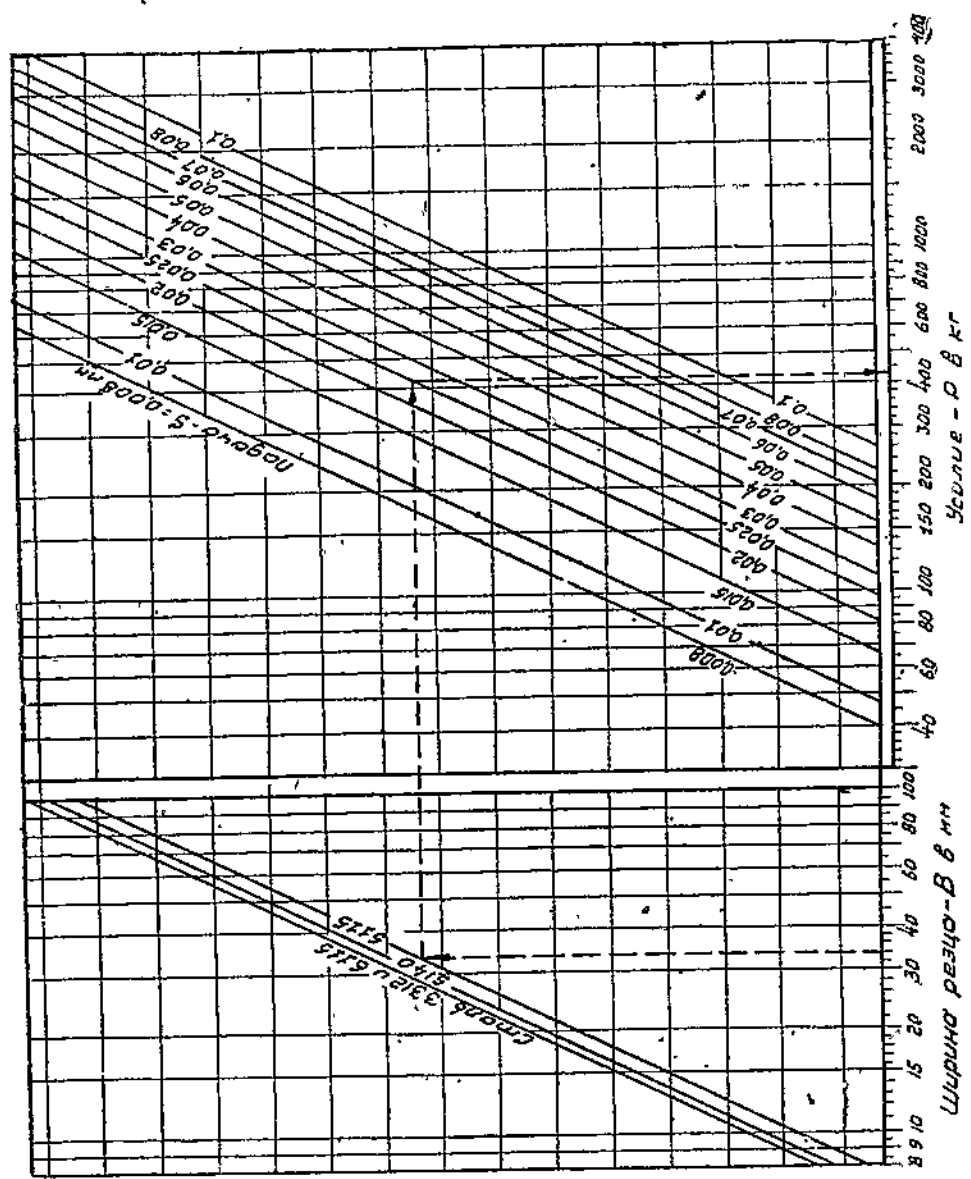


НКС СССР

Комиссия по резанию
металлов
при Техническом отделе
и Гипромет

Усилия резания
при работе нормальными проходными
резцами
Машиноподделочная сталь и стальное
литье

РАБОТА РЕЗЦАМИ
(ВСЕ ТИПЫ СТАНКОВ)

Карта 105

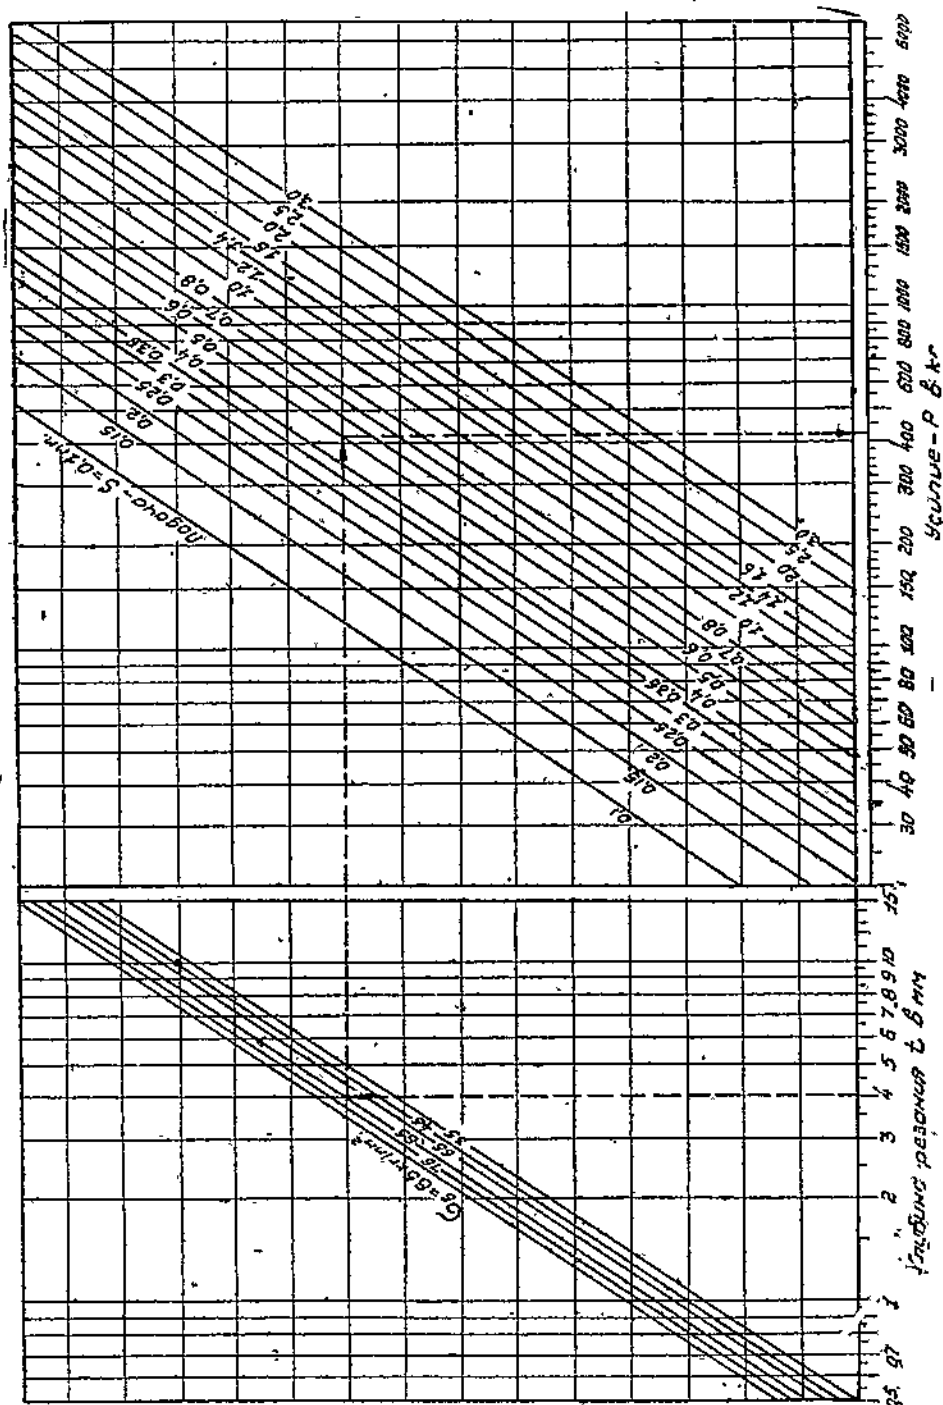

НЕМ СССР

Комиссия по резанию
металлов
при Техническом отделе
и Гипромах.


Усилия резания

при работе нормальными проходными
резцами

Хромистая и хромоникелевая стали

РАБОТА РЕЗЦАМИ
(ВСЕ ТИПЫ СТАНКОВ)

Карта 106

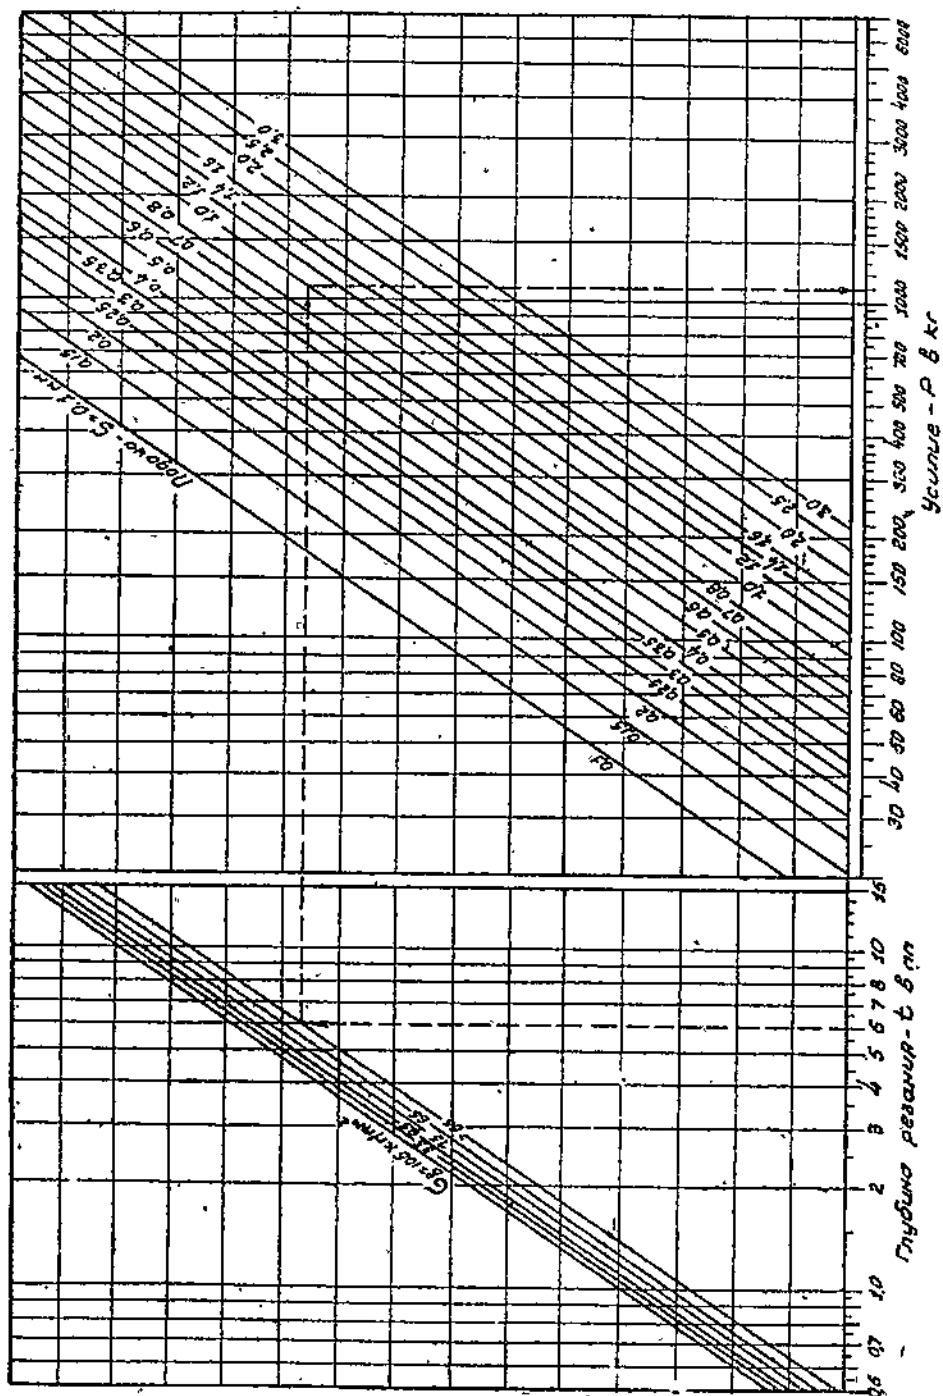

НДМ СССР


Комиссия по резанию
металлов
при Техническом отделе
и Гипрометал

Усилия резания
при работе нормальными проходными
резцами

Чугун

РАБОТА РЕЗЦАМИ
(ВСЕ ТИПЫ СТАНКОВ)

Карта 107

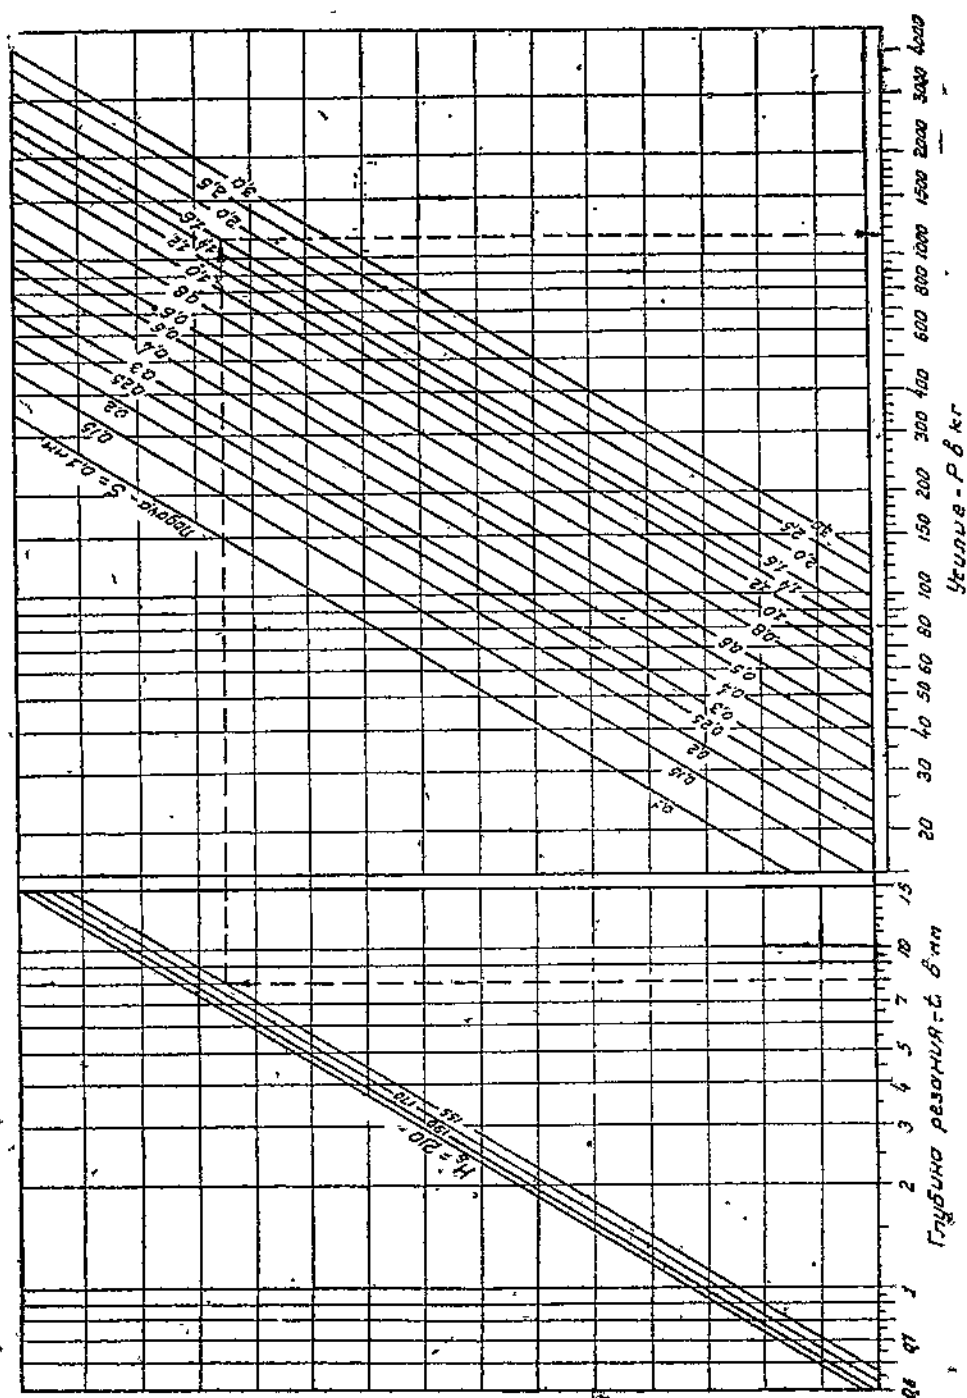

НЕМ СССР


Комиссия по резанию
металлов
при Техническом отделе
и Гипромаш


Усилия резания при работе
нормальными проходными резцами

Ковкий чугун

РАБОТА РЕЗЦАМИ
(ВСЕ ТИПЫ СТАНКОВ)

Карта 108

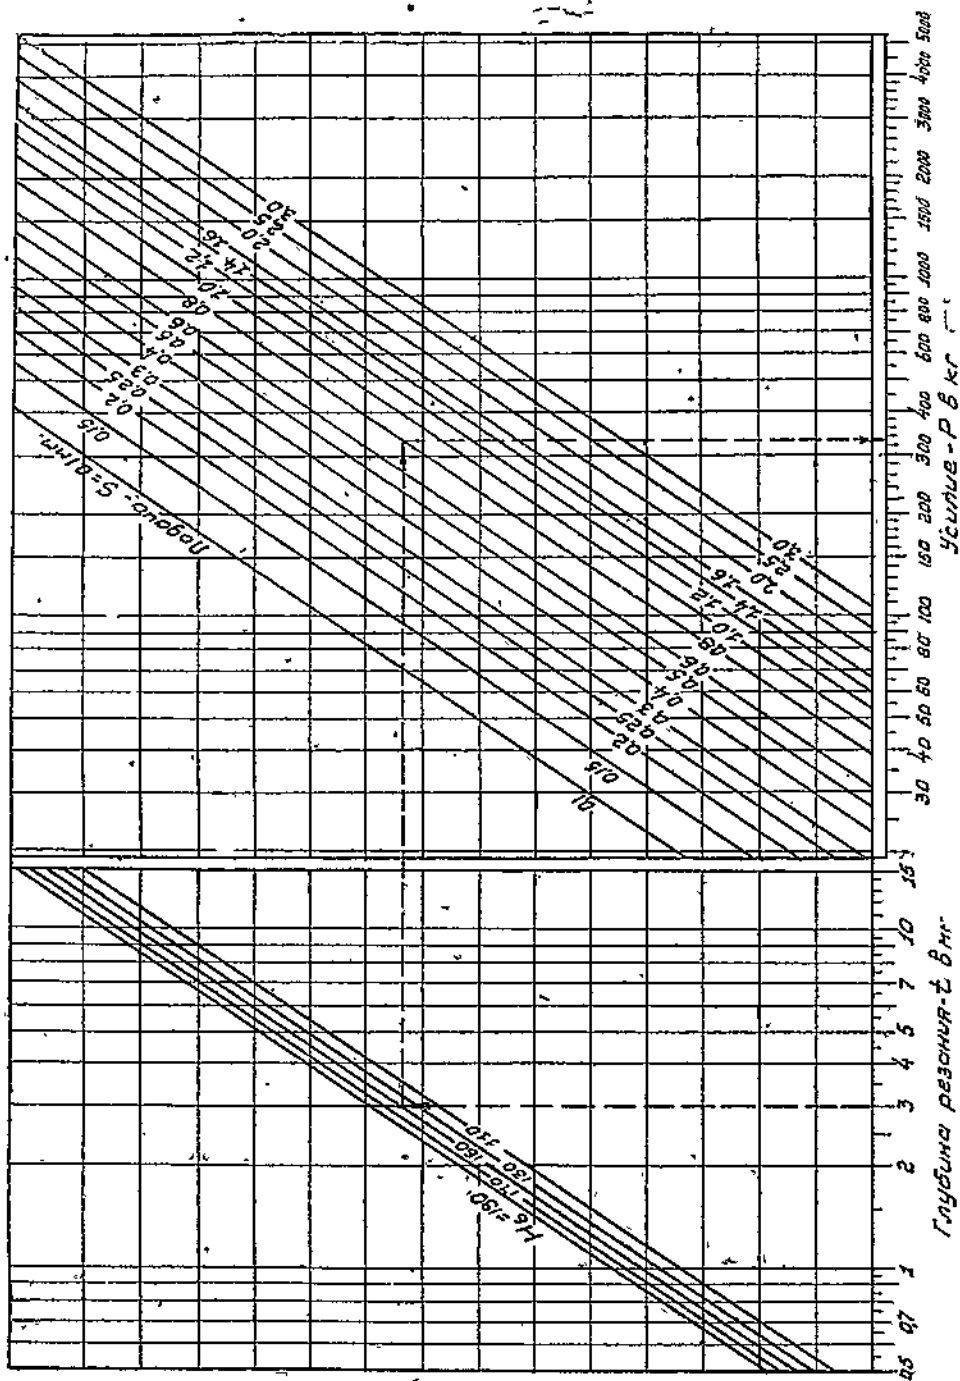

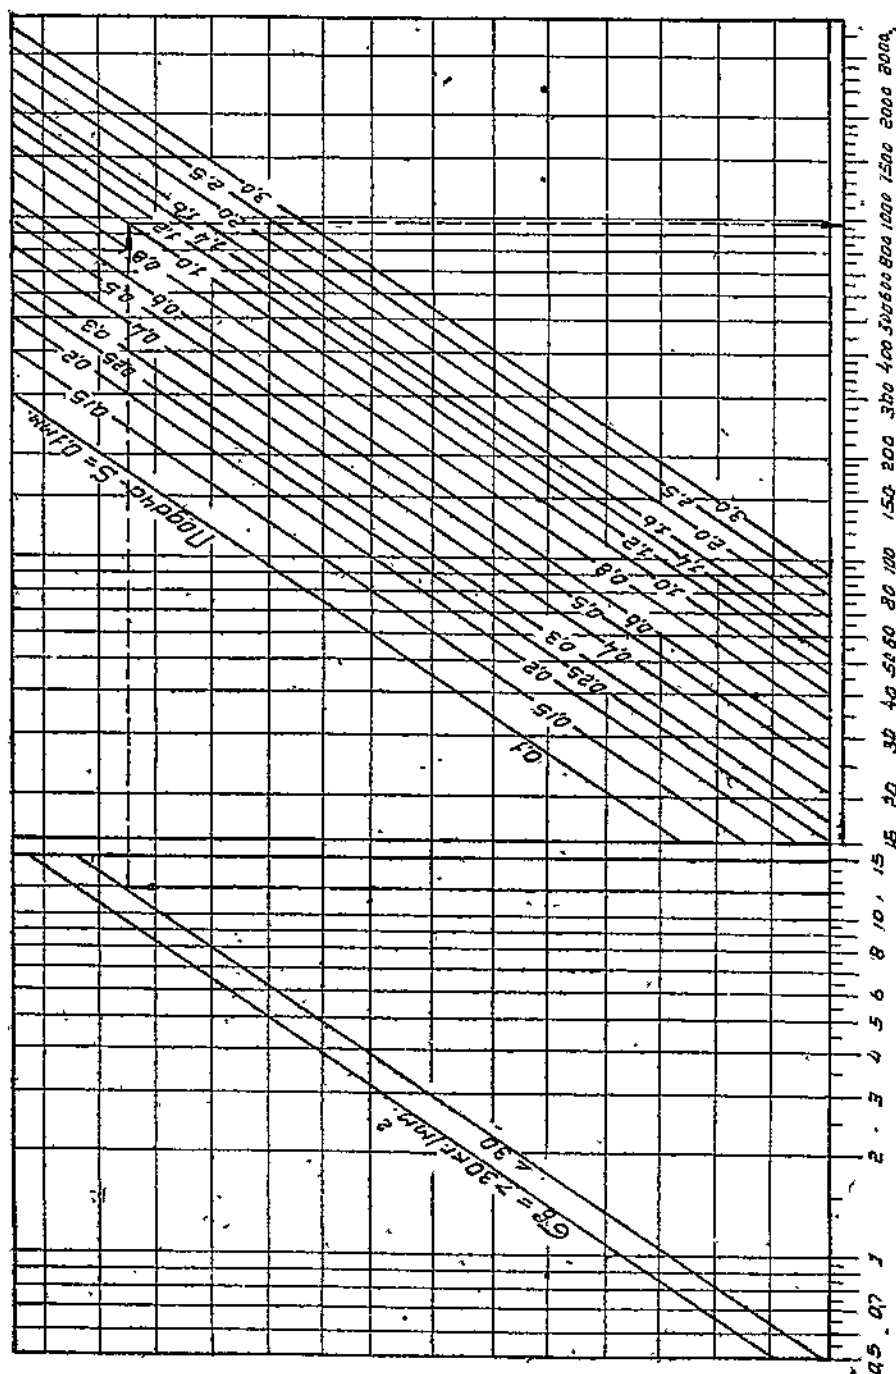


Усилие - P в кг

Глубина резания - t в мм

К а р т а 110



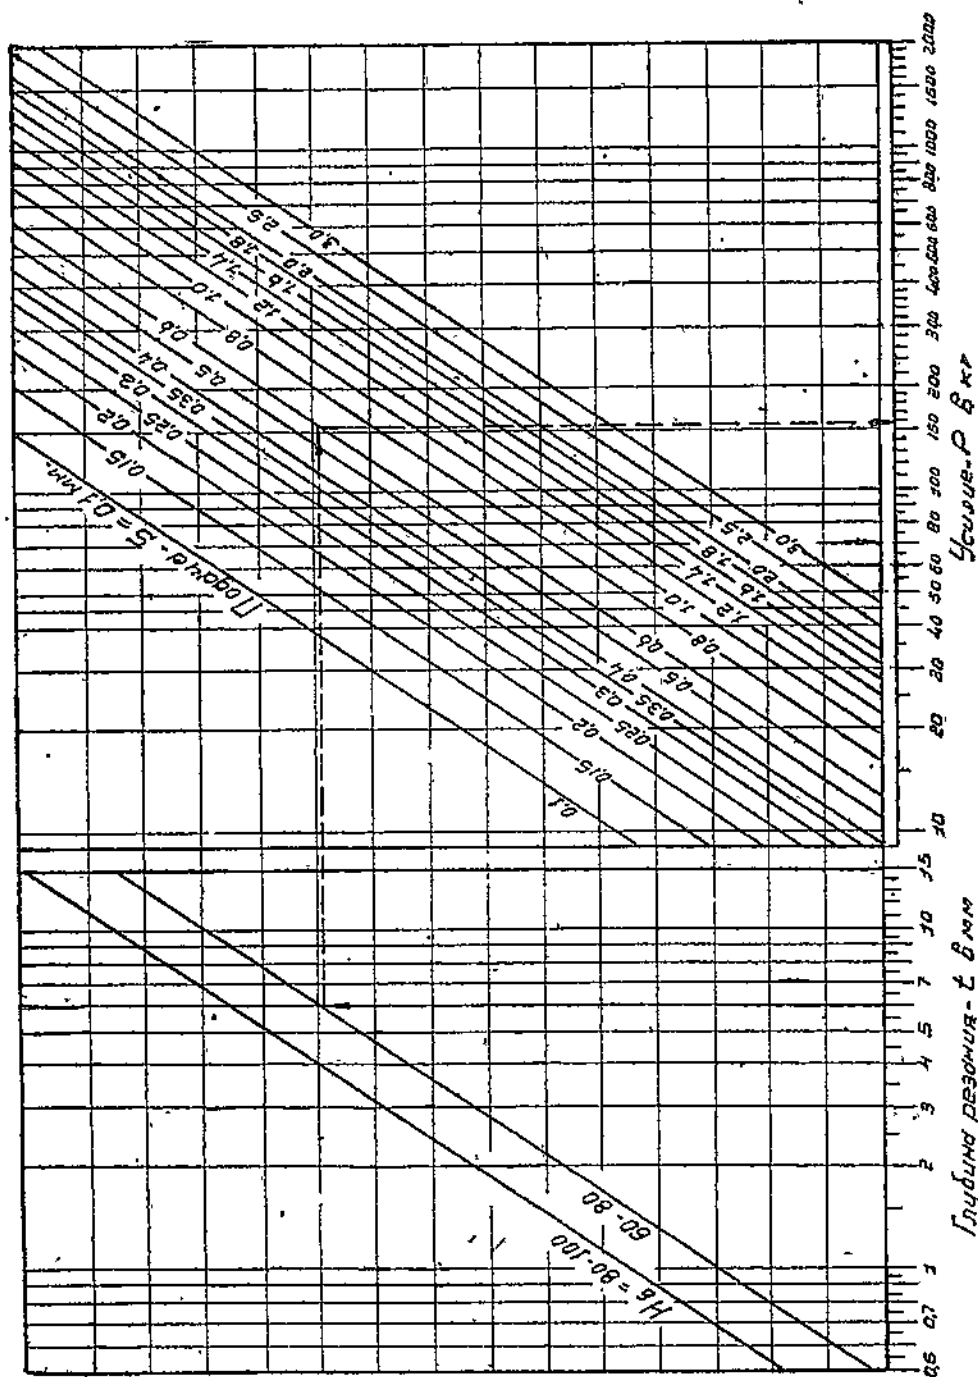

$V_{\text{м/мин}}$
200

150

100

80

60

50

40

30

25

20

18

16

14

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0.8

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.08

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0.008

0.006

0.005

0.004

0.003

0.002

0.001

0.0008

0.0006

0.0005

0.0004

0.0003

0.0002

0.0001

0.00008

0.00006

0.00005

0.00004

0.00003

0.00002

0.00001

0.000008

0.000006

0.000005

0.000004

0.000003

0.000002

0.000001

0.0000008

0.0000006

0.0000005

0.0000004

0.0000003

0.0000002

0.0000001

0.00000008

0.00000006

0.00000005

0.00000004

0.00000003

0.00000002

0.00000001

0.000000008

0.000000006

0.000000005

0.000000004

0.000000003

0.000000002

0.000000001

0.0000000008

0.0000000006

0.0000000005

0.0000000004

0.0000000003

0.0000000002

0.0000000001

0.00000000008

0.00000000006

0.00000000005

0.00000000004

0.00000000003

0.00000000002

0.00000000001

0.000000000008

0.000000000006

0.000000000005

0.000000000004

0.000000000003

0.000000000002

0.000000000001

0.0000000000008

0.0000000000006

0.0000000000005

0.0000000000004

0.0000000000003

0.0000000000002

0.0000000000001

0.00000000000008

0.00000000000006

0.00000000000005

0.00000000000004

0.00000000000003

0.00000000000002

0.00000000000001

0.000000000000008

0.000000000000006

0.000000000000005

0.000000000000004

0.000000000000003

0.000000000000002

0.000000000000001

0.0000000000000008

0.0000000000000006

0.0000000000000005

0.0000000000000004

0.0000000000000003

0.0000000000000002

0.0000000000000001

0.00000000000000008

0.00000000000000006

0.00000000000000005

0.00000000000000004

0.00000000000000003

0.00000000000000002

0.00000000000000001

0.000000000000000008

0.000000000000000006

0.000000000000000005

0.000000000000000004

0.000000000000000003

0.000000000000000002

0.000000000000000001

0.0000000000000000008

0.0000000000000000006

0.0000000000000000005

0.0000000000000000004

0.0000000000000000003

0.0000000000000000002

0.0000000000000000001

0.00000000000000000008

0.00000000000000000006

0.00000000000000000005

0.00000000000000000004

0.00000000000000000003

0.00000000000000000002

0.00000000000000000001

порядок пользования
 $V \rightarrow P = K$

$K_{\text{л.с.}}$

50

40

30

20

15

10

8

6

5

4

3

2

1.5

1

0.8

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.15

0.1

0.08

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.015

0.01

0.008

0.006

0.005

0.004

0.003

0.002

0.0015

0.001

0.0008

0.0006

0.0005

0.0004

0.0003

0.0002

0.00015

0.0001

0.00008

0.00006

0.00005

0.00004

0.00003

0.00002

0.000015

0.00001

0.000008

0.000006

0.000005

0.000004

0.000003

0.000002

0.0000015

0.000001

0.0000008

0.0000006

0.0000005

0.0000004

0.0000003

0.0000002

0.00000015

0.0000001

0.00000008

0.00000006

0.00000005

0.00000004

0.00000003

0.00000002

0.000000015

0.00000001

0.000000008

0.000000006

0.000000005

0.000000004

0.000000003

0.000000002

0.0000000015

0.000000001

0.0000000008

0.0000000006

0.0000000005

0.0000000004

0.0000000003

0.0000000002

0.00000000015

0.0000000001

0.00000000008

1. В зависимости от стойкости

m	Стойкость в мин.									
	10	20	30	40	60	90	120	160	180	240
1/4	1,57	1,32	1,19	1,11	1	0,90	0,84	0,80	0,76	0,71
1/5	1,43	1,25	1,15	1,08	1	0,92	0,87	0,83	0,80	0,76
1/6	1,35	1,20	1,12	1,07	1	0,93	0,89	0,86	0,83	0,79
1/7	1,29	1,17	1,10	1,06	1	0,94	0,91	0,88	0,85	0,82
1/8	1,25	1,15	1,09	1,05	1	0,95	0,92	0,89	0,87	0,84
1/9	1,22	1,13	1,08	1,05	1	0,96	0,93	0,90	0,89	0,86
1/10	1,20	1,12	1,07	1,04	1	0,96	0,93	0,91	0,90	0,87
1/12	1,16	1,10	1,06	1,03	1	0,97	0,94	0,93	0,91	0,89

2. В зависимости от материала реза

Марка стали	РФ-1	Р	Р0	РФ-2	ЭУ-11; ЭУ-12
Содерж. вольфрама в %	17,5—19,0	17,0—18,5	15,0—17,5	11,8—12,8	—
Коэффициент	1	0,9	0,7—0,75	0,8—0,9	0,4—0,5

3. В зависимости от сечения реза

Сечение реза в мм ²	12 × 12 10 × 16	16 × 16 12 × 20	20 × 20 16 × 25	25 × 25 20 × 30	30 × 30 25 × 40	40 × 40 30 × 45	40 × 60
По стали	0,85	0,90	0,95	1,0	1,06	1,12	1,18
По чугуны	0,90	0,94	0,97	1,0	1,03	1,06	1,10

4. В зависимости от главного угла в плане

Главный угол в плане °	30	45	60	75	90
По стали	1,3	1,0	0,83	0,72	0,64
По ковкому чугуны . .	1,25	1,0	0,85	0,75	0,68
По чугуны	1,2	1,0	0,88	0,79	0,73

5. При работе по корке

Чугун мягкий	0,70—0,75
Чугун средней твердости и бронза	0,85
Чугун твердый	0,90
Стальное литье и поковки	0,85—0,9

Формы	Виды обработки	Глубина резания в мм			
		Чугун $H_B = 200-140$ Машиноделочная сталь $\sigma_b = 80-40 \text{ кг/мм}^2$ Бронза $\sigma_b = 20-30 \text{ кг/мм}^2$ Легуты $\sigma_b = 22-48 \text{ кг/мм}^2$ Алюминий	Чугун $H_B = 140-180$ Машиноделочная сталь $\sigma_b = 40-70 \text{ кг/мм}^2$ Хромоникелевая сталь $60-70 \text{ кг/мм}^2$ Ковкий чугун Стальное литее Бронза σ_b свыше 30 кг/мм^2	Чугун $H_B = 180-230$ Машиноделочная сталь $\sigma_b = < 70 \text{ кг/мм}^2$ Хромоникелевая сталь $\sigma_b = < 70 \text{ кг/мм}^2$	
Подачи в мм на двойной ход					
Обыкновенный чистовой резец	Чистая — малозаметные следы обработки . . .	До 1,0	0,25—0,8	0,20—0,6	0,15—0,4
	Чистая — грубые следы обработки	До 1,5	0,30—1,0	0,25—0,8	0,20—0,8
	Под последующую шлифовку	До 2,0	0,50—1,5	0,40—1,0	0,30—0,8
Широкий резец	Под последующую шаб- ровку	До 0,3	1—4	1—3	1—2,5
	Окончательная без по- следующей обработки	До 0,3	1—6	1—5	1—4

Большие подачи брать при значительных габаритных размерах обрабаты-
ваемых деталей, устойчивом креплении и большом сечении резца.

Меньшие пределы относятся к работе на шпингах.

Подача для широких резцов не должна превышать 0,3—0,4 В, где В — ши-
рина резца (режущего лезвия).

При отделке работать на максимальной скорости станка, проверяя при этом
стойкость резца по соответствующим графикам в картах 14—20.


Скорости резания при отделке широким резцом брать в пределах 8—12 м/мин.

Станок мод. 718 завода им. Ворошилова
мощность 4 квт.

I. Наибольшее протягивающее усилие в зависимости от скорости рабочего хода стола (без учета к. п. д. станка и коэффициента трения).

$$\begin{aligned} v_{р.х.} &= 9 \text{ м/мин}; & Q &= 2720 \text{ кг} \\ v_{р.х.} &= 13,5 \text{ м/мин}; & Q &= 1813 \text{ кг} \\ v_{р.х.} &= 18 \text{ м/мин}; & Q &= 1360 \text{ кг} \\ v_{х.х.} &= 30 \text{ м/мин} \end{aligned}$$

II. Число двойных ходов стола в мин. в зависимости от длины и скорости рабочего хода.

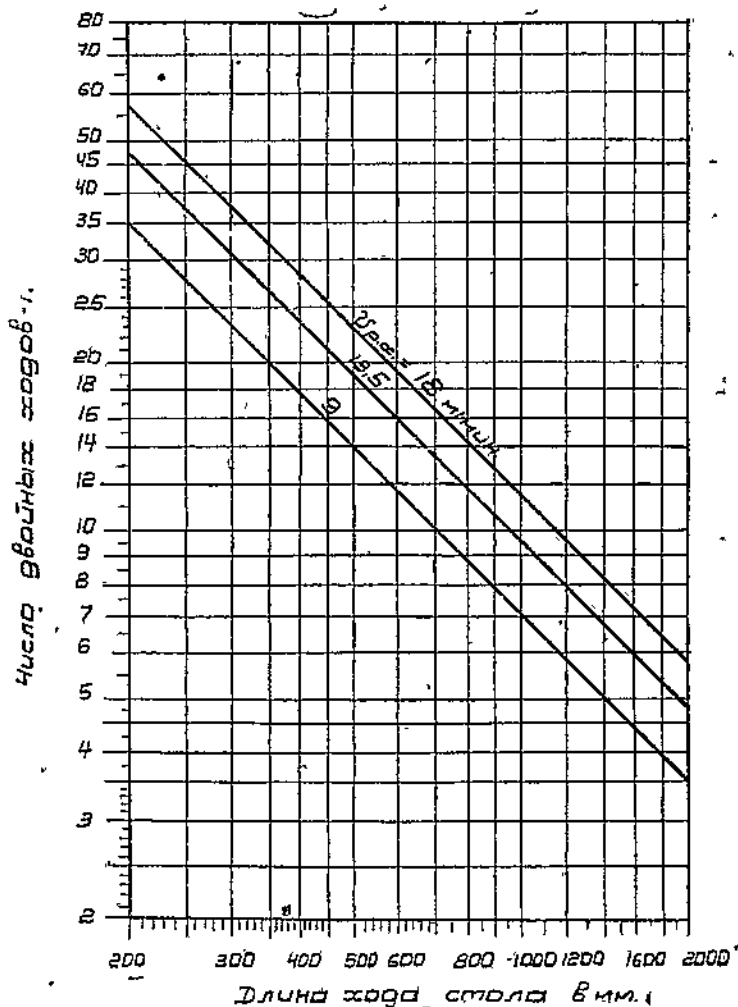


Станок мод. 716 завода „Самочетка“
Мощность 5,2 квт.

I. Наибольшее протягивающее усилие в зависимости от скорости рабочего хода стола (без учета к. п. д. станка и коэффициента трения).

$v_{p. x. n.}$ 9 м/мин;	$Q = 3536$ кг
$v_{p. x.} = 12$ м/мин;	$Q = 2662$ кг
$v_{p. x.} = 15$ м/мин	$Q = 2122$ кг
$v_{p. x.} = 18$ м/мин;	$Q = 1768$ кг
$v_{x. x.} = 30$ м/мин.	

II. Число двойных ходов стола в зависимости от длины и скорости рабочего хода.

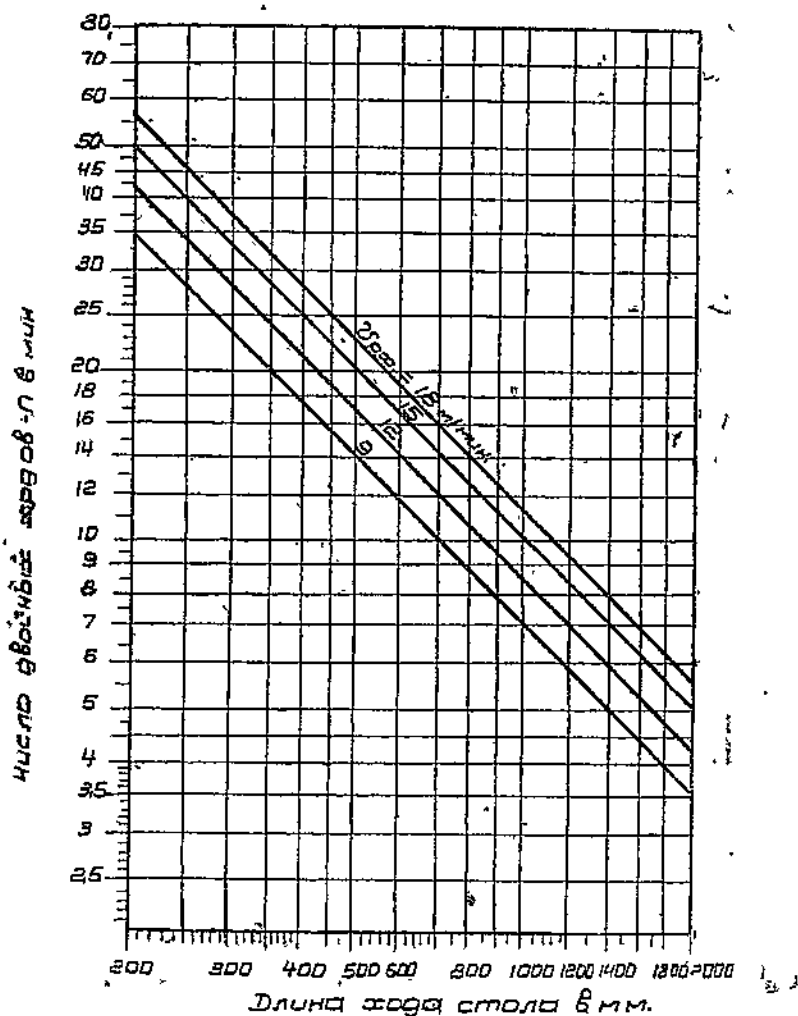


Станки 712, 713 и 713-III завода им. Свердлова.

I. Наибольшее протягивающее усилие в зависимости от скорости рабочего хода станка (без учета к. п. д. станка и коэффициента трения).

станки 712 и 713 мощность—11 кет	станок 713-III мощность 14,5 кет
$v_{p.x.} = 8,4 \text{ м/мин}; Q = 8014 \text{ кг}$	$v_{p.x.} = 8,4 \text{ м/мин}; Q = 10564 \text{ кг}$
$v_{p.x.} = 10,8 \text{ м/мин}; Q = 6233 \text{ кг}$	$v_{p.x.} = 10,8 \text{ м/мин}; Q = 8217 \text{ кг}$
$v_{p.x.} = 13,5 \text{ м/мин}; Q = 4987 \text{ кг}$	$v_{p.x.} = 13,5 \text{ м/мин}; Q = 6578 \text{ кг}$
$v_{p.x.} = 16,8 \text{ м/мин}; Q = 4007 \text{ кг}$	$v_{p.x.} = 16,8 \text{ м/мин}; Q = 5282 \text{ кг}$
$v_{x.x.} = 30 \text{ м/мин.}$	

II. Число двойных ходов стола в зависимости от длины и скорости рабочего хода.

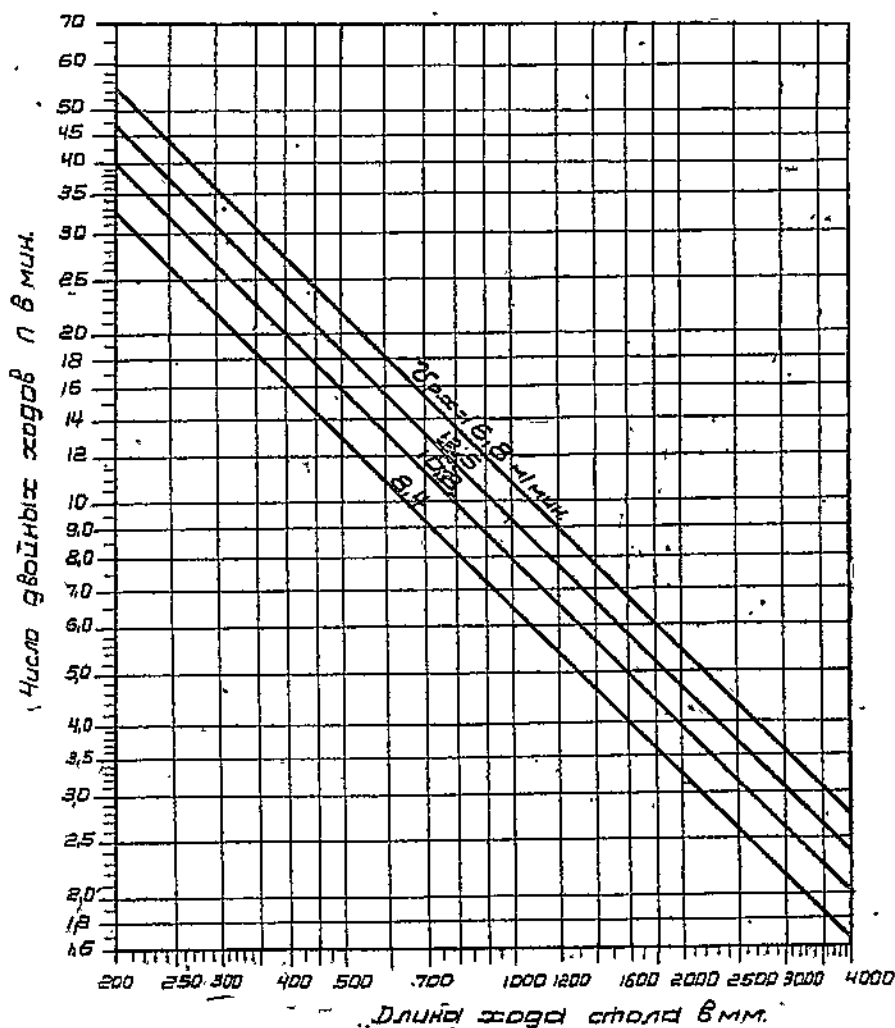


Типизированный станок; мощность 5 л. с.


I. Наибольшее протягивающее усилие в зависимости от скорости рабочего хода стола (без учета л. п. д. станка и коэффициента трения).


$v_{p.x.} = 8$ м/мин	$Q = 2813$ кг
$v_{p.x.} = 10$ "	$Q = 2250$ "
$v_{p.x.} = 12$ "	$Q = 1875$ "
$v_{p.x.} = 15$ "	$Q = 1500$ "


$v_{x.w.} = 27$ м/мин.


II. Числа двойных ходов стола в зависимости от длины и скорости рабочего хода.

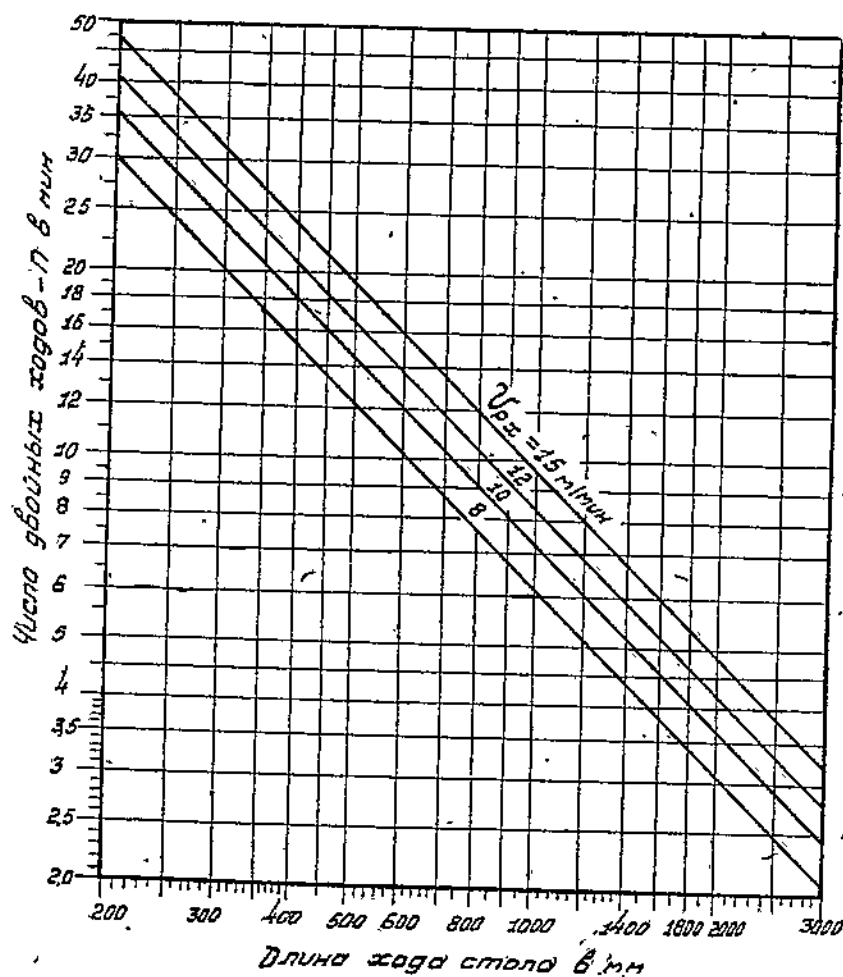


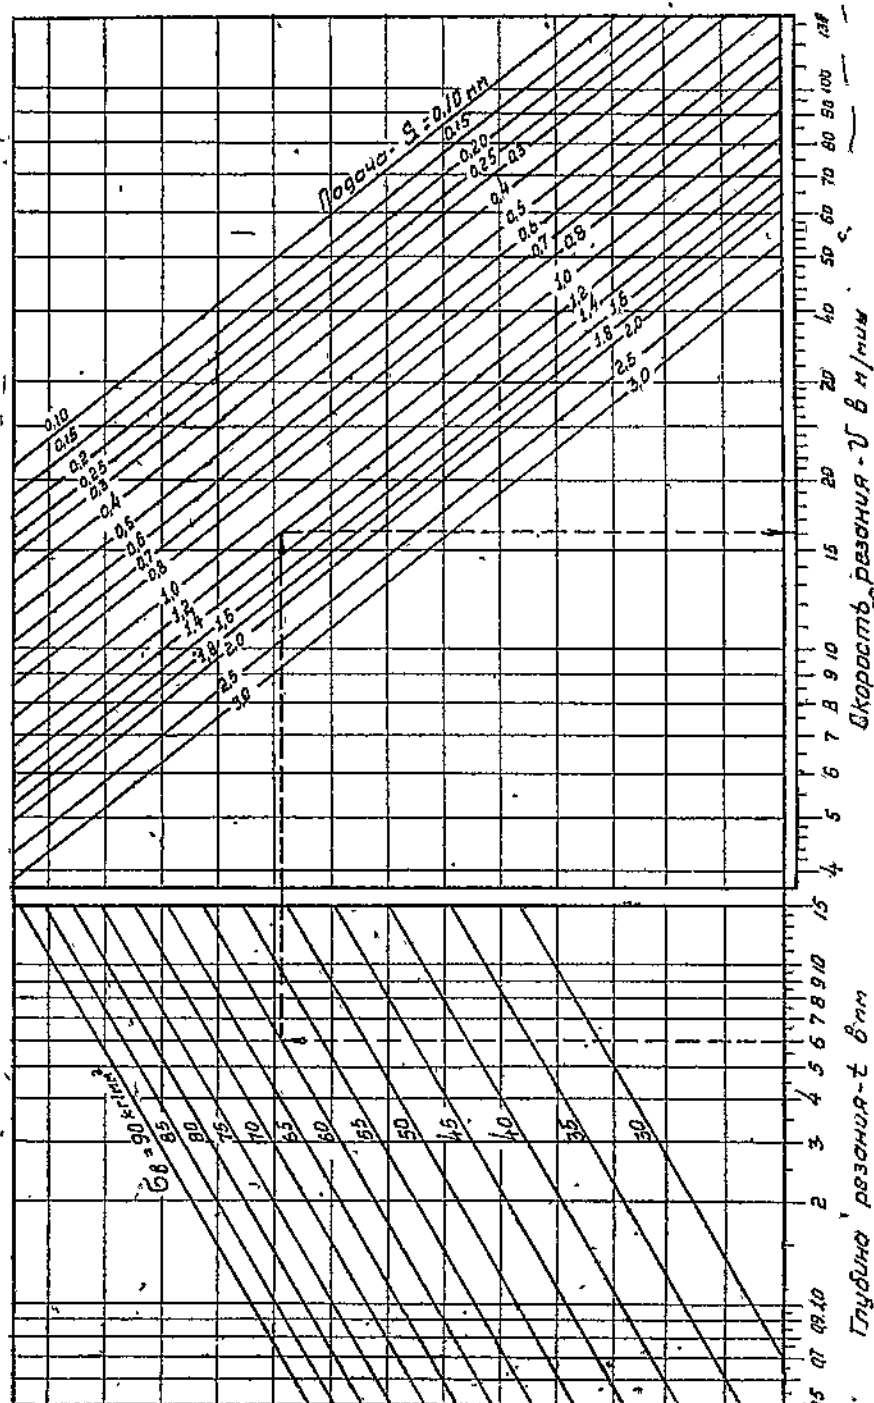


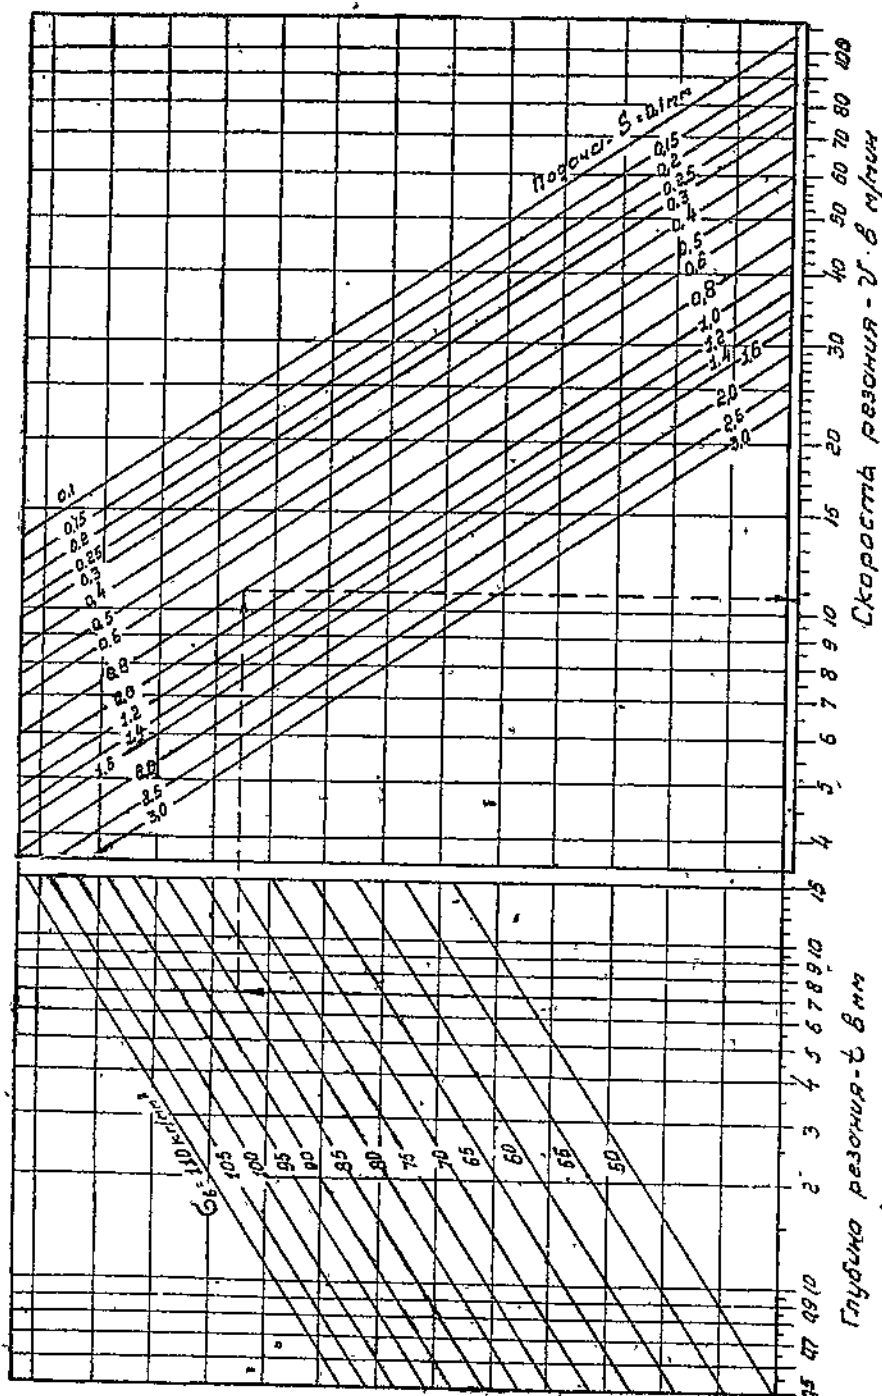


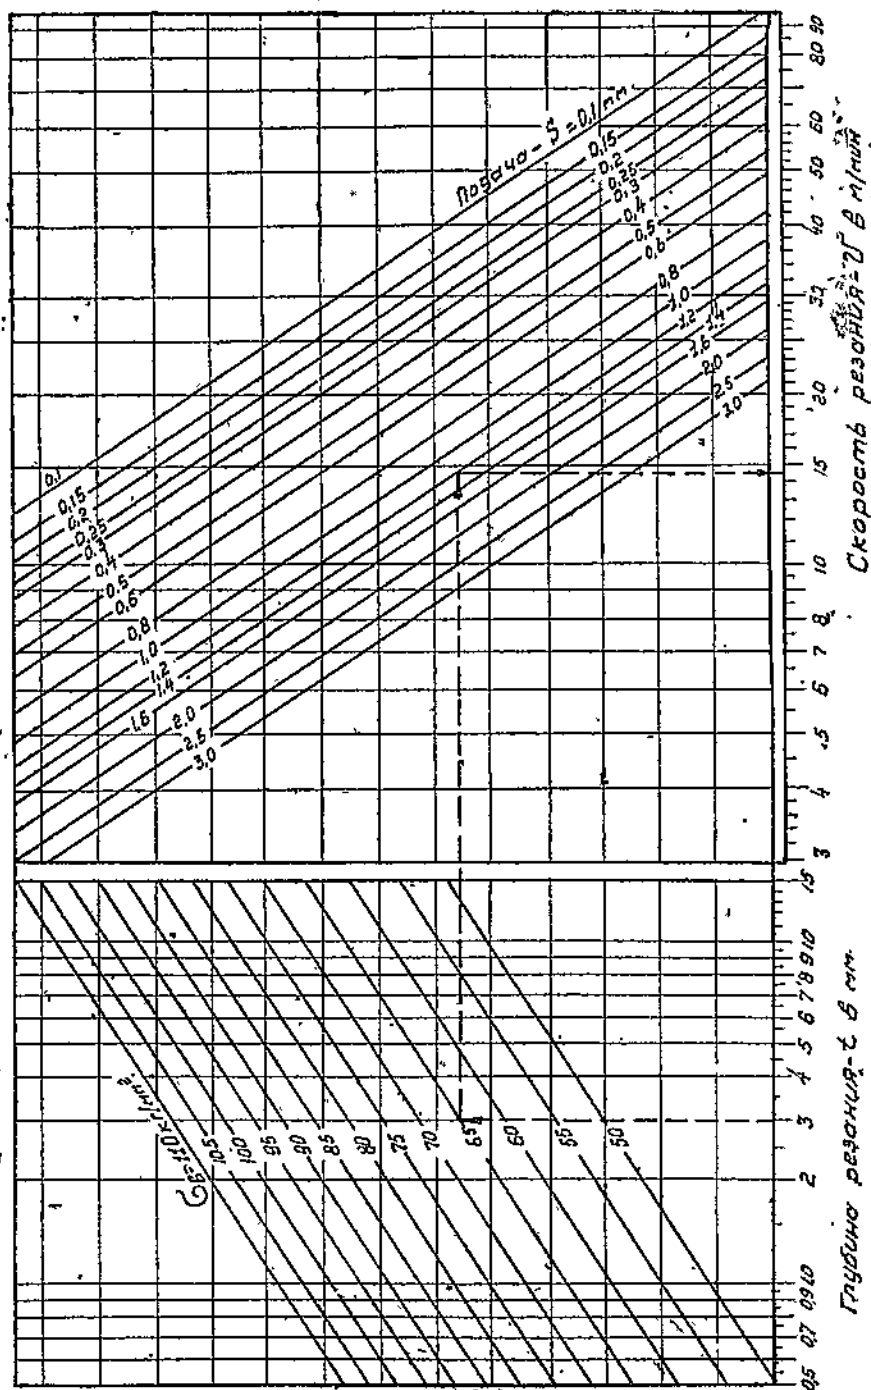

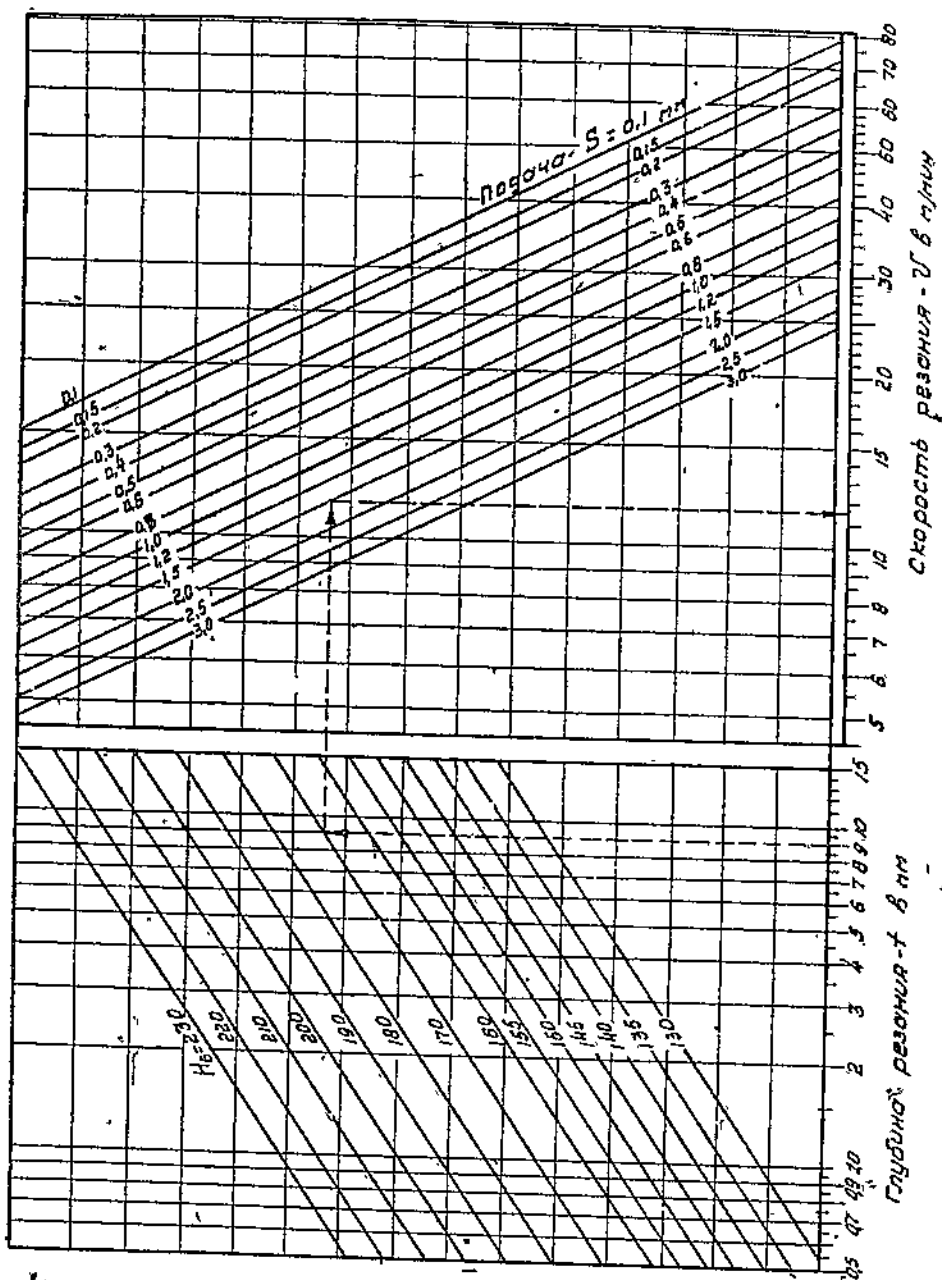

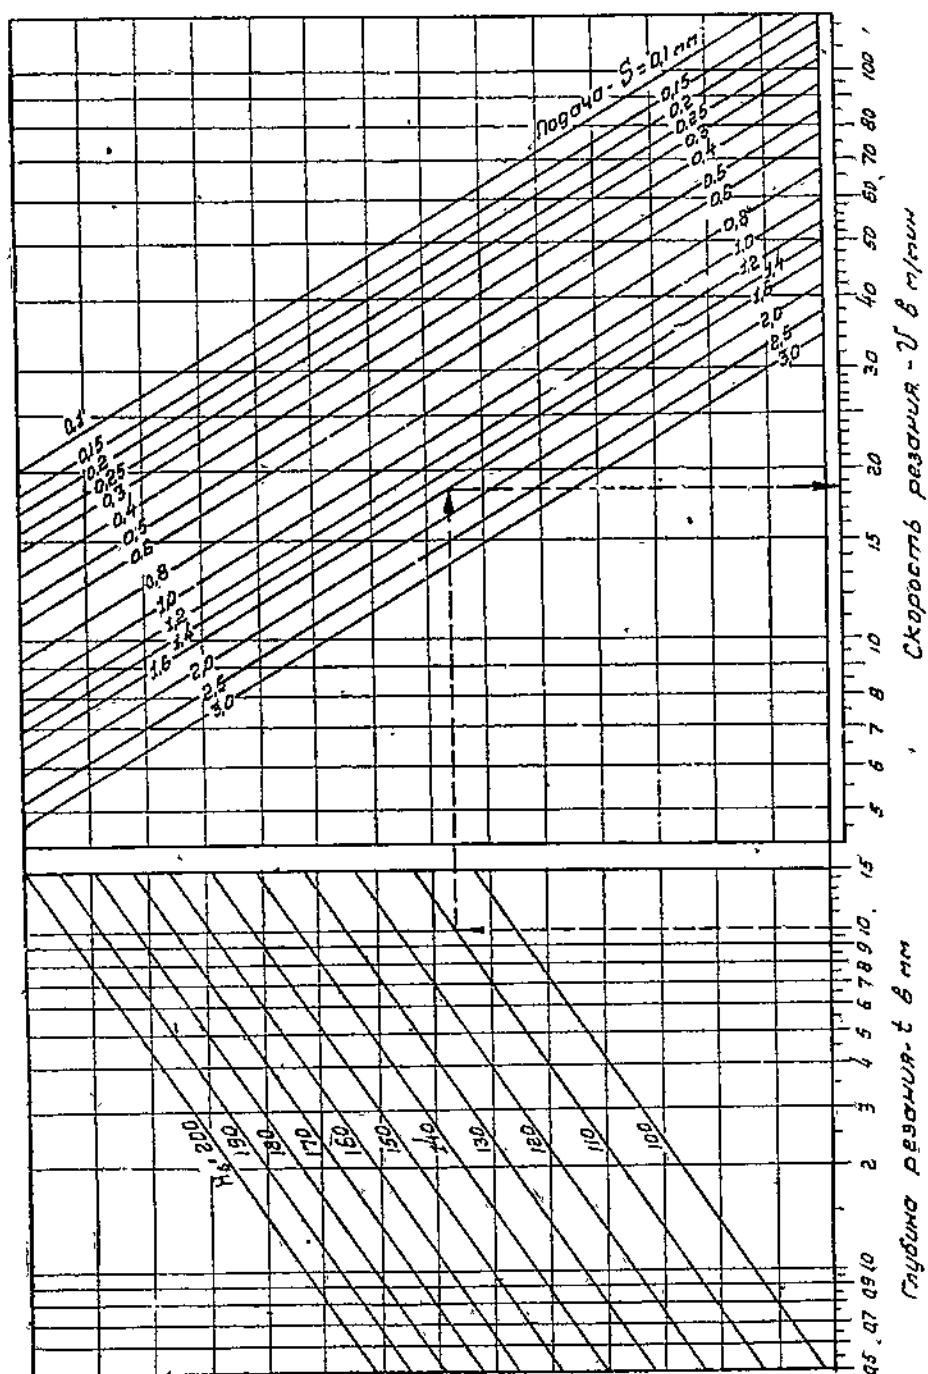

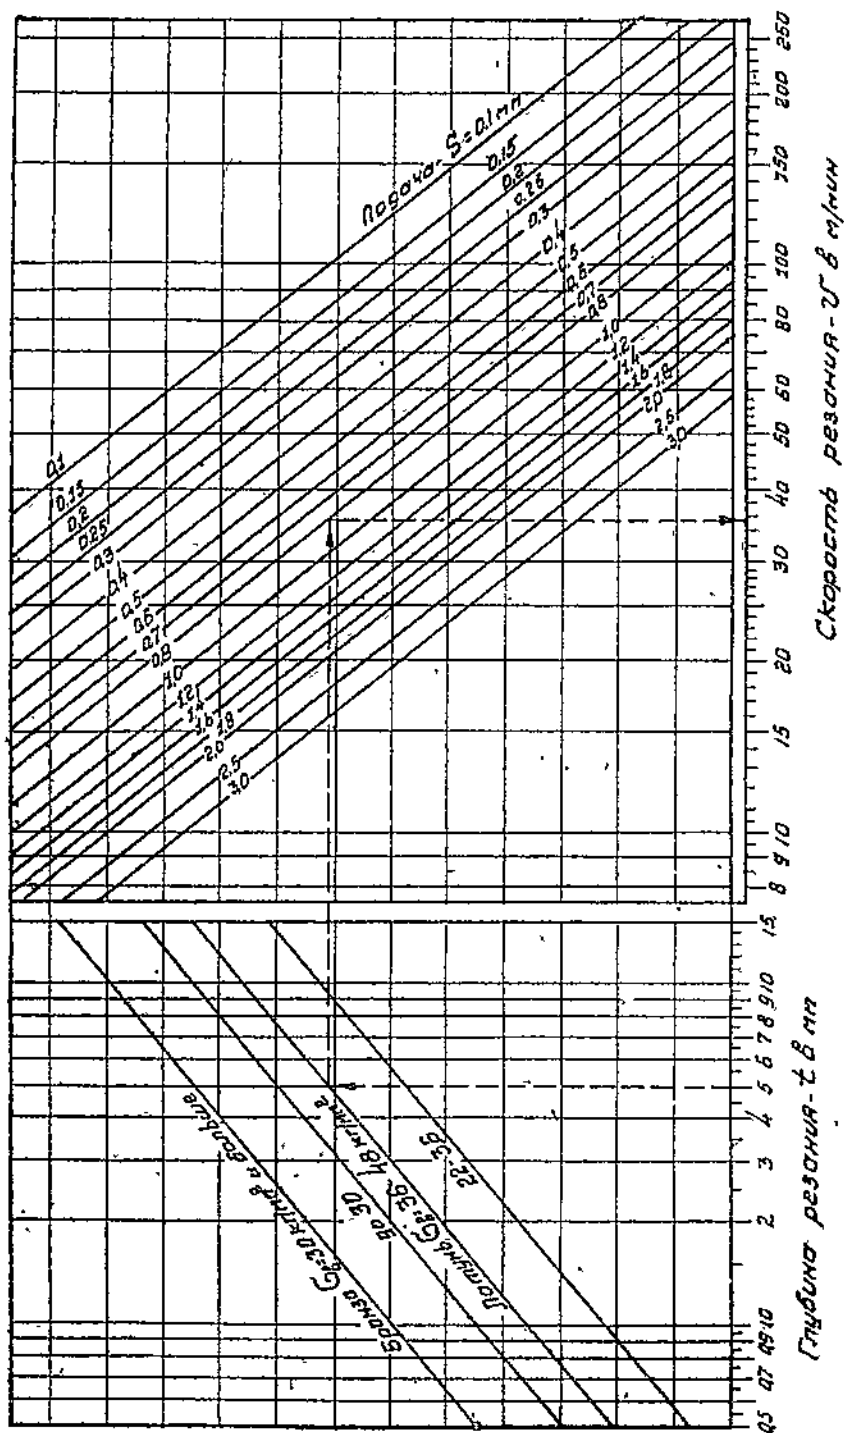

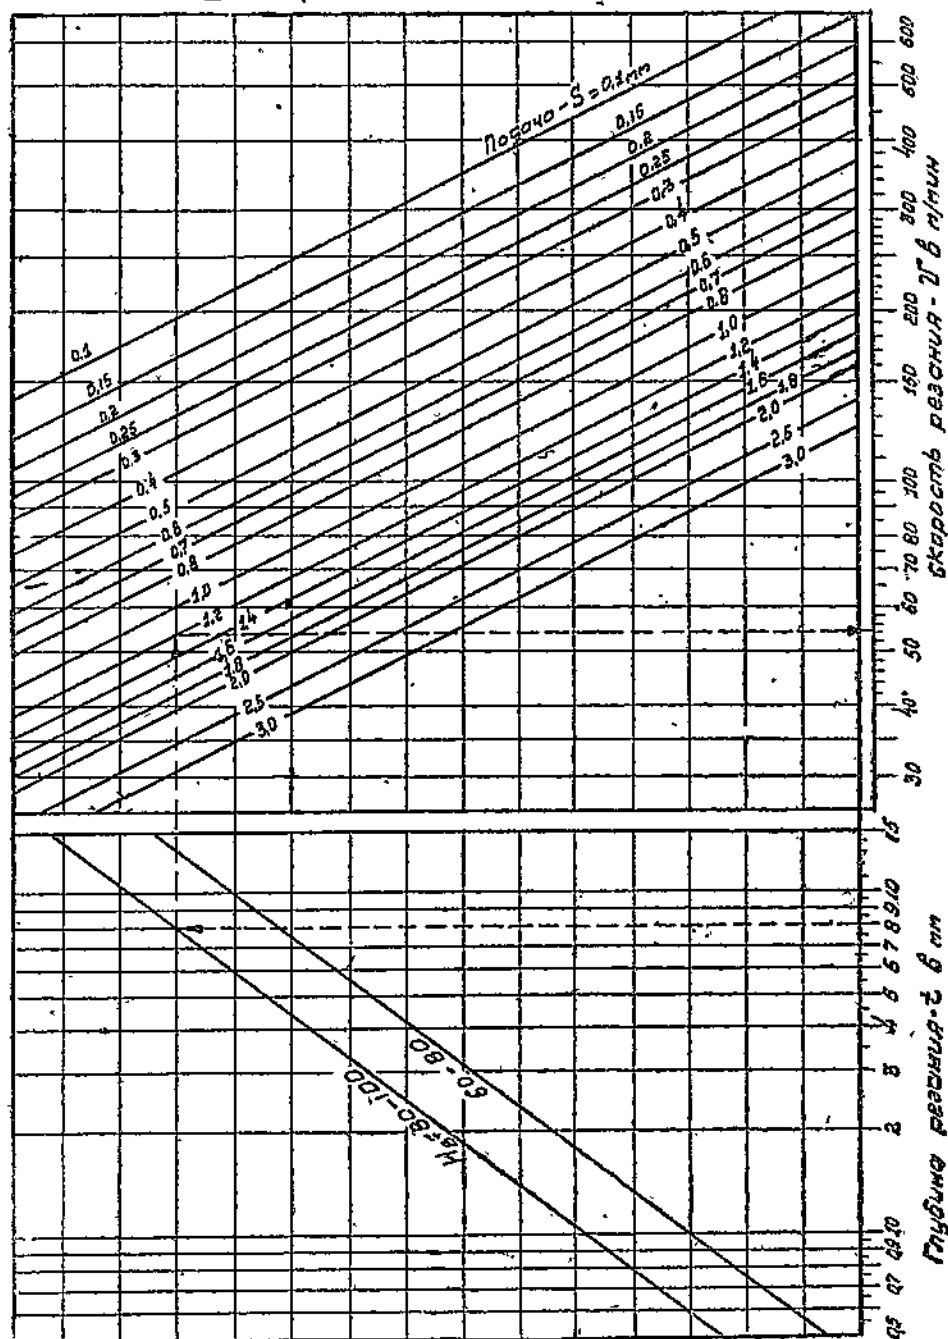

Число двойных ходов резцовой призмы в мин.

Длина хода резцовой призмы мм H	Ориентированное рабочее и холостое время	Усиление на резцо- вой призме, до- пускаемое проч- ностью пальца кулисы	Число двойных ходов резцовой призмы в мин.																										
			11,9		20,9		34,2		P_c квт	$v_{р.п.}$ м/мин	P_c квт	$v_{р.п.}$ м/мин	P_c квт	$v_{р.п.}$ м/мин															
			$v_{р.п.}$ м/мин	P_c квт	$v_{р.п.}$ м/мин	P_c квт	$v_{р.п.}$ м/мин	P_c квт																					
100	0,92	$P_{доп.}$ н квт	2,3	3580	4,0	2040	6,6	1255	11,5	710	18,9	490	22,2	380	27,2	313	32,0	267	41,0	212	49,5	177							
150	0,88		3,4	2460	5,9	1410	9,6	860	16,9	490	18,9	490	22,2	380	27,2	313	32,0	267	41,0	212	49,5	177							
200	0,85		4,4	1900	7,7	1080	12,7	665	22,2	380	27,2	313	32,0	267	41,0	212	49,5	177	41,0	212	49,5	177							
250	0,81		5,4	1510	9,5	890	15,5	545	27,2	313	32,0	267	41,0	212	49,5	177	41,0	212	49,5	177	41,0	212	49,5	177					
300	0,78		6,4	1340	11,2	765	18,3	465	32,0	267	41,0	212	49,5	177	41,0	212	49,5	177	41,0	212	49,5	177	41,0	212	49,5	177			
400	0,71		8,2	1060	14,3	600	23,4	370	41,0	212	49,5	177	41,0	212	49,5	177	41,0	212	49,5	177	41,0	212	49,5	177	41,0	212	49,5	177	
500	0,65		9,8	890	17,2	505	28,2	311	49,5	177	41,0	212	49,5	177	41,0	212	49,5	177	41,0	212	49,5	177	41,0	212	49,5	177	41,0	212	49,5

$$P_{доп} = \frac{a \cdot 0,2 \cdot \sigma_{из} \cdot d^3}{L \cdot l} \text{ квт,}$$

где

$P_{доп}$ — усиление на резцовой призме, до-
пускаемое прочностью пальца ку-
лисы (квт)

a — расстояние от оси кулисной ше-
стерни до оси качания кулисы,
равное 415 мм

$\sigma_{из}$ — допускаемое напряжение на изгиб,
равное 7 квт/мм²

d — диаметр пальца, равный 42 мм

L — длина кулисы, равная 766 мм

l — длина пальца, равная 82 мм

$$P_c = \frac{M}{Li} \left(1 + \frac{a}{r} \right) \text{ квт,}$$

где

P_c — располагаемое усиление резания,
исходя из крутящего момента на
шпинге станка и длины хода резцо-
вой призмы (квт)

M — крутящий момент на шпинге станка
(кгс-мм)

L — длина кулисы, равная 766 мм
 i — передаточное число от шпинга
к кулисной шестерне

a — расстояние от оси кулисной ше-
стерни до оси качания кулисы,
равное 415 мм

r — радиус вращения кулисного кам-
ня мм

η — коэффициент полезного действия
станка, равный 0,79

Скорость рабочего хода

$$v_{р.п.} = \frac{nH}{1 + m} \text{ м/мин,}$$

где $v_{р.п.}$ — сред. рабочая скорость резцовой
призмы (скорость резания м/мин)
 n — число двойных ходов резцовой
призмы в мин.
 H — длина хода резцовой призмы мм
 m — отношение скорости рабочего
хода резцовой призмы к ско-
рости холостого хода

Примечание. В тех случаях, когда
располагаемое усиление резания (P_c), в за-
висимости от числа двойных ходов и дли-
ны хода резцовой призмы, больше допу-
скаемого усиления на резцовой призме ($P_{доп}$),
расчет сечения стружки веса по допу-
скаемому усилению на резцовой призме
($P_{доп} = 685$ квт)

Длина хода резаковой призмы мм H	Отношение рабочего хода к холостому m	Усилие на резаковой призме, допускае- мое прочностью пальца кулисы $P_{дон}$ кг	Число двойных ходов резаковой призмы в мин.									
			12,6		17,9		25,1		35,1		50,1	
			$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг
100	0,92	$P_{дон} = 1390$ кг или $P_{дон} = 1390$ кг	2,4	4550	3,4	3220	4,8	2290	6,7	1930	9,6	1145
150	0,88		3,5	3120	5,0	2290	7,1	1570	9,9	1120	14,1	787
200	0,85		4,6	2410	6,6	1710	9,3	1210	13,0	866	18,6	610
250	0,81		5,7	1980	8,1	1410	11,4	1000	15,9	713	22,7	500
300	0,78		6,7	1700	9,6	1210	13,4	857	18,7	612	26,8	490
400	0,71	$P_{дон} = 1390$ кг	8,6	1345	12,3	953	17,2	677	24,0	484	34,3	340
500	0,65		10,4	1130	14,8	802	20,7	570	29,0	407	41,5	286

$$P_{дон} = \frac{a \cdot 0,2 \cdot \sigma_{изг} \cdot d^3}{L \cdot l} \text{ кг,}$$

где

$P_{дон}$ — усилие на резаковой призме, допускаемое прочностью пальца кулисы (кг)

a — расстояние от оси кулисной пестерни до оси качания кулисы, равное 438 мм

$\sigma_{изг}$ — допускаемое напряжение на изгиб, равное 7 кг/мм²

d — диаметр пальца, равный 52 мм

L — длина кулисы, равная 757 мм

l — длина пальца, равная 82 мм

$$P_c = \frac{M}{L \cdot i} \left(1 + \frac{a}{r} \right) \eta \text{ кг,}$$

где

P_c — располагаемое усилие резания, исходя из крутящего момента на шкиве станка и длины хода резаковой призмы (кг)

M — крутящий момент на шкиве станка (кг·мм)

L — длина кулисы, равная 757 мм

i — передаточное число от шкива к кулисной пестерне

a — расстояние от оси кулисной пестерни до оси качания кулисы, равное 438 мм

r — радиус вращения кулисного камня мм

η — коэффициент полезного действия станка, равный 0,79

Скорость рабочего хода

$$v_{р.х.} = \frac{vH(1+m)}{1000} \text{ м/мин,}$$

где

$v_{р.х.}$ — средняя рабочая скорость резаковой призмы (скорость резания в м/мин)

m — число двойных ходов резаковой призмы в мин.

H — длина резаковой призмы, мм

vH — отношение скорости рабочего хода резаковой призмы к скорости холостого хода.

Примечание. В тех случаях, когда располагаемое усилие резания (P_c), вводимости от числа двойных ходов и длины хода резаковой призмы, больше допускаемого усилия на резаковой призме ($P_{дон}$), расчет сечения стружки вести по допускаемому усилию на резаковой призме ($P_{дон} = 1390$ кг)

Число двойных ходов резцовой призмы в мин.

Длина хода резцовой призмы H мм	Отношение рабочего хода к холостому ходу	Усилие на резцовой призме, допускае- мое прочностью пальца кулисы $P_{дон}$ кг	10,5				14,9				20,9				29,3				41,8			
			$v_{р.х.}$ м/мин	$P_{с.}$ кг	$v_{р.х.}$ м/мин	$P_{с.}$ кг	$v_{р.х.}$ м/мин	$P_{с.}$ кг	$v_{р.х.}$ м/мин	$P_{с.}$ кг	$v_{р.х.}$ м/мин	$P_{с.}$ кг	$v_{р.х.}$ м/мин	$P_{с.}$ кг	$v_{р.х.}$ м/мин	$P_{с.}$ кг	$v_{р.х.}$ м/мин	$P_{с.}$ кг	$v_{р.х.}$ м/мин	$P_{с.}$ кг	$v_{р.х.}$ м/мин	$P_{с.}$ кг
150	0,9		2,09	3700	4,35	2410	5,00	1720	8,35	1225	11,9	890	16,7	625								
200	0,86		3,91	2900	5,45	2020	7,76	1445	10,9	1080	15,6	720	21,8	420								
250	0,83		4,8	2310	6,53	1680	9,56	1180	12,4	897	19,1	585	30,8	426								
300	0,8		5,7	2000	8,1	1415	11,3	1010	16,3	788	23,6	505	31,9	363								
400	0,74		7,3	1570	10,4	1215	14,6	795	20,4	570	29,2	405	40,7	284								
500	0,69		8,9	1320	12,6	930	17,2	664	24,8	464	35,3	332	49,4	240								
600	0,63		10,3	1145	14,8	814	20,5	576	28,7	410	41,0	333	57,4	208								
650	0,6		10,9	1080	15,5	765	21,7	545	30,5	387	43,5	278	60,7	197								

$$P_{дон} = \frac{a \cdot 0,2 \sigma_{изг} \cdot d^3}{L \cdot l} \text{ кг,}$$

где

$P_{дон}$ — усилие на резцовой призме, допускаемое прочностью пальца кулисы (кг)

a — расстояние от оси кулисы до оси кулисы, равное 470 мм

$\sigma_{изг}$ — допускаемое напряжение на изгиб, равное 7 кг/мм²

d — диаметр пальца, равный 52 мм

L — длина кулисы, равная 865 мм

l — длина пальца, равная 82 мм

Скорость рабочего хода

$$v_{р.х.} = \frac{nH(1+m)}{1000} \text{ м/мин,}$$

где

$v_{р.х.}$ — средняя рабочая скорость резцовой призмы (скорость резания м/мин)
 n — число двойных ходов резцовой призмы в мин.
 H — длина хода резцовой призмы, равная 650 мм

m — отношение скорости рабочего хода резцовой призмы к скорости холостого хода

Примечание. В тех случаях, когда рассчитывается усилие резания ($P_{с.}$), в зависимости от числа двойных ходов и длины хода резцовой призмы, больше допустимого усилия на резцовой призме ($P_{дон}$), расчет сечения стружки вест по допустимому усилию на резцовой призме ($P_{дон} = 1300$ кг).

$$P_{с.} = \frac{M}{L \cdot i} \left(1 + \frac{a}{r} \right) \eta \text{ кг,}$$

где

$P_{с.}$ — располагаемое усилие резания, исходя из крутящего момента на шкиве станка и длины хода резцовой призмы (кг)

M — крутящий момент на шкиве станка (кг·мм)

L — длина кулисы, равная 865 мм

i — передаточное число от шкива к кулисы шестерни

η — расстояние от оси кулисы шестерни до оси качения кулисы, равное 470 мм

a — радиус вращения кулисы камня, мм

η — коэффициент полезного действия станка, равный 0,79

Расчетная таблица для шепингов иностранного происхождения

ШЕПИНГ

Карта 129

Шепинг фирмы Alfred Schütte; модель HS-450; максимальный ход $H = 450$; мощность 3 л. с.

Длина хода и мм	№ ступени $m = \frac{L_a}{L_b}$	Углы допуск. Пальцем вручную	1		2		3		4		5		7		8	
			$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг
40	0,05		0,88	3788	1,27	4088	1,88	2800	2,84	1956	3,72	1400	7,75	089	11,2	458
100	0,43		1,74	3028	2,51	2089	3,08	1450	5,91	1006	7,32	730	16,23	339	23,2	233
160	0,80		2,50	2073	3,71	1426	5,41	993	7,70	898	11,80	495	22,5	235	32,7	168
200	0,86		3,34	1808	4,58	1104	7,08	780	10,06	631	14,10	580	29,40	178	48,7	123
250	0,88	2400 №2	4,30	1308	6,08	908	8,70	625	12,90	438	17,40	310	36,10	149	52,5	101
350	0,77		5,07	1070	8,06	678	11,80	470	16,70	328	23,50	235	48,08	111	71,2	76
450	0,71		6,90	800	10,0	605	14,00	380	20,40	267	29,20	180	60,90	90	88,5	62

Шепинг фирмы Alfred Schütte; модель HS-550; максимальный ход $H = 550$; мощность 4,5 л. с.

Длина хода и мм	№ ступени $m = \frac{L_a}{L_b}$	Углы допуск. Пальцем вручную	1		2		3		4		5		7		8	
			$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг
50	0,46		0,84	7850	1,27	5420	1,75	3920	2,84	2710	3,51	1950	7,45	920	10,9	634
100	0,93		1,74	4085	2,51	2780	3,47	2000	5,02	1390	6,95	1000	14,7	472	21,4	488
160	0,90		2,06	2760	3,71	1890	5,13	1370	7,41	980	10,30	615	21,6	218	31,0	214
200	0,97		3,34	2115	4,86	1460	6,72	1060	9,78	730	13,50	525	28,4	217	41,5	171
250	0,94	2870 №2	4,14	1795	6,38	1190	8,79	865	11,90	585	16,80	430	35,0	202	51,1	140
300	0,81		4,88	1480	7,08	1080	9,78	737	14,10	510	19,50	368	41,2	172	59,3	119
400	0,75		6,80	1180	9,10	802	12,60	578	16,30	403	25,20	288	53,3	135	77,7	93
550	0,68		8,50	905	12,00	620	16,00	450	24,00	310	33,20	224	70,2	105	108,0	72

Взято по материалам ГАЗ им. Молотова.

Шепинг фирмы Alfred Schütte; модель HS-650; максимальный ход $H=650$; мощность 7,5 л. с.

Длина хода H мм	№ отупен	1		2		3		4		5		6		7		8	
		$n=7$		$n=10$		$n=15$		$n=23$		$n=32$		$n=47$		$n=67$		$n=98$	
		$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг
100	0,64	1,36	9800	1,34	1760	2,01	4480	4,27	3050	5,3	2106	8,12	1440	13,0	1000	19,0	687
160	0,62	3,02	6000	2,82	4060	4,33	3080	6,34	2100	9,3	1450	13,50	980	19,3	690	28,3	437
200	0,60	2,65	5020	3,28	3320	5,67	2350	8,33	1600	12,1	1105	17,75	753	25,3	524	37,0	360
250	0,56	2,25	4120	4,63	2300	6,08	1890	10,20	1310	14,9	905	21,80	617	31,2	433	45,6	265
300	0,53	1,84	3560	5,48	2160	8,23	1640	12,10	1110	17,5	767	25,90	525	36,7	300	53,3	250
400	0,48	1,38	2780	7,12	1820	10,30	1375	16,70	808	22,8	600	33,40	409	47,7	285	69,7	195
500	0,43	1,04	2090	8,85	1610	12,90	1070	19,60	728	27,6	604	40,70	343	58,0	239	84,8	164
650	0,37	1,58	1550	10,80	1305	16,30	868	23,80	588	34,7	407	50,80	277	72,6	193	106,1	162

Шепинг фирмы Oineppat; модель 16"; максимальная длина 425 мм; мощность 5 л. с.

Длина хода H мм	№ отупен	1		2		3		4		5		6		7		8	
		$n=11$		$n=15$		$n=23$		$n=31$		$n=47$		$n=68$		$n=100$		$n=138$	
		$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг
60	0,960	1,08	9100	1,47	5900	2,95	3870	3,04	2380	4,0	1890	6,95	1510	9,8	894	18,5	547
100	0,915	2,10	4180	2,87	3350	4,40	2000	5,95	1470	9,0	989	13,0	678	19,1	492	26,4	353
160	0,875	3,09	2880	4,22	2160	6,47	1380	8,70	918	13,2	674	19,1	466	28,1	318	36,7	239
200	0,835	4,03	2330	5,50	1825	8,45	1003	11,40	786	17,3	520	24,9	360	38,7	246	50,6	177
250	0,800	4,95	1840	6,75	1540	10,30	880	13,80	680	21,1	450	20,6	298	45,0	203	62,1	146
325	0,760	6,25	1480	8,53	1078	13,10	707	17,60	622	26,7	345	38,7	240	54,8	163	78,2	117
425	0,680	7,85	1200	10,70	870	16,40	572	23,20	422	33,5	279	48,6	194	71,3	132	98,2	95

Шпинет фирмы Cincinnati; модель 20. Максимальная длина хода 525 мм; мощность 5 л. с.

№ ступени	1		2		3		4		5		6		7		8	
	Длина хода H мм	$\frac{L_x}{m} = \frac{L_x}{T_{\text{ш}}}$	Усиление, допуск, пальцем ручным	$\nu_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$\nu_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$\nu_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$\nu_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$\nu_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$\nu_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$\nu_{р.х.}$ м/мин
10	0,960	1,08		1,47	5630		3800	3,04	2600	4,5	1010		900	9,8	320	13,5
100	0,915	2,1		2,87	3030		3080	5,34	1490	9,0	985		402	19,1	480	26,4
150	0,875	3,00		4,22	2190		1390	8,70	1030	13,3	672		316	28,1	316	33,8
200	0,845	4,08		5,63	1630		1070	11,40	740	17,3	523		245	36,9	245	40,9
250	0,810	4,97	1800 кг	6,18	1348		878	14,00	650	21,2	430		202	45,2	202	52,4
325	0,760	6,29		8,57	1080		705	17,70	522	26,8	344		163	57,1	163	64,7
425	0,695	7,92		10,80	872		570	22,30	422	33,8	270		131	72,0	131	89,4
525	0,632	9,42		12,80	740		484	26,60	353	40,2	236		111	85,7	111	110,0
																51

Шпинет фирмы Cincinnati; модель 24. Максимальная длина хода 635 мм; мощность 7,5 л. с.

№ ступени	1		2		3		4		5		6		7		8	
	Длина хода H мм	$\frac{L_x}{m} = \frac{L_x}{T_{\text{ш}}}$	Усиление, допуск, пальцем ручным	$\nu_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$\nu_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$\nu_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$\nu_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$\nu_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$\nu_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$\nu_{р.х.}$ м/мин
100	0,92	1,92		2,69	4900		3280	5,56	2360	8,45	1510		730	18,0	1080	24,8
150	0,89	2,83		3,98	3410		2240	8,21	1610	12,5	1060		500	26,6	738	36,5
200	0,85	3,70		5,18	2640		1740	10,7	1250	16,3	825		318	34,8	570	47,1
250	0,82	4,55		6,37	2175		1430	13,2	1030	20,0	680		272	42,7	470	58,7
300	0,79	5,39	2180 кг	7,57	1860		1220	15,6	878	23,6	530		215	50,4	317	69,2
400	0,72	6,23		9,03	1470		985	19,9	695	30,2	458		157	64,7	317	89,4
500	0,66	8,10		11,6	1280		810	24,0	532	36,5	384		180	78,0	260	107,0
625	0,59	9,68		13,9	1090		680	28,8	495	43,7	357		207	93,3	296	128,0

Взято по материалам ГАЗ им. Молотова.

НХМ СССР
Комиссия по резанию
металлов при
Техническом отделе
и Гипромаш

Расчетная таблица для долбежного станка
Д-1 завода „Самоточка“
Максимальная длина хода $H = 200$ мм
Мощность $N = 2,2$ квт (3 л. с.)

РАБОТА НА ДОЛБЕЖНЫХ
СТАНКАХ
Карта 132

Длина хода резцо- вой призмы (мм) H	Отно- шение рабо- чего хода к холо- стому m	Усилие на ре- зцово- й призма- е, до- пускаемое прочностью пальца кулисы	Число двойных ходов резцовой призмы в мин.							
			32,5		48,5		73,8		103,2	
			$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг
50	0,88	$P_{дон} = 1065$ кг	3,06	2280	4,65	1600	6,93	1010	10,47	680
75	0,82		4,42	1600	6,69	1080	10,07	710	14,85	478
100	0,77		6,79	1250	8,66	845	13,07	553	19,35	372
125	0,72		7,0	1035	10,42	704	15,88	488	23,51	311
150	0,67		8,18	890	12,08	604	18,45	396	27,3	267
180	0,608		9,4	510	13,95	515	21,3	358	31,6	242

$$P_{дон} = \frac{0,3 \cdot \sigma_{изг} \cdot d^3}{L} \text{ кг,}$$

$$P_c = \frac{M}{L_i} \left(1 + \frac{\alpha}{r} \right) \eta \text{ кг,}$$

где: $P_{дон}$ — усилие на резцовой призмае, до-
пускаемое прочностью пальца ку-
лисы (кг)
 α — расстояние от оси кулисной ше-
стерни до оси качения кулисы,
равное 215 мм
 $\sigma_{изг}$ — допускаемое напряжение на изгиб,
равное 7 кг/мм²
 d — диаметр пальца, равный 32 мм
 L — длина кулисы, равная 250 мм
 L_i — длина пальца, равная 37 мм

где: P_c — располагаемое усилие резания, исходя
из крутящего момента на шкиве сталка
и длины хода резцовой призмы (кг)
 M — крутящий момент на шкиве стаяка
(кг — мм)
 L — длина кулисы, равная 250 мм
 L_i — передаточное число от шкива к ку-
лисной шестерне
 α — расстояние от оси кулисной шестерни
до оси качения кулисы, равное 215 мм
 r — радиус вращения кулисного камня мм
 η — коэффициент полезного действия стал-
ка, равный 0,79

Скорость рабочего хода

$$v_{р.х.} = \frac{n \cdot H (1 + m)}{1000} \text{ м/мин,}$$

где: $v_{р.х.}$ — средняя рабочая скорость резцовой призмы (скорость резания м/мин)

n — число двойных ходов резцовой призмы в мин.

H — длина хода резцовой призмы, мм

m — отношение скорости рабочего хода резцовой призмы к скорости холостого хода

Примечание. В тех случаях, когда располагаемое усилие резания (P_c), в зависимости от числа
двойных ходов и длины хода резцовой призмы, больше допускаемого усилия на резцовой призмае ($P_{дон}$),
расчет сечения стружки вести по допускаемому усилию на резцовой призмае ($P_{дон} = 1065$ кг)

НХМ СССР
Комиссия по резанию
металлов при
Техническом отделе
и Гипромаш

Расчетная таблица для долбежного станка
Д-2 завода „Самоточка“ (вращающаяся
кулиса)
Максимальная длина хода $H = 320$ мм
Мощность $N = 5,2$ квт (7,1 л. с.)

РАБОТА НА ДОЛБЕЖНЫХ
СТАНКАХ
Карта 133

Длина хода резцо- вой призмы (мм) H	Отно- шение скор. рабо- чего хода к скор. холост. хода m	Допустимое усилие по прочности пальца	Число двойных ходов резцовой призмы в мин.							
			19,8		27,8		40		57	
			$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг	$v_{р.х.}$ м/мин	P_c кг
50	0,4	$P_{дон} = 1820$ кг	1,4	4750	1,9	3370	2,8	2340	4,0	1640
75			2,1	3170	2,9	2240	4,2	1560	6,0	1093
100			2,8	2380	3,9	1590	5,6	1170	8,0	820
150			4,2	1590	5,8	1120	8,4	780	12,0	547
200			3,9	1190	7,8	842	11,2	585	16,0	410
250			6,9	950	9,7	675	14,0	467	20,0	328
320			8,9	743	12,4	525	17,9	355	25,6	256

$$P_{дон} = \frac{0,3 \cdot \sigma_{изг} \cdot d^3}{L} \text{ кг,}$$

$$P_c = \frac{716200N}{n_{ш} i \cdot H} \left(1 + \frac{e}{r} \right) \eta \text{ кг,}$$

где: $P_{дон}$ — допустимое усилие по прочности паль-
ца (кг)
 P_c — располагаемое усилие, исходя из кру-
тящего момента на шкиве станка (кг)
 $\sigma_{изг}$ — допускаемое напряжение на изгиб, рав-
ное 7 кг/мм²
 d — диаметр пальца кулисы, равный 35 мм
 L — длина пальца кулисы, равная 83 мм
 N — мощность мотора 7,1 л. с.
 $n_{ш}$ — число оборотов шкива, равное 1440 об/мин.

где: i — передаточное число от шкива к кулисной
шестерне
 H — длина хода резцовой призмы, мм
 e — эксцентриситет, равный 40 мм
 r — радиус кривошипа, равный 170 мм
 η — коэффициент полезного действия станка, рав-
ный 0,78

$$v_{р.х.} = \frac{n \cdot H \cdot (1 + m)}{1000} \text{ м/мин}$$

n — число двойных ходов резцовой призмы в мин.
 H — длина хода резцовой призмы в мм
 m — отношение скорости рабочего хода к ско-
рости холостого хода, равное 0,4

НКМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гипромаши		Числа в дробных показателях степеней								РАБОТА РЕЗЦАМИ	
		Карта 134									
Глубина резания t	Показатели степеней										
	0,16	0,2	0,23	0,25	0,26	0,28	0,32	0,33	0,4	0,45	
0,1	0,692	0,681	0,589	0,562	0,549	0,524	0,478	0,467	0,398	0,112	
0,2	0,773	0,725	0,691	0,669	0,658	0,637	0,598	0,588	0,525	0,217	
0,25	0,801	0,758	0,727	0,707	0,697	0,678	0,642	0,633	0,574	0,268	
0,3	0,825	0,786	0,758	0,740	0,731	0,714	0,680	0,672	0,618	0,319	
0,4	0,864	0,833	0,810	0,795	0,788	0,774	0,746	0,739	0,693	0,419	
0,5	0,895	0,871	0,853	0,841	0,835	0,824	0,801	0,796	0,758	0,518	
0,6	0,922	0,903	0,889	0,880	0,876	0,867	0,849	0,845	0,815	0,616	
0,7	0,945	0,931	0,921	0,915	0,911	0,905	0,892	0,889	0,867	0,713	
0,75	0,955	0,944	0,936	0,931	0,928	0,923	0,912	0,909	0,891	0,761	
0,8	0,965	0,956	0,950	0,946	0,944	0,939	0,931	0,929	0,915	0,808	
0,9	0,983	0,979	0,976	0,974	0,973	0,971	0,967	0,966	0,959	0,905	
1,1	1,02	1,02	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	1,04	1,10	
1,2	1,03	1,04	1,04	1,05	1,05	1,05	1,06	1,06	1,08	1,19	
1,3	1,04	1,05	1,06	1,07	1,07	1,08	1,09	1,09	1,11	1,28	
1,4	1,06	1,07	1,08	1,09	1,09	1,10	1,11	1,12	1,14	1,38	
1,5	1,07	1,09	1,10	1,11	1,11	1,12	1,14	1,14	1,18	1,47	
1,6	1,08	1,10	1,11	1,13	1,13	1,14	1,16	1,17	1,21	1,56	
1,8	1,10	1,13	1,15	1,16	1,17	1,18	1,21	1,21	1,27	1,75	
2,0	1,12	1,15	1,17	1,19	1,20	1,21	1,25	1,26	1,32	1,93	
2,2	1,14	1,17	1,20	1,22	1,23	1,25	1,29	1,30	1,37	2,12	
2,4	1,15	1,19	1,22	1,25	1,26	1,28	1,32	1,34	1,42	2,30	
2,5	1,16	1,20	1,24	1,26	1,27	1,29	1,34	1,35	1,44	2,39	
2,6	1,17	1,21	1,25	1,27	1,28	1,31	1,36	1,37	1,47	2,48	
2,8	1,18	1,23	1,27	1,29	1,31	1,33	1,39	1,41	1,51	2,66	
3,0	1,19	1,25	1,29	1,32	1,33	1,36	1,42	1,44	1,55	2,84	

НКМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гипромаш		Числа в дробных показателях степеней							РАБОТА РЕЗЦАМИ	
		Карта 135								
Глубина резания t	Показатели степеней									
	0,16	0,2	0,23	0,25	0,26	0,28	0,32	0,33	0,4	0,45
3,2	1,21	1,26	1,31	1,34	1,35	1,39	1,45	1,47	1,59	3,02
3,4	1,22	1,28	1,33	1,36	1,38	1,41	1,48	1,50	1,63	3,20
3,5	1,22	1,29	1,33	1,37	1,39	1,42	1,49	1,51	1,65	3,29
3,6	1,23	1,29	1,34	1,38	1,40	1,43	1,51	1,53	1,67	3,38
3,8	1,24	1,31	1,35	1,40	1,42	1,45	1,53	1,55	1,71	3,56
4,0	1,25	1,32	1,38	1,41	1,43	1,47	1,56	1,58	1,74	3,73
4,2	1,26	1,33	1,39	1,43	1,45	1,50	1,58	1,61	1,78	3,91
4,5	1,27	1,35	1,41	1,46	1,48	1,52	1,62	1,64	1,83	4,17
4,8	1,29	1,37	1,43	1,48	1,50	1,55	1,65	1,68	1,87	4,44
5,0	1,29	1,38	1,45	1,50	1,52	1,57	1,67	1,70	1,90	4,61
5,5	1,31	1,41	1,48	1,53	1,56	1,61	1,73	1,76	1,98	5,05
6,0	1,33	1,43	1,51	1,57	1,59	1,65	1,77	1,81	2,05	5,49
6,5	1,35	1,45	1,54	1,60	1,63	1,69	1,82	1,86	2,11	5,92
7,0	1,37	1,48	1,56	1,63	1,66	1,72	1,86	1,90	2,18	6,35
7,5	1,38	1,50	1,59	1,66	1,69	1,76	1,91	1,94	2,24	6,78
8,0	1,40	1,52	1,61	1,68	1,72	1,79	1,95	1,99	2,30	7,21
8,5	1,41	1,53	1,64	1,71	1,74	1,82	1,98	2,03	2,35	7,64
9,0	1,42	1,55	1,66	1,73	1,77	1,85	2,02	2,07	2,41	8,06
9,5	1,43	1,57	1,68	1,76	1,80	1,88	2,06	2,10	2,46	8,49
10,0	1,45	1,59	1,70	1,78	1,82	1,91	2,09	2,14	2,51	8,93
11,0	1,47	1,62	1,74	1,82	1,87	1,96	2,15	2,21	2,61	9,76
12,0	1,49	1,64	1,77	1,86	1,91	2,01	2,22	2,27	2,70	10,60
13,0	1,51	1,67	1,80	1,90	1,95	2,05	2,27	2,33	2,79	11,40
14,0	1,53	1,70	1,84	1,93	1,99	2,09	2,33	2,39	2,87	12,30
15,0	1,54	1,72	1,86	1,97	2,02	2,14	2,38	2,44	2,95	13,10

Поддача s	Показатели степеней															
	0,4	0,43	0,47	0,5	0,52	0,55	0,6	0,62	0,67	0,68	0,73	0,75	0,78	0,8	0,9	0,85
0,008	0,145	0,125	0,103	0,089	0,081	0,070	0,055	0,051	0,039	0,038	0,030	0,027	0,023	0,021	0,013	0,010
0,009	0,152	0,132	0,109	0,095	0,086	0,075	0,059	0,054	0,043	0,041	0,032	0,029	0,025	0,023	0,014	0,011
0,01	0,159	0,138	0,115	0,099	0,091	0,079	0,063	0,058	0,047	0,044	0,035	0,032	0,028	0,025	0,016	0,013
0,012	0,171	0,149	0,125	0,110	0,100	0,088	0,070	0,064	0,052	0,049	0,040	0,036	0,032	0,029	0,019	0,015
0,015	0,186	0,164	0,139	0,123	0,113	0,099	0,081	0,074	0,060	0,058	0,047	0,043	0,038	0,035	0,023	0,019
0,018	0,201	0,178	0,151	0,134	0,124	0,112	0,090	0,083	0,068	0,065	0,053	0,049	0,044	0,040	0,027	0,022
0,02	0,209	0,186	0,159	0,141	0,131	0,116	0,096	0,088	0,073	0,070	0,058	0,053	0,047	0,044	0,030	0,024
0,025	0,229	0,205	0,177	0,158	0,147	0,132	0,109	0,102	0,085	0,081	0,068	0,063	0,058	0,052	0,036	0,030
0,03	0,246	0,221	0,192	0,173	0,162	0,145	0,122	0,114	0,100	0,092	0,077	0,072	0,065	0,061	0,043	0,036
0,035	0,262	0,237	0,207	0,187	0,175	0,158	0,134	0,125	0,106	0,102	0,087	0,081	0,073	0,068	0,049	0,042
0,04	0,276	0,251	0,220	0,200	0,188	0,170	0,145	0,136	0,116	0,112	0,095	0,089	0,081	0,076	0,055	0,047
0,045	0,289	0,264	0,233	0,212	0,199	0,182	0,156	0,146	0,125	0,121	0,104	0,098	0,089	0,084	0,061	0,053
0,05	0,302	0,276	0,245	0,224	0,211	0,193	0,166	0,156	0,134	0,130	0,112	0,106	0,097	0,091	0,068	0,058
0,055	0,313	0,287	0,256	0,235	0,221	0,204	0,176	0,166	0,143	0,139	0,120	0,114	0,104	0,098	0,074	0,064
0,06	0,325	0,298	0,267	0,245	0,232	0,213	0,185	0,175	0,152	0,145	0,128	0,121	0,111	0,105	0,080	0,069
0,065	0,335	0,309	0,277	0,255	0,241	0,222	0,194	0,184	0,160	0,156	0,136	0,129	0,119	0,112	0,085	0,075
0,07	0,345	0,319	0,287	0,265	0,251	0,232	0,203	0,192	0,168	0,164	0,144	0,136	0,126	0,119	0,091	0,080
0,075	0,355	0,328	0,296	0,274	0,260	0,241	0,211	0,201	0,176	0,172	0,151	0,143	0,133	0,126	0,097	0,085
0,08	0,364	0,338	0,305	0,283	0,269	0,249	0,220	0,209	0,184	0,180	0,158	0,151	0,140	0,133	0,103	0,091
0,09	0,382	0,355	0,323	0,300	0,286	0,266	0,236	0,225	0,199	0,195	0,172	0,164	0,153	0,146	0,115	0,102
0,10	0,398	0,372	0,339	0,316	0,302	0,282	0,252	0,240	0,214	0,209	0,186	0,178	0,166	0,159	0,126	0,113
0,15	0,468	0,442	0,410	0,387	0,373	0,352	0,320	0,308	0,281	0,275	0,250	0,241	0,228	0,219	0,181	0,165
0,2	0,525	0,501	0,469	0,447	0,433	0,413	0,381	0,369	0,340	0,335	0,309	0,299	0,285	0,276	0,235	0,217
0,25	0,574	0,551	0,521	0,500	0,486	0,467	0,435	0,423	0,395	0,390	0,364	0,354	0,340	0,330	0,287	0,268
0,3	0,618	0,596	0,568	0,548	0,535	0,516	0,486	0,474	0,446	0,441	0,415	0,405	0,391	0,382	0,338	0,319
0,35	0,657	0,637	0,611	0,592	0,579	0,561	0,533	0,522	0,495	0,490	0,465	0,455	0,441	0,432	0,389	0,369
0,4	0,693	0,674	0,650	0,633	0,621	0,604	0,577	0,567	0,541	0,536	0,512	0,503	0,489	0,481	0,438	0,419
0,45	0,727	0,709	0,687	0,671	0,660	0,645	0,619	0,610	0,586	0,581	0,558	0,549	0,536	0,528	0,487	0,468
0,5	0,758	0,742	0,722	0,707	0,697	0,683	0,660	0,651	0,629	0,624	0,603	0,595	0,582	0,574	0,536	0,518

НКМ СССР Комиссия по резанию металлов при Техническом отделе и Гипромиш				Числа в дробных показателях степеней													РАБОТА РЕЗЦАМИ		
				Карта 137															
Поддача				Показатели степени															
а	0,4	0,43	0,47	0,5	0,53	0,55	0,6	0,62	0,67	0,68	0,73	0,75	0,78	0,8	0,9	0,95			
0,55	0,787	0,773	0,755	0,742	0,733	0,720	0,699	0,690	0,670	0,668	0,646	0,639	0,627	0,620	0,584	0,567			
0,6	0,815	0,803	0,787	0,775	0,767	0,755	0,736	0,729	0,710	0,707	0,689	0,682	0,671	0,665	0,632	0,616			
0,65	0,842	0,831	0,817	0,806	0,799	0,789	0,772	0,766	0,749	0,746	0,730	0,724	0,715	0,709	0,679	0,664			
0,7	0,867	0,858	0,846	0,837	0,831	0,822	0,807	0,802	0,787	0,785	0,771	0,765	0,757	0,752	0,725	0,713			
0,75	0,891	0,884	0,874	0,866	0,861	0,854	0,842	0,837	0,825	0,822	0,811	0,806	0,799	0,794	0,772	0,761			
0,8	0,915	0,909	0,900	0,894	0,891	0,885	0,875	0,871	0,861	0,859	0,850	0,846	0,840	0,837	0,818	0,809			
0,85	0,937	0,933	0,927	0,922	0,919	0,915	0,907	0,904	0,897	0,895	0,888	0,885	0,881	0,878	0,864	0,857			
0,9	0,959	0,956	0,952	0,949	0,947	0,944	0,939	0,937	0,932	0,931	0,926	0,924	0,921	0,919	0,910	0,905			
0,95	0,980	0,978	0,976	0,975	0,974	0,972	0,970	0,969	0,966	0,966	0,963	0,962	0,961	0,960	0,955	0,952			
1,1	1,04	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06	1,08	1,07	1,07	1,07	1,08	1,08	1,08	1,09	1,10			
1,2	1,08	1,08	1,09	1,10	1,10	1,11	1,12	1,12	1,13	1,13	1,14	1,15	1,15	1,16	1,18	1,19			
1,3	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,20	1,21	1,22	1,23	1,23	1,27	1,28			
1,4	1,14	1,16	1,17	1,18	1,19	1,20	1,22	1,23	1,25	1,26	1,28	1,29	1,30	1,31	1,35	1,38			
1,5	1,18	1,19	1,21	1,23	1,24	1,25	1,28	1,29	1,31	1,32	1,34	1,36	1,37	1,38	1,44	1,47			
1,6	1,21	1,22	1,25	1,27	1,28	1,30	1,33	1,34	1,37	1,38	1,41	1,42	1,44	1,46	1,53	1,56			
1,7	1,24	1,26	1,28	1,30	1,32	1,34	1,38	1,39	1,43	1,44	1,47	1,49	1,51	1,53	1,61	1,66			
1,8	1,27	1,29	1,32	1,34	1,36	1,38	1,42	1,44	1,48	1,49	1,54	1,55	1,58	1,60	1,70	1,75			
1,9	1,29	1,32	1,35	1,38	1,40	1,42	1,47	1,49	1,54	1,55	1,60	1,62	1,65	1,67	1,78	1,84			
2,0	1,32	1,35	1,39	1,41	1,43	1,46	1,52	1,54	1,59	1,60	1,66	1,68	1,72	1,74	1,87	1,93			
2,1	1,35	1,38	1,42	1,45	1,47	1,50	1,56	1,58	1,64	1,64	1,72	1,74	1,78	1,81	1,95	2,02			
2,2	1,37	1,40	1,45	1,48	1,51	1,54	1,61	1,63	1,70	1,71	1,78	1,81	1,85	1,88	2,03	2,12			
2,3	1,40	1,43	1,48	1,52	1,54	1,58	1,65	1,68	1,75	1,76	1,84	1,87	1,92	1,95	2,12	2,21			
2,4	1,42	1,46	1,51	1,55	1,58	1,62	1,69	1,72	1,80	1,81	1,90	1,93	1,98	2,02	2,20	2,30			
2,5	1,44	1,48	1,54	1,58	1,61	1,66	1,73	1,77	1,85	1,87	1,95	1,99	2,04	2,08	2,28	2,39			
2,6	1,47	1,51	1,57	1,61	1,64	1,69	1,77	1,81	1,90	1,92	2,01	2,05	2,11	2,15	2,36	2,48			
2,7	1,49	1,53	1,60	1,64	1,68	1,73	1,82	1,85	1,95	1,97	2,07	2,11	2,17	2,21	2,45	2,57			
2,8	1,51	1,56	1,62	1,67	1,71	1,76	1,86	1,89	1,99	2,01	2,12	2,17	2,23	2,28	2,53	2,66			
2,9	1,53	1,58	1,65	1,70	1,74	1,80	1,89	1,94	2,04	2,06	2,18	2,22	2,29	2,34	2,61	2,75			
3,0	1,55	1,60	1,68	1,73	1,77	1,83	1,93	1,98	2,09	2,11	2,23	2,28	2,36	2,41	2,69	2,84			

НКМ СССР
Комиссия по резанию
металлов при
Техническом отделе
и Гипромиш

Числа в дробных показателях
степеней

РАБОТА
РЕЗЦАМИ

Карта 138

св кг/мм ²	Показатели степени			НВ	Показатели степени		
	0,3	0,5	1,5		0,55	1,6	1,7
30	2,77	—	164,3	100	12,59	1584,9	2511,9
35	2,91	—	207,1	110	13,27	1846,0	2953,7
40	3,02	—	253,0	120	13,92	2121,7	3424,6
45	3,13	—	301,9	130	14,54	2411,6	3923,7
50	3,23	—	353,6	140	15,15	2715,3	4450,6
55	3,33	—	407,9	150	15,73	3032,1	5004,4
60	—	7,75	464,8	160	16,30	3362,1	5584,7
65	—	8,06	524,1	170	16,86	3704,4	6191,0
70	—	8,37	585,7	180	17,39	4059,1	6822,7
75	—	8,66	649,5	190	17,92	4426,1	7479,5
80	—	8,94	715,6	200	18,43	4804,6	8161,2
85	—	9,22	783,7	210	19,00	5194,6	8866,8
90	—	9,49	853,8	220	19,50	5595,6	9596,4
95	—	9,75	925,9	230	20,00	6008,6	10350,0
100	—	10,0	1000,0	240	20,38	6431,9	11126,5
105	—	10,25	1075,9	250	20,84	6866,0	11926,1
110	—	10,49	1153,7	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Пояснительная записка к режимам работ быстрорежущими резцами	
I. Общие положения	6
II. Работа резцами на токарных, лобовых, карусельных и расточных станках	10
Выбор подачи	10
Скорость резания	14
Усилие резания	21
Мощность резания	22
Расточка и торцовая обточка	25
Отрезка	26
III. Работа на револьверных многорезцовых станках и полуавтоматах	27
IV. Работа на автоматах	31
Отрезка	34
Усилие резания при работе резцами на автоматах	35
V. Работа на продольно-строгальных станках	36
VI. Работа на шпингалтах и долбежных станках	38
VII. Подсчет машинного времени	44

Альбом карт

Работа на токарных, лобовых, карусельных и расточных станках

Карта	1. Характеристика обрабатываемых материалов по маркам и механическим свойствам	46
"	2, 3, 4. Высота гребешков (h) в зависимости от углов в плане (φ и φ_1), радиуса закругления резца (R) и величины подачи (s мм/об)	47—49
"	5. Допускаемые усилия резания (P) по прочности резца	50
"	6, 7. Допускаемые усилия в зависимости от диаметра, длины обработки, стрелы прогиба и материала. Работа в центрах и патроне	51—52
"	8. Поддачи в зависимости от диаметра обработки и глубины резания для всех материалов при наружной продольной обточке, торцовой обточке и подрезке. Обдирка	53
"	9. Поддача в зависимости от размеров и вылета резца и глубины резания при расточке цельным резцом	54
"	10. Поддачи в зависимости от размеров и вылета оправки и глубины резания. Работа борштангой	55
"	11. Поддачи при работе отрезными резцами	56
"	12. Поддачи в зависимости от диаметра и характера обработки. Отделка	57
"	13. Поправочные коэффициенты на скорость резания	58
"	14. Скорости резания при наружной продольной обточке без охлаждения при обработке машиноподелочной стали и стального литья	59
"	15. То же при обработке хромистой стали	60
"	16. " " " хромоникелевой стали	61
"	17. " " " чугуна	62
"	18. " " " ковкого чугуна	63
"	19. То же при обработке бронзы и латуни	64
"	20. " " " алюминия	65
"	21, 22. Скорости резания при работе отрезными резцами	66—67
"	23. Скорости резания, усилия и мощности (на резце) в зависимости от глубины резания и поддачи при наружной продольной обточке без охлаждения для машиноподелочной стали $\sigma_b = 45$ кг/мм ²	68
"	24. То же для машиноподелочной стали $\sigma_b = 55$ кг/мм ²	69
"	25. " " " " $\sigma_b = 65$	70
"	26. " " " " $\sigma_b = 75$ кг/мм ²	71
"	27. " " " " $\sigma_b = 85$	72

Карта	28.	То же для	хромистой стали	$\sigma_b = 55 \text{ кг/мм}^2$	73
"	29.	"	"	$\sigma_b = 65$	74
"	30.	"	"	$\sigma_b = 75$	75
"	31.	"	"	$\sigma_b = 85$	76
"	32.	"	"	$\sigma_b = 95$	77
"	33.	"	"	$\sigma_b = 105$	78
"	34.	"	хромоникелевой	$\sigma_b = 55$	79
"	35.	"	"	$\sigma_b = 65$	80
"	36.	"	"	$\sigma_b = 75$	81
"	37.	"	"	$\sigma_b = 85$	82
"	38.	"	"	$\sigma_b = 95$	83
"	39.	"	"	$\sigma_b = 105$	84
"	40.	"	чугуна $H_B = 155$		85
"	41.	"	" $H_B = 170$		86
"	42.	"	" $H_B = 190$		87
"	43.	"	" $H_B = 210$		88
"	44.	"	ковкого чугуна $H_B = 130$		89
"	45.	"	" $H_B = 150$		90
"	46.	"	" $H_B = 170$		91
"	47.	"	" $H_B = 190$		92
"	48.	"	бронзы $\sigma_b = \text{до } 30 \text{ кг/мм}^2$		93
"	49.	"	" $\sigma_b = 30$ и больше		94
"	50.	"	латуни $\sigma_b = 22-38$		95
"	51.	"	" $\sigma_b = 36-48$		96
"	52.	"	алюминия $H_B = 60-80$		97
"	53.	"	" $H_B = 80-100$		98

**Работа на револьверных, многорезцовых станках
и полуавтоматах**

Карта	54 и 55.	Поддачи в зависимости от глубины резания и диаметра обработки, при работе из прутка. Обдирка	99
"	56 и 57.	Поддачи в зависимости от глубины резания и диаметра обработки при работе в патроне. Обдирка	100
"	58 и 59.	Поддачи в зависимости от глубины резания и диаметра обработки при работе из прутка. Торцевая обточка	101—102
"	60.	Поддачи при работе отрезными резцами	103
"	61.	Поддачи в зависимости от диаметра и характера обработки. Отделка	104

Револьверные станки

Карта	62.	Поправочные коэффициенты на скорость резания	105
"	63.	Скорости резания при наружной продольной обточке с охлаждением при обработке машиноподелочной стали	106
"	64.	То же при обработке хромистой стали	107
"	65.	" хромоникелевой стали	108
"	66.	" чугуна (без охлаждения)	109
"	67.	" ковкого чугуна	110
"	68.	" бронзы и латуни	111
"	69.	" алюминия	112
"	70 и 71.	Скорости резания при работе отрезными резцами	113—114

Многорезцовые станки и полуавтоматы

Карта	72.	Поправочные коэффициенты на скорость резания	115
"	73.	Скорости резания при наружной продольной обточке с охлаждением при обработке машиноподелочной стали	116
"	74.	То же при обработке хромистой стали	117
"	75.	" хромоникелевой стали	118
"	76.	" чугуна (без охлаждения)	119
"	77.	" ковкого чугуна	120
"	78.	" бронзы и латуни	121
"	79.	" алюминия	122
"	80 и 81.	Скорости резания при работе отрезными резцами	123—124

Автоматы

Карты	82—84.	Поддачи при работе тангенциальными резцами	125—126
"	85—86.	Поддачи при работе из прутка нормальными переходными резцами. Обдирка	126—127

